UiO : Universitetet i Oslo



Forvaltningsplan for fredet bygning

SE03 DOMUS BIBLIOTHECA

Planen er utarbeidet av Forsvarsbygg nasjonale festningsverk på oppdrag fra Universitetet i Oslo.

Utarbeidet av: Mari Oline Giske Stendebakken, overarkitekt
Kontrollert av: Jøril Finstad, seniorarkitekt/antikvar
Godkjent av: Christian Borhaven, seniorarkitekt/seksjonsleder

Alle foto er tatt av Forsvarsbygg ved Mari Oline Giske Stendebakken, med mindre annet er oppgitt.

Oslo, januar 2016

Forsvarsbygg
nasjonale festningsverk

Godkjenning Universitetet i Oslo

Forvaltningsplan for SE03 Domus Bibliotheca er utarbeidet i henhold til kongelig resolusjon av 1. september 2006 om Statens kulturhistoriske eiendommer. Planen er godkjent av eiendomsdirektøren.



John Skogen, eiendomsdirektør

UiO : Universitetet i Oslo

Innhold

1 INNLEDNING **4**
1.1 Bakgrunn 4
1.2 Formålet med forvaltningsplanen 4
1.3 Opplysninger om bygningen 5

2 VERN **6**
2.1 Formelt grunnlag for fredning 6
2.2 Omfanget av fredningen 6
2.3 Formålet med fredningen 6
2.4 Begrunnelse for fredningen 7
2.5 Fredningsbestemmelser 7

3 GENERELT OM VERN OG SAKSBEHANDLING **8**
3.1 Kulturminnemyndighet og forvaltningsansvar 8
3.2 Hva er en fredning (verneklasse 1)? 8
3.3 Saksbehandlingsregler 8

4 LOVVERK **9**
4.1 Generelt 9
4.2 Unntak fra teknisk forskrift 9
4.3 Plansaker 9
4.4 Sanksjoner 9

5 VEDLIKEHOLD OG SØKNADSPLIKT **10**
5.1 Grunnholdninger til vern 10
5.2 Hva regnes som vanlig vedlikehold? 10
5.3 Hva er et søknadspliktig tiltak? 11

6 KUNST **12**
6.1 Eier- og forvaltningsansvar 12
6.2 Kunstverkenes vernestatus 12
6.3 Hva er integrert kunst? 12

7 KATALOGDEL **14**
7.1 Eksteriør 14
7.2 Interiør 30
1. etasje 32
2. etasje 120
3. etasje 246
Mesaninetasje 364
Loft 382
Kjeller 392

8 BYGNINGSHISTORIKK **442**
8.1 Bakgrunn 442
8.2 Planlegging og prosjektering 443
8.3 Universitetsanlegget reiser seg 443
8.4 Arkitektene 446
8.5 Plantegninger 450
8.6 Oversikt over endringer 478

9 BYGNINGSBESKRIVELSE OG VERNEVERDIER **484**
9.1 Planløsning og interiør 485
9.2 Materialbruk og eksteriør 485
9.3 Beliggenhet og utemiljø 485
9.4 Verneverdier 485

10 TILSTAND, TILTAK OG PLANER **486**
10.1 Teknisk tilstand 486
10.2 Brannvern og sikring 486
10.3 Universell utforming 486
10.4 Små tiltak som skilting og belysning 487

11 VEDLIKEHOLDSRÅD **488**

KILDEHENVISNINGER **510**

1 Innledning

Kulturminner er ressurser som skal brukes. En fredning betyr derfor ikke at det legges lokk på all fremtidig utvikling og tilpasning. De fredete og bevaringsverdige bygningene på Universitetet i Oslo må kunne utvikles slik at de tilfredsstiller dagens tekniske, funksjonelle og komfortmessige krav. Hvordan disse kravene kan imøtekommes i praksis, vil være en prosess som må skje i nær dialog med vernemyndighetene i den enkelte sak. Målet er å finne gode løsninger der både hensynet til brukerne på universitetet og bygningenes kulturminneverdier blir ivaretatt. Forvaltningsplanen er et viktig verktøy i denne prosessen.

1.1 | BAKGRUNN

Universitetsanlegget ved Karl Johans gate ble, sammen med øvrige nasjonalmonumenter og andre bevaringsverdige bygninger eldre enn 100 år, ført opp på liste over statens verneverdige bygninger i 1933. Etter den tid ble disse kulturminnene behandlet som fredet uten at fredningen var hjemlet i lov. Etter endringer av kulturminneloven ble det gitt anledning til å frede bygninger i statlig eie ved forskrift.

En forskriftsfredning gir fredningsobjektet samme status som vedtaksfredete kulturminner. Riksantikvaren fant det hensiktsmessig å formalisere vernet av statens verneverdige anlegg gjennom fredning ved forskrift. Fredningen av universitetsanlegget i sentrum omfattet 5 bygninger, Universitetsplassen og hagene sørøst og nordvest for Domus Media. Forskriften ble vedtatt 4.5.2001.

Ifølge bestemmelser gitt i kgl. res. «Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedommar» av 01.09.2006, skal det utarbeides forvaltningsplaner for alle verneverdige, statlige bygninger og anlegg. Det er laget én forvaltningsplan for hver av de fem bygningene på Karl Johans gate 47, og en forvaltningsplan for hagen og plassen.

1.2 | FORMÅLET MED FORVALTNINGSPLANEN

Universitetet i Oslo har 10 fredete bygninger i Oslo sentrum. Fem av bygningene ligger i Karl Johans gate 47. Det er laget én forvaltningsplan for hver bygning. Formålet med planen er at forvaltningen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til den enkelte bygning, blir ivaretatt. Planen skal være langsiktig og premissgivende for forvaltningen, med sikte på å ivareta kulturminneverdiene og sikre videre bruk.

Forvaltningsplanen inneholder detaljert registrering og dokumentasjon. Planen gir en avklaring om hva som er søknadspliktige tiltak og gir retningslinjer for nødvendig kontakt med rett kulturminnemyndighet. Planen skal være et nyttig verktøy i den daglige driften, der man kan finne svar på hvordan vedlikehold skal utføres, samt være et hjelpemiddel i den langsiktige planleggingen.

Forvaltningsplanen beskriver retningslinjer for bygningen og verneverdier og forhold som må ivaretas ved vedlikehold, rehabilitering og endring.


Forvaltningsplanen er ikke et juridisk bindende dokument, men målet er at den skal gi grunnlag for en smidig og forutsigbar saksbehandling. Planen fritar ikke for søknadsplikt etter kulturminneloven eller plan- og bygningsloven, men den gir føringer for hvilke verdier som skal sikres, og angir tålegrenser for endring.

Forvaltningsplanen er en oppfølging av

- Forskrift om fredning av Karl Johans gate 47 av 4. mai 2001, med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, jf. forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven § 12 nr. 1.
- Bestemmelser gitt i kgl. res. “Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedommar” av 01.09.2006

1.3 | OPPLYSNINGER OM BYGNINGEN

Anleggets navn	Universitetet i Oslo
Bygningens navn	Domus Bibliotheca
GAB-nummer	80487835
Kommune	Oslo
Eier	Staten
Forvalter/bruker	Universitetet i Oslo
Nåværende bruk	Undervisning/forskning, Det juridiske fakultet
Byggeår	1841–1852
Byggherre	Det Kongelige Frederiks Universitet
Arkitekt	Christian Heinrich Grosch, Holger Sinding-Larsen
Vernestatus	Fredet
Verneomfang	Eksteriør og interiør, hagen og Universitetsplassen
Reguleringsstatus	Regulert til tomt for offentlige bygninger etter reguleringsplan S-2255, av 28. juli 1977.

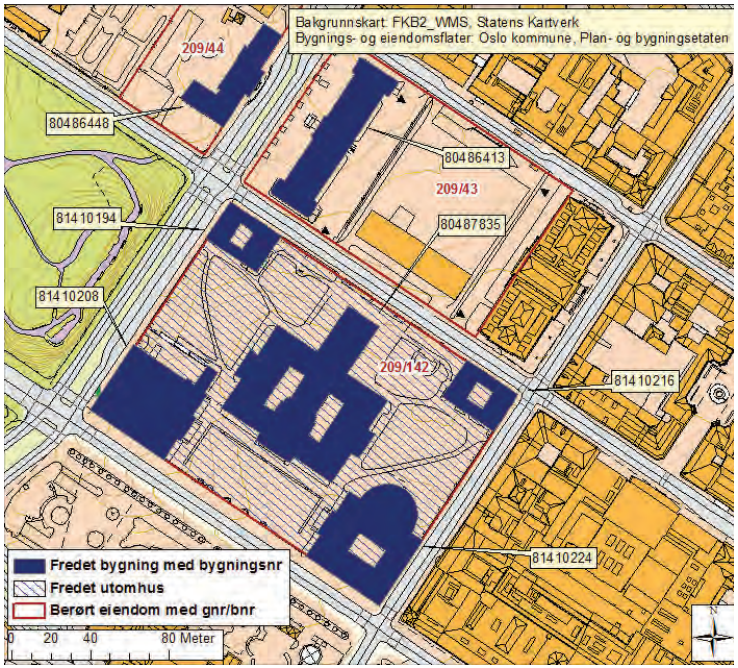

Fredningskartet for universitetets bygninger i sentrum. Fredete bygninger er markert med mørk blåfarge.

2 Vern

2.1 | FORMELT GRUNNLAG FOR FREDNING

Domus Bibliotheca er fredet i medhold av kulturminneloven § 22a, jf. § 15. Fredningen er vedtatt ved forskrift av 4.5.2001.

2.2 | OMFANGET AV FREDNINGEN


Sitert fra fredningsforskriften:

> *«Eksteriør og interiør, samt hagen og Universitetsplassen.»*

2.3 | FORMÅLET MED FREDNINGEN

Sitert fra fredningsforskriften:

> *«Formålet med å bevare Norges første universitetsanlegg er både kulturhistorisk og arkitekturhistorisk begrunnet. Anlegget er oppført mellom 1841 og 1856 og er sentralt i utviklingen av forskning og utdanning i Norge, samt etableringen av en norsk nasjonalstat. Formålet er samtidig å bevare et av empirens hovedverk i Norge, tegnet av en av våre fremste arkitekter, Christian Heinrich Grosch.*
>
> *Fredningen omfatter også Universitetshagen og Universitetsplassen. Formålet med fredningen av bygninger, plass og hage er å bevare alle elementene i et arkitektonisk og kulturhistorisk helhetlig utformet anlegg.*
>
> *Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljering som fasadeløsning, eldre dører og vinduer, materialbruk, overflater og dekor skal opprettholdes.*
>
> *Formålet med fredningen av bygningenes interiør er å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler av interiøret som er opprinnelig fra byggeåret eller er ombygget på en helhetlig måte som tjener den opprinnelige arkitekturen.»*

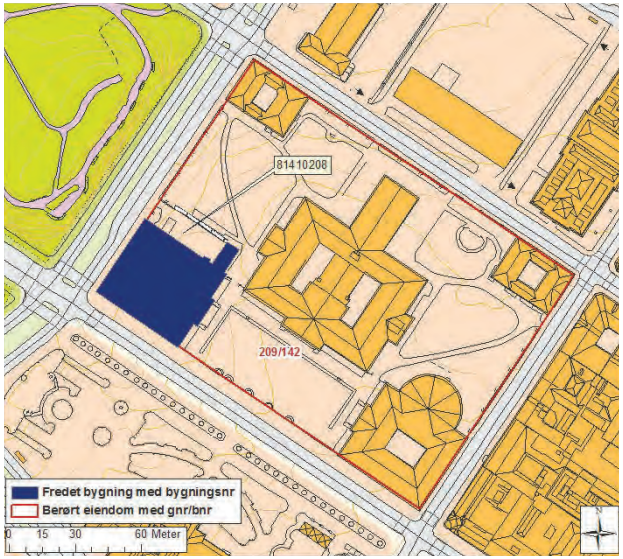

Domus Bibliotheca ligger i det vestre hjørnet av eiendommen, mellom Karl Johans gate og Frederiks gate. Kart: Riksantikvaren

2.4 | BEGRUNNELSE FOR FREDNINGEN

Sitert fra fredningsforskriften:

> *«Universitetsbygningene i Karl Johans gate ble bygget i 1841–56 som Norges første universitetsanlegg og var av sentral betydning for etableringen av en norsk nasjonalstat etter 1814.*
>
> *Bygningene er oppført etter tegninger av arkitekt Chr. H. Grosch og regnes som et av empirens hovedverk i Norge. Både bygningenes eksteriør og interiør er fredet, samt hagen og Universitetsplassen.»*

2.5 | FREDNINGSBESTEMMELSER

Sitert fra fredningsforskriften:

> *«1. Det er ikke tillatt å rive bygningene eller deler av dem.*
>
> *2. Det er ikke tillatt å bygge om bygningenes eksteriør eller interiør. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 6.*
>
> *3. Utskiftning av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på bygningenes eksteriør eller bygningenes interiør som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 6.*
>
> *4. Vedlikehold og istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.*
>
> *5. Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendring som kan forandre anleggets karakter eller på annen måte motvirke formålet med fredningen. Dette gjelder alle former for bebyggelse, anleggelse og utvidelse av veier eller parkeringsplasser, oppsetting av gjerder eller skilt, endring av beplantning, belysning eller belegg, planering, masseuttak, utfylling og andre landskapsinngrep. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 6.*
>
> *6. Tilbakeføringer der det er foretatt endringer i senere tid, kan gjennomføres dersom det kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra antikvarisk myndighet.*
>
> *Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskrifts spesielle fredningsbestemmelser.»*



3 Generelt om vern og saksbehandling

3.1 | KULTURMINNEMYNDIGHET OG FORVALTNINGSANSVAR

Riksantikvaren er kulturminnemyndighet for bygninger, anlegg og utomhusområder i statlig eie som er fredet etter kulturminneloven eller angitt i verneklasse 1 i landsverneplanene.

Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, tekniske anlegg og utearealer.

3.2 | HVA ER EN FREDNING?

Fredning er det sterkeste juridiske virkemiddelet i kulturminnevernet og brukes for å sikre langsiktig vern av kulturminner av nasjonal verdi. Fredningen kan omfatte både eksteriør, interiør og utomhusanlegg. Vedtak om fredning skjer i medhold av kulturminneloven og innebærer at det er forbudt å gjennomføre tiltak ut over vanlig vedlikehold uten tillatelse fra kulturminnemyndigheten. Kulturminnemyndigheten kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep (jf. kulturminneloven §§ 15a og 19 tredje ledd). Søknad om dispensasjon for tiltak i fredete bygninger og anlegg i statlig eie behandles av Riksantikvaren.

Forvaltningsplanen inneholder en oversikt over og en konkret beskrivelse av hvordan fredningen av hver enkelt eiendom og bygning/utomhusområde skal følges opp og forvaltes gjennom daglig bruk og vedlikehold.

3.3 | SAKSBEHANDLINGSREGLER

3.3.1 Organisering og ansvar

Ved tiltak ut over vanlig vedlikehold skal Eiendomsavdelingen ved Plan- og utredningsseksjonen kontaktes for dialog og avklaring med kulturminnemyndighetene.

3.3.2 Saksgang

Bygningsmessige tiltak som går ut over vanlig vedlikehold, skal godkjennes av antikvariske myndigheter (Riksantikvaren eller Byantikvaren i Oslo). Eiendomsavdelingen har jevnlige samarbeidsmøter med Riksantikvaren og Byantikvaren for å få behandlet mindre ombyggingssaker, vedlikehold og endringer på en enkel og effektiv måte.

3.3.3 Dispensasjonssøknad

Søknad om tillatelse til tiltak på en fredet bygning eller utomhusområde må være godt dokumentert. For at Riks- og Byantikvaren skal kunne foreta en god og forsvarlig vurdering av tiltaket, må saken være tilstrekkelig opplyst. Det må klart framgå hvilke inngrep og tilføyelser som ønskes gjennomført. Omfanget av dokumentasjon som skal følge søknaden, vil variere fra sak til sak, men god dokumentasjon vil ofte sikre raskere saksbehandling.



Søknaden bør inneholde:

- Søkers navn, adresse, telefonnummer og ev. kontaktperson
- Kart med avmerking av kulturminnet, bygningens navn/adresse
- Beskrivelse av nåværende situasjon med fotografier
- Beskrivelse av tiltaket, utforming, materialbruk etc.
- Relevante tegninger/skisser (få fram hva som fjernes og tilføyes)
- Relevante detaljtegninger
- Begrunnelse for tiltaket
- Eventuelle historiske tegninger og bilder der dette er relevant (for eksempel ved tilbakeføring)
- Henvisning til eventuelle styringsdokumenter, vedtak, møter e.l. der tiltaket er omtalt

4 Lovverk

4.1 | GENERELT

Kulturminneloven og plan- og bygningsloven er to selvstendige lover som forvaltes av ulike instanser. Hvis et tiltak utløser søknadsplikt etter begge lovverkene, skal det foreligge to tillatelser før tiltaket igangsettes. Kulturminneloven forvaltes av Riksantikvaren. (For kommunale og private eiendommer og enkelte statlige eiendommer er forvaltningsmyndigheten delegert til fylkeskommunene/Byantikvaren i Oslo.) Riksantikvarens vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet.

Plan- og bygningsloven forvaltes av kommunen. Arbeider som omfattes av plan- og bygningsloven, skal på vanlig måte saksbehandles av kommunen. Vedtak i byggesaker kan påklages til Fylkesmannen.

Kulturminneloven har strengere regler for søknadsplikt enn plan- og bygningsloven. For eksempel vil et større istandsettingsarbeid eller endring av innvendige overflater kun være søknadspliktig etter kulturminneloven. Endring av fasade eller oppføring av tilbygg vil kreve tillatelse etter begge lovverk.

Kulturminneloven er en særlov som går foran plan- og bygningsloven. Det kan derfor ikke gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven uten at tillatelse etter kulturminneloven foreligger, jf. plan- og bygningsloven § 21-5, samordningsplikten. Normalt bør det foreligge tillatelse etter kulturminneloven før kommunen gjennomfører sin saksbehandling.

Søknad om tiltak på bygninger i verneklasse 2 skal behandles av fylkeskommunene/Byantikvaren i Oslo som del av kommunens saksbehandling. Statlig eier har en forpliktelse til og selvstendig ansvar for å ivareta bevaringsverdiene innenfor verneklasse 2. Riksantikvaren skal kun ha enkeltsaker til uttalelse der det er søkt om riving.

4.2 | UNNTAK FRA TEKNISK FORSKRIFT

I 2010 kom en ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK-10, som blant annet stiller skjerpete krav til energibruk, brannsikring og universell utforming. Det kan gjøres unntak fra energikrav for bygninger med definert bevaringsverdi. Ifølge TEK-10 § 14-1 heter det: «For tiltak der oppfyllelse av krav i dette kapittel ikke er forenlig med bevaring av kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de passer.» Unntak innebærer at bestemmelsene i TEK-10 ikke gjøres gjeldende; det skal dermed ikke søkes dispensasjon.

Kravene til universell utforming er nedfelt i plan- og bygningslovens formålsparagraf og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Disse kravene er sterke, men det kan gjøres unntak for fredete og bevaringsverdige bygninger. Målet er å bedre tilgjengeligheten og å finne tilpassete løsninger forenlige med kulturminneverdiene. Målet om økt tilgjengelighet er også nedfelt i kgl. res. av 01.09.2006, «Forvaltning av statens kulturhistoriske eigedomar».

4.3 | PLANSAKER

Kommunen skal ta hensyn til kulturminner i sitt planarbeid. Dette innebærer normalt at bygninger og uteområder som omfattes av fredning etter kulturminneloven eller er definert som bevaringsverdige i verneklasse 2, skal reguleres til hensynssone med bevaringsformål. Fylkeskommunene/Byantikvaren i Oslo skal avgi uttalelse i plansaker. Ved behov henter de inn Riksantikvarens uttalelse, slik at kulturminnemyndighetene avgir samlet uttalelse.

4.4 | SANKSJONER

Det er viktig at staten forvalter sine kulturminner på en forbilledlig måte. Som eier av fredete bygninger har staten et særskilt ansvar. Brudd på kulturminneloven kan møtes med krav fra Riksantikvaren om utbedring eller tilbakeføring av ulovlig utførte arbeider, jf. § 16. Eier kan også pålegges å gjennomføre tiltak for å hindre forfall, jf. § 17.



5 Vedlikehold og søknadsplikt

5.1 | GRUNNHOLDNINGER TIL VERN

Hovedprinsippet for vedlikehold av fredete og bevaringsverdige bygninger er å bevare de opprinnelige og/eller gamle bygningsdelene, som kledning, vinduer, dører, listverk og overflatebehandling, så langt det er mulig. Vedlikeholdet skal, om mulig, skje på samme måte som da huset ble bygd, med opprinnelig teknikk, utførelse og materialbruk. Ifølge kulturminneloven § 17 har eier vedlikeholdsplikt for fredete eiendommer og plikt til å forhindre at fredete bygninger forfaller.

Rådene for vedlikehold og istandsetting er basert på

grunnprinsipper innen bygningsvernet.

De viktigste er:

- Mest mulig av bygningens ulike deler skal bevares.
- Det er bedre å vedlikeholde og reparere framfor å skifte ut.
- Ved vedlikehold og eventuell utskifting skal det brukes materialer som tilsvarer opprinnelig materialbruk.
- Skjulte deler av bygningen (konstruksjoner) er like viktige å ta vare på som synlige (overflater). Det er et mål å bevare helheten på best mulig måte, ikke bare det visuelle uttrykket.
- Hvis man må endre, er det bedre å føye noe til enn å fjerne originale eller gamle deler. Det beste bygningshistoriske «arkivet» er bygningen selv.
- Endringer skal om mulig være reversible. Når behovene endrer seg, kan de nye elementene fjernes og bygningen vil framstå slik den var før endringen.

5.2 | HVA REGNES SOM VANLIG VEDLIKEHOLD?

Ifølge fredningen må man søke om godkjenning for alle tiltak som går ut over vanlig vedlikehold. Hva som menes med vanlig vedlikehold, defineres strengere for fredete bygninger enn for den øvrige bygningsmassen. Dette er nærmere spesifisert under forvaltningsplanens eksteriør- og interiøroppslag. Generelt er vedlikehold definert som fornyelse av overflater med samme type materialbruk og farger som eksisterende, mens endring eller større utskifting går ut over vanlig vedlikehold.

Eksempler på vanlig vedlikehold:

- Maling/overflatebehandling med samme type maling/olje og farge som eksisterende
- Små reparasjoner av murverket med samme type betong, tegl og mørtel
- Små reparasjoner av taktekking med samme materialbruk som eksisterende
- Utskifting av skadet enkelttegl med tegl av tilsvarende farge, størrelse og overflate.



5.3 | HVA ER ET SØKNADSPLIKTIG TILTAK?

Utskifting av bygningselementer og materialer og alt arbeid ut over vanlig vedlikehold på bygningens eksteriør eller de deler av interiørene som omfattes av vern, er søknadspliktige tiltak. Listen nedenfor viser eksempler på hva som forstås som søknadspliktig tiltak etter kulturminneloven:

- inngrep i konstruksjon eller overflate som følge av f.eks. etablering av nye rømningsveier, tilpasning til UU, trekking av nye kabler, rør og lignende
- oppsetting eller riving av lettvegger
- utskifting eller endring av vinduer og dører med karmer og listverk
- endring av overflatebehandling, som f.eks. maling av umalte/oljede tredetaljer, fjerning av eldre malingslag i vernete interiører, overmaling av dekor/endring av opprinnelig fargesetting og lignende
- utskifting av opprinnelige detaljer i vernete interiører, som fastmonterte lamper, radiatorer, garderobestativ, tavler/oppslagstavler, servanter og lignende
- utskifting eller endring av kledning, taktekking og/eller fargesetting
- utskifting av himlingsplater/kledning i vernete interiører
- utskifting av heller og belegg mv.
- større endringer/utskiftinger av ikke-verneverdige elementer

NB! Listen er ikke uttømmende med hensyn til hva som er søknadspliktig. Søk råd dersom det oppstår tvil om hvor grensen går mellom vedlikeholdstiltak og søknadspliktige tiltak.


Eksempler på vedlikehold/søknadsplikt



Fuger i grunnmuren kan spekkes med mørtel tilpasset den eksisterende.



Dører og annet treverk kan vedlikeholdes med tilsvarende maling i samme farge og glansgrad som eksisterende. Endring er søknadspliktig og skal gjøres i samråd med Eiendomsavdelingen.

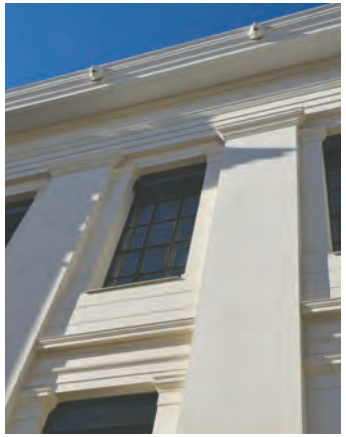

Pussete og malte overflater kan vedlikeholdes med tilsvarende puss og maling som eksisterende ved små reparasjoner. Restaurering av større felt er søknadspliktig.



Bygningsdetaljer av støpejern kan vedlikeholdes med tilsvarende maling i samme farge og glansgrad som eksisterende.

6 Kunst

6.1 | EIER- OG FORVALTNINGSANSVAR

Universitetets kunstsamling omfatter mer enn 1600 verk; portretter, enkeltverk i ulike teknikker, uteskulpturer og kunstneriske utsmykninger. De fleste av kunstverkene eies av universitetet. De er enten gitt som gave eller innkjøpt til utsmykning av bygninger og uteområder. I tillegg er en del av kunstverkene kommet til gjennom KORO (Kunst i offentlige rom) eller er utlånt fra Oslo kommune. Universitetet har forvaltningsansvaret for samtlige kunstverk i universitetets bygninger og anlegg uavhengig av eierforhold.

6.2 | KUNSTVERKENES VERNESTATUS

Mange av kunstverkene i UiOs samling befinner seg i bygninger eller parker som er fredet eller i verneklasse 2. I fredningsforskriften er omfanget og formålet med fredningen definert, men kunsten er ikke omtalt spesielt. Elementer som «dekor» og «fast inventar» er beskrevet som en del av fredningens omfang, men kunstverk som f.eks. Munchs malerier i Aulaen eller Per Krohgs verk i Fysikkbygningens vestibyle er ikke behandlet spesifikt.

Dette forholdet er drøftet med Riksantikvaren, som har gitt følgende tilbakemelding: «*Til tross for at kunst ikke er nevnt spesifikt i alle beskrivelser av fredete interiører, er Riksantikvaren klar på at integrert kunst er en integrert del av rommet og dermed en del av det fredete interiøret der det er interiørfredning. Dette gjelder også eksteriør- og utomhusfredninger.*» [1]

Forvaltningsplanen vil gi en spesifikk beskrivelse av hvert enkelt kunstverk som er omfattet av fredningen, og gi føringer for hvilke hensyn som må tas i hvert enkelt tilfelle. Målet er å sørge for en god og forutsigbar forvaltning av kunstsamlingen og å unngå at kunsten blir glemt eller mistolket av fremtidige generasjoner.

1. Integrert kunst i fredete interiører/eksteriører/utomhus – Riksantikvarens tilbakemelding etter møte 8.5.2015

6.3 | HVA ER INTEGRERT KUNST?

Integrert kunst er å forstå som kunst som er bygningsmessig integrert på en slik måte at kunsten vanskelig kan skilles ut fra arkitekturen uten store inngrep i bygning eller kunstverk. Eksempler på dette er Edvard Munchs utsmykning i Aulaen, Per Krohgs utsmykning i Fysikkbygningen og Søren Ubisch' utsmykning i Domus Academica. Enkeltverk med en arkitektonisk tilpasset plassering regnes i denne sammenhengen også som integrert kunst.

Flere enkeltkunstverk ved universitetet har en dokumentert historisk tilknytning til bestemte bygninger. Tilknytningen vil være dokumentert gjennom verkets proveniens. Slike kunstverk er ikke å regne som integrerte verk.

> Integrert kunst er en del av fredete interiører/eksteriører/utomhus og skal i saksbehandlingen behandles og vurderes som fredet.
>
> Riksantikvaren

NÅR GJØKEN BYGGER REDE (ROM 114)

Kunstner

Bjørn Carlsen

Beskrivelse av kunstverket

Bestillingsverk etter lukket utsmykningskonkurranse i regi av Utsmykkingsfondet for offentlige bygg (nå KORO) i forbindelse med rehabiliteringen av bygningen.

Særlige hensyn

All behandling av maleriet må gjøres av konservator. Eventuell demontering og remontering må gjøres av fagfolk. Ved bygningsmessige tiltak må maleriet enten fjernes eller dekkes til. KORO skal kontaktes dersom det oppstår problemer i forhold til forvaltning, drift og vedlikehold.



7 Katalog













Eksteriør

VERNEHENSYN

Sammen med de andre sentrumsbygningene regnes Domus Academica som et av landets hovedverk i nyklassisisme. Bygningen har en meget høy arkitektonisk kvalitet, og er den av sentrumsbygningene som har vært minst endret/ombygd. Alle de fem universitetsbygningene på Karl Johans gate 47 gjennomgikk en omfattende, utvendig restaurering i årene 2012–2014. Takene ble tekket om, teglveggene pusset og malt. Skader og skjevheter i dører og vinduer ble utbedret, og skader/sprekker i granitt og sandstein reparert. Det ble lagt stor vekt på kvalitet i den håndverksmessige utførelsen og bruk av tradisjonelle materialer og metoder; kalkpuss og kalkmaling på teglveggene, linoljemaling på treelementer.

I det videre vedlikeholdet av fasadene er det viktig å vise forståelse både for bygningens alder og høye verneverdi, men også for de arbeidene og ressursene som er lagt ned i den omfattende restaureringen av sentrumsbygningene. Det er viktig å ta vare på alle eksteriørdetaljer som dører, vinduer, ornamenter, pilastre og trekninger. Eiendomsavdelingen er det koordinerende ledd i alle vedlikeholdstiltak.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Grunn og fundament	Grunnen under Domus Academica består av middels fast leire. Bygningens fundamenter består av store kalksteinsblokker murt i forband på flåter av krysslagte tømmerstokker som ligger i leiren. Ved rehabiliteringen i 2002–04 ble fundamentene forsterket på grunn av store setningsskader, og supplert med nye fundamenter av armert betong. Bygningens grunnmur/sokkel er av hugne blokker av lys gulgrå Grorudgranitt.	Det er viktig å sikre god avrenning, og at muren ikke dekkes av mose, alger etc. Det er særlig viktig å følge med på fuktproblematikken i kjelleren mot Universitetsplassen. Der er det blomsterbed på hver side av inngangspartiet, og det er registrert pussavskalling på innsiden av kjellerveggene.
Bæresystem	Bærende vegger er av pusset tegl.	Se vegger
Vegger	Yttervegger er utført i tegl i forskjellige tykkelser fra ca. 250 mm til ca. 900 mm. Veggene er pusset med kalkmørtel og malt med kalkmaling (Weber 242 CD-färg). Unntaket er fasaden rundt inngangspartiet, der pilastre, med baser, kapitel og frisefelt er laget av Portlandsement. Dette partiet er malt med en kalkmaling tilsatt hvitsement (Weber 244 KC-maling). Nedre del av veggene er malt med silikatmaling og antigraffitibehandlet. På baser og kapiteler på veggenes pilastre, sokkelgesims og den horisontale profilen som danner etasjeskillet mellom 1. og 2. etasje, er det benyttet en mørk grå sandstein fra Jeløya. Enkelte steder på er det spart på bruken av sandstein, og de aktuelle elementer er støpt i Portlandsement.	Bygningenes fasadepuss er oppbygd på følgende måte: Grunning: Weber cal. 109 hydraulisk kalkgrunning Grovpuss 1: Weber cal. 158 hydraulisk kalkmørtel med fiber (20 mm) Grovpuss 2: Weber cal. 148 hydraulisk kalkmørtel (2,6-5,4 mm) Finpuss: Weber cal. Hydraulisk finpuss (0,8-1,6 mm) Små sprekker repareres med mørtel tilpasset den eksisterende. Vedlikeholdes med tilsvarende maling/farge som eksisterende.
Vinduer	De store vinduene i 1. og 2. etasje er opprinnelige, og de har tre eller fire ruter i bredden og fem i høyden. De fleste vinduene har ett felt (med to ruter) som kan åpnes. Dette feltet er av metall, mens øvrige rammer og sprosser er av tre. Kjellervinduene er små en- og tofags trevinduer med småruter.	Vinduene er utvendig malt med linoljemaling i farge NCS S 8005-G50Y, og skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype/farge. Større utbedringer eller utskifting av vinduer er søknadspliktig.

Dører	Tre opprinnelige, tofløyete fyllingsdører i hovedinngangspartiet mot Universitetsplassen. Dørene har ramtre med dreide knotter som, når dørene åpnes, passer inn i hull i sidekarmene. Alle dørene har et overlysfelt med diagonalstilte småruter. Frisene over inngangsdørene er støpte stukkdekorasjoner. Tofløyet dør med vindusfelt inn til kjelleretasjen fra Universitetshagen, og stor port med opprinnelige portblad av tre inn til bakgården fra Universitetsgata.	De eldre dørene, inkludert hengsler, vridere, nøkkelskilt og andre detaljer har høy verdi og skal bevares uendret. Alle dørene av tre vedlikeholdes med linoljemaling. Nyere dører av stål vedlikeholdes med tilsvarende maling som eksisterende. Dørene males med linoljemaling: NCS 7010-G70Y. (Gjøco Herregård Linoljemaling nr. 1414 ble brukt ved Statsbyggs rehabiliteringsprosjekt i 2008-2014.)
Tak, renner og nedløp	Slakt valmet, båndtekket tak av patinerte sinkplater 0,8 mm tykke. Kjegleformet båndtekking over Gamle festsal. Tekkingen ble nylagt ved restaureringen i 2014. Gesimsbeslag av sink med originale løvehoder av støpejern (opprinnelige utspylere). Taket har enkelte små loftsvinduer av ulik alder. Langs takfoten er det innvendig takrenne med nedløp av sink.	Enkeltplater som er skadet, kan skiftes med tilsvarende nytt materiale, med samme utforming/sammenføying som tidligere. Utskifting av taktekkingstype eller av større partier, er søknadspliktig. Lekkasjer i nedløp må utbedres straks, da det lett kan føre til store og alvorlige følgeskader på bygningen. Vedlikeholdes med tilsvarende maling som eksisterende.
Trapper, balkonger etc.	Bred trapp av granitt foran hovedinngangen mot Universitetsplassen. Trappen har en bred granittvange på hver side, som også fungerer som sokkel for opprinnelige lyktestolper av støpejern. To nyere rekkverk deler trappen i tre felt. Trapp ned til kjellerinngangen mot Universitetshagen.	Det er viktig å sikre god avrenning og at trinnene ikke dekkes av mose, alger etc. Utette fuger repareres med mørtel tilpasset den eksisterende. Rekkverk vedlikeholdes med tilsvarende maling som eksisterende. Overflaten kan rustbehandles før påføring av ny maling.
Belysning	Opprinnelige lyktestolper av malt støpejern på hver side av hovedtrappen, montert på granittsokkel. Lyktestolpene er trolig tegnet av Grosch og har høy verneverdi. Kuppelene har vært skiftet flere ganger består i dag av runde glasskupler av klart glass.	Støpejern vedlikeholdes med tilsvarende maling som eksisterende. Overflaten kan rustbehandles før påføring av ny maling. Endring eller utskifting av glasskuplene må gjøres i samråd med Eiendomsavdelingen.





BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Grunn og fundament	Pusset og malt sokkel i bakgården. Plassen dekkes av Søren Ubisch' kunstverk «Tiden og kontinentene» (se kap. 6 Kunst) og består av brostein, skiferheller og stål. Plassen har fall inn mot drenskummer i midten av gårdsrommet.	Det er viktig å sikre god avrenning og at steinene ikke dekkes av mose, alger etc. Se for øvrig kap. 6 Kunst.
Bæresystem	Bærende yttervegger av pusset tegl	Se vegger
Vegger	Yttervegger og bærevegger er utført i tegl i forskjellige tykkelser fra ca. 250 mm til ca. 900 mm. Alle fasadene i bakgården er malt med silikatmaling.	Bygningenes fasadepuss er oppbygd på samme måte som fasadene mot plass og gater, se skjema s. 16 og 17.
Vinduer	Det er tre ulike vindustyper i bakgården; store vindusfelt i 1. og 2. etasje med tre eller fire ruter i bredden og fem i høyden. De fleste vinduene har ett felt (med to ruter) som kan åpnes. Dette feltet er av metall, mens øvrige rammer og sprosser er av tre. Vinduene i kjelleretasjen er tofagsvinduer med seks ruter i hver ramme. På loftet er det små tofagsvinduer med fire ruter i hver ramme.	Vinduene er utvendig malt med linoljemaling i farge NCS S 8005-G50Y og skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype/farge. Større utbedringer eller utskifting av vinduer er søknadspliktig.
Dører	I portrommet er det tre opprinnelige dører/port. Porten ut til Universitetsgata er en stor, tofløyet port med fyllinger og dreide trenagler i ramtreet (tilsvarende hovedinngangsdørene mot Universitetsplassen). På baksiden er de panelte (stående bord med labank). De holdes oppe ved festemekanisme i bjelker på begge sider av veggen. Dørene fra portrommet og inn i bygningen er også opprinnelige; tofløyete fyllingsdører med messingvridere. De øvrige dørene i bakgården er av nyere dato, og er en- og tofløyete dører i litt ulik utforming, med vindu i dørbladet.	De opprinnelige dørene i portrommet har høy verneverdi. Dørene, inkludert hengsler, vridere, nøkkelskilt kan males opp, men skal ellers bevares uendret. Alle dørene av tre vedlikeholdes med linoljemaling, NCS 7010-G70Y.
Tak, renner og nedløp	Taktekking beskrevet i skjemaet s. 16 og 17. Mot bakgården er det utvendige renner og nedløp med utkast i hvert hjørne. Nedløpsrørene er malt i veggfargen.	Lekkasjer i nedløp må utbedres straks, da det lett kan føre til store og alvorlige følgeskader på bygningen. Deler kan skiftes ut, etablering av nye renner og nedløp er søknadspliktig.

Trapper, balkonger etc.	Trinn opp til inngangsdøren til rom 001 og foran dørene i portrommet. For øvrig er dørene uten terskler.	Fuger repareres med mørtel tilpasset den eksisterende.
Belysning	Vegglamper over inngangsdørene i bakgården med støpejernsarmatur og hvit glasskjerm. Takmonterte kuppellamper i portrommet.	Støpejernsarmatur vedlikeholdes med tilsvarende maling som eksisterende. Overflaten kan rustbehandles før påføring av ny maling. Endring eller utskifting av belysning må gjøres i samråd med Eiendomsavdelingen.







1



2



3



4



1



2

Bilder på side 20:
1. Fasaden mot Universitetshagen med den buede apsisen som rommer Gamle festsal.

2. Hovedfasaden mot Universitetsplassen.

3. Søndre hjørne av bygningen i krysset mellom Karl Johans gate og Universitetsgata.

4. Fasaden mot Karl Johans gate. Det berømte uret er plassert bak det midterste av de tre smale vinduene i første etasje (til venstre i bildet).

Denne siden:
1. Vinduene i 1. og 2. etasje var trolig opprinnelig ment å være konstruert av støpejern. (Originaltegningene finnes i Bærum Jernverks arkiv). Slik de ble utformet, er bare det feltet som kan åpnes (består av to ruter) av støpejern, resten er av malmfuru. Under siste restaurering (2006–2014) oppdaget man at de 160 år gamle vinduene var i forbausende god stand. De små skadene som måtte repareres, ble satt i stand på stedet uten at rammene ble tatt ut.

2. En av de tre hoveddørene i inngangspartiet mot Universitetsplassen er laget av tre. Både det gitterlignende overlysvinduet og de dreide knottene på ramtreet gir døren et solid, nærmest støpejernsaktig inntrykk.



Et av tre overlysvinduer over inngngsdørene mot Universitetsplassen



Fasaden sett fra Universitetsgata med apsisen/rotunden med Gamle festsal



Kjellervindu mot Karl Johans gate



Gavlen mot Universitetsplassen



Detalj av gavlen mot Universitetsplassen



Løvehodene langs gesimsen fungerte opprinnelig som utspylere.



Inngangspartiet fra Universitetsplassen



Vinduer over portrommet i bakgården



Bakgården sett mot Universitetsgata



Vindu mot bakgården



Belysning over dørene i bakgården



Bakgården sett mot nordvest



Steinbelegningen i bakgården er utformet av Søren Ubisch.



Portrommet ut mot Universitetsgata














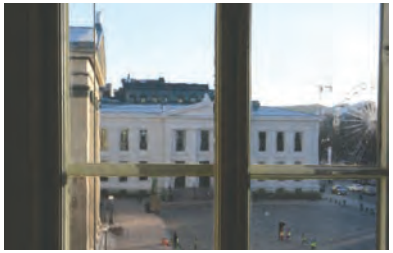

Interiør

VERNEHENSYN

Sammen med de andre sentrumsbygningene regnes Domus Bibliotheca som et av landets hovedverk innen nyklassisismen. Bygningen holder meget høy arkitektonisk kvalitet og fremstår som godt bevart, og ikke minst ivaretatt, innenfor sine rammer. Domus Bibliotheca har høy, nasjonal verdi.

Bygningen har vært i aktiv, vekslende bruk siden oppføringen. Den startet som, i hovedsak, et stort rom med bokhyller fra gulv til tak. Da biblioteket flyttet ut, til Solli plass, og tre medisinske institutter inn, ble bygningen gjort om til kontorer, laboratorier og undervisningsrom. Dette ble gjort rundt 1914, ved arkitekt Holger Sinding-Larsen.

I 1986 ble heissjakten utvidet noe, 30 cm. har vært nevnt. I og med at alle byggesakene krevde tegninger over alle berørte etasjer, ga dette et "eksisterende" tegningssett for nesten hele bygningen fra 1986, uten at det da var snakk om en større ombygging.

På 1990-tallet flyttet medisin ut og jus inn. Det var da påkrevd med en ny transformasjon av bygningen, ved arkitekt Ola Natvig. Denne hovedombyggingen av 1994 er fortsatt i stor grad eksisterende situasjon, inkludert fargevalg, som etter Riksantikvarens ønske ble basert på eldste farge. FDV-dokumentasjonen fra denne hovedombyggingen er ofte nyeste kilde, og den vi har basert oss på for malingstype og fargekoder. Disse må alltid kontrolleres på stedet.

Bygningen ble nylig refundamentert, dette er synlig i kjeller, og har påvirket denne, da det foregikk arbeid i gulvet. Gulv og vegger i kjeller er i stor grad nymalte.

I katalogen har vi referert til hovedombyggingen/ perioden informasjon er tilknyttet, heller enn spesifikt år; en hovedombygging av denne størrelsen foregår jo over noe tid, men dette grepet er gjort for å gjøre stoffet mer tilgjengelig. Tegninger ligger som vedlegg for spesielt interesserte.

Det er også verdt å nevne at tegningene fra hovedombyggingen i 1914 ikke er "bygget som", men planlagt bygd. Der det er avvik mellom tegninger fra ombyggingen av 1914 og tegningssettet fra 1986, kan 1986-versjonen være "som bygget", ikke en faktisk endring.


NB! Nyere panelovner er ikke tatt med under fast inventar på romoversikten. Disse behandles med tilsvarende produkter og utførelse som eksisterende (de er delvis malt i veggfargen), fjerning er søknadspliktig, da det berører veggen.










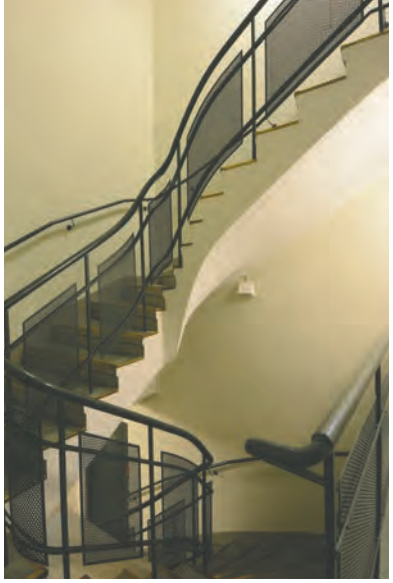





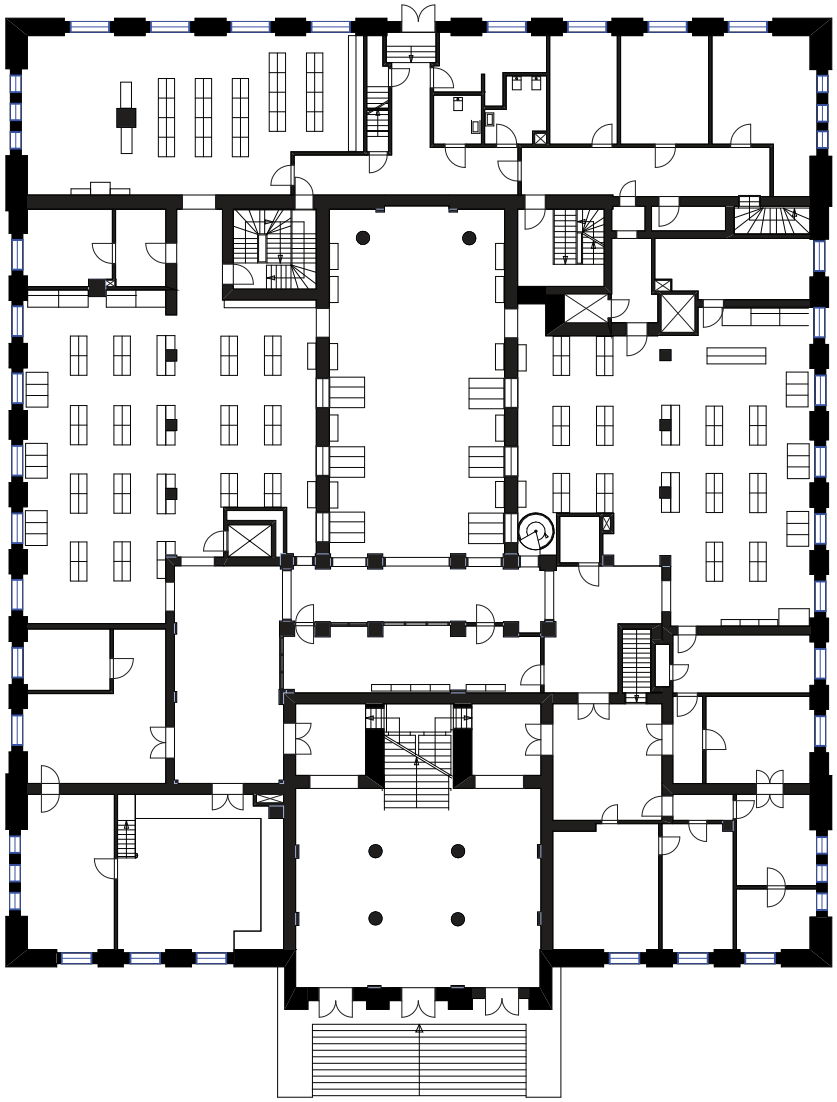


1. etasje
Domus Bibliotheca

I Domus Bibliothecas første etasje finner vi i dag Juridisk bibliotek: biblioteksareal og inngangshall, kontorer (for bibliotekarer), et møterom og driftsrom.

Etasjen ble ombygd i vesentlig grad, ved arkitekt Holger Sinding-Larsen, rundt 1914. Biblioteksbygningen som arkitekt Grosch tegnet, hadde opprinnelig ett stort hoved-rom, biblioteksrommet. Sinding-Larsen delte dette rommet opp i tre etasjer, med betongdekker. Det var behov for mer areal til undervisning og forskning ved et voksende universitet. Vestibylen ble i denne ombyggingen tegnet med Groschs inngangshall i Domus Academica som forbilde.

Da Ola Natvig Arkitekt MNAL fikk oppdraget med å tilpasse bygningen til nye behov etter medisinernes utflytting i 1990, var første etasje preget av flere midlertidige ombygginger, med mange kontorer, laboratorier og hemser og uten større, åpne arealer, utenom inngangshallen og det gamle biblioteksværelset mot Universitetsplassen. Bygningen ble i noen grad tilbakeført til biblioteksfunksjonen, med større, åpne rom, og da særlig *Den Drolsumske Lesesal*, etablert i 1880, som ble tilbakeført fra auditorium til lesesal i 1994.

NAVN: Trapp
FUNKSJON: BITRAPP
ROM: 100

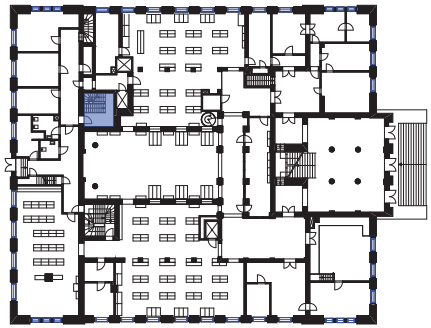




Rekkverk festet mot vegg.




Synlig bæring i trapp mellom første og andre etasje



Hjørnedetalj

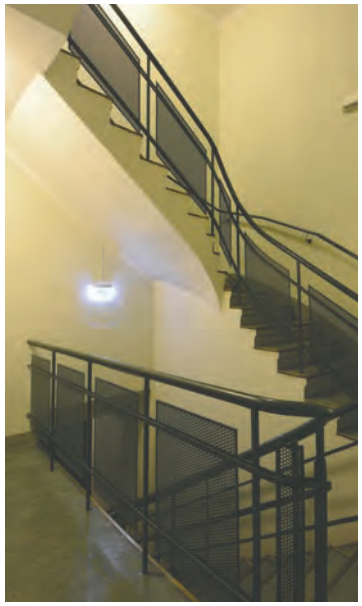

Kjellertrappen er en enklere rettløps-trapp.

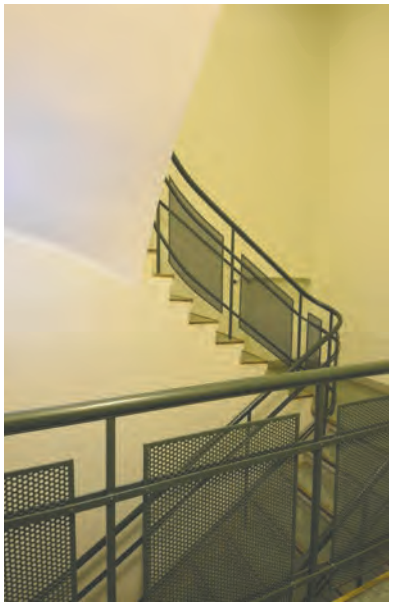


Trapp til andre etasje er en vinkeltrapp.

VERNEHENSYN

Trapperommet (med bitrapp fra kjeller til loft) sees første gang på arkitekt- og ingeniørtegninger fra hovedombyggingen av 1914, i detaljtegninger trapp. På tegningen sees en lettvegg, denne er senere fjernet. Sinding-Larsen beskriver i byggesøknaden "2 trappe fra kjelder til loft i fløien mot Frederiksgate". Tidligere nisje for tofløyet dør mot lesesalen (da auditorium) sees på tegninger fra hoved-ombyggingen av 1914 og fra 1986, men finnes ikke i dag.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1914 sees en dør inn til daværende rom 28, dyrelab, på samme sted som en i dag ser en nisje i veggen (bildet til høyre). Uvisst om dette er samme åpning, og hvorfor den er så lav. Situasjonen i dag er som på tegninger fra hovedombyggingen i 1994.

Trapperommet er godt bevart fra Sinding-Larsens hovedombygging i 1914. Rekkverket er sannsynligvis fra denne ombyggingen, og det er viktig å bevare. Spor etter ombygging, slik som dør- og vindusnisjer, skal også i prinsippet bevares.

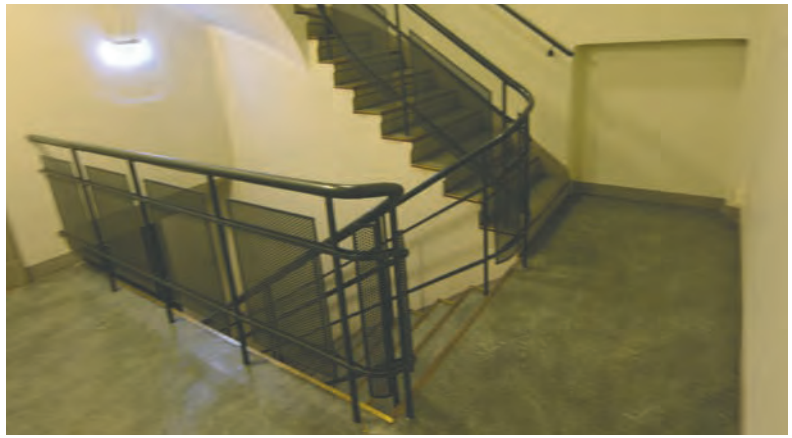


BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 (vannløselig, vinylacetat kopolymerbasert interiørmaling)/ Jotun Fenom Vegg: 1005-G80Y Malt sokkel og gerikter: 4005-G80Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør med tre fyllinger, antagelig er døren nyere på grunn av brannkrav i trapperom. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekoder: 3005-G80Y, gerikter: 4005-G80Y	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.
Gulv	Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm Opptrinn: malt, fargekode 4005-G80Y	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Rekkverk, fargekode 7010-G10Y, malt med Fenom, Fenomix eller Bengalakk. Håndlist på vegg skiller seg noe fra rekkverk og kan være nyere, men håndlist montert på vegg og rekkverk forankret i gulv er sammenføyet i loftsetasjen, hvilket taler imot aldersforskjell.	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	En takplafond og ett lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.





NAVN: Trapp
FUNKSJON: BITRAPP
ROM: 101

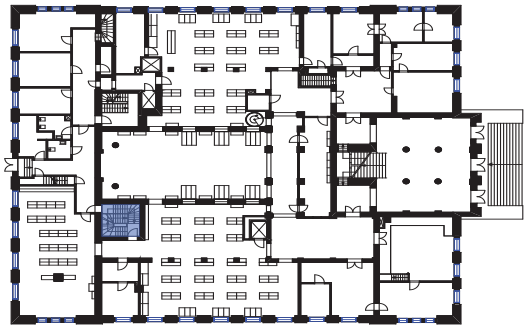




Forankring rekkverk




Spor etter tidligere vinduer, sett fra rom 138.



Håndlist og øvrig rekkverk

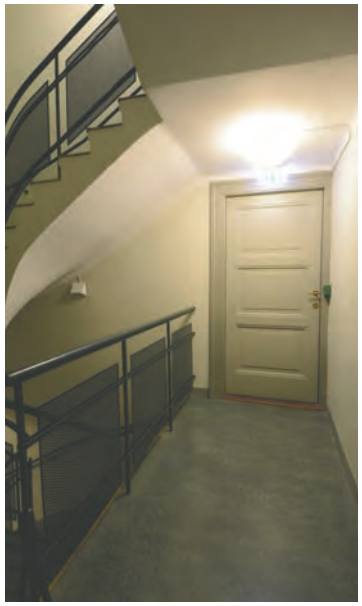

Dør mot rom 126

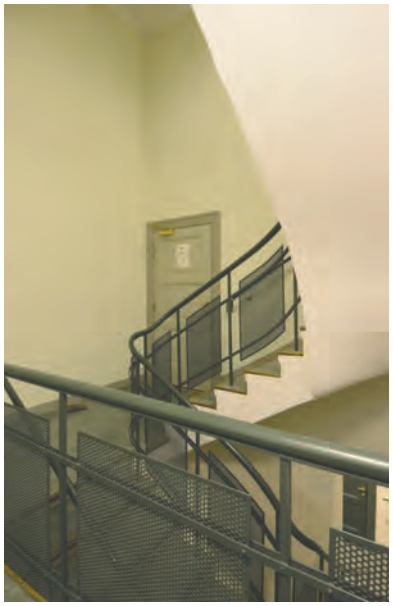

Dør mot rom 138

VERNEHENSYN


Trapperommet (med bitrapp fra kjeller til loft) sees først på arkitekt- og ingeniørtegninger fra hovedombyggingen av 1914. Sinding-Larsen beskriver også i byggesøknaden "2 trappe fra kjelder til loft i fløien mot Frederiksgate". Trappen ser ut til å være en enklere 180° trapp på tegningene, og tilsvarende i tegninger fra 1986. Dette er antakelig en feil. Ingeniørenes tegninger fra hovedombyggingen i 1914 går mer i detalj, og de viser trapp lik dagens situasjon. Dagens treleddete svingtrapp ser også ut til å være eldre enn 1986.

Tidligere nisje for dør mot auditorium, fra 1994 lesesal, sees på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 og fra 1986, men finnes ikke i dag. Vinduer mot rom 138 sees på tegninger fra hovedombyggingen i 1914 som ett større vindu (men dette kan skyldes detaljeringsnivå i tegning) og fra 1986. Vinduene er i dag gjenmurt, men nisjene er beholdt. Situasjonen i dag er som på tegninger fra hovedombyggingen i 1994.

Trapperommet er godt bevart fra Sinding-Larsens hovedombygging i 1914, trapp med rekkverk er sannsynligvis fra denne ombyggingen og viktig å bevare. Spor etter ombygging, slik som dør- og vindusnisjer, skal også bevares.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Vegg: 1005-G80Y Malt sokkel og gerikter: 4005 G80Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To nyere fyllingsdør med tre fyllinger, antagelig er døren nyere på grunn av brannkrav i trapperom. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Dører: 3005-G80Y, gerikter: 4005-G80Y	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm Opptrinn: 4005-G80Y	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Rekkverk, fargekode 7010-G10Y, malt med Fenom, Fenomix eller Bengalakk. Håndlist på vegg skiller seg noe fra rekkverk og kan være nyere, men håndlist montert på vegg og rekkverk forankret i gulv er sammenføyet i loftsetasjen, hvilket taler imot aldersforskjell.	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	En takplafond og ett lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

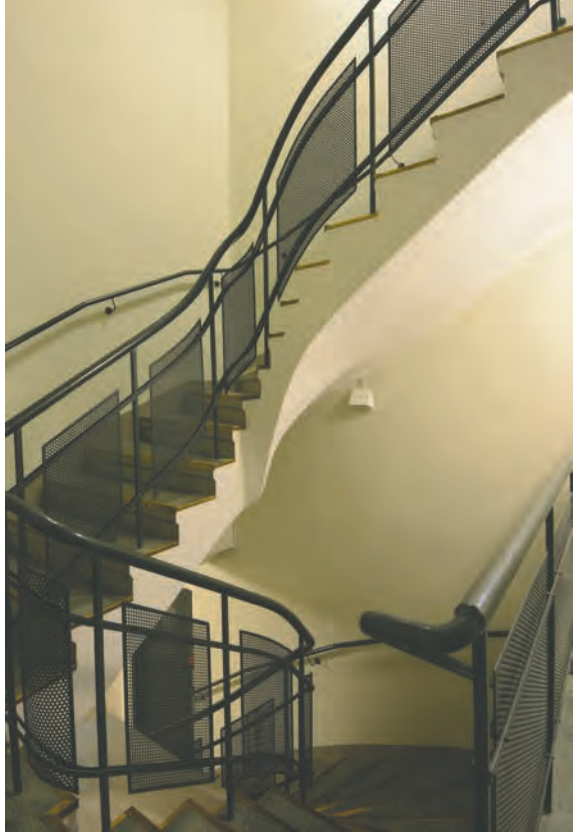




NAVN: **Vestibyle**

FUNKSJON: VESTIBYLE

ROM: 102

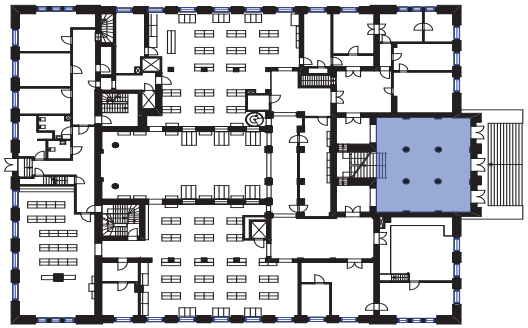




Hovedinngangsdører



Utstillingsmontre




Oppslagstavler, innglassete

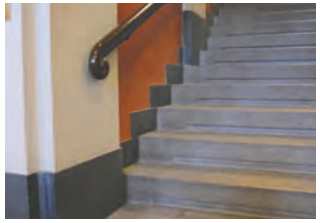

Håndlist trapp



Dorisk søyle/himling: rundt kapitél (søylehode), firkantet abakus, og bjelkelag

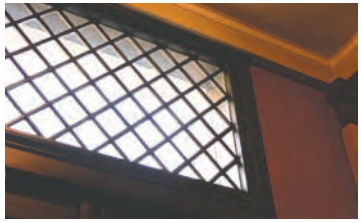

Overlys over hovedinngangsdører

VERNEHENSYN

Vestibylen er en forseggjort inngangshall, med monumentaltrapp og kassettak holdt oppe av søyler. Rommet har rød limfarge på veggene, natursteinsgulv og tre tofløyete inngangsdører. Rommet ble kraftig ombygd ved hovedombyggingen av 1914, med inspirasjon fra Domus Academica. På Groschs tegninger var det samme arealet delt i to rom: «Vestibule» nærmest plassen og «Udlaansværelse» innenfor. Tre dører førte inn fra Vestibylen, til hhv. rommene på hver sin side og til «Udlaansværelset». Herfra var det to passasjer videre inn i bygningen, plassert på samme sted som i dag, og tre vinduer ut mot bakgård (bakgården er i dag innebygd, arealet er ekspedisjon, korridor og lesesal).


Dagens situasjon sees først på tegninger fra Sinding-Larsens hovedombygging i 1914, med unntak av rommene 129 og 133, som i dag oppfattes som en del av vestibylen. S-L angir i byggesøknaden “1 trapp fra 1ste til 2den etg. i frontfløien” og søyler i “hartcement”, som utforing av “forhendværende søiler” (anbud ca 1914).

Det er viktig å bevare detaljer i interiøret som himling, farger/malingstype, trekninger og utforming av søyler og pilastre. Plakater og lignende må ikke festes på interiøret, med unntak av i de innglassete oppslagstavlene.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med synlige dragere og trekninger. Pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling. Fargekode himling 0502R, dragere 3010-Y10R. I 1914 ble andre etasjes gulv beholdt (fra Grosch) i rom mot Universitetsplassen. Etasjeskillet er altså trolig opprinnelig. Ved hovedombyggingen i 1994 ble det lagt noe gips(plater) i himling, for å skåne det eksisterende (endringsmelding).	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Kalkpussete vegger malt med limfarge. Fargen er omtalt som “tilsvarende original pompeiansk rød limfarge” i ferdigmeldingen fra Statsbygg, 1994. Pilaster 3010-Y10R, kapitel belagt med komposisjonsgull, overmalt med bronse, er beholdt. Søyle: 3010-Y10R. Base: eks. oppkant males: 8005-G80Y. Kapitel: eks. "pute" m/ bronse beholdt.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Dører	Tre tofløyede utgangsdører med fasetterte fyllinger. Tre tilhørende overlysvinduer med diagonalstilte småruter. Midterste dør har sparkeplate i messing. Innvendige dører er malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg og kjemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører 8005-G20Y, trukne gerikter 3010-Y10R. *(*Utvendige dører oppgis malt med Gjøco Herregård Olivengrønn nr. 1414 i 1994, men er malt nylig, se også *eksteriør).*	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	Gulv i naturstein, reparert i 1994 med natur-steinsfliser fra S. Sigvartsen Steinindustri A/S. Skifer: Sel/Royal og Møen Skifer-, vegg- og pilastersokler, gulvfliser fra A/S Valdres Skiferbrud (kontrakt 1917).	Vedlikehold skal skje med samme materiale og tek-nikk som opprinnelig, endringer er søknadspliktige.
Fast inventar	Oppslagstavler m/lamper, utstillingsmontre. Faste innredninger males med Fenom, Feno-mix eller Bengalakk, fargekode 8005-G20Y.	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Ni takplafonder og ett lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.




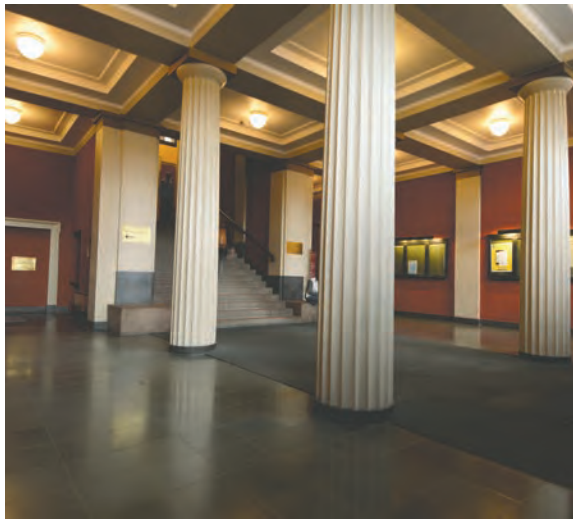



NAVN: **Vestibyle**


FUNKSJON: VESTIBYLE

ROM: 129

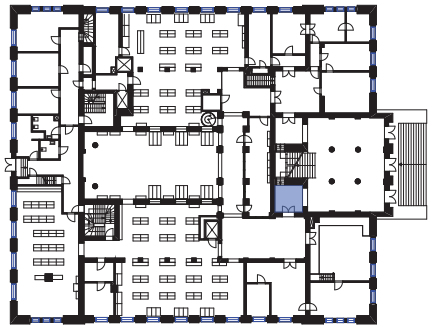

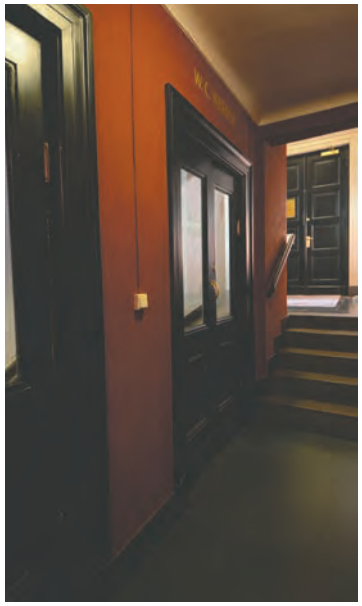

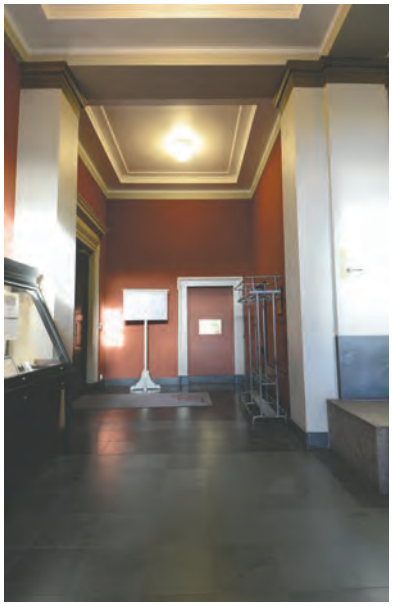


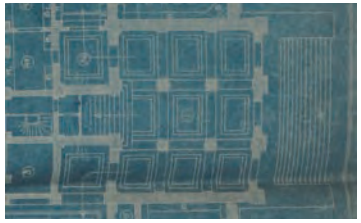

Plantegning fra Sinding-Larsens om-bygging i 1914, med smalere passasjer inn til 129 og 133



Håndlist

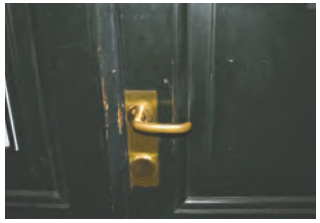

Dør inn til biblioteket, med nyere dørvrider

Korridor under indre hovedtrapp, med dører for trapper til kjeller

Rom 129, sett fra 102. Merk tidligere dør-åpning med messingluke for retur av bøker.

VERNEHENSYN

Rom 129 er rommet ved siden av inngangshallens monumentaltrapp, mot Karl Johans gate. Rommet oppleves som del av inngangshallen. Som nevnt for rom 102 ble vestibylen ombygd ved hovedombyggingen av 1914. Rom 129 er i tillegg annerledes enn tegninger fra ombyggingen i 1914: tegningene viser en smalere passasje fra 102 til 129 enn dagens situasjon. Døren inn til rom 140 er bredere på tegningen fra da enn i dag. Dagens gjenmurte dør finnes ikke på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 (rommet innenfor er mørkerom). Passasjen inn under hovedtrappen finnes heller ikke. Korridoren denne ledet til, med dører til kjellertrapper, har adkomst fra et bakenforliggende rom (se rom 133).

På tegninger fra 1986 er det en dør der vi i dag ser gerikter og nisje. Dør inn til 140 ser ut til å ha samme bredde som i dag. Dagens dør er eldre og kan ha blitt flyttet hit. Den ser ut til å ha samme dimensjoner som passasjene inn til rommene 129 og 133, fra vestibylen, på tegningene fra hovedombyggingen i 1914. Døren kan være gjenbrukt derfra, eller endringer kan ha blitt gjort allerede under ombyggingen. Det er viktig å bevare detaljer i interiøret, som himling, farger/ malingstype, trekninger og utforming av pilastre.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med synlige dragere og trekninger. Pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling. Fargekode himling 0502R, dragere 3010-Y10R. I 1914 ble andre etasjes gulv, fra Grosch, beholdt i rom mot Universitetsplassen, etasjeskillet er altså mulig opprinnelig. Ved hovedombyggingen i 1994 ble det lagt noe gips(plater) i himling, for å skåne det eksisterende (endringsmelding).	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Kalkpussete vegger malt med limfarge. Fargen er omtalt som “tilsvarende original pompeiansk rød limfarge” i ferdigmeldingen fra Statsbygg, 1994. Limmaling er en tradisjonsmaling som smitter av (også etter at den har tørket), og påvirkes av slitasje. Overflaten er matt og livfull. Se stort bilde på motstående side.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Dører	Eldre, tofløyet dør med flaggposthengsel og nyere dørvrider. Passasje mot korridor til kjellertrapp. For dører ned til trapp (i korridor under indre hovedtrapp), se rom *133* på neste oppslag. Maling med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører 8005-G20Y, trukne gerikter 3010-Y10R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	Gulv i naturstein, reparert i 1994 med natur-steinsfliser fra S. Sigvartsen Steinindustri A/S. Skifer: Sel/Royal og Møen Skifer-, vegg- og pilastersokler, gulvfliser fra A/S Valdres Skiferbrud (kontrakt 1917).	Vedlikehold skal skje med samme materiale og tek-nikk som opprinnelig, endringer er søknadspliktige.
Fast inventar	Messingluke for retur av bøker	Fast inventar er omfattet av vernet, endringer er søknadspliktige. Messingluka kan pusses, men ikke overmales.
Belysning	En takplafond	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Vestibyle**

FUNKSJON: VESTIBYLE

ROM: 133

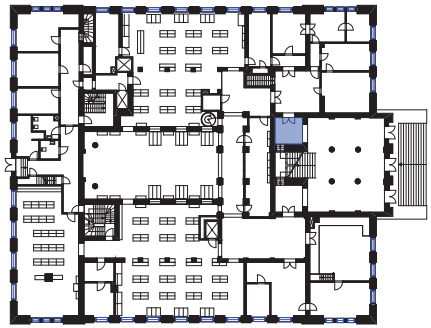


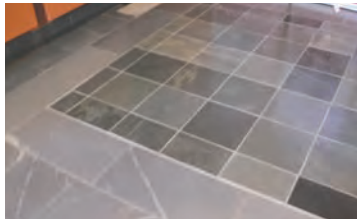

Delvis nyere gulvfliser



Ulike natursteinsmaterialer i gulv

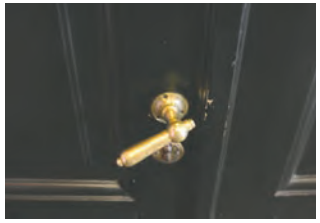

Eldre dørvrider



Korridor til 129, til kjellertrapper



Eldre dører av ukjent dato, til trapper ned mot kjellerrom (blant annet toaletter)

VERNEHENSYN

Innerste del av vestibyle, til høyre for hovedtrapp, med en dør og en passasje. Vestibylen er som nevnt for rom 102 endret siden Groschs tid. Rom 133 er i tillegg endret i forhold til tegninger fra hovedombyggingen av 1914: tegningene viser en smalere passasje inn til rommet enn dagens situasjon (se rom 129).

På tegninger fra hovedombyggingen i 1914 sees en dør på rommets endevegg, denne er i dag en hel, slettpusset veggflate. Døråpningen inn mot det som i dag er rom 103, er mindre enn døren inn til biblioteket (se 129), men fortsatt bredere enn dagens situasjon. Passasjen med trapp under hovedtrappen finnes heller ikke. Korridoren denne ledet til, med dører og kjellertrapper, har adkomst fra et bakenforliggende rom. Dagens situasjon sees først på tegningene fra 1986.

Dagens dør er eldre og kan ha blitt flyttet hit. Den ser ut til å ha samme dimensjoner som passasjene inn til rommene 129 og 133, fra vestibylen, på tegningene fra 1914. Døren kan være gjenbrukt derfra, eller endringer kan ha blitt gjort allerede under ombyggingen. Det er viktig å bevare detaljer i interiøret, som himling, farger/malingstype, trekninger og utforming av pilastre.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med synlige dragere og trekninger. Pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling. Fargekode himling 0502R, dragere 3010-Y10R. I 1914 ble andre etasjes gulv, fra Grosch, beholdt i rom mot Universitetsplassen, etasjeskillet er altså mulig opprinnelig. Ved hovedombyggingen i 1994 ble det lagt noe gips(plater) i himling, for å skåne det eksisterende (endringsmelding).	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Kalkpussete vegger malt med limfarge. Fargen er omtalt som “tilsvarende original pompeiansk rød limfarge” i ferdigmeldingen fra Statsbygg, 1994. Limfarge er en tradisjonsmaling som smitter av (også etter at den har tørket), og påvirkes av slitasje. Overflaten er matt og livfull.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Øvrig vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Dører	Eldre, tofløyet dør med eldre dørvrider og hengsel inn til 103. To eldre dobbeltdører ned til kjeller (K02/K08), i korridor under indre hovedtrapp, med eldre håndtak og flaggpost-hengsler. Disse dørene er fyllingsdører med to fyllinger, de øverste i trådglass. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode 8005-G20Y, trukne gerikter 3010-Y10R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	Gulv i naturstein, reparert i 1994 med natursteinsfliser fra S. Sigvartsen Steinindustri A/S, Skifer: Sel/Royal og Møen Skifer-, vegg- og pilastersokler, gulvfliser fra A/S Valdres Skiferbrud (kontrakt 1917)	Vedlikehold skal skje med samme materiale og teknikk som opprinnelig, endringer er søknadspliktige.
Belysning	En takplafond	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Korridor**


FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 103

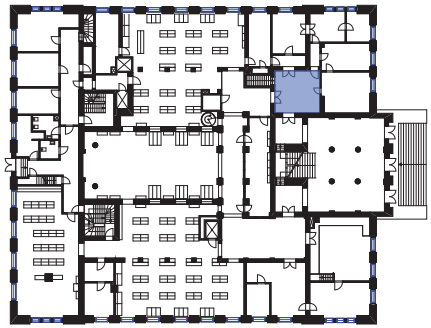



Nyere, malte plater i veggliv. Antatt å skjule tekniske føringer.

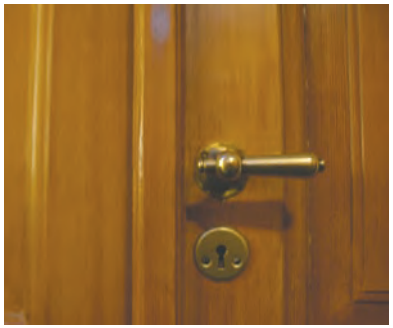


Eldre dørvrider



Eldre ventilasjonsrist i messing



Omramming trapp med veggsøyler, veggkapitel og arkitrav

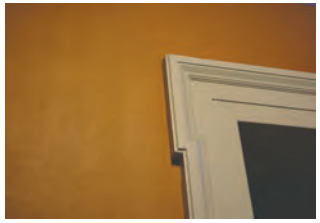

Gerikt



Trekning i himling




Eldre hengsel, med eikenøttknopp


VERNEHENSYN

Rom 103 er en mindre hall, for gjennomgang, med seks dører/passasjer. Dette rommet finnes ikke på tegninger fra Grosch, men er resultat av ombygginger. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 finnes det et mindre rom, "Forrum og garderobe". Rommet har seks dører/passasjer, inkludert passasje til trapperom. Naborommet 104 er større enn i dag, på bekostning av 103. I 1986 ser en at rom 103 har fått dagens størrelse, også da kalt forrom, men med syv dører/passasjer. I 1994 er rommet betegnet hall og har fått endelig utforming som i dag.

Rommet har fem dører, alle eldre: tre ådrete, tofløyete fyllingsdører med fire fyllinger i høyden (sannsynligvis gjenbruksdører), og to fyllingsdører med tre fyllinger i høyden. Det er også en passasje til kjellertrapp, med veggsøyler, veggkapiteler og arkitrav. Himlingen har trekninger. Rommet er tilnærmet kvadratisk, med større dører, detaljer i interiøret og høy himling. Dette gir rommet en romlig kvalitet, på tross av at det er et logistisk knutepunkt med relativt mange dører. Det er viktig å bevare detaljer i interiøret (trekninger, gerikter, omramming trapp, eldre dører, ventilasjonsrist i messing), himlingshøyde og rommets kvadratiske form.

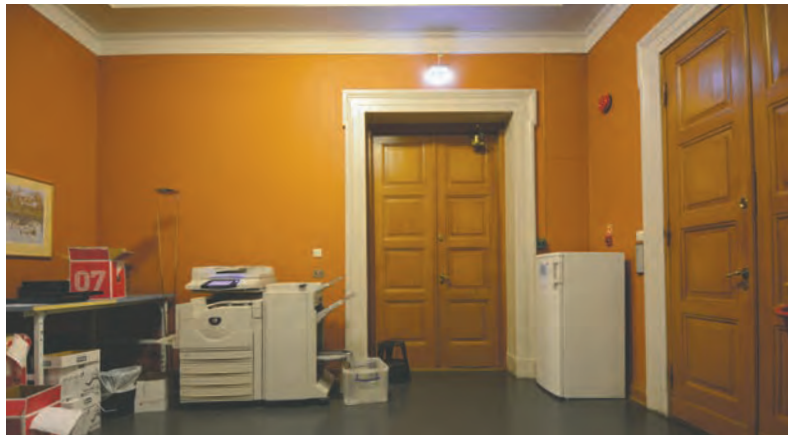

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger. Pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling. Fargekode himling 0502R I 1914 ble andre etasjes gulv, fra Grosch, beholdt i rom mot Universitetsplassen, etasjeskillet er altså mulig opprinnelig.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Veggfarge: 3050-Y40R, Pilaster: 1002R Kapitel: Eks. er beholdt (gullmaling el.l.) Trukne gerikter: 1002-R, fotlister: 1502-R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	Eldre, eikeådrete dører. Tre tofløyete fyllings-dører, med fire fyllinger i høyden, og eldre beslag og hengsler, dørvridere og nøkkelskilt. Passasje mot 118 trapperom. To enfløyete fyllingsdører med tre fyllinger i høyden og eldre beslag, dørvridere og nøkkelskilt. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg og kjemi AB - 133 HP Exolit 35V. I 1994 var en stor del av de ådrete dørene i god stand og ble bare retusjert. Så langt mulig, ble gjenbruksdører med eikeådring gjenbrukt i første og andre etasje (Statsbygg 1993).	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-59, 2,5 mm. Det var et uttalt ønske fra arkitektene (brev Ola Natvig Arkitekt MNAL 1993) å bevare “de gamle gulvene i 102, 143 og 144”. I og med at det i FDV er oppgitt ny linoleum for rom 102, lyktes det nok ikke for dette rommet.	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan nyere linoleumsbelegg skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. Dersom gulvbelegget er eldre, er utskifting og annen endring søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing	Messing kan pusses, men ikke overmales.
Belysning	En takplafond og tre lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.

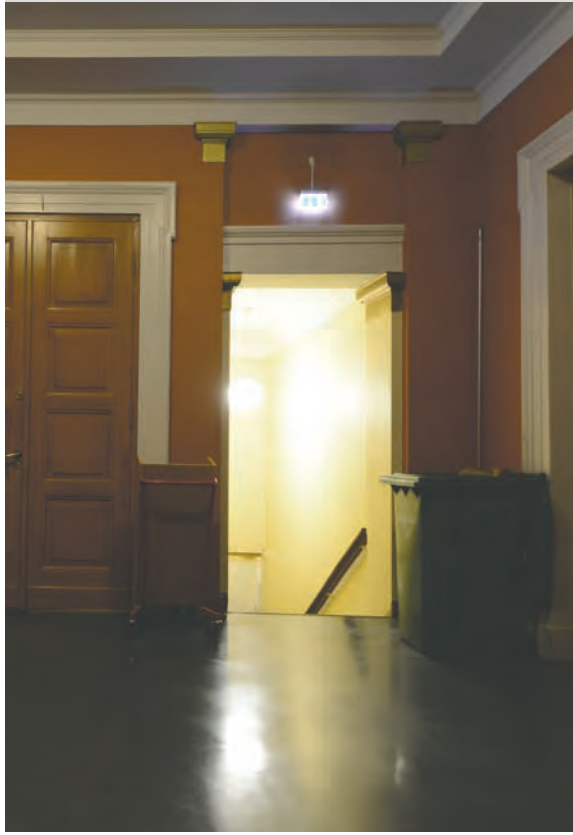





NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 104

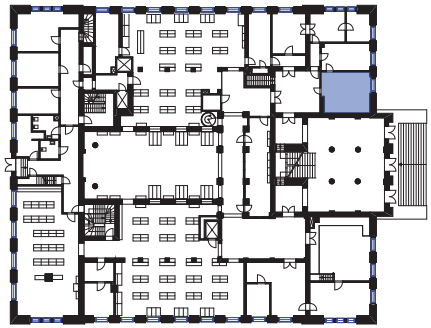

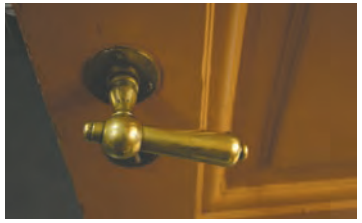


Eldre dørvrider




Eldre hengsel, med eikenøttknopp



Dør mot 105. Bak disse bokhyllene er det en dør inn til rom 106.

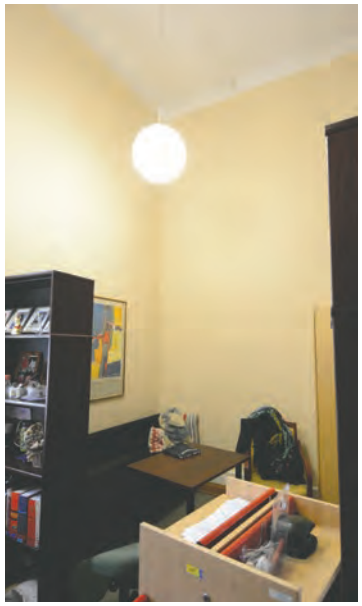

Hjørne mot yttervegg og 102 inngangshall

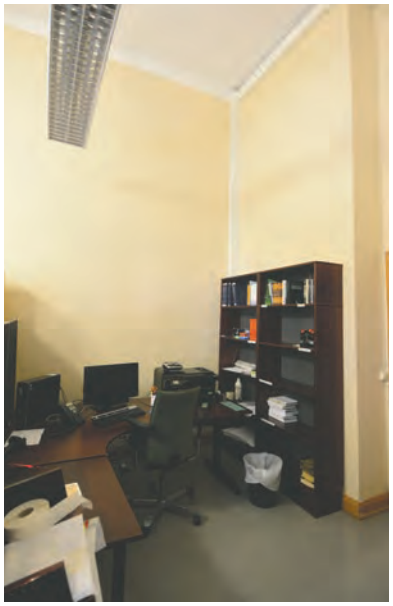


Hjørne mot 102 inngangshall og 103

VERNEHENSYN

Kontor med et vindu mot Universitetsplassen og to dører, mot hall og nabokontor. Dette rommet finnes ikke på tegninger fra Grosch, men er resultat av ombygginger. Det utgjorde opprinnelig del av et større rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Universitetshagen.

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er det store rommet delt opp i tre rom, og en vinkelformet korridor til to av disse. Dette ga en noe tungvint planløsning, og i 1986 ser vi at rommet har fått dagens plan, der det er noe mindre (grunnere) enn i 1914. Rommet ble ved hovedombyggingen i 1914 kalt "Bibliotek og leseværelse", i 1986 "kontor", som også er dagens bruk. Det har eldre varevinduer og to dører, hvorav en eldre.

Rommets himlingshøyde, eldre dør og varevindu med fyllingspanel er interiørdetaljer det er viktig å ta vare på. Ved ombyggingen i 1914 ble etasjeskillet mellom første og andre etasje beholdt i rommene mot Universitetsplassen, etasjeskillet kan altså være fra Grosch, og det er viktig å bevare.

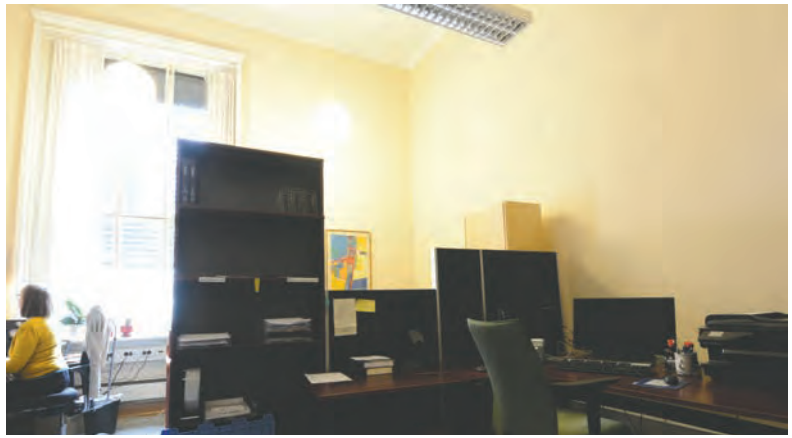

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling. Fargekode 0500 I 1914 ble andre etasjes gulv, fra Grosch, beholdt i rom mot Universitetsplassen, etasjeskillet er altså mulig opprinnelig.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Glattpusset og rullemalte vegger malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekoder: veggfarge 1010-Y30R, gerikter eikelasert eller malt med 3040-Y30R, fotlister som dører. Veggene er påført akridering (endringsliste Statsbygg 1993), for å utjevne forskjell mellom nye og eldre flater.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To fyllingsdører med tre fyllinger: En eldre dør med eldre dørvrider og hengsler, en nyere dør (bak bokhyller mot 106). Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører, gerikter: 3040-Y30R. I 1994 var en stor del av de ådrete dørene i god stand og ble bare retusjert. Så langt mulig, ble gjenbruksdører med eikeådring gjenbrukt i første og andre etasje (Statsbygg 1993).	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Reparasjoner og vedlikehold av ådring må utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, sannsynligvis opprinnelige varevinduer med fyllingspanel. Disse er malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, endringer og utskiftinger er søknadspliktige.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En kuleformet glasspendel og en fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Korridor**


FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 105

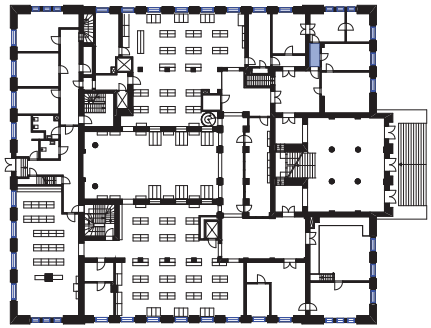



Veggkapitel ved dør til 105, fra 103

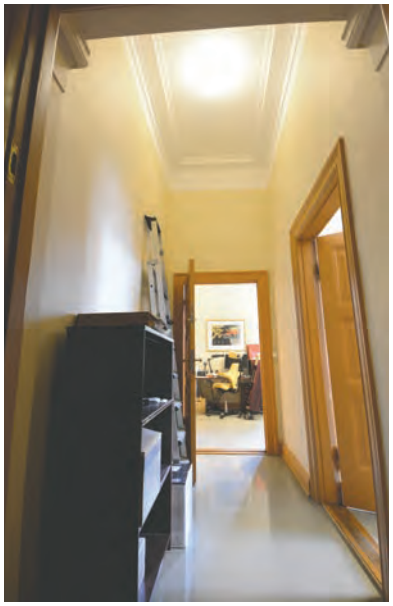


105 sett fra 103



Eldre dørvrider



Eldre dråpehengsel, dør til rom 108

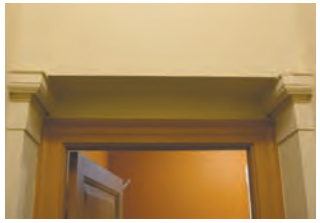

Dør til 103, med veggsøyler og kapiteler. Kapitelene er malt med veggfarge, uvisst om de har annen farge under (se bilder fra 103).



Veggkapitel ved dør til 103, fra 105

VERNEHENSYN

Dette rommet finnes ikke på tegninger fra Grosch, men er resultat av ombygginger. Det utgjorde opprinnelig del av et større rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Universitetshagen. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er det store rommet delt opp i tre rom, samt en vinkelformet korridor til to av disse. Dette ga en noe tungvint planløsning, og i 1986 ser en at rommene har fått dagens plan, med en kort, rett korridor.

Selv om korridoren ikke sees på tegninger før 1986, har døren inn til korridoren forseggjorte detaljer, med veggsøyler og veggkapiteler. Tegningssettet fra 1986 viser den eksisterende situasjonen, så gangen kan være vesentlig eldre. Endring kan være gjort allerede i forbindelse med hovedombyggingen i 1914.

Det er viktig å bevare detaljer i interiøret, slik som trekninger, veggsøyler og -kapiteler og dører. Vegg mot 109/110 sees på Groschs tegning, denne er det viktig å bevare. Ved hovedombyggingen i 1914 ble etasjeskillet mellom første og andre etasje beholdt i rommene mot Universitetsplassen, etasjeskillet kan altså være fra Grosch, og det er viktig å bevare.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Pusset tak med trekninger. Matt maling, farge-kode 0500. I 1914 ble andre etasjes gulv, fra Grosch, beholdt i rom mot Universitetsplassen, etasjeskillet er altså mulig opprinnelig.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Glattpusset og rullemalt, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekode vegg: 1010-Y30R, gerikter, fotlister: 3040-Y30R. Veggene er påført akridering (endringsliste Statsbygg 1993), for å utjevne forskjell mellom nye og eldre flater.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Opprinnelige dører med eldre hengsler og dørvridere. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører, gerikter: 3040-Y30R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En takplafond	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 106

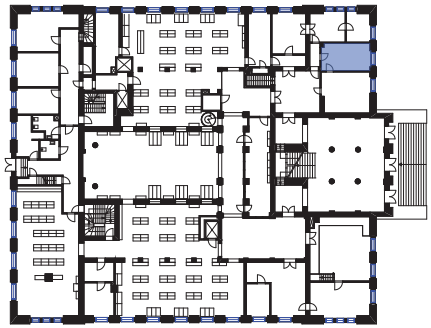

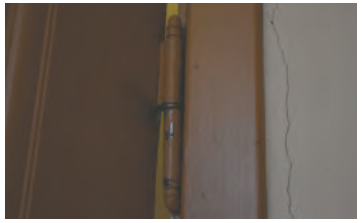


Eldre hengsel, med eikenøtt-knopp



Eldre dørvrider



Dør til 104. Denne kan åpnes.

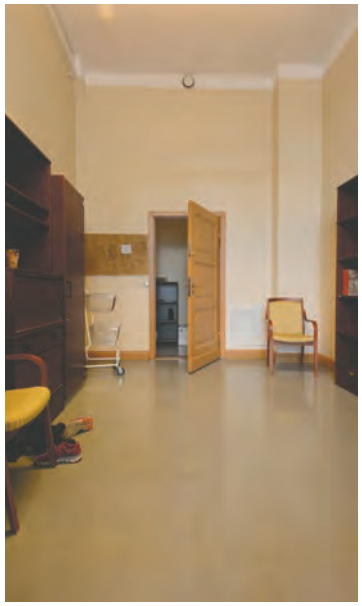

Vegg og dør mot 105



Vindu mot Universitetsplassen

VERNEHENSYN

Kontor med et vindu mot Universitetsplassen og to dører, mot hall og nabokontor. Dette rommet finnes ikke på tegninger fra Grosch, men er resultat av ombygginger. Det utgjorde opprinnelig del av et større rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Universitetshagen. På tegninger fra 1914 er det store rommet delt opp i tre rom og en korridor. Rommets grunnplan fremstår uendret siden hovedombyggingen av 1914, men en passasje/dør (inn til dagens rom 108) ser ut til å ha blitt fjernet. Rommet ble i 1914 kalt "Professors kontor", i 1986 "kontor", som også er dagens bruk. Det har eldre varevinduer og to dører, hvorav en eldre.

Rommets himlingshøyde, eldre dør og varevindu med fyllingspanel er interiørdetaljer det er viktig å ta vare på. Ved hovedombyggingen i 1914 ble etasjeskillet mellom første og andre etasje beholdt i rommene mot Universitetsplassen. Etasjeskillet kan altså være fra Grosch, og det er viktig å bevare.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. I 1914 ble 2. et.s gulv fra Grosch beholdt i rom mot Universitetsplassen, etasjeskillet er altså mulig opprinnelig.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Fargekode vegg: 1010-Y30R, gerikter og fotlister: 3040-Y30R Veggene er påført akridering (endringsliste Statsbygg 1993), for å utjevne forskjell mellom nye og eldre flater.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To fyllingsdører med tre fyllinger: En opprinnelig dør med eldre hengsler og dørvrider, og en nyere dør (bak bokhyller mot 106). Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører, gerikter: 3040-Y30R.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En kuleformet glasspendel, en fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Kontor**


FUNKSJON: KONTOR

ROM: 107, 108

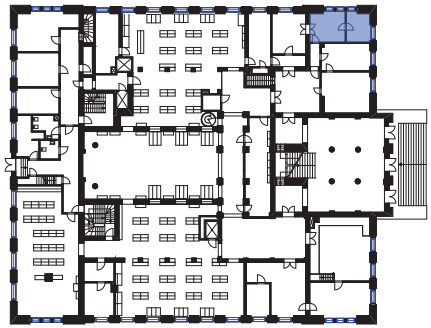

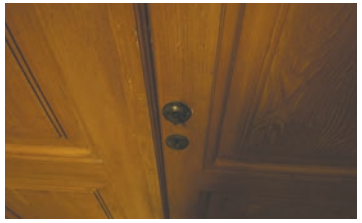


Eldre, ådret dør, ikke i bruk

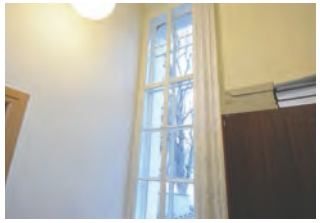


108: Del av større vindu, i dag delt med lettvegg. Se bilde nede til høyre.



Eldre, ådret dør, ikke i bruk. Døren ser ut til å være dobbel og tofløyet, har hengsler mot både 107 og 109.

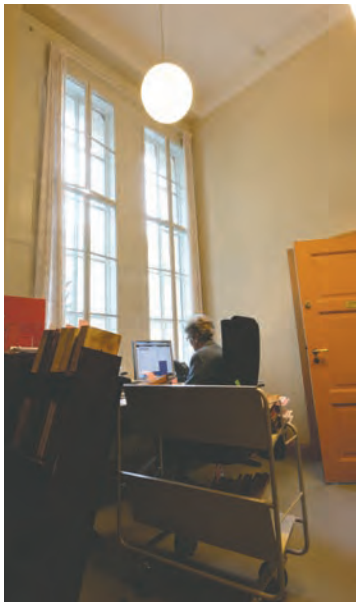

107: Del av større vindu, i dag oppdelt med lettvegg. Se bilde under.

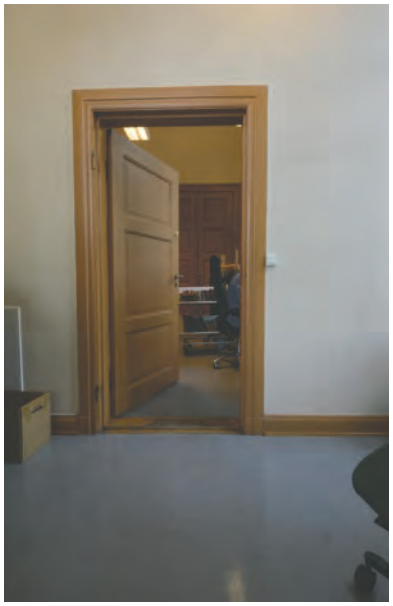


Dør inn til 108

VERNEHENSYN

Kontor med forværelse, tre dører (en tofløyet, stengt av), to vinduer (ett tredelt). Rommet er resultat av ombygginger. Det utgjorde opprinnelig del av et større rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Universitetshagen. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er det store rommet delt opp i tre rom og en korridor til to av disse. Rommet ble ved hovedombyggingen i 1914 kalt "Forsøkslab" og hadde grunnform som i dag.

I 1986 er kontoret delt i to "kontor", delt av med lettvegg i det tredelte vinduet mot Universitetshagen, i et fyllingspanel. Ved hovedombyggingen i 1914 ble etasjeskillet mellom første og andre etasje beholdt i rommene mot Universitetsplassen. Etasjeskillet kan derfor være fra Grosch, og det er viktig å bevare.

Rom 108 har en innervegg, mot rom 109, som sees på Groschs tegning og kan være opprinnelig. På Groschs tegninger er det en dør i denne veggen, med nesten samme plassering som dagens tofløyete dør. Denne må ikke overmales. Det er viktig å ta vare på eldre dører og eldre varevinduer med fyllingspanel. Det er også viktig å bevare rommets himlingshøyde. Lettvegg satt i vindusåpningen har lavere verneverdi. Fjerning vil likevel være søknadspliktig.

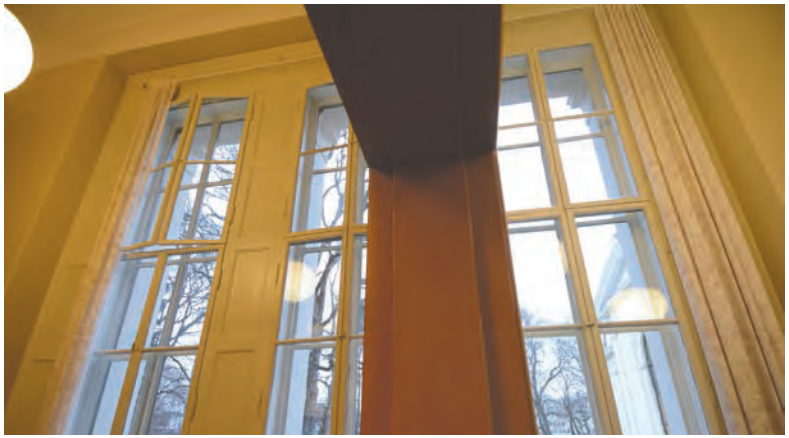

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. I 1914 ble andre etasjes gulv fra Grosch beholdt i rom mot Universitetsplassen, etasjeskillet er altså mulig opprinnelig.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Fargekoder: vegg 1010-Y30R, gerikter eikelasert eller malt 3040-Y30R, fotlister som dører	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Det er en eldre, tofløyet fyllingsdør med fire fyllinger i høyden mot 109, med “eikenøtt-hengsler”, uten vrider, og med to lag dører mot 109 ifølge tegninger (det er hengsler mot begge rom). Dagens ådrete, tofløyete dør fremstår som eldre enn majoriteten av ådrete dører (ådret i forbindelse med hovedombyggingen i 1994). Dørens ådring kan være fra 1914, eller eldre, og den må ikke overmales. Rommet har en passasje/dør på omtrent samme sted på tegninger fra Grosch og Sinding-Larsen. To eldre fyllingsdører med tre fyllinger: eldre hengsler og vridere på begge Fargekoder: dører eikelasert eller malt i 3040-Y30R, gerikter som dør	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	To vinduer med eldre, mulig opprinnelige varevinduer, ett tredelt og oppdelt av lettvegg Samme malingstype som dør, fargekode 0500	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To kuleformete glasspendler	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 109

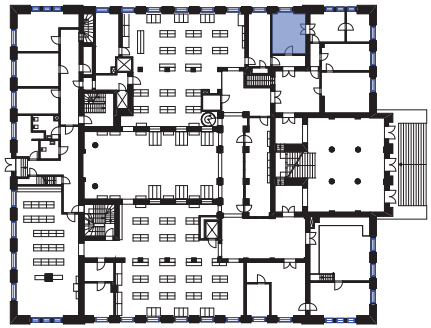


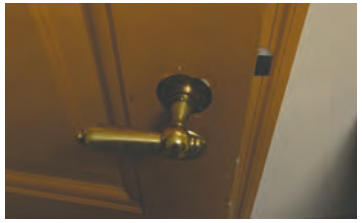


Eldre dørvrider



Nyere hengsel

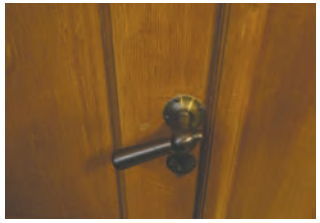

Eldre dørvrider

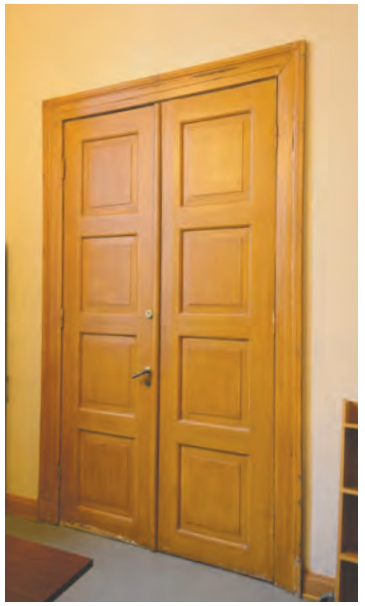

Eldre, ådret dør, ikke i bruk. Døren kan være dobbel i tillegg til tofløyet, den har hengsler mot både 108 og 109.



Eldre dør mot 110 og eldre, ådret dør mot 103


VERNEHENSYN

Kontor med ett vindu mot Universitetshagen og to dører; en enkel fyllingsdør mot hall og avstengt, tofløyet, sannsynligvis dobbel, dør mot nabokontor.

Rommet finnes ikke på tegninger fra Grosch, men er resultat av ombygginger. På Groschs tegninger lå det på samme sted et større rom, med to vinduer mot Universitetshagen. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er rommet kalt "Undervisningsrum", noe større, også dette med to vinduer mot hagen.


I 1986 er kontoret delt i to kontorer, som også er dagens bruk. Disse var først i en kontorrekke med langsgående korridor.

Innervegg mot rom 108 sees på Groschs tegning. Denne veggen er det viktig å ta vare på. På Groschs tegninger er det en dør i denne veggen, med nesten samme plassering som dagens tofløyete dør. Dagens ådrete, tofløyete dør fremstår som eldre enn majoriteten av ådrete dører (ådret i forbindelse med hovedombyggingen i 1994). Dørens ådring kan være fra 1914 eller eldre, og den må ikke overmales. Det er viktig å bevare rommets himlingshøyde. Det er viktig å ta vare på eldre dører og eldre varevinduer.

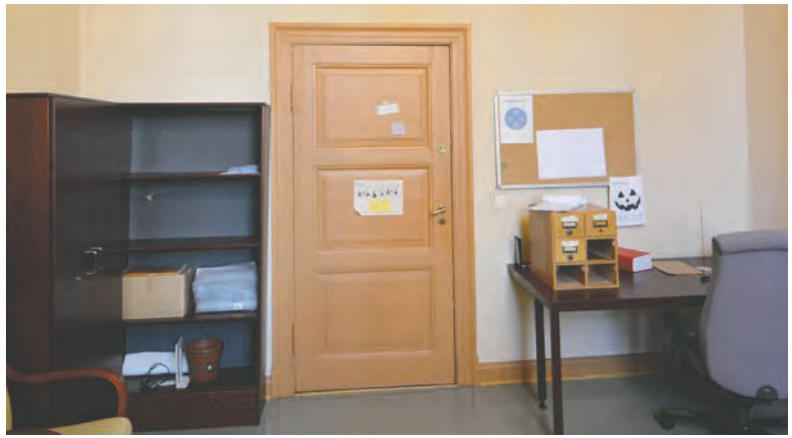

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Veggfarge: 1010 Y30R Gerikter: Eikelasert eller malt: 3040 Y30R Fotlister: Som dører	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Eldre, tofløyet fyllingsdør med fire fyllinger i høyden mot rom 108, med eldre vrider. Det er to lag dører mot 108, ifølge tegninger. (Det er også hengsler mot begge rom.) Dørens ådring kan være fra 1914, eller eldre, og den må ikke overmales. Rommet har en passasje/dør på omtrent samme sted på tegninger fra Grosch og Sinding-Larsen. To eldre fyllingsdører med tre fyllinger, eldre hengsler og vridere, mot 110 og 111. Fargekoder: dører eikelasert eller malt i 3040-Y30R, gerikter som dør. I 1994 var en stor del av de ådrete dørene i god stand og ble bare retusjert. Så langt mulig, ble gjenbruksdører med eikeådring brukt i første og andre etasje (Statsbygg 1993).	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevinduer. Disse er malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-pliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En kuleformet glasspendel, en fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.




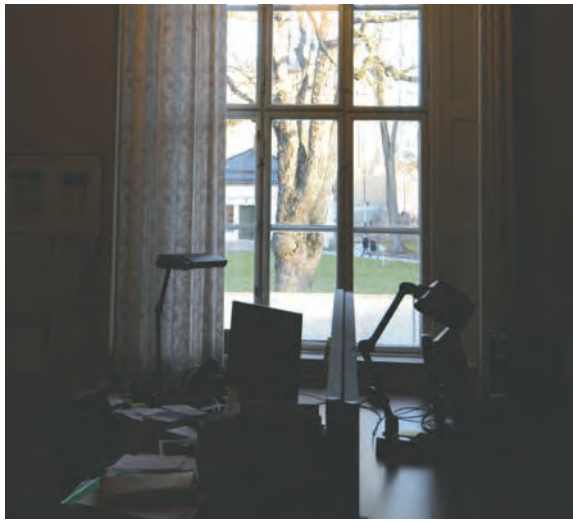

NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 110

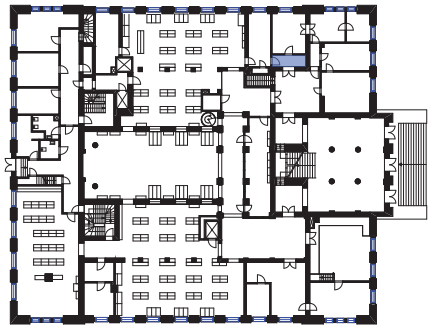




Detalj av tofløyet dør mot 103




110 sett mot dør til 111



Overgang mellom himling og vegg, med kabelkanal

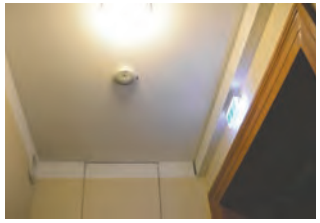

Himlingsfargen er trukket noe ned på vegg.

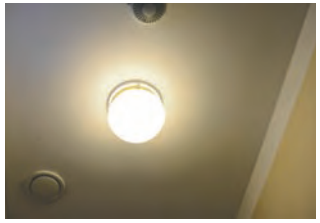

Lysarmatur i himling



Eldre hengsel, med eikenøttknopp

VERNEHENSYN

Mindre korridor med tre dører (en tofløyet) og teknisk skap. Dette rommet finnes ikke på tegninger fra Grosch, men er resultat av ombygginger. På Groschs tegninger lå det på samme sted et større rom med to vinduer mot Universitetshagen. På tegninger fra hovedombyggingen i 1914 er det her et rom kalt "Undervisningsrum", noe større, også dette med to vinduer mot hagen.

I 1986 er kontoret delt i to stykk "kontor", som også er dagens bruk. Disse er de to første av en rekke kontorer med en langsgående korridor.

I 1994 er det kun to kontorer igjen av denne rekken med kontorer, og den langsgående korridoren er vesentlig kortere. Det som er igjen av den, er dagens rom 110. Korridoren har tre dører, alle eldre, en av dem tofløyet og ådret, (muligens fra 1914). Det er viktig å ta vare på de eldre dørene.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Fargekoder: vegg 1010-Y30R, gerikter: eikelasert eller malt 3040-Y30R, fotlister som dører	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Tofløyet fyllingsdør med fire fyllinger i høyden og eldre hengsler, dørvridere og nøkkelskilt, mot rom 103, to eldre fyllingsdører med tre fyllinger, eldre dørvridere og hengsler mot 109 og 111. Fargekoder: dører eikelasert eller 3040-Y30R, gerikter som dører. I 1994 var en stor del av de ådrete dørene i god stand og ble bare retusjert. Så langt mulig, ble gjenbruksdører med eikeådring brukt i første og andre etasje (Statsbygg 1993).	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En takplafond	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.
Tekniske anlegg	Kabelkanal langs tak, teknisk skap, mulig tekniske føringer bak malt plate i veggliv	Himlingsmalingen er trukket noe ned på veggen. I dette hvite feltet er det lagt en kabelkanal, som en slags reminisens fra trekningene en kan se i andre rom, eksempelvis naborommet 103. Kabelkanal med tekniske føringer har lav verneverdi.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR, LAGER

ROM: 111, 148

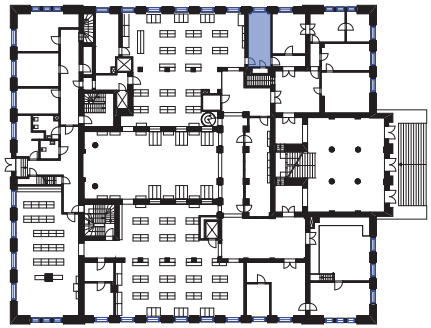




Vinduets avslutning mot himling




Dør ut til 145, eldre dør med eldre vrider. Kontur av større åpning sees til høyre.

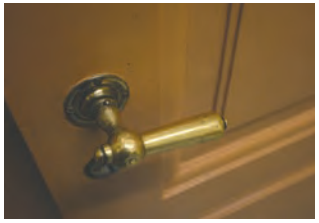

Eldre dørvrider, mot 110. Tilsvarende på dør til 145.



Kott, på tegning kalt "148 lager"

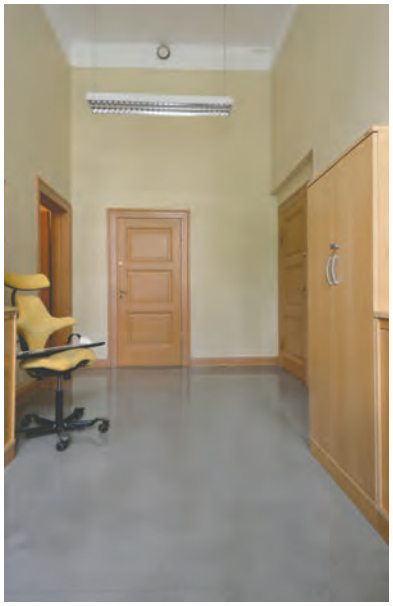


Vegg med dør til 148 rett fram, dør til 145 og spor av større åpning til høyre, dør til 110 til venstre

VERNEHENSYN

Kontor med ett vindu mot Universitetshagen, tre dører og kott. Dette rommet finnes ikke på tegninger fra Grosch, men er resultat av ombygginger. På Groschs tegninger lå det på samme sted et større rom med to vinduer mot Universitetshagen. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er det et rom kalt "Undervisningsrum", noe større, også dette med to vinduer mot hagen.

I 1986 er rommet delt i to kontorer, med ett vindu, som også er dagens bruk. Disse er de to første av en rekke kontorer med en langsgående korridor. Rom 111 var det andre kontoret i rekken. Det er nå altså det siste i rekken, og tidligere var korridorarealet innlemmet i 111 kontor. Dette forklarer døren mot 145, og den større nisjen i veggen rundt denne døren. Rom 148 (lager) lå følgelig tidligere i tilknytning til korridoren.

Rommets himlingshøyde, eldre dører og varevindu med fyllingspanel er interiørdetaljer det er viktig å ta vare på.

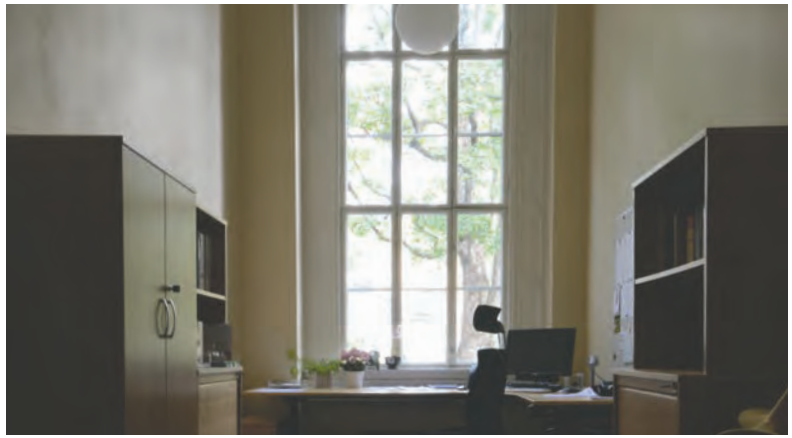

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling) Fargekoder: vegg 1010-Y30R, gerikter eikelasert eller malt 3040-Y30R, fotlister som dører	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Dører: tre eldre fyllingsdører med tre fyllinger, eldre dørvridere og hengsler. Malte dører, gerikter: 3040-Y30R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En kuleformet glasspendel, en fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 113

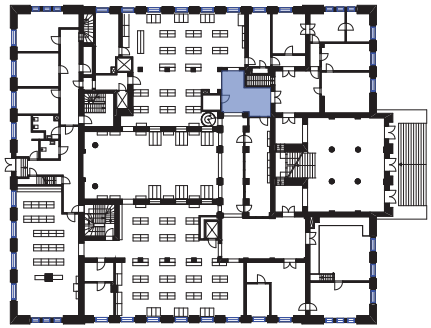




Veggåpninger med gerikter av ulik utførelse



Veggsøyle med kapitel (søylehode) og arkitrav (tverrbjelke)

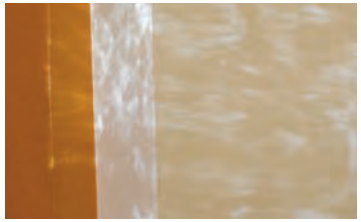


Lysspillet på veggen skyldes eldre glass i vinduer i rom 145



Fast inventar, nyere



Skilting, nyere, forseggjort

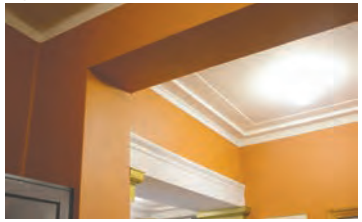

113 har tidligere vært to rom, legg merke til forskjell på ornamenteringsgrad i himling og ved veggåpninger. Nyere passasje (etter 1986).



Forseggjort rekke av veggsøyler, pilastre og søyler (dekor, halv- og helsøyler) sees i 146.

VERNEHENSYN

Korridor/vrimleareal med tre dører og to passasjer. Dette rommet finnes ikke på tegninger fra Grosch, men er resultat av ombygginger. Før 1994 var det inndelt i flere rom. Ulik detaljeringsgrad i interiøret gjør at dette er synlig også i dag.

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet et rom kalt "Optisk rum" og del av en lengre "korridor". I 1986 er det fortsatt to rom, med en dør og en passasje mot 103 og en dør mellom rommene.

I 1994 fikk rommet dagens utforming. Her ser vi for første gang den ådrete, tofløyete fyllingsdøren (antatt gjenbruksdør) fra rom 103, og den brede passasjen videre (se lite bilde over til høyre) som er dagens situasjon. Den brede passasjen kan være tatt i en vegg fra Groschs tid, som den gang var vegg mot det store biblioteksrommet.

Det er viktig å bevare trekningene, som først sees på tegninger fra 1914, de eldre dørene, den potensielt opprinnelige veggen og detaljer i interiøret.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med og uten trekninger. Pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Egne fargekoder for rom 113 finnes dessverre ikke i FDV, men fargekombinasjonen ser ut til å være tilsvarende rommene 103 Hall og 140 Vestibyle.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Tre eldre dører, med eldre beslag: En tofløyet fyllingsdør, med fire fyllinger i høyden. To fyllingsdører med tre fyllinger i høyden, en inn til ekspedisjonen, og en inn til kopirommet. Døren til kopirommet har øverste fylling i glass. I 1994 var en stor del av de ådrete dørene i god stand og ble bare retusjert. Så langt mulig, ble gjenbruksdører med eikeådring brukt i første og andre etasje (Statsbygg 1993).	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	22 mm massiv eikeparkett, langstav, klasse 1, Universal Parkett (Anthon B. Nilsen, Oslo). Lakket med fem strøk Regent parkettlakk (IFA Coating A/S, Bergen)	Gulvet er fra 1994 og har i seg selv ikke høy verneverdi. Det utgjør allikevel del av en helhet, og endring er søknadspliktig. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Fast inventar	Nyere møbel for printere, i samme utførelse som øvrig nyere innredning i biblioteksarealet.	Møbel for printere er sannsynligvis fra 1994 og har i seg selv ikke høy verneverdi. Det utgjør allikevel del av en helhet, og endring er søknadspliktig.
Belysning	Tre takplafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: Lesesal

FUNKSJON: LESESAL

ROM: 114

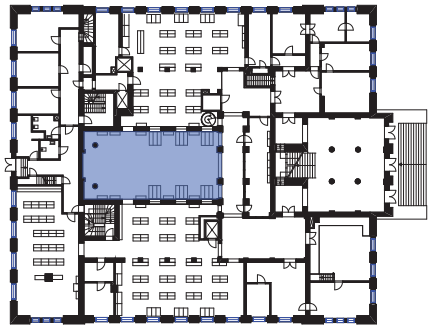

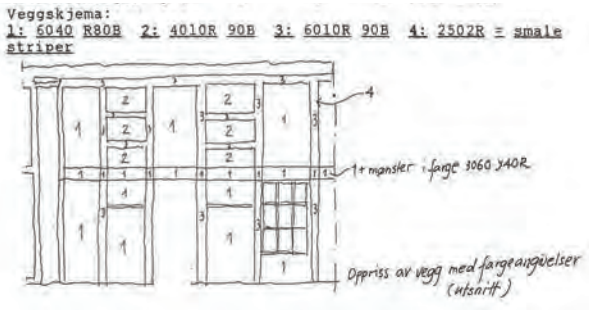

Farger i dekormalingen



Søylefot, kapitel er avbildet på motstående side




Dekorasjonsmaling over bokhylle



Dekorasjonsmaling



Plassbygd skap for panelovn

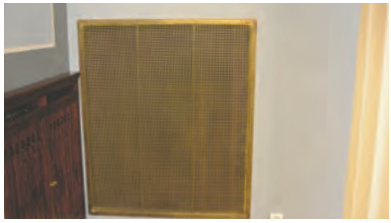

Eldre ventilasjonsrist

VERNEHENSYN

Biblioteksbygningen hadde opprinnelig bakgård. Denne ble bygd inn i 1880-årene (Statsbygg 1994), da innkjøringen ble gjenmurt og "Den Drolsumske Lesesal" ble anlagt. Ved hovedombyggingen av 1914 ble denne bygd om til auditorium med skrått gulv, og vinduene ble gjenmurt (Statsbygg 1994).

I 1994 ble auditoriet revet og arealet tilbakeført til lesesal, basert på fotografier. Lesesalen har dekormalte vegger, glasstak og eikegulv. Møblene er kopier basert på fotografier. Bokhyllene har tilegnete, malte felt. Nisjen mellom søylene ser ut til å være på samme sted som opprinnelig innkjøring til bakgård. På tegninger fra hovedombyggingen i 1914 var det tre dører på den samme veggen, én midtstilt.

I 1986 var det to dører, tegning av den midterste kan være nisje eller sjakt. Søylene vises på tegninger fra og med 1914, disse er trolig fra den første lesesalen og spesielt viktige å bevare. De er del av sentrumsbygningenes helhetlige, nyklassisistiske stil. Lesesalen har høy håndverkskvalitet og formidlingsverdi. Det er viktig å bevare detaljer i interiøret. Malerarbeider, også flikking, må gjøres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Det er viktig å bevare helheten, selv løse møbler bør ikke uten videre fjernes.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Matt og halvblank maling, fargekode 0502R. Notat med forslag til kostnadsramme, “SBED Notat ‘Til Direktørmøtet’ ” 1991, angir at taket skal ha brannglass.	Vedlikehold skal skje med samme materiale, puss, malingstype og farge. Ved oppmaling bør fargeundersøkelser legges til grunn for valg av malingstype og farge. Oppmaling og endringer er søknadspliktige. Ødelagte glass erstattes med glass av samme type. Større utskiftinger/endringer er søknadspliktige.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekoder: pilastre 1002R, søyler + trukket gerikt, fotlister: oljemaling 2502R, radiatornisjer og gitter, vindusgerikter: 5040-Y70R. Veggskjema: 1: 6040-R80B, 2: 4010-R90B, 3: 6010-R90B, 4: 2502R = smale striper Veggene er påført akridering (se endringsliste Statsbygg 1993), for å utjevne forskjell mellom nye og eldre flater.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker (dekorasjonsmaling). Endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Fem passasjer, ingen dører	
Gulv	Fem strøk REGENT uretanalkydlakk	Gulvet er fra 1994 og har i seg selv ikke høy verneverdi. Det utgjør allikevel del av en helhet, og endring er søknadspliktig. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Fast inventar	Leseplasser, bokhyller, skap for panelovn, søyler, eldre ventilasjonsrister i messing	Møblene er sannsynligvis fra 1994 og har i seg selv ikke høy verneverdi. De utgjør allikevel del av en helhet, da de er kopier av tidligere innredning. Bokhyllene har dedikerte felt (faste plasser) i for-hold til dekormalingen. Endring må avklares med Eiendomsavdelingen. Ulakkert messing må pusses.
Belysning	Seks plafonder, åtte nyere lysekroner. Overlyset er basert på dagslys.	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Ekspedisjon**

FUNKSJON: EKSPEDISJON

ROM: 116

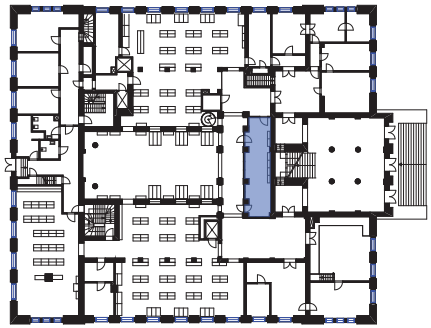





Veggsøyle med kapitel (søylehode) og arkitrav (tverrbjelke)




Fri sikt til vindu mot Karl Johans gate, og tilsvarende mot Universitetshagen

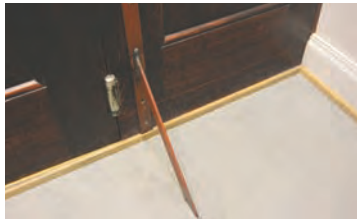

Avstiving for ekspedisjonsdisk, ved port

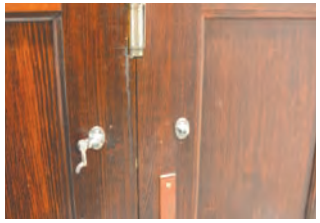

Detalj port i ekspedisjonsdisk

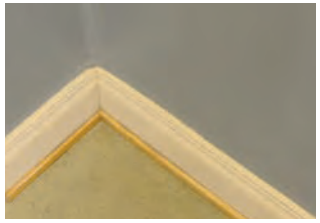

Utsnitt farger: malt vegg, malt fotlist, eik vaskelist, linoleum gulvbelegg



Himling, her kan en se at ekspedisjonen ligger under indre hovedtrapp.

VERNEHENSYN

Ekspedisjonen med utlånsskranke ligger under avsatsen i indre hovedtrapp, vendt mot det åpne biblioteksarealet. Dette rommet er fra hovedombyggingen i 1994. På tegning fra Grosch er arealet bakgård, på tegning fra hovedombyggingen av 1914 "mørkerum, trapp til kjeller og optiske rum", i 1986 toalett, stensilrom, lager og garderobe (kjellertrapp er altså fjernet i mellomtiden).

Veggen mot rom 102 vestibyle kan være fra Grosch. Dør inn til ekspedisjonen er en eldre fyllingsdør med gamle beslag.

Korridoren rett utenfor skranken er fra hovedombyggingen av 1914, og har et detaljert interiør. Det er også en veggsøyle av ukjent alder i ekspedisjonen, der det tidligere var vegg. Det er viktig å bevare vegg mot rom 102 vestibyle, og (mulig) eldre detaljer i interiøret. Selve skranken er nyere og har i seg selv lav verneverdi, men utgjør del av helheten og er derfor omfattet av vernet. Endringer er søknadspliktige.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. Ifølge brev fra Ola Natvig Arkitekt MNAL i 1995 er det montert akustisk himling av 30 mm akustisk plate, trukket med flammesikret bleket lerretsstoff i ett stykke, i himling rom 116.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekoder: vegg 4010-R90B, pilaster 1002-R, kapitel eksisterende er beholdt, fotlister og gerikter 1502-R, dør 2502-R. Veggene er påført akridering (endringsliste Statsbygg 1993), for å utjevne forskjell mellom nye og eldre flater.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Fyllingsdør med tre fyllinger i høyden, med eldre hengsel og vrider. Fargekoder: Dør: 2502-R Gerikter: 1502-R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette fargekode 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Faste, nye innredninger (skranke, reoler m.v.): Herdins vannbeis nr. 72 - Mahognybrun (40g/liter) Lakk: Casco Nobel, syreherdende - Danspeed 90 RF m/tilhørende herder Forbo Desktop: 4102 (skranke)	Faste, nyere innredninger er fra 1994 og har i seg selv ikke høy verneverdi. De utgjør allikevel del av en helhet. Endring er søknadspliktig.
Belysning	Åtte plafonder, fem lysstoffrørarmaturer ved skranke, ni lysstoffrørarmaturer i reoler	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kopirom**

FUNKSJON: KOPIROM

ROM: 117

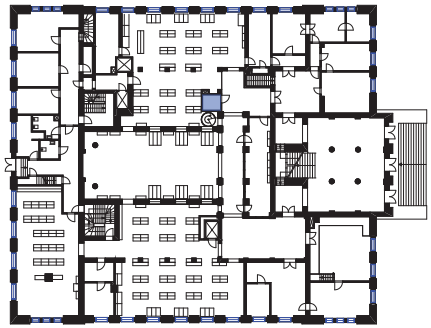



Ådret fyllingsdør med noe retusjering, og øverste fylling i glass



Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Lysarmatur: lysstoffrørkasse



Overgang vegg til himling



Farger gulv, vegg, gerikt, lister



Delvis ådret, delvis malt dørkarm, pga. ulik fargekombinasjon i 117 og 113



Eldre fyllingsdør; sammenføyning i rammeverket

VERNEHENSYN

Rom 117 er fra hovedombyggingen i 1994. Arealet har tidligere vært bibliotek (Grosch), "Kursusrom" (hovedombyggingen av 1914) og el-laboratorium (1986), men alle disse rommene har vært større enn dagens rom 117.

Døren er delvis ådret (side mot 113) og er en eldre fyllingsdør med tre fyllinger, hvorav en i glass. Ifølge endringsmelding (Statsbygg 1993) er dette en "gjenbruks-dør med eikelasur utv. Øverste fylling demonteres og erstattes med 4 mm glass, festet med glasslist tilnærmet lik eks. [tidligere] fris". Døren har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekoder: vegg 1002R, søyler 1002R, gerikter 5040-Y70R, fotlister 1502-R, dører: 5040-Y70R, heisdør mot sjakt 5040-Y70R (RAL 8012), synlig innvendig vegg i heissjakt: 1002R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En gjenbruksdør med utvendig eikeådring og nyere glassfelt i øverste fylling Fargekode dør, gerikter: 5040-Y70R I 1994 var en stor del av de ådrete dørene i god stand og ble bare retusjert. Så langt mulig, ble gjenbruksdører med eikeådring brukt i første og andre etasje (Statsbygg 1993).	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette fargekode 121-59, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Trapp**


FUNKSJON: TRAPP

ROM: 118

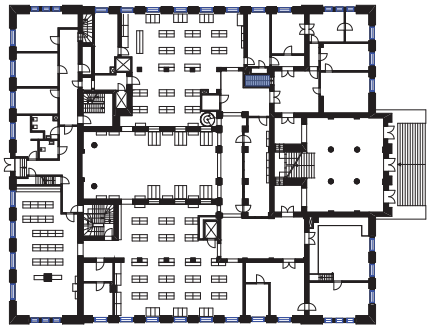



Profil håndlist i tre

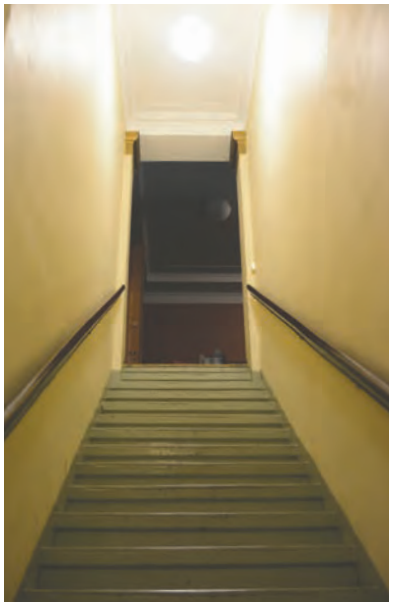


Trapp sett nedenfra, med veggsøyle og veggkapitel (søylehode) og arkitrav (tverrbjelke)




Pendellampe i himling



Støpte trinn

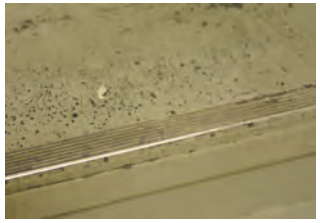

Kantlister, eldre

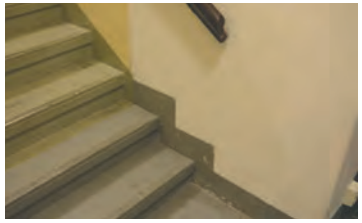

Vegg malt med lysere maling, og med annen profil mot trapp enn øvrig

VERNEHENSYN

Rom 118 er fra hovedombyggingen av 1914 og ser i hovedsak ut til å være uendret siden den gang. Det er et lite trapperom med rettløpstrapp til kjeller. Trappen er støpt, med kantlister i stål. Håndlistene er av tre. Det er trekninger i tak, veggsøyler med veggkapiteler og arkitrav mot rom 103.


Sinding-Larsen angir i byggesøknaden for hovedombyggingen i 1914 “i frontpartiet 3 trapper, der fører fra kjelder til 1ste etg. inden de forskjellige avdelinger”. Av disse tre trappene er det to som er bevart, den tredje (K02, K08, i dag i tilknytning til vestibylen) er ombygd.

Rommet har høy verneverdi, det er viktig å bevare detaljer i interiøret, som trekninger i himling og på pilastre, trapp og håndlist.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. Trekninger i himling.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekoder: vegg 3050-Y40R, pilaster 1002 R, kapitel eksisterende er beholdt, trukne gerikter 1002-R, fotlister: 1502-R, dragere: 0502-R Det kan se ut til at pilaster (halvsøyle) er overmalt i veggfargen.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En passasje mot rom 103, ingen dører	-
Gulv	Epoxy maling EPO BIT, "Varmgrå 12"	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Fast inventar	Håndlister i tre, sannsynligvis fra 1914	Håndlisten har høy verneverdi. Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Pendellampe i tak	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.




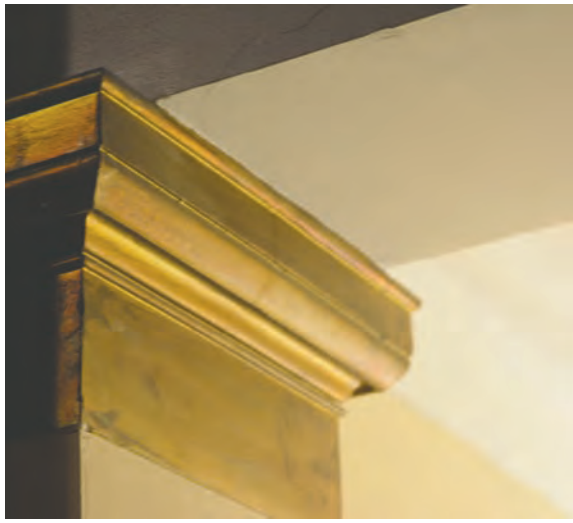

NAVN: Korridor

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 119, 147

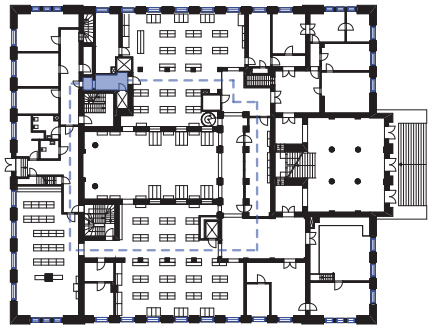




Rommene 119 og 147 har sammenhengende gulvflate.



Nyere, skåret døråpning, med skarpe hjørner



Overgang himling til vegg, takfargen er trukket noe ned på vegg.

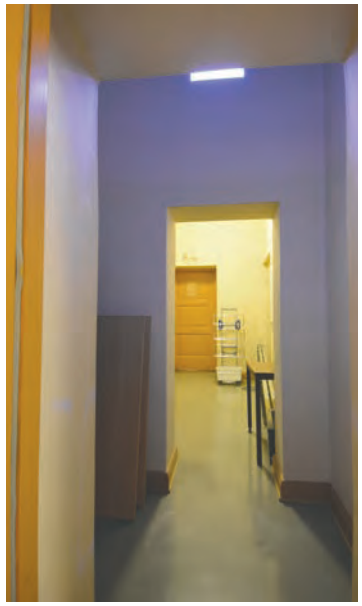

Rom 147 i forgrunnen



Rom 119. Tidligere dyreheis, nå ventilasjonssjakt (ikke eget romnr.) til høyre, bilde under

VERNEHENSYN

Rommene 147 og 119 utgjør i dag ett rom, en korridor som er del av hovedkommunikasjonen i første etasje, med mulighet for å gå en runde inne i etasjen (se piktogram).

Rom 147 er fra hovedombyggingen i 1914, da det var del av vaktmesters leilighet (byggesøknad hovedombyggingen av 1914, i dag rommene 120A, 123-125, 147), det ser ut til å ha vært kott.


Rom 119 fikk sin nåværende utforming med hovedombyggingen i 1994. Før dette var arealet bibliotek (Grosch), dyrelaboratorier (1914) og større korridor (først sett på tegninger fra 1986). I rom 119 er det en sjakt, tidligere dyreheis fra hovedombyggingen i 1914. Denne brukes i dag til ventilasjonskanaler.

Det er viktig å ta vare eldre dører og spor etter ombygginger, slik som omrisset av vaktmesterens kott og sjakten fra tidligere dyreheis.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Fargekoder: Vegg: 1010-Y30R, Dører, gerikter og fotlister: 3040-Y30R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To fyllingsdører med tre fyllinger, en eldre med eldre beslag mot rom 145, en nyere mot 120a. Dør mot ventilasjonssjakt, tidligere dyreheis. Dører til teknisk skap. Metalldører har farge som vegg. Malte tredører, gerikter: 3040-Y30R.	Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av en helhet og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En takplafond, ett lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.
Tekniske anlegg	Kabelkanal langs tak, teknisk skap, mulig tekniske føringer bak malt plate i veggliv	Himlingsmalingen er trukket noe ned på veggen, dette gir lettere et penere resultat enn å la skillet gå akkurat i overgangen vegg/himling. I dette hvite feltet er det lagt en kabelkanal, som en slags reminisens fra trekningene en kan se i andre rom. Dette er en løsning uten verneverdi.




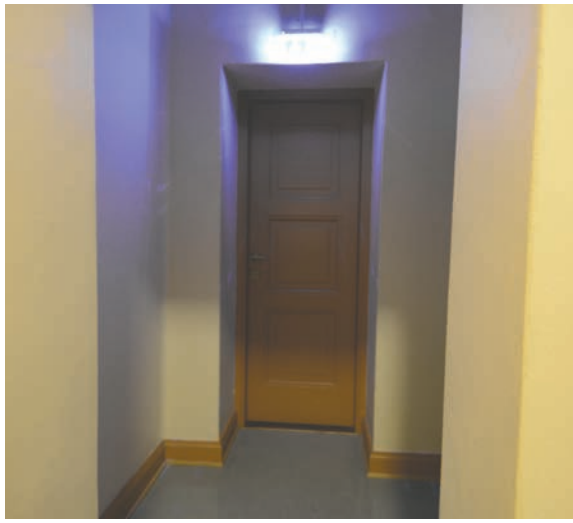


NAVN: **Korridor**


FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 120A

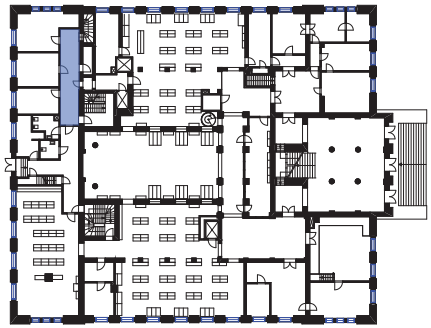




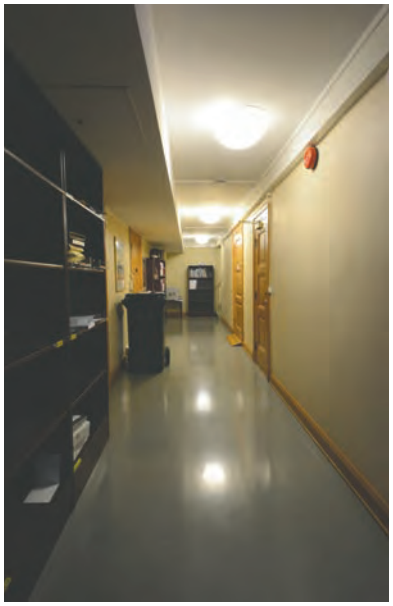


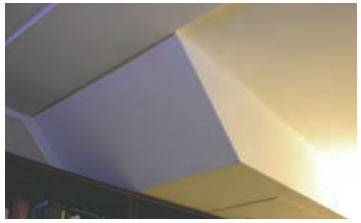

Innkasset, teknisk føring

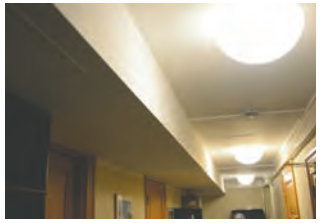

Innkasset, teknisk føring ligger rett over kontordørene (kontorer mot Frederiks gate; rom 123, 124, 125)

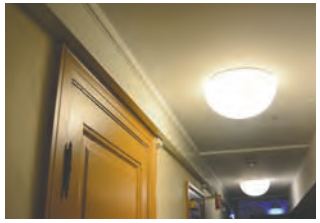

Kabelkanal mellom himling og dør til rom 120b

Dør til trapperom 100, nyere fyllingsdør

Rom 120A sett fra rom 126.

VERNEHENSYN

Rom 120A (korridor med seks dører og passasje til trapp) er fra hovedombyggingen i 1914, da det var del av vaktmesters leilighet (i dag rommene 120A, 123-125, 147). Rommene 120A og 123-125 ligger under den opprinnelige mesaninetasjen og har derfor lavere takhøyde. Boligen hadde egen inngang fra hagen, med en trapp opp til vaktmesterens leilighet og videre opp til mesaninetasjen.

(Mesaninetasjen er imidlertid ikke like grundig dokumentert som de øvrige etasjene. Vi har kun funnet ingeniørtegninger, uten romfunksjoner påtegnet, så selv om det ser ut til at også rommene i mesaninetasjen kan ha vært del av vaktmesters bolig, grunnet egen trapp til disse rommene, er tidligere bruk usikker.)

Rommet var også opprinnelig korridor. Korridoren sluttet imidlertid litt før, og med en liten lettvegg/sluse i sørvestre ende, i dag mot rom 126, dengang mot "fremmede forelæseres aftredelsesv." i forbindelse med auditoriet. Det er viktig å ta vare på korridoren med den lavere takhøyden, eldre dør og trapp.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Maling med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Fargekoder: Vegg: 1010-Y30R, Dører, gerikter, fotlister: 3040-Y30R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Seks fyllingsdører med tre fyllinger, en eldre med eldre beslag, inn til bøttekott 120b, de øvrige dørene er nyere. Malte dører, gerikter: 3040-Y30R	Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av en helhet og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Rekkverk trapp, se rom 122 trapperom	
Belysning	To plafonder, to lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Bøttekott**

FUNKSJON: BØTTEKOTT

ROM: 120B

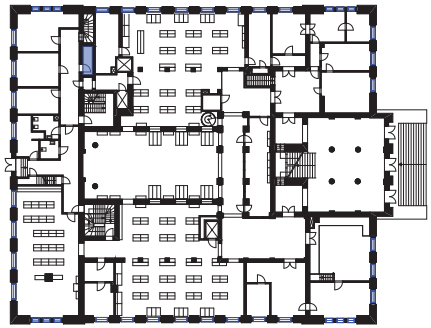

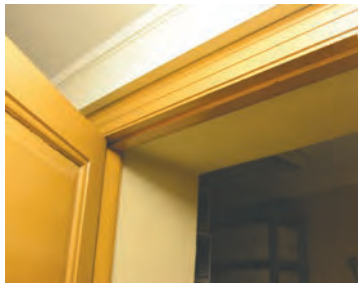

Nyere, skåret døråpning, skarpe hjørner



Rom 120b sett fra døråpningen.



Lysarmatur: lysstoffrørkasse



Overgang himling til vegg, takfargen er trukket noe ned på vegg.



Eldre dørvrider



Høyere terskel, muligens for å unngå vannsøl, avhjulpet med løse kantbroer.

VERNEHENSYN


Rommet er fra hovedombyggingen i 1994. Før dette har arealet vært bibliotek (Grosch), trapperom (hovedombyggingen av 1914), og i 1986 var det tilsynelatende korridor. Sinding-Larsen angir i byggesøknad for hovedombyggingen av 1914 "Desuten mot haven en trap fra kjelder op til vaktmesterens leilighed".

Romformen ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1914, med unntak av gulvet, der det tidligere var trapp. På tegninger fra 1986 ser vi at trappen har blitt fjernet (i kjellerrom K28 kan en i dag se rester av trappekonstruksjonen).

Døren er en eldre fyllingsdør med tre fyllinger og eldre beslag. Det er viktig å ta vare på døren og rommets grunnform.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Fargekoder: Vegg: 1010-Y30R, Dør, gerikter, fotlister: 3040-Y30R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Eldre fyllingsdør med tre fyllinger og eldre beslag; dråpehengsler, dørvrider og nøkkelskilt Fargekode malte dører, gerikter: 3040-Y30R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	ALTRO SAFETY Classic Pewter, Grey, 2,5 mm	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Nyere vask og blandebatteri	Bør repareres umiddelbart ved svekket funksjonalitet, slik at en minsker risiko for vannskader. Tiltak som medfører boring i vegg, er søknadspliktige.
Belysning	En større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

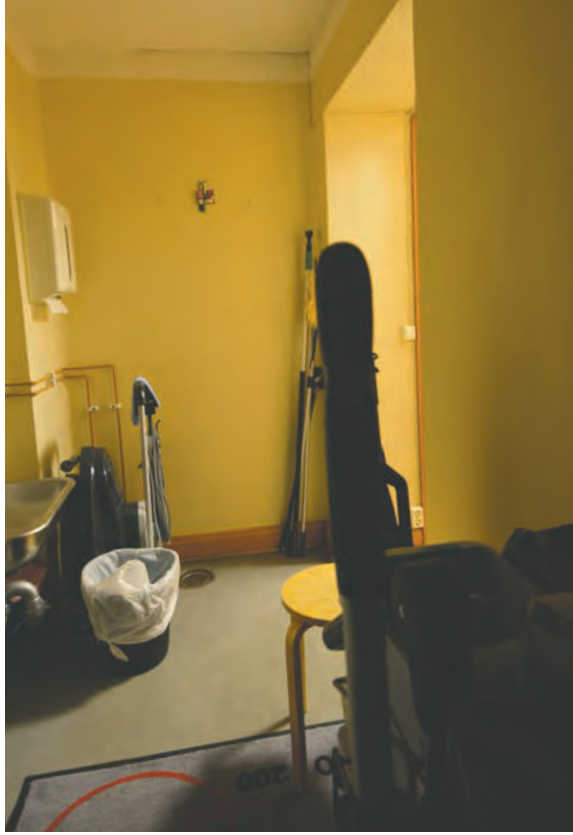





NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 121

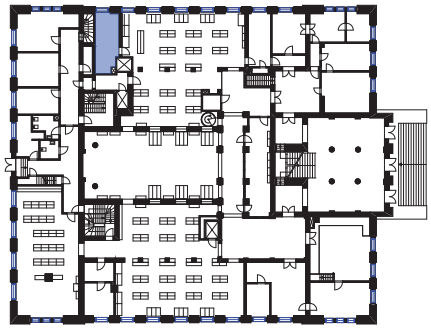

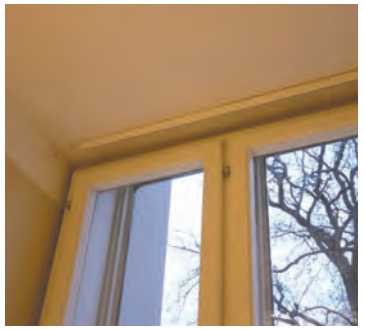

Vinduets avslutning mot himling




Rom 121 sett fra vindusveggen.



Vindu ved vegg mellom rom 121 og 145. Veggen ser ut til å bygge over deler av vinduet.



Eldre dråpehengsel

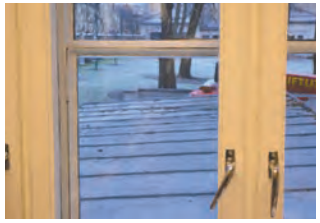

Nyere varevindu, dette ble gjort som et støyskjermingstiltak.



Eldre fyllingspanel mellom vindu og murvegg

VERNEHENSYN

Kontoret slik det er i dag, er fra hovedombyggingen i 1994. Tidligere har arealet vært bibliotek (Grosch), dyrelab (hovedombyggingen av 1914) og kontor (tegninger fra 1986). Rommet ligger under mesaninetasjen og har som alle rom dette gjelder, lavere takhøyde enn første etasje for øvrig.

Veggen mot 145 kan være fra hovedombyggingen av 1914. Denne ser ut til å treffe i et fyllingspanel som er del av et vindusfelt (se bilde), og ser av tegninger ut til å ha gjort det siden hovedombyggingen i 1914, men med varierende vegg-tykkelse. Døren er en eldre fyllingsdør med tre fyllinger og gamle beslag.

Eldre dører og beslag og eldre ventilasjonsrist i messing har høy verneverdi.




BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Veggfarge: 1010-Y30R Dører: Eikelasert Malte dører: 3040-Y30R Gerikter: Eikelasert eller malt 3040-Y30R Fast inventar: Malt 3040-Y30R Fotlister: Som dører	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Eldre dør med eldre beslag og hengsler. Fargekode malte dører, gerikter: 3040-Y30R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing	Messing kan pusses, men ikke overmales.
Belysning	To større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: Trapp
FUNKSJON: TRAPP
ROM: 122

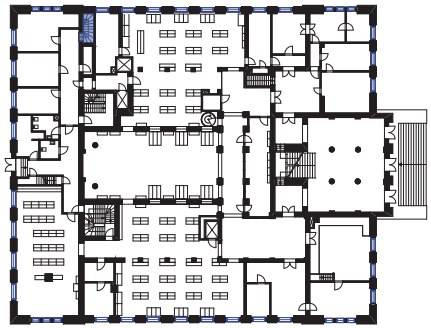




Trappetrinn sett ovenifra.

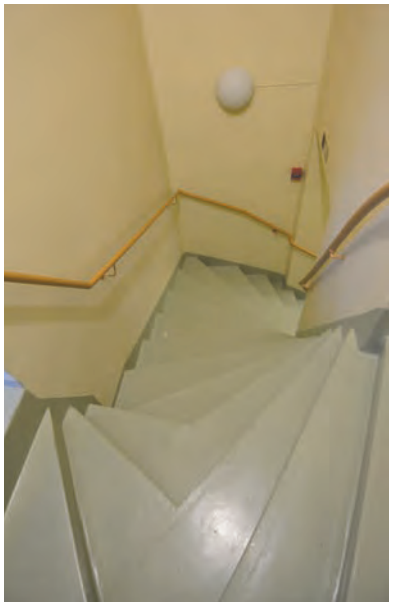

Overgang maling trapp og vegg



Håndlist, avsluttet med en vinkel, trappeløp sett fra rom 120: de fleste som skal gå opp trappen, kommer fra denne siden.

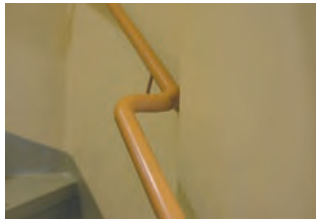

Håndlisten følger veggene.



Håndlist med innfesting i vegg



Håndlist, avsluttet rett av, venstre side av trappeløp mot 120. Dette er i enden av korridor 120A.

VERNEHENSYN

Trapperom med en vinkeltrapp fra første etasje til mesaninetasjen. Trappen er y-formet, med en vinkel mot første etasje og to gradvis separerte trappeløp øverst. Dette er en overraskende komplisert løsning, i en situasjon som enkelt kunne vært løst med et repos, noe som tyder på at ombygginger og plassmangel har vært faktorer i utformingen.

Trappen er i utgangspunktet fra hovedombyggingen i 1914, og ledet opp til en dør i mesaninetasjen (til rom M84). På tegningene fra 1986 ser en ikke mesaninetasjen, men en vinkeltrapp opp fra første etasje. Den uvanlige, todelte øverste del av trappen kommer ikke fram på tegninger, hverken fra 1986, 1994 eller 2015, trappen er tegnet som standard vinkeltrapp. I øverste del av trappen er det bare trinnene mot M84 som har kantlist, ikke trinnene mot M85. Dette kan tyde på at trinnene mot M85 er en senere tilføyelse.

Det er håndlist på begge sider av trappen, disse er i samme materiale og farge, men innfestingen og til en viss grad profilen er ulik. Dette tyder på at rekkverkene har ulik alder. Det er viktig å bevare trappen med rekkverk, både de eldste delene og tilføyelsene.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Fargekode vegg: 1010-Y30R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Ingen dører i første etasje, for dører øverst i trappen, se rommene M84 og M85 (mesaninetasjen)	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	Epoxy maling: EPO BIT, "Varmgrå 12"	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Fast inventar	Håndlister, sannsynligvis av ulik alder. Fast inventar malt, fargekode: 3040-Y30R	Vedlikehold skal skje med samme produkter, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	To plafonder, en i tak, en på vegg	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 123

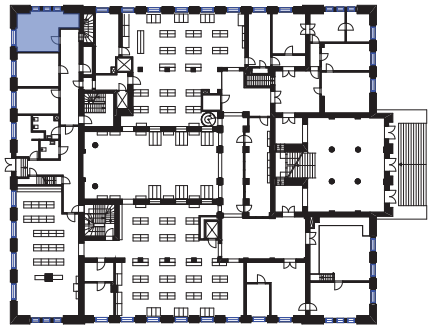



Vinduer i ulik høyde pga. setninger




Vinduer i ulik høyde pga. setninger




Det skal ifølge eldre tegninger være et tilsvarende vindu bak den fastmonterte bokhyllen, i nisjen mot trappen.




Foliert vindu mot Frederiks gate, Nyere varevindu, dette ble montert som et støyskjermingstiltak.

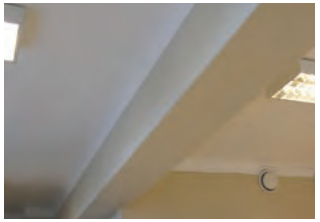

Bærebjelke i himling

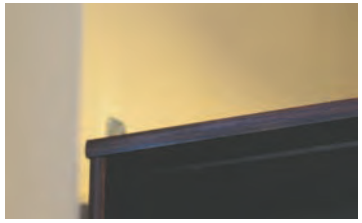

Bokhylle festet i vegg med vinkelbeslag.

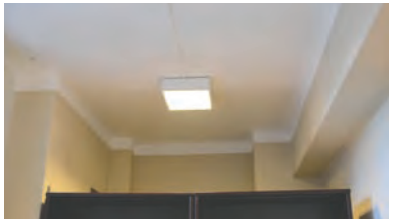

Deler av 123 er sperret av med bokhyller.

VERNEHENSYN

Rom 123 er fra hovedombyggingen av 1914, da det var del av vaktmesters leilighet, i dag rommene 120A, 123-125, 147. Det ligger under den opprinnelige mesaninetasjen og har derfor lavere takhøyde. Etter hovedombyggingen i 1914 bestod nåværende rom 123 av fire rom, dette kan sees i dag på ulike vindustyper.

Det er to store vinduer, ett av disse tredelt, begge med nyere varevinduer. Det er et smalt vindu, og skal være ett til ifølge eldre tegninger (hovedombyggingen av 1914, 1986, hovedombyggingen i 1994), bak en bokhylle som sperrer av rommets innerste del mot trapperom 122. På det nyeste tegningssettet, fra 2015, vises ingen små vinduer.

Veggene som ble revet, var lettvegger ifølge ingeniørtegninger fra hovedombyggingen av 1914. Rom 123 hadde dør inn til rom 124. Det er viktig å ta vare på vinduene, rommets vegger, som nok er fra hovedombyggingen i 1914, og himlingshøyde. Nyere varevinduer og nyere dør har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og er omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Fargekoder: vegg 1010-Y30R, dører, gerikter, fotlister: 3040-Y30R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør med tre fyllinger Malte dører, gerikter: 3040-Y30R	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevinduer på de to større vinduene, dette ble gjort som et støyskjermende tiltak. Mindre vindu er eldre, mulig originalt. Det kan være et tilsvarende, mindre vindu bak fastmontert bokhylle. Maling, fargekode 0500	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To mindre og en større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**


FUNKSJON: KONTOR

ROM: 124

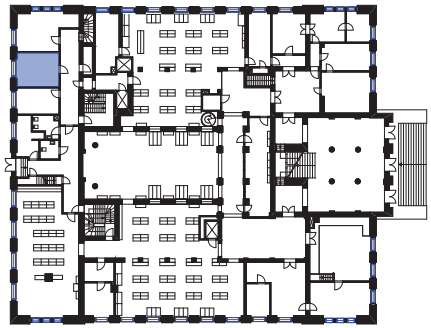





Vinduets overkarm mot himling

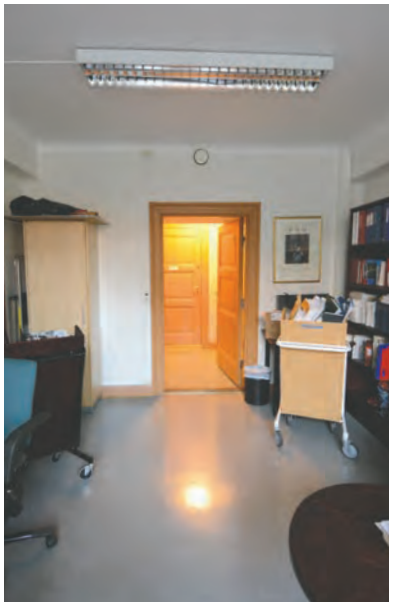


Rom 124 sett mot dør ut til 120a

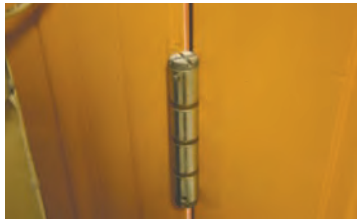

Nyere hengsler

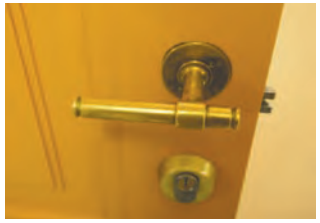

Nyere dørvrider

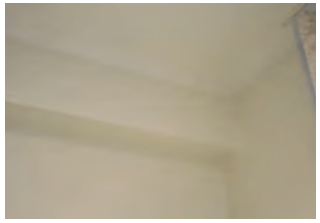

Overgang himling til vegg, takfargen er trukket noe ned på vegg.



Vindusstrammer

VERNEHENSYN

Rom 124 er fra hovedombyggingen av 1914, da det var del av vaktmesters leilighet, i dag rommene 120A, 123-125, 147. Vaktmesterens leilighet lå under den opprinnelige mesaninetasjen og har derfor lavere takhøyde. Det var forbindelser mellom rommene, på tegningene fra hovedombyggingen i 1914 var det dører fra 124 inn til 123 og 125 (dagens romnumre). Disse dørene finnes ikke på tegninger fra 1986.

Synlige bjelker i overgang vegg/tak skyldes ikke nødvendigvis at vegger har blitt flyttet, det kan også skyldes at bjelkene er kraftigere enn veggene (se ingeniørtegning av mesaninetasje, hovedombyggingen av 1914, i vedlegg).

Vinduet har nyere varevinduer, dette ble gjort for å dempe støy utenfra. Det er viktig å ta vare på vinduene, rommets vegger og synlige konstruksjon (som nok er fra hovedombyggingen i 1914) og himlingshøyde. Nyere varevinduer og nyere dør har lavere verneverdi, men er del av helheten og er omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Fargekoder: Vegg: 1010-Y30R Malte dører, gerikter, fotlister: 3040-Y30R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør med tre fyllinger Ett hengsel ser ut til å være skiftet, til sterkere type, kan tyde på at det har vært problemer med døren. Malte dører, gerikter: 3040-Y30R	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu, malt fargekode 0500	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 125

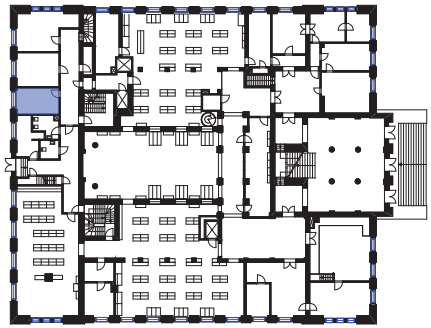



Vinduets overkarm mot himling



Rom 125 sett fra vindu mot dør til 120A. Varierende himlingshøyde. Nyere fyllingsdør.



Nyere dørvrider



Nyere hengsler



Nyere ventilasjonsrist i pulverlakkert metall



Nyere varevindu, dette ble gjort som et støyskjermingstiltak.

VERNEHENSYN

Rom 125 er fra hovedombyggingen av 1914, da det var del av vaktmesters leilighet, i dag rommene 120A, 123-125, 147. Vaktmesterens leilighet lå under den opprinnelige mesaninetasjen og har derfor lavere takhøyde. Det var forbindelser mellom rommene, på tegningene fra hovedombyggingen i 1914 var det dør fra 125 inn til 124 (dagens romnumre). Denne døren finnes ikke på tegninger fra 1986.

Vegg mot rommene 127/130 (dagens romnumre) er tegnet på litt ulike steder i tegninger fra hovedombyggingen i 1914, og fra 1986 til i dag. Kanalen i hjørnet mot rommene 120A/127 (dagens romnumre) sees første gang på tegninger fra 1986 (sees ikke på nyeste tegningssett, dette er en unøyaktighet).

Vinduet har nyere varevinduer, dette ble gjort for å dempe støy utenfra.
Det er viktig å ta vare på vinduene (opprinnelige) og rommets vegger, som kan være fra hovedombyggingen av 1914. Nyere varevinduer og nyere dør har lavere verneverdi, men er del av helheten og er omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Fargekoder: Vegg: 1010-Y30R Malte dører, gerikter, fotlister: 3040-Y30R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør med tre fyllinger Hengslene ser ut til å være skiftet, til tre stykk istedenfor to, og sterkere, kan tyde på at det har vært problemer med døren. Malte dører, gerikter: 3040-Y30R	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu, malt fargekode 0500	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 126

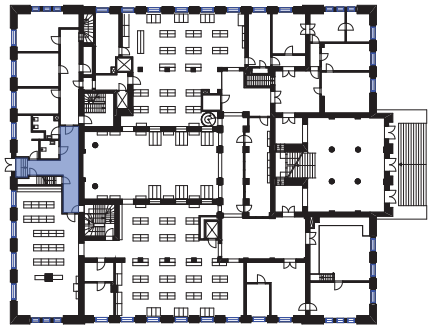



Overgang himling til vegg, takfargen er trukket noe ned på vegg.



Nyere dør med nyere hengsler og håndtak



Fast inventar; eldre garderobehylle med messingknagger og profilerte knekter



Fast inventar; eldre garderobehylle med messingknagger og profilerte knekter



Dør ut mot Frederiks gate. Denne skal ifølge skilting (kun) brukes til nødutgang.



Del av underside 132 trapp i himling

VERNEHENSYN

Rom 126 slik det fremstår i dag, sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Det er en korridor i T-form, med ni fyllingsdører med tre fyllinger i høyden, en er tofløyet, utenfor denne en forgang/et vindfang mot Frederiks gate, en eldre, mulig opprinnelig, tofløyet dør med overlys og en mindre trapp.

Før dette var arealet bibliotek/adkomst bakgård (Grosch), "Samling og forberedelsesrum", "Fremmede forelæseres aftrædelsesv." (hovedombyggingen av 1914) og korridor, men med et laboratorium der en nå ser rett på utgangen til Frederiks gate (tegninger fra 1986). Rommet har seks nyere dører, en av disse, ut mot Frederiks gate, er tofløyet. Det er tre eldre dører; inn til toalettene i rom 127, 128 og 130, i tillegg til eldre, tofløyet dør mot Frederiks gate.

De fastmonterte garderobehyllene har høy verneverdi. Bokskapene er nyere, antas å være fra hovedombyggingen i 1994. Veggen mot rom 134 lesesal kan være fra Grosch og har i så fall høy verneverdi. Det er viktig å ta vare på detaljer i interiøret, slik som garderobehyller og eldre dører.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. Himlingsmalingen er trukket noe ned på veggen, dette gir et penere resultat, lettere, enn å la skillet gå akkurat i overgangen vegg/himling. I dette hvite feltet er det lagt en kabelkanal, som en slags reminesens fra trekningene en kan se i andre rom.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig. Føringen av kabelkanal langs himling er en løsning uten verneverdi.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Fargekoder: Vegg: 1010-Y30R Malte dører, gerikter, fotlister: 3040-Y30R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Ni dører, en av disse er tofløyet. Alle dørene er fyllingsdører med tre fyllinger i høyden. Det er tre eldre dører, inn til rom 127, 128 og 130 (toalettrom), øvrige dører er nyere. Dørene er malt, fargekode 3040-Y30R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Garderobehyller, eldre, har høy verneverdi. Snekkermester A.C. Bjerkerud inngikk kontrakt om levering av blant annet garderobehyller, denne kan være en av disse. Det er ikke funnet nøyaktig fargekode for fast inventar.	Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter som eksisterende.
Belysning	Fire plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: WC herrer

FUNKSJON: WC

ROM: 127

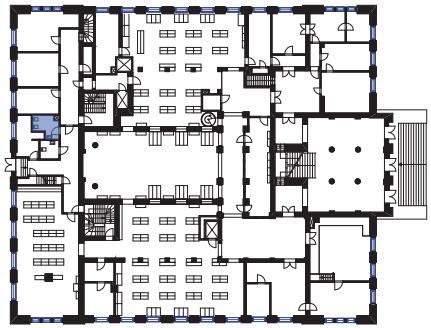








Nøkkelskilt utside



Nøkkelskilt innside, eldre dørvrider

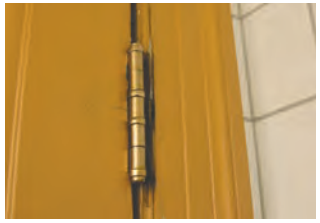

Nyere hengsler, det ser ut til at døren har blitt høvlet. Treghet kan ha ødelagt hengslene (se stort bilde).

Servant og tilhørende innredning

Eldre fyllingsdør mot korridor

VERNEHENSYN

Herretoalett med servant og to toaletter, en dør. Rom 127 er fra hovedombyggingen i 1994. Tidligere har arealet vært "Bibliotek" (Grosch), "Samling og forberedelsesrum", "Fremmede forelæseres aftrædelsesv." (hovedombyggingen av 1914) og "Rom for regnemaskiner" (tegninger fra 1986). Vegg mot 125 kan være fra hovedombyggingen i 1914, vegg mot korridor kan være fra tiden mellom hovedombyggingen av 1914 og 1986. Alle overflater er nyere. Døren er eldre, med gammel dørvrider og nyere hengsler.

Det er viktig å ta vare på døren og veggene mot 125 og 126.




BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	150/150 mm hvit, glasert veggflis Veggfarge over flisefelt: fargekode 0500, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Fargekode dører, gerikter: 3040-Y30R Spanskvegger: se inventar	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med tre fyllinger og eldre dørvrider. Døren har nye hengsler, av kraftig type, og ser ut til å ha blitt høvlet. Dette tyder på at det har vært problemer med døren. Dører, gerikter: 3040-Y30R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	Keramiske gulvfliser: Areia Mexicana og Preto 93	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Fast inventar	Spanskvegger type SPACE Perstorp, fargekode PP 1192 U er fra hovedombyggingen i 1994, eventuelt nyere. Nyere servant, blandebatteri, toaletter, speil, antatt fra 1994	Nyere, fast inventar har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	Tre plafonder, en lysstoffrørarmatur over speil	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **WC handicap**
FUNKSJON: WC HK
ROM: 128

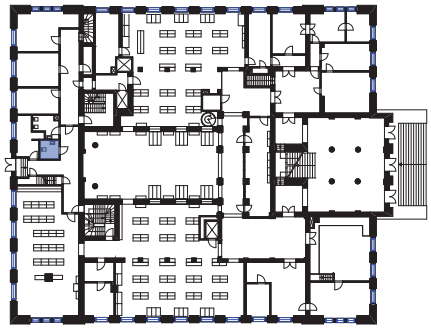



Rommets funksjon malt i gull på døren.

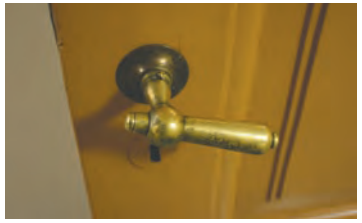


Eldre dørvrider


Eldre hengsel med eikenøttknopp


Øverste fylling i døren er av nyere platemateriale. Fyllingen kan ha vært i glass (dør kan være flyttet).


Håndtak i messing

Eldre fyllingsdør mot korridor

VERNEHENSYN

Rom 128 er fra hovedombyggingen i 1994. Tidligere har arealet vært adkomst bakgård, "Bibliotek" (Grosch), "Samling og forberedelsesrum", "Fremmede forelæseres aftrædelsesv." (hovedombyggingen av 1914) og "Korridor, Laboratorium" (tegninger fra 1986). Veggen mot korridoren kan være fra tiden mellom hovedombyggingen av 1914 og 1986, døren er eldre, med gamle beslag; dørvrider, nøkkelskilt og hengsler. Alle overflater er av nyere dato.

Ifølge endringsliste fra Statsbygg 1993 ble innvendige, buete hjørner hugget (under den da pågående hovedombyggingen) for å kunne legge fliser.

Det er viktig å ta vare på den eldre døren og veggen mot korridoren. Fast innredning som klosett og servant har lav verneverdi, men en eventuell utskifting må skje i samråd med Eiendomsavdelingen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	150/150 mm hvit, glasert veggflis Veggfarge over flisefelt: fargekode 0500, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Fargekode dører, gerikter: 3040-Y30R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med tre fyllinger og eldre beslag; hengsel og dørvrider. Øverste fylling er av nyere platemateriale, døren kan ha hatt øverste fylling i glass tidligere. Dører: 3040-Y30R Gerikter: som dører	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	Keramiske gulvfliser: Areia Mexicana og Preto 93	Enkeltfliser kan skiftes ut med tilsvarende, endring av flistyper/gulvdekke er søknadspliktig.
Fast inventar	Nyere servant, blandebatteri, toaletter, speil, antatt fra 1994	Nyere innredning har lav verneverdi, men utskifting må skje i samråd med Eiendomsavdelingen.
Belysning	En plafond, en lysstoffrørarmatur over speil	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **WC damer**

FUNKSJON: WC

ROM: 130

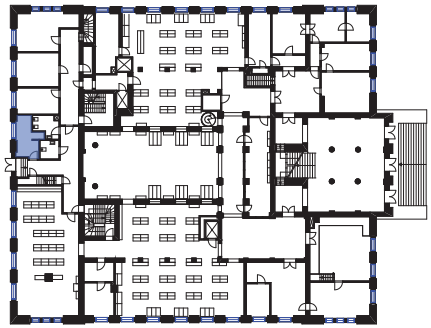

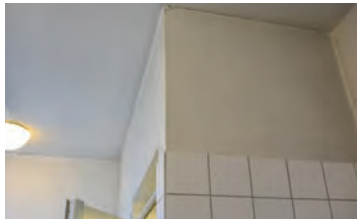

Et av toalettavlukkene er murt, med dør i samme utførelse som spanskveggene.



Himling med varierende høyder



Nyere varevindu med ruglet glass, yttervindu er eldre, med klart glass.



Dør mot korridor



Avlukker og vindu mot Frederiks gate

VERNEHENSYN

Rom 130 er fra hovedombyggingen i 1994. Tidligere har arealet vært adkomst til bakgård, "Bibliotek" (Grosch), "Samling og forberedelsesrum", "Fremmede forelæseres aftrædelsesv." (hovedombyggingen av 1914) og "Korridor", "Laboratorium", "Rom for regnemaskiner" (tegninger fra 1986).

Det er et stort rom i forhold til at det kun huser to toaletter. Det ene av disse er plassert i en murt nisje, som antas å være rester av tidligere rom. Det er imidlertid ikke funnet noe i tegningsmaterialet som tyder på dette. Vegg mot rom 125 kan være fra hovedombyggingen i 1914. Vinduet er eldre og har nyere varevindu med ruglet glass. Døren er eldre, med gamle beslag; dørvrider, nøkkelskilt og hengsler. Alle overflater er nyere.

Ifølge endringsliste fra Statsbygg 1993 ble innvendige, buete hjørner hugget (under den da pågående hovedombyggingen) for å kunne legge fliser. Det er viktig å ta vare på den eldre døren og veggen mot rom 125. Fast innredning som klosett og servant har lav verneverdi, men en eventuell utskifting må skje i samråd med Eiendomsavdelingen.




BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. (I FDV er det samtidig, motstridende, oppgitt halvblank maling. Kan skyldes at det er våtrom, eller være en trykkfeil.)	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	150/150 mm hvit, glasert veggflis Veggfarge over flisefelt: fargekode 0500, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom Fargekode dører, gerikter: 3040-Y30R Spanskvegger: se inventar	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.Endringer av overflatene er søknadspliktige.
Dører	En eldre fyllingsdør med tre fyllinger og eldre dørvrider Dører: 3040-Y30R Gerikter: som dører	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu, ruglet glass, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling), fargekode 0500.	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av samme type.
Gulv	Keramiske gulvfliser: Areia Mexicana og Preto 93	Enkeltfliser kan skiftes ut med tilsvarende, endring av flistyper/gulvdekke er søknadspliktig.
Fast inventar	Spanskvegger type SPACE Perstorp, fargekode PP 1192 U er fra hovedombyggingen av 1994, eventuelt nyere. Nyere servant, blandebatteri, toaletter, speil, antatt fra 1994	Nyere innredning har lav verneverdi, men utskifting må skje i samråd med Eiendomsavdelingen.
Belysning	Fire plafonder, to lysstoffrørarmaturer	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.





NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER/KOTT
ROM: 131

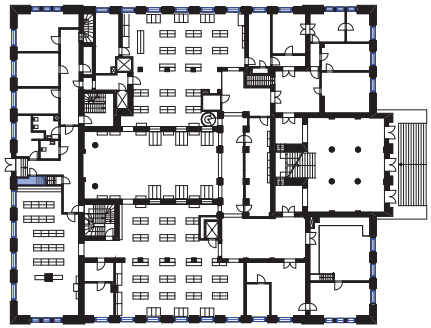




Nyere dørvrider




Nyere hengsler



Underside av trapp 132

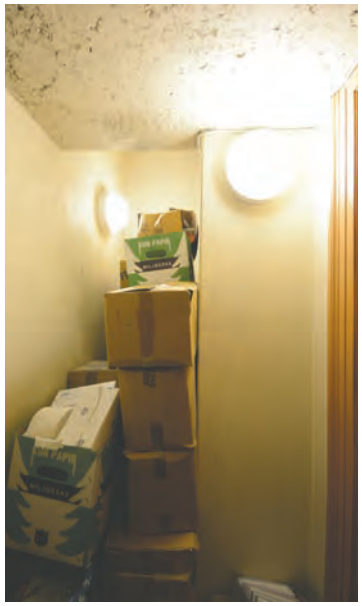

Rom 131 sett mot Frederiks gate

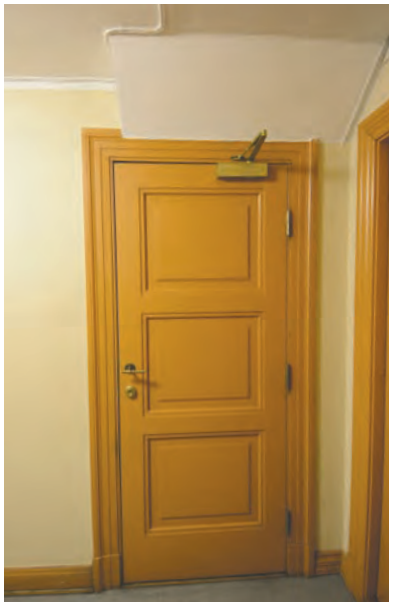

Nyere fyllingsdør. I himling sees underside av rom 132 trapperom (vinkeltrapp).

VERNEHENSYN

Trapperommet er fra en gang mellom 1914 og 1986. På tegninger fra Grosch er arealet del av biblioteksarealet, ved hovedombyggingen av 1914 er det del av "Samling og forberedelsesrum". I 1986 er trappen tegnet inn, tilsynelatende med et kott under, men med dør inn til kottet fra rommet på den andre siden (den gang kontor, nå rom 134 bibliotek). Rommet har nyere dør, med nyere beslag.

Hvor høy verneverdi rommet har, er delvis avhengig av en nærmere datering enn mellom 1914 og 1986. I Statsbyggs endringsliste fra hovedombyggingen i 1994 kommer det fram at en bitrapp til mesaninetasjen og et trebjelkelag, akse A-B/4-7, ble revet og erstattet med betongkonstruksjoner, på grunn av brannforskriftene. Ifølge tegningssett med akser (FDV 1994) er dette denne trappen. Det ble også satt opp ny håndløper (endringsliste 1993).

Nyere dør har ikke høy verneverdi, men er som øvrige, nyere elementer, slik som overflatebehandling, del av helheten og omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Himling er oppgitt i FDV å være malt med matt maling, fargekode 0500. I realiteten er himling/ underside rom 132 trapp malt i veggfarge/ umalt.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. I FDV fra 1994 er det oppgitt fargekoder (vegg-farge: 1002R, fotlister: 4005-R20B), imidlertid ser den reelle fargebruken ut til å være som i rom 126 korridor.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør med tre fyllinger og nyere beslag. I FDV fra 1994 er det oppgitt fargekoder (dører: 4005-R20B, gerikter: 2000), imidlertid ser den reelle fargebruken ut til å være som rom 126 korridor.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Underside av rom 132 trapp	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-ende produkter og utførelse.
Belysning	To plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Bibliotek**


FUNKSJON: BIBLIOTEK

ROM: 134

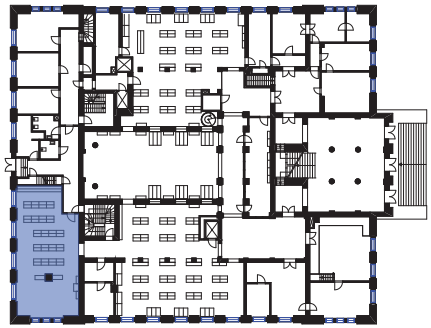




Varierende himlingshøyder, med søyle

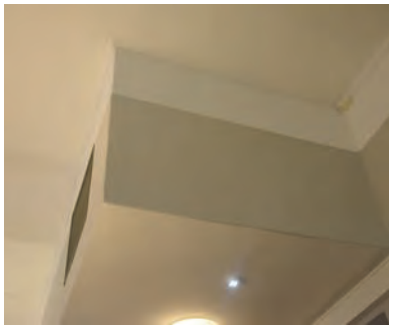

Varierende takhøyder, innkasset ventilasjon

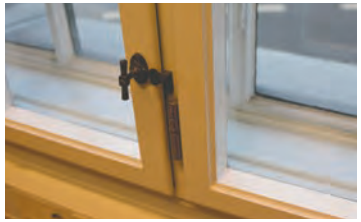

Nyere varevindu



Nyere varevindu, dette ble satt inn som et støyskjermingstiltak.



Eldre fyllingspanel mellom vindu og murvegg



Himling med synlig bjelke



Varierende takhøyder, samme innkassete ventilasjon som på bildet over

VERNEHENSYN

Rom 134 er et større, åpent biblioteksrom, med nyere bokhyller og leseplasser. Rommet har fem vinduer, fire mot nordvest (Frederiks gate) og et større, tredelt mot sørvest (Karl Johans gate). Disse har rett overkarm, eldre fyllingspaneler og nyere varevinduer.

Rommet slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994 (rom 134 er som i dag på disse tegningene, men har to romnumre, 133 og 134, 133 betegner i dag et annet rom, i tilknytning til indre hovedtrapp). Arealet har tidligere vært "Bibliotek" (Grosch), "Samling og forberedelsesrum", "Gasanalyse", "Vægtværelse" og "Rom for fysikalsk undersøkelse" (hovedombyggingen av 1914), fem kontorer, ett med hems, samt et laboratorium (tegninger fra 1986).

Det er viktig å ta vare på vinduene med fyllingspaneler (antatt opprinnelige), og rommets vegger, opprinnelige yttervegger og vegg mot 136, fra hovedombyggingen i 1914. Nyere varevinduer og dør har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	De nyeste data vi har funnet for maling og fargekoder, er som for bygningen for øvrig, fra FDV av 1994 (I FDV kun oppgitt data for romnr. 134, ikke for det daværende andre romnummeret, 133). Imidlertid ser rommet ut til å være oppmalt (FDV oppgir maling med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg, søyler: 1002R, dører, gerikter: 5040-Y70R, fotlister: 1502R).	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør med tre fyllinger, mot rom 126 Fargekode dører, gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevinduer, dette har blitt gjort som et støyskjermende tiltak. Fargekode for varevinduer er 0502R.	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av samme type.
Gulv	5 strøk REGENT uretanalkydlakk	Gulvet er fra 1994 og har i seg selv ikke høy verneverdi. Det utgjør allikevel del av en helhet, og endring er søknadspliktig. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing	Messingristen kan pusses, men ikke overmales.
Belysning	Fire kuleformete glasspendler, seks større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 136A, 136B

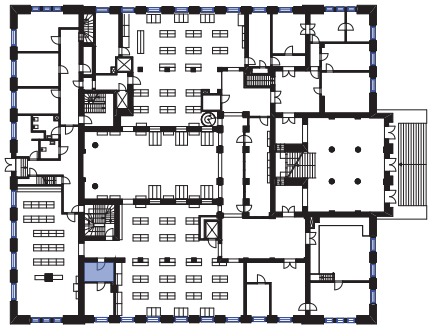


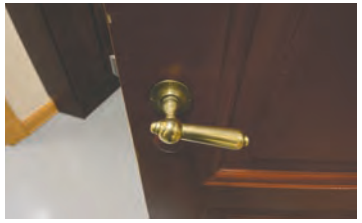

Eldre dørvrider



Eldre hengsel

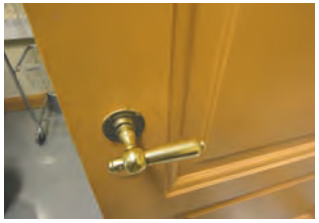

Eldre dørvrider



Eldre fyllingsdør og overlys med trådglass mot rom 138, sett fra 136A




Eldre fyllingsdør mot rom 136A, sett fra 136B

VERNEHENSYN

Rom 136A og B er et kontor (B) med forværelse (A). Rommet har ett vindu, mot sørvest (Karl Johans gate). Dette har avrundet overkarm, eldre fyllingspaneler og nyere varevinduer. Inn til forværelset har rommet en eldre dør med sprossedelt overlys og eldre trådglass. Døren mellom forværelse og kontor er en eldre dør uten overlys.

Rommet slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Veggen mot 134 ser ut til å være fra hovedombyggingen av 1914, veggen mot 138 sees første gang på tegninger fra 1986. Tidligere har det vært et noe smalere rom for "Elementaranalyse" (sic) (hovedombyggingen av 1914), og et kontor på samme størrelse som dagens, uten forværelse, men med hems (på tegninger fra 1986).

Det er viktig å ta vare på dørene, vinduene med fyllingspaneler (antatt opprinnelige) og rommets vegger, opprinnelige yttervegger og vegg mot 134, fra hovedombyggingen i 1914. Nyere varevinduer har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.

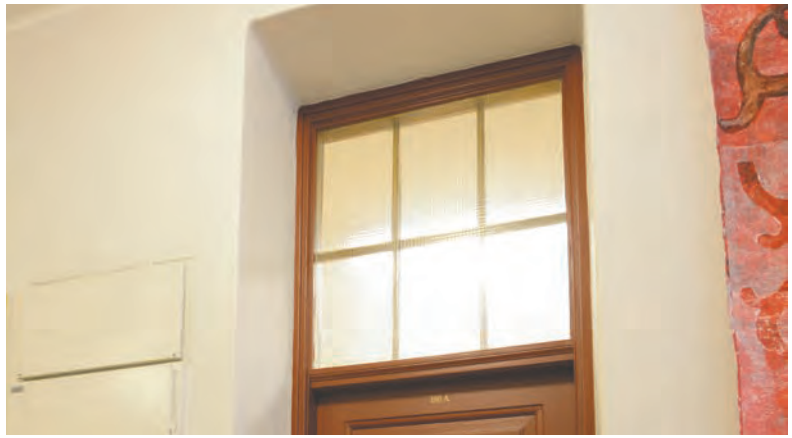

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekoder: Veggfarge: 1010-Y30R Fotlister, fast inventar: 3040-Y30R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To eldre fyllingsdører med tre fyllinger, og eldre beslag; hengsler, dørvrider og nøkkelskilt. Fargekode dører, gerikter: 3040-Y30R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevinduer, dette har blitt gjort som et støydempende tiltak. Fargekode for varevinduer er 0502R.	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av samme type.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	136A: En større lysstoffrørkasse 136B: En kuleformet glasspendel	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Bibliotek**

FUNKSJON: BIBLIOTEK

ROM: 138

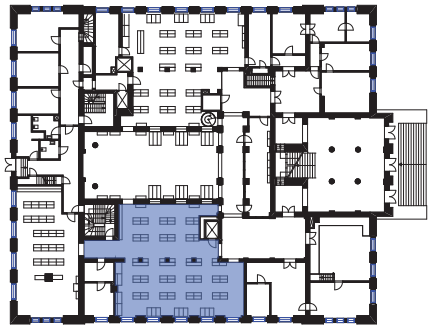

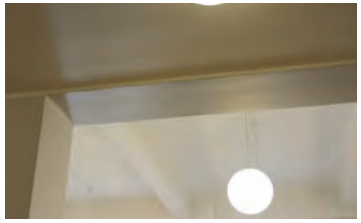


Varierende himlingshøyder




Synlig bæring i himling, på begge sider av vinduåpning



Gjenmurte vinduåpninger til trapperom 101

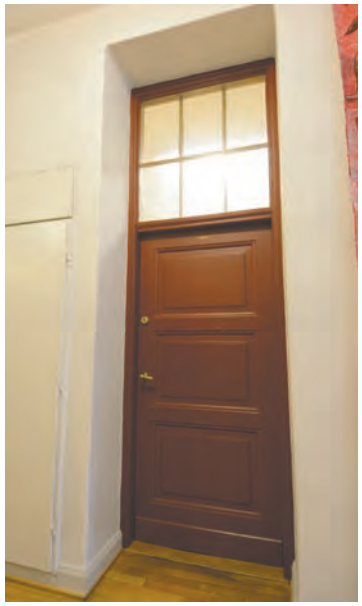

Dør med overlys, inn til 136A

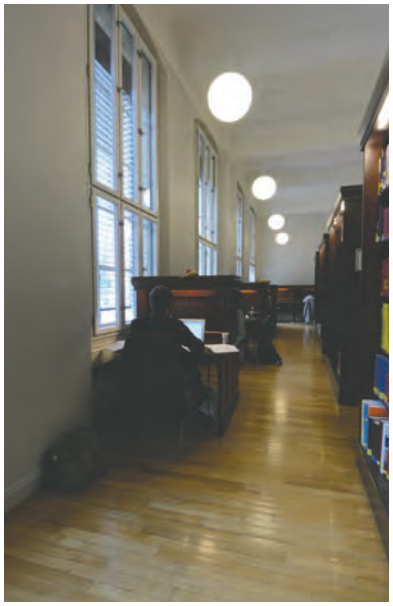

Leseplasser ved vinduer langs Karl Johans gate

VERNEHENSYN

Rom 138 er et stort biblioteksrom, med reoler og leseplasser. Rommet har åtte vinduer: fem opprinnelige vinduer med antatt originale fyllingspaneler og nyere varevinduer mot Karl Johans gate, og tre eldre varevinduer mot den innebygde lesesalen, tidligere bakgård (rom 114). Rommet har to himlingshøyder, høyere mot Karl Johans gate og lavere mot lesesalen.

Rommet slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994 (da med romnumrene 135, 137-139). På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet fordelt på syv rom, tre mot gaten ("Professors laboratorium", "Kjemisk farm lab", "Ekstraktion og destilation") og fire mindre mot gården, delt av en korridor ("Kemikalierum", "Skyllerum", "Kapelrum", "Fotografmørkerum"). På tegninger fra 1986 er arelaet fordelt på 13 rom; kontorer, laboratorier (et av dem kledd med metallnetting), mikroskopirom og heis (rom K61).

Det er viktig å ta vare på vinduene med fyllingspaneler (antatt opprinnelige), og rommets vegger, opprinnelige yttervegger og vegg mot 134, fra 1914. Nyere varevinduer og dør har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Himling i ulike høyder og delvis synlige bjelker. Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. I FDV er 138 fire rom, 135 (gang fra 134), 138 mot lesesal, 137 mot gaten. Annen takfarge oppgitt for 135 (4005-G80Y, antatt trykkfeil).	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Vegg påført akridering (endringsliste Statsbygg 1993), for utjevning mellom nye og eldre flater, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekoder: vegg, søyler, synlig innvendig vegg heissjakt: 1002R, dører, gerikter: 5040-Y70R, fotlister: 1502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To fyllingsdører med tre fyllinger, eldre mot rom 136A og nyere mot rom 101 Fargekoder: Gerikter, dører: 5040-Y70R Heisdør mot sjakt: 5040-Y70R (RAL 8012)	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre varevinduer mot lesesalen. Nyere varevinduer mot Karl Johans gate, dette har blitt gjort som et støydempende tiltak. Maling med fargekoder 5040-Y70R mot lesesalen og 0502R mot Karl Johans gate.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av samme type.
Gulv	5 strøk REGENT uretanalkydlakk	Gulvet er fra 1994 og har i seg selv ikke høy verneverdi. Det utgjør del av helheten, og endring er søknadspliktig. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Fast inventar	Eldre garderobehyller (Snekkermester A.C. Bjerkerud inngikk kontrakt om levering av blant annet garderobehyller), eldre ventilasjonsrist i messing, ny fast innredning (skranke, reoler m.v.): Herdins vannbeis nr. 72 - Mahognybrun (40g/liter), lakk Casco Nobel, syreherdende - Danspeed 90 RF m/tilhørende herder	Messingrist kan pusses, ikke overmales. Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter som eksisterende. Nyere, fast inventar har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige.
Belysning	15 kuleformete glasspendler 12 plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Vestibyle**

FUNKSJON: VESTIBYLE


ROM: 140

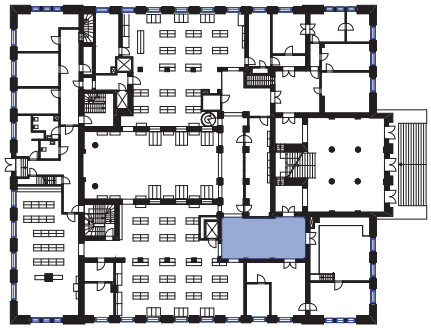






Dør til møterom; eldre. Utskåret bord er nyklassisistisk og sees flere steder i sentrumsbygningene.

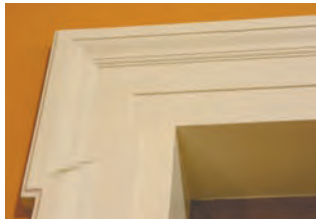

Gerikter, dør mot vestibyle

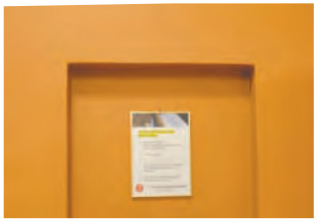

Gjenmurt døråpning, tidligere dør til heissjakt


Vestibylen sett fra dør inn til rom 144. Oppslagstavlen til venstre, med fot, er i samme utførelse som nyere, fast inventar i biblioteket (113, 116, 134, 138, 145), kan være spesialbygd.

VERNEHENSYN

Vestibyle, med tre tofløyete dører mot 129, 144 og 141 og tre passasjer mot biblioteksarealet. Eldre, eikeådrete dører. En av dørene, inn til rom 144, har et felt over døren, med nyklassisistisk, utskåret bord. Interiøret har veggsøyler, veggkapiteler og trukne gerikter. Det er trekninger i himlingen, sannsynligvis fra hovedombyggingen av 1914. Opprinnelig var arealet bibliotek.

Rommet slik det fremstår i dag, med trekninger, sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1914. Rommet er der betegnet “Forhal”. Siden hovedombyggingen i 1914 ser det ut til at dører/passasjer har blitt noe endret, på tegninger fra 1986 ser disse ut til å være som i dag. Det er tatt åpning i en vegg, inn mot dagens ekspedisjon, dette sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994.

Det er viktig å bevare eldre detaljer i interiøret: veggsøyler og -kapiteler, trekninger, de eldre dørene, dekorert felt over dør inn til rom 144. Veggen mot 144 ser ut til å være fra Grosch og har høy verneverdi.

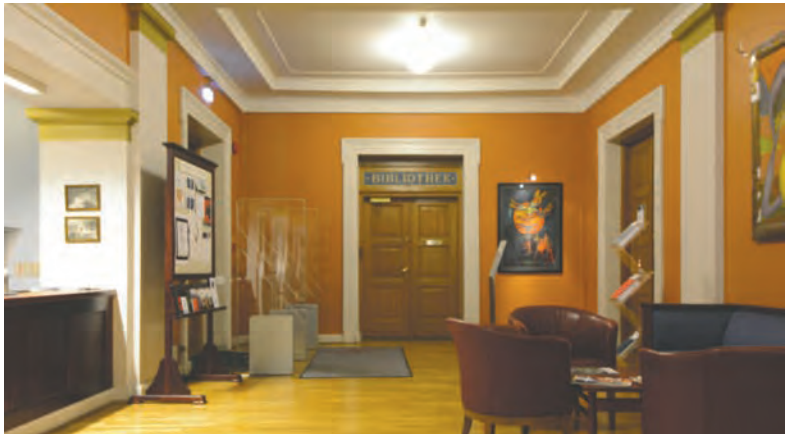

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekoder: Vegg: 3050-Y40R Pilastre, trukne gerikter: 1002R Kapitel: Eks. er beholdt Fotlister: 1502R Dragere: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Tre eldre tofløyete, eikeådrete fyllingsdører, to med fire og én med tre fyllinger i høyden, delvis eldre beslag. Døren inn til rom 144 har et felt over døren, med teksten BIBLIOTHEK. Feltet er utskåret og dekormalt. Malingen er eldre, kan være fra Sinding-Larsen (1914) eller tidligere og må ikke overmales. De ådrete dørene må heller ikke overmales. I 1994 var en stor del av de ådrete dørene i god stand og ble bare retusjert. Så langt mulig ble gjenbruksdører med eikeådring brukt i første og andre etasje (Statsbygg 1993).	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	5 strøk REGENT uretanalkydlakk. Gulvet er limt til underlaget.	Gulvet er fra 1994 og har i seg selv ikke høy verneverdi. Det utgjør allikevel del av en helhet, og endring er søknadspliktig. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	Tre plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 141

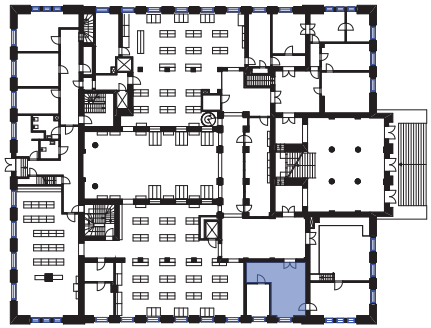


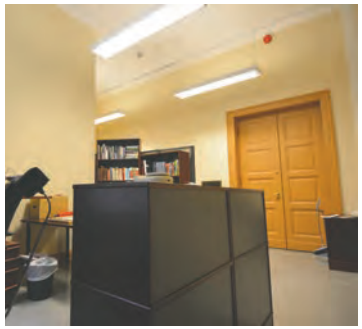

141 sett fra vindu mot Karl Johans gate, eldre, tofløyet dør mot 140.



Eldre fyllingsdør

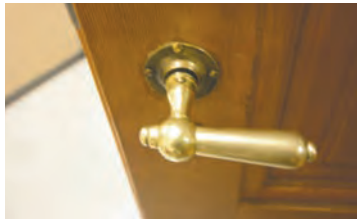


Eldre dørvrider



Eldre dråpehengsel



Vinduets avslutning mot himling

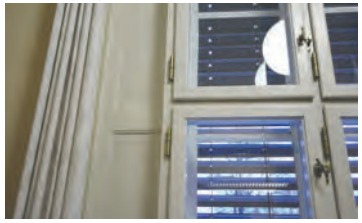

Nyere varevindu, dette ble satt inn som et støyskjermingstiltak. Eldre fyllingspanel mellom vindu og murvegg




Gjenmurt døråpning, antagelig fra hoved-ombyggingen av 1914, da en ifølge tegninger senere har flyttet vegg mellom 143 og 144, som nå treffer i nisjen.

VERNEHENSYN

Kontor, med kjøkkenkrok, gjennomgang til rom 143 og et kontor i kontoret, rom 142. Det er et antatt opprinnelig vindu med fyllingspanel og nyere varevindu ut mot Karl Johans gate. Rommet har tre dører; en eldre, tofløyet fyllingsdør med fire fyllinger i høyden, og to eldre fyllingsdører med tre fyllinger i høyden. Dørene er malt mot 141, men to har annen overflatebehandling på utsiden (dekorasjons-maling). Nisje i vegg mot 143-144 ser ut til å være en gjenmurt døråpning.

Opprinnelig var arealet del av biblioteket. Veggen mot 143-144 ser ut til å være fra Grosch. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet fordelt på to rom, dør i retning Universitetsplassen plassert som dagens gjenmurte nisje. Endringer ser imidlertid ut til å ha blitt gjort under bygging, rommene 143 og 144 ser ikke ut til å være oppført i henhold til tegning.

På tegninger fra 1986, arealet i ett rom, sees den tofløyete og den doble døren, mot 140 og 143. Det er viktig å ta vare på vinduene med fyllingspaneler (antatt opprinnelige), eldre dører, vegg mot 143-44 og eldre vegg mot vestibyle. Nyere varevinduer og dør har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.

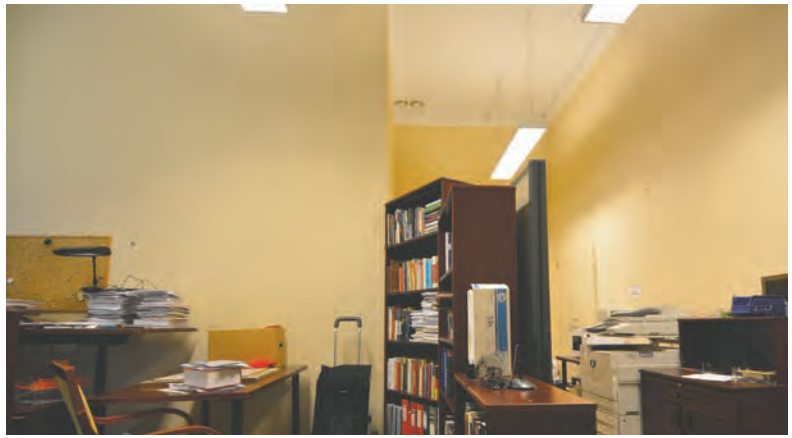

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekoder: Vegg: 1010-Y30R Fotlister: 3040-Y30R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Tre eldre dører med delvis eldre beslag: en eldre, tofløyet fyllingsdør med fire fyllinger i høyden, og to eldre fyllingsdører med tre fyllinger i høyden. Dører er malt mot rommets innside (Dører mot 140 og 143 har mer avanserte overflatebehandlinger mot disse rommene). Malte dører, gerikter: 3040-Y30R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevinduer, dette har blitt utført som et støydempende tiltak. Fargekode 0500	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av samme type.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Nyere tekjøkken	Nyere kjøkkeninnredning av lav verneverdi, men fjerning/endring må skje i samråd med Eiendomsavdelingen.
Belysning	En kuleformet glasspendel, tre fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**


FUNKSJON: KONTOR

ROM: 142

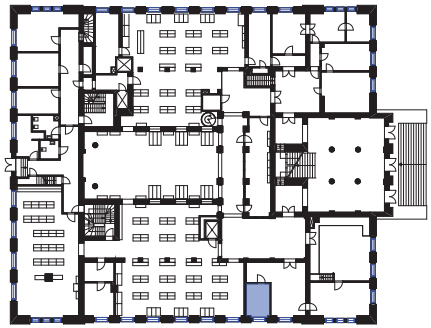




Vinduets overkarm mot himling

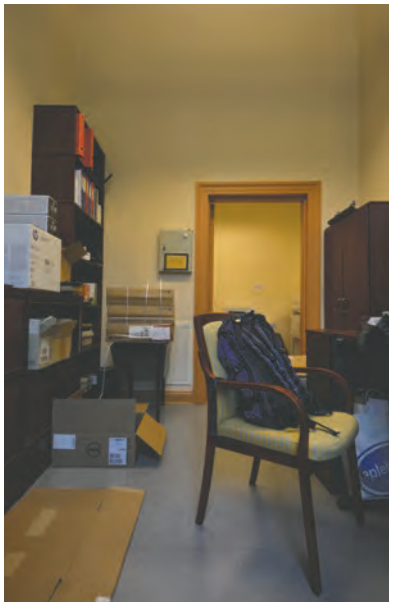

142 sett fra vindusvegg mot dør til 141.

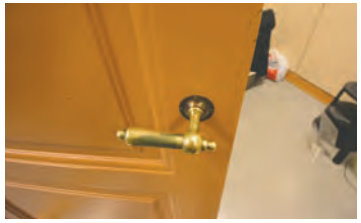


Eldre dørvrider



Eldre dråpehengsel



Overgang himling til vegg, takfargen er trukket noe ned på vegg.

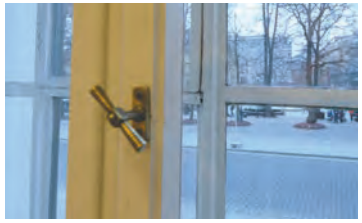

Vindusvrider på nyere varevindu

VERNEHENSYN

Kontoret har et vindu ut mot Karl Johans gate (antatt opprinnelig vindu med fyllingspanel og nyere varevindu). Rommet har en eldre fyllingsdør med tre fyllinger i høyden. Rommet slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, og rommets lettvegger ser ut til å være fra da.

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet del av "Professors laboratorium". På tegninger fra 1986 er arealet del av et større rom, kontor og laboratorium, med hems.

Det er viktig å ta vare på vinduet med fyllingspaneler (antatt opprinnelige), eldre dør og rommets opprinnelige yttervegg. Nyere varevinduer og dør har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekoder: Vegg: 1010-Y30R Fotlister: 3040-Y30R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Malte dører, gerikter: 3040-Y30R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevinduer, dette har blitt gjort som et støydempende tiltak. Fargekode for varevinduer er 0500.	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av samme type.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En kuleformet glasspendel, en fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 143

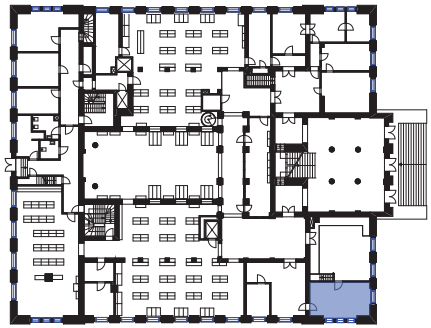

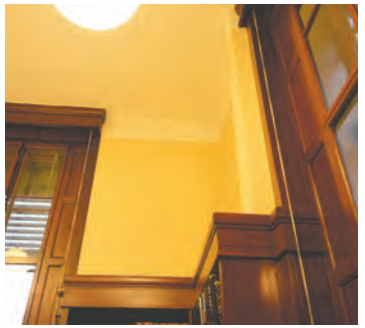

Profilerte lister mot vegg, fyllingspaneler mellom vindu og murvegg







Plassbygd skap for panelovn, stikk-kontakter og internettuttak



Eldre servant, fliser, blandebatteri og speil med nyere såpe- og papir-dispenser

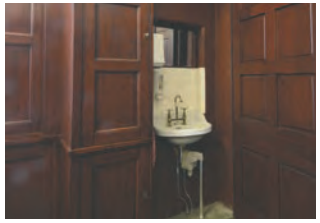

Servanten er bygd inn i plassbygd skap, det er egen nisje for speil.

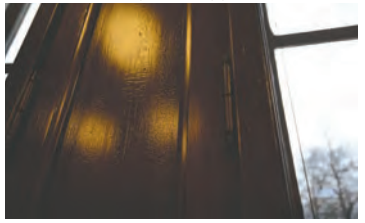

Lakken har fått en overflate som ligner krokodilleskinn; dette er et alderstegn som kommer av uønskete, men ikke farlige, spenninger mellom lakklagene.

Rom 143 sett fra vindu mot Universitets-plassen. Fyllingspanel med varierende størrelse på fyllingene

VERNEHENSYN

Hjørnekontor med to vinduer; ett mot Universitetsplassen og et tredelt mot Karl Johans gate. Vinduene har eldre, sannsynligvis opprinnelige, varevinduer. Plassbygd interiør med fyllingspaneler, mahognylasert. Dører til naborommene 141 og 144. Dørene mot naborom er begge doble, en er polstret/lydisolert.

På tegninger fra Grosch er det en vegg mellom rommene 143 og 144, som i dag. Veggen var imidlertid flyttet på tegningene fra hovedombyggingen av 1914, slik at 143 fikk to vinduer mot Universitetsplassen, 144 ett (143 er betegnet "Bibliotek og møterum"). På tegninger fra 1986 har veggen opprinnelig plassering. Med bevarte interiører i 143 og 144 kan det se ut til at veggen fra Grosch aldri ble revet.

På tegninger fra 1986 er det dører mot 141 (dobbel) og 144 (enkel). Døren mot 144 er tegnet enkel også på tegninger fra 1994 og 2015. Dette kan være tegningsteknisk og skyldes at døren (?) slår ut i bunnen av et trappeløp. Veggene har samme plassering som i Groschs opprinnelige plan. Etasjeskillet mot andre etasje er også sannsynligvis fra Grosch.

Rommet i helhet har høy verneverdi. Det er viktig å bevare eldre vinduer, varevinduer, fyllingspaneler, plassbygd innredning, dører og beslag.




BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. I 1914 ble andre etasjes gulv fra Grosch beholdt i rom mot Universitetsplassen, etasjeskillet er altså mulig opprinnelig.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekode vegg: 1010-Y30R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Det er doble, eldre dører til rommene 141 og 144. Inn til 144 er døren nærmest 144 polstret. Doble dører og polstring er typisk brukt som lyddemping. Dørenes eksisterende mahognylasur ble beholdt ved hovedombyggingen i 1994. Dørenes overflatebehandling er eldre, den må ikke overmales.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	Linoleum, mulig eldre. Det var et uttalt ønske fra arkitektene (brev fra Ola Natvig Arkitekt MNAL 1993) å bevare “de gamle gulvene i 102, 143 og 144”.	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan nyere linoleumsbelegg skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. Dersom gulvbelegget er eldre, er utskifting og annen endring søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre inventar: fyllingspaneler, plassbygde skap, radiatorskap med panelovn og stikk, skap med eldre servant, eldre fliser, eldre blandebatteri, eldre speil i nisje, nyere papir- og såpedispenser. Eksisterende overflatebehandling ble beholdt ved hovedombyggingen i 1994: mahognyrød beis m/lakk ble beholdt/retusjert.	Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer er søknadspliktige. Nyere dispensere har lavere verneverdi, men fjerning/utskifting må avklares med Eiendomsavdelingen.
Belysning	Fem kuleformete glasspendler	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen






NAVN: Møterom
FUNKSJON: MØTEROM
ROM: 144

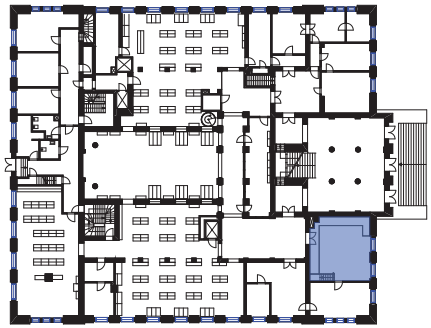



Matt og blank overflate: malt mur og lakket tre

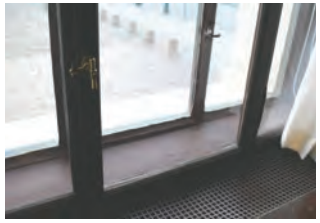


Eldre varevindu



Nyere, tilpasset tekjøkken. Et eldre innfelt speil på veggen kan tyde på at det tidligere har vært en servant liknende den en finner på rom 143.



Dobbel dør mot 143, den mot 144, som står åpen, er stoppet.

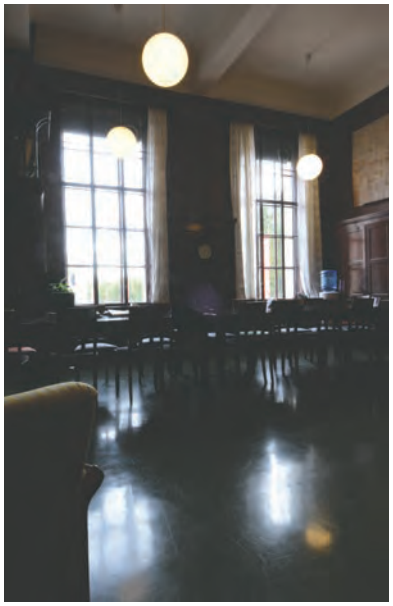

To vinduer mot Universitetsplassen, synlige bjelker i himling

VERNEHENSYN

Bibliotek og møterom med galleri for bøker. Rommet har to vinduer mot Universitetsplassen. Vinduene har eldre, sannsynligvis opprinnelige, varevinduer.

Interiøret er plassbygd, med fyllingspaneler og mahognylasur. Dør mot rom 143 er dobbel, den første av disse er også polstret/lydisolert. Døren mot 140 er tofløyet, med mahognylasur innside. Rommet har samme grunnform som på Groschs tegninger, med dører inn til 143 og 140, døren mot 140 er plassert litt lenger inn i hjørnet på Groschs tegning enn i dag. Imidlertid er veggen mot dagens rom 144 flyttet på tegningene fra hovedombyggingen av 1914. Dette kan kun gjelde i tegning og aldri ha blitt gjennomført, se rom 143.

144 er i 1914 betegnet "Studerendes læsev.", og inneholder "Elektrisk heis" i hjørnet mot dagens rom nr. 129/140. Det ser ikke ut til at denne noen gang ble bygd, ingen andre funn taler for at det har vært en heis her eller over/under dette rommet, det er en betongtrapp fra hovedombyggingen av 1914 i andre etasje (rom 250), og det er en heis lenger inne i bygningen. På tegninger fra 1986 har rommet sin opprinnelige form, med døråpninger mot 143 (enkel) og 140 (tofløyet).

Fortsetter neste oppslag, rom 144A, 144B



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. I 1914 ble andre etasjes gulv fra Grosch beholdt i rom mot Universitetsplassen, etasjeskillet er altså mulig opprinnelig.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	FDV oppgir maling med Nodest Uniplast 20/ Jotun Fenom. Faktisk malingstype bør kontrolleres av malerfirma med spesialkompetanse. Veggfarge: Bunn 2030-Y30R + lasurolje med pigmenter (eng. rødt brent terra, oker, brent umbra + lakk)	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Eldre fyllingsdører med tre fyllinger i høyden. Doble dører til rom 144, mahognylasert på begge sider, døren nærmest 144 er polstret, antagelig for lyddemping. Tofløyet dør til rom 140, mahognylasert mot 144 og eikeådret mot 140. Dørenes eksisterende mahognylasur ble beholdt ved hovedombyggingen i 1994.	Eldre dører med eldre overflatebehandling har høy verneverdi, må ikke overmales. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med mulig opprinnelig lasur/maling, disse har høy verneverdi.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer/utskifting er søknadspliktig.
Gulv	Linoleum, mulig eldre Det var et uttalt ønske fra arkitektene (brev fra Ola Natvig Arkitekt MNAL 1993) å bevare “de gamle gulvene i 102, 143 og 144”.	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan nyere linoleumsbelegg skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. Dersom gulvbelegget er eldre, er utskifting og annen endring søknadspliktig.
Fast inventar	*Se neste oppslag, rom 144A, 144B*	Høy verneverdi, *se neste oppslag, rom 144A, 144B*
Belysning	*Se neste oppslag, rom 144A, 144B*	*Se neste oppslag, rom 144A, 144B*






NAVN: **Galleri**

FUNKSJON: GALLERI, TRAPP

ROM: 144A, 144B

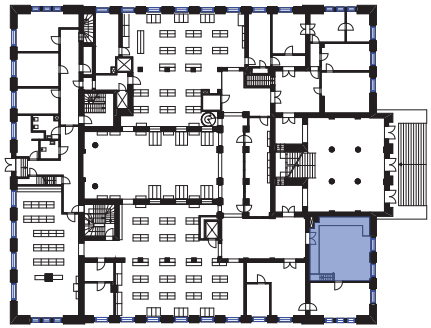




Trapp, fyllingspanel og malt murvegg



Den malte murveggen er her gitt mahognylasur, lignende overflate som bokhyllene i tre ved siden av.



Rekkverk med bred topplist, som gir en arbeidsflate. Denne har en profil i ytterkant, nok for å hindre at ting faller ned.

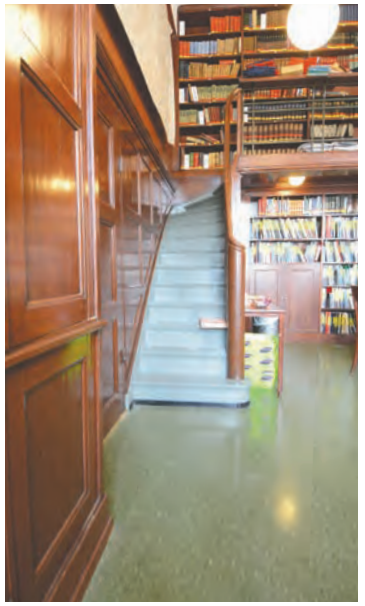

144B trapperom



Galleriets avslutning mot vindu

VERNEHENSYN

Fortsetter fra rom 144, forrige oppslag

Døren mot 144 er tegnet som enkel også på tegninger fra 1994 og 2015. Dette kan være tegningsteknisk. Ved tekjøkkenet under trapp er det et eldre speil innfelt i panelet, dette tyder på at det tidligere har vært en servant eller lignende der. Interiøret er plassbygd, med fyllingspaneler og mahognylasur. Galleriets rekkverk har bred topplist, med kant mot rommet, trolig for å hindre at ting faller ned.


Tretrappen opp til galleriet er malt med eldre gulvmaling. I prosjektbeskrivelse fra SBE 1991 står det: "Biblioteket i 1. etasje må bevares ned til minste detalj, unntatt bøkene. Hele det store rommet bør betraktes som én branncelle, så nye brannskiller innenfor rommet kan unngås." Da dette er før hovedombyggingen i 1994, er det overveiende sannsynlig at utsagnet viser til rom 144 med galleri. Linoleum på galleri kan være fra hovedombyggingen av 1914.

Rommet i helhet har høy verneverdi. Det er viktig å ta vare på eldre vinduer, varevinduer, fyllingspaneler, plassbygd innredning, dører og beslag og veggene med samme plassering som i Groschs opprinnelige plan. Etasjeskillet mot andre etasje kan være fra Grosch (se himling).



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. I 1914 ble andre etasjes gulv fra Grosch beholdt i rom mot Universitetsplassen, etasjeskillet er altså mulig opprinnelig.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	FDV oppgir maling med Nodest Uniplast 20/ Jotun Fenom. Faktisk malingstype bør kontrolleres av malerfirma med spesialkompetanse. Veggfarge: Bunn 2030-Y30R + lasurolje m. pigmenter (eng. rødt brent terra, oker, brent umbra + lakk)	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Ingen dører på galleriet	-
Varevinduer	*Se forrige oppslag, rom 144*	Høy verneverdi, *se forrige oppslag*
Gulv	Brun linoleum, sannsynligvis eldre. Det var et uttalt ønske fra arkitektene (brev Ola Natvig Arkitekt MNAL 1993) å bevare “de gamle gulvene i 102, 143 og 144”. Det ble ved hovedombyggingen av 1914 inngått kontrakt med S. Ø. Brønn om levering av 3000 m^2 “brun linoleum kv. A”. Dette kan være siste rest.	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan nyere linoleumsbelegg skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. Dersom gulvbelegget er eldre, er utskifting og annen endring søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre inventar: fyllingspaneler, plassbygde skap, bokhyller, radiatorskap med panelovn og stikk, tekjøkken med eldre speil i nisje, nyere papir- og såpedispenser, rekkverk galleri. Kristiania Mekaniske Verksted skulle levere “balkongitter” til 1. et., det kan være dette. Eksisterende overflatebehandling ble beholdt ved hovedombyggingen i 1994: mahognyrød beis m/lakk ble beholdt/retusjert.	Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer er søknadspliktige. Nyere dispensere har lavere verneverdi, men fjerning/utskifting må avklares med Eiendomsavdelingen.
Belysning	Ti plafonder (seks under galleri, fire i tak over galleri), fem kuleformete glasspendler, en lysstoffrørarmatur ved tekjøkken	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.




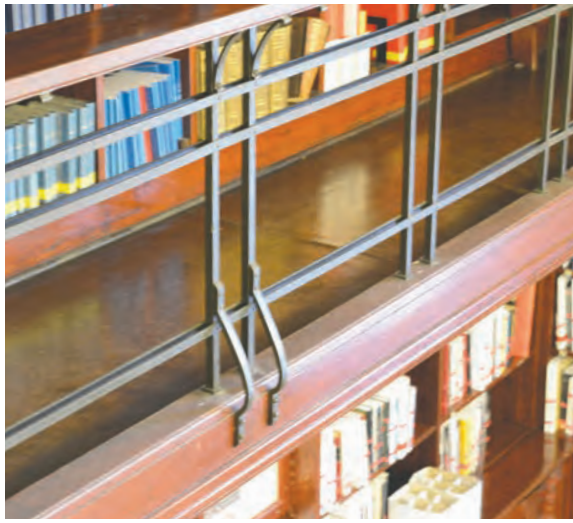


NAVN: **Bibliotek**


FUNKSJON: BIBLIOTEK

ROM: 145

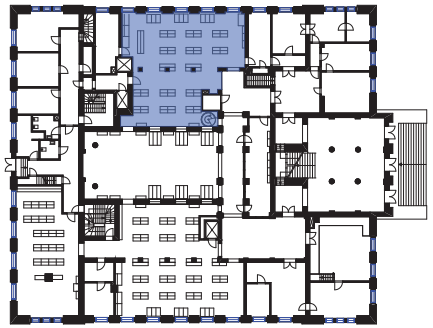

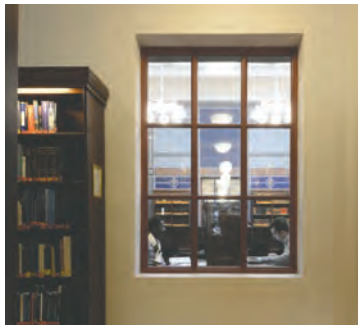


Enklere ettlags vindu mot lesesal, opprinnelig mot bakgård

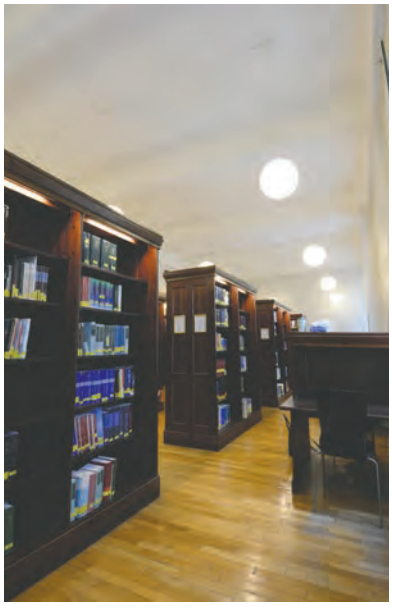

Spesialbygde bokhyller, nyere




Eldre ventilasjonsrist i messing

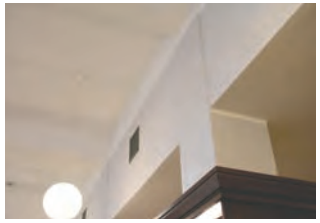

Rom 145 har to ulike himlingshøyder.



Himling ytterst mot Universitetshagen

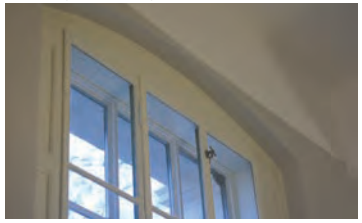

Vinduene har buet overkarm. Eldre fyllingspanel mellom vindu og murvegg

VERNEHENSYN

Rom 145 er et stort biblioteksrom, med reoler og leseplasser. Rommet har fem originale vinduer med eldre, sannsynligvis opprinnelige fyllingspaneler og varevinduer mot Universitetshagen, og tre eldre varevinduer mot den innebygde lesesalen, tidligere bakgård (rom 114). Himlingshøyden er varierende, lavere mot lesesalen og høyere mot hagen.

Rommet slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994 (da med romnumre 112, 113). På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet fordelt på fem rom, tre mot parken ("Dyrelab", "Kursusrum", "Retsmedicin") og to mot gården ("Instrumentrum", "Kursusrom"). På tegninger fra 1986 er arealet fordelt på seks rom, tre kontorer og et møterom mot hagen, el.-laboratorium og bibliotek mot gården.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag. Det er viktig å ta vare på varevinduer (antatt opprinnelige) med fyllingspaneler, rommets vegger, opprinnelige yttervegger (inkludert vegg mot tidligere bakgård) og vegger mot 111 og 121, fra hovedombyggingen av 1914. Nyere reoler og leseplasser har lavere verneverdi, men er del av helheten og kan ikke fjernes uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, i ulike høyder, delvis synlige bjelker, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Veggene er påført akridering (endringsliste Statsbygg 1993), for utjevning mellom nye og eldre flater, og malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekoder: vegg, søyler: 1002R, fotlister: 1502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Tre eldre fyllingsdører med tre fyllinger, eldre beslag. Fargekode dører, gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, antatt opprinnelige varevinduer med fyllingspaneler og buet overkarm mot himling.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endring/utskifting er søknadspliktig.
Gulv	5 strøk REGENT uretanalkydlakk	Gulvet er fra 1994 og har i seg selv ikke høy verne-verdi. Det utgjør allikevel del av en helhet, og endring er søknadspliktig.
Fast inventar	Faste, nye innredninger (skranke, reoler m.v.): Herdins vannbeis nr. 72 - Mahognybrun (40g/liter), lakk Casco Nobel, syreherdende - Danspeed 90 RF m/tilhørende herder.	Nyere, fast inventar har lav verneverdi, men er del av helheten. Endringer må avklares med Eiendomsavdelingen.
Belysning	15 kuleformete glasspendler 10 plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Trapp**
FUNKSJON: TRAPP
ROM: 145A





Buet vegg mot tak. Bueveggen er hul og i et lett materiale, sannsynligvis plater

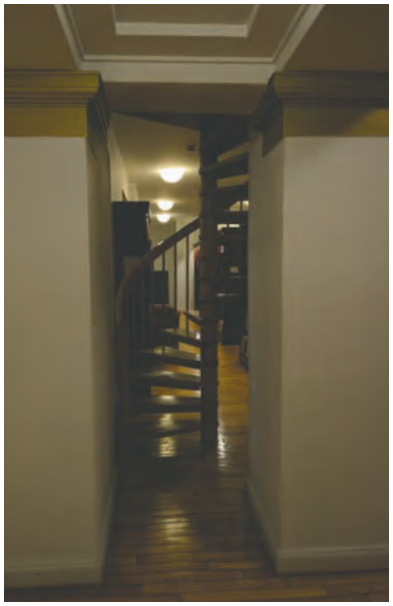


Trappen, sett gjennom passasje fra 146



Trappekonstruksjon



Innfesting trappetrinn

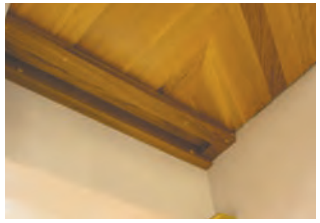

Innfesting mesaninetasje



Detalj trappetrinn, ved rekkverkets øvre avslutning

VERNEHENSYN

Rom 145A trapperom er en nyere spiraltrapp. Denne sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Arealet har tidligere vært "Bibliotek" (Grosch), "Kursusrum" (hovedombyggingen av 1914) og "El. laboratorium" (tegninger fra 1986).

Trappen er plassert i et hjørne av biblioteksrommet 145, med adkomst fra rom 146 korridor, via en passasje mellom to søyler. Søylen mot Universitetshagen sees på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, søylen mot Karl Johans gate sees først på tegninger fra 1986, som eksisterende (se rom 146).

Himlingen er hevet rett over trappen (i forhold til omkringliggende himling), ellers ville det ikke vært tilstrekkelig himlingshøyde for normal bruk. Den hevede himlingen har en tilnærmet halvsirkelformet, vertikal avslutning mot en lavere himling i retning Frederiks gate. Denne fremstår hul, som en rammekonstruksjon kledd med forholdsvis tynt platemateriale.

Trappen er nyere og har lav verneverdi, men er del av helheten og er (som fast inventar) omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Matt og halvblank maling, fargekode 0502R	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Se de respektive rom (145/146) for fargekoder.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Ingen dører, to passasjer. Trappen er plassert med adkomst via en passasje fra rom 146, passasjen er flankert av to søyler, med delvise kapiteler, mot 146. Enklere passasje mot rom M86, øverst i trappen.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, og må på søylenes kapiteler utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.
Gulv	Lakkert tre i trapp, gulvet trappen står på, har 5 strøk REGENT uretanalkydlakk.	Gulvet er fra 1994 og har i seg selv ikke høy verne-verdi. Det utgjør allikevel del av en helhet, og endring er søknadspliktig.
Fast inventar	Trappen med rekkverk	Trappen har lav verneverdi, men er (som fast inventar) omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige.
Belysning	To plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 146

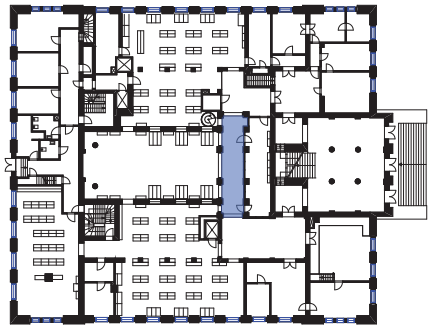



Søyler mot lesesal




Gullfarget kapitel (søylehode)




Søyle mot ekspedisjon, med veggkapitel



Nyere lysarmatur

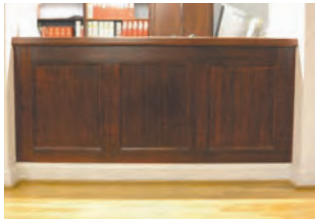

Ekspedisjonsdisk

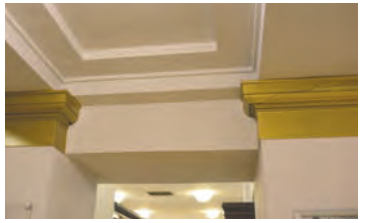

Søyler på sidene av passasje fra 146 til 138. Enklere tverrbjelke hviler ikke på søylene (er ikke en tradisjonell bjelke for greske søyler).




Søyler på sidene av passasje til trapp 145a, med kapiteler, og trekninger i himling

VERNEHENSYN

Rom 146 fremstår i dag som en korridor flankert av søyler. Rommet sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, imidlertid ser det ut til å være noen endringer siden da. Arealet var opprinnelig bakgård (Grosch), som ble bygd inn til lesesal i 1880-årene.

Korridoren sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Det er noen forskjeller i forhold til dagens situasjon, disse kan være endret allerede under hovedombyggingen, eller senere: noen søyler bygger ikke like mye ut i rommet som i dag, det er hel vegg mellom søyler, brede passasjer mot dagens rom 113 0g 140, og to mindre passasjer til rom i retning mot Universitetsplassen. Trekningene i taket sees på tegningene fra hovedombyggingen av 1914, noe ulike dagens (kun ett felt). På tegninger fra 1986 er det i tillegg til de to passasjene i enden av korridoren, fire mindre dører (en av disse ser ut til å være på samme sted som tidligere tegninger).

På tegningene fra hovedombyggingen i 1994 har korridoren blitt åpnet opp mot den tilbakeførte lesesalen, *rom 114*, og den nyanlagte ekspedisjonen, *rom 116*. Veggene med veggsøyler har slik blitt søylerekker. Det er viktig å bevare eldre detaljer i interiøret som trekninger, søyler og kapiteler.

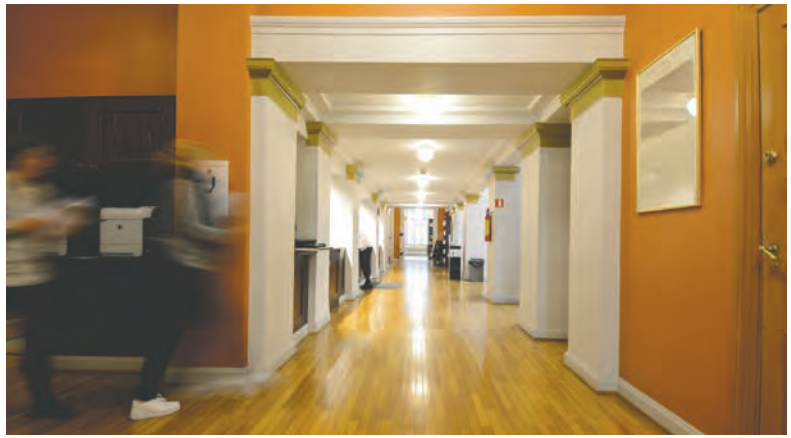

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, trekninger. Himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Rommet er flankert av to søylerekker, med delvise kapiteler, gullfargete. Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekoder: Vegg, søyler: 1002R Fotlister: 1502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, og må på søylenes kapiteler utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se *himling.*
Dører	Ingen dører	-
Gulv	5 strøk REGENT uretanalkydlakk	Gulvet er fra 1994 og har i seg selv ikke høy verneverdi. Det utgjør allikevel del av en helhet, og endring er søknadspliktig.
Fast inventar	Faste, nye innredninger (skranke, reoler m.v.): Herdins vannbeis nr. 72 - Mahognybrun (40g/liter), lakk Casco Nobel, syreherdende - Danspeed 90 RF m/tilhørende herder. Forbo Desktop: 4102 (skranke) *Se ellers rom 116 for info om skranke*	Nyere, fast inventar har lav verneverdi, men er del av helheten. Endringer må avklares med Eiendomsavdelingen.
Belysning	Fem plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

















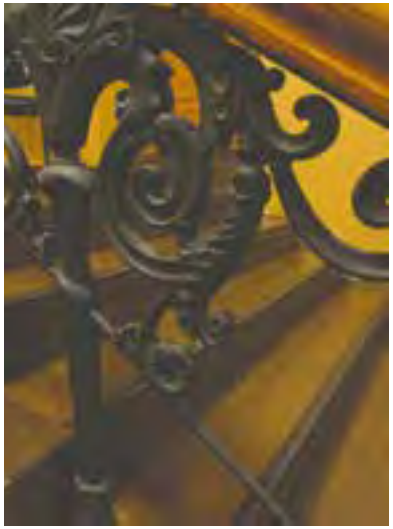



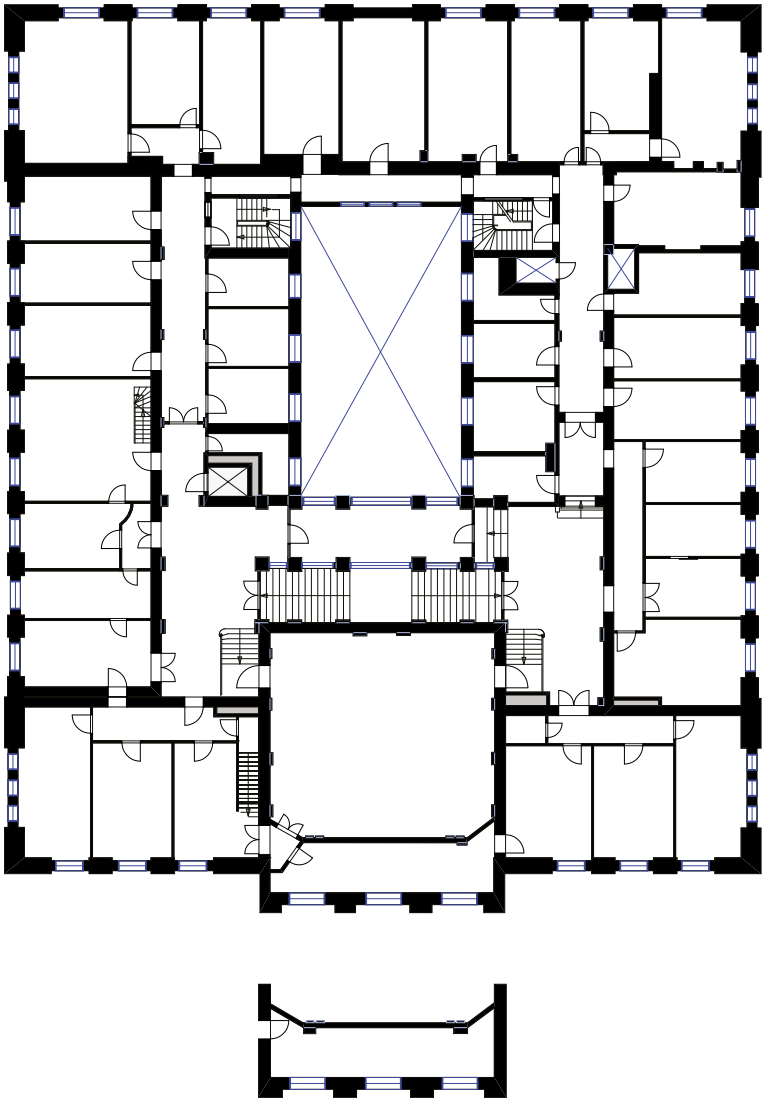

2. etasje
Domus Bibliotheca

Indre hovedtrapp leder opp fra inngangshallen, til to vestibyler, i fløyene henholdsvis mot Universitetshagen og Karl Johans gate. Disse to vestibylene er forbundet med en U-formet korridor, via fløyen mot Frederiks gate. Dette er i stor grad en arv etter hovedombyggingen av 1914, ved arkitekt Sinding-Larsen.

Fra Grosch var det kun fløyen mot Universitetsplassen som hadde to etasjer. Etasjen for øvrig har støpte dekker fra hovedombyggingen i 1914. Sinding-Larsen beskrev hvordan han ønsket å beholde dekkene fra Grosch, ved å bevare kun bjelkelaget gjennom mureprosessen. På grunn av fuktpåkjenningen kunne de ikke i sin helhet bevares.


Ved hovedombyggingen i 1994, ved arkitekt MNAL Ola Natvig, ble en del større rom oppdelt i kontorer. Bygningen ble gjennomgått med hensyn til brannsikkerhet og delt opp i brannceller. Det ble satt inn nye varevinduer, med brannglass, mot trapperom og korridorer, og nye dører. Varevinduer har også blitt byttet ut, mot Frederiks gate og Karl Johans gate, som et støydempende tiltak.

Etasjen fremstår i dag som en skjermet kontoretasje.

NAVN: **Bitrapp**


FUNKSJON: TRAPP

ROM: 200

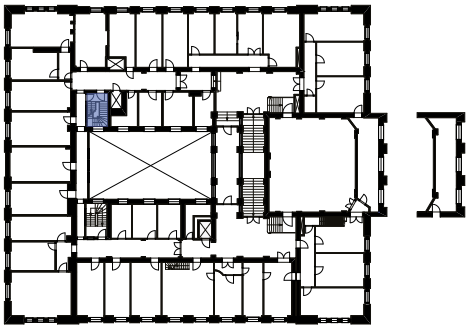





Himling med plafond

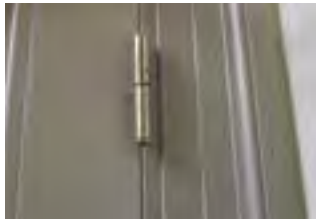


Nyere hengsel

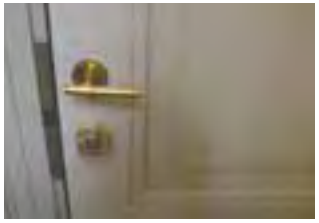

Nyere dørvrider

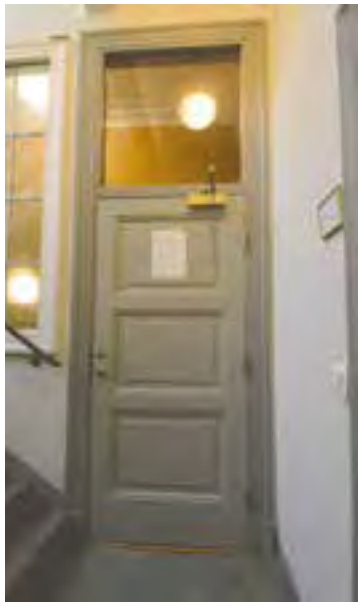

Nyere dør

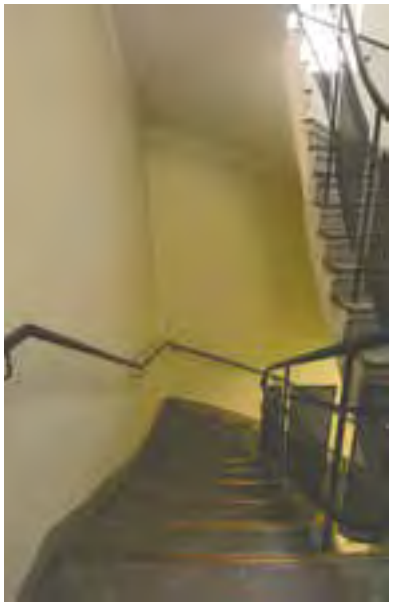


Trapp ned mot 1. et.

VERNEHENSYN


Bitrapp fra kjeller til loft. Sees første gang på arkitekt- og ingeniørtegninger fra hovedombyggingen av 1914. Sinding-Larsen beskriver i byggesøknaden "2 trappe fra kjelder til loft i fløien mot Frederiksgate". På tegningen sees en lettvegg mot dagens rom 227 korridor. Denne finnes også i dag. Dør mot rom 260 korridor ser ut til å ha (tilnærmet) samme plassering, mens dør mot rom 227 korridor først sees på tegninger fra 1986.


Det er på avsatsen til andre etasje to nyere fyllingsdører, en av disse med antatt nyere overlys, mot rom 227 korridor. Videre opp mot tredje etasje er det et større vindu mot rom 227 korridor, med tre ulike høyder ("trinn"), tilpasset trappen. Mot lysgård er det et større, sprossedelt vindu. Vinduer har eldre trådglass mot andre etasje/lysgården, og nyere varevinduer mot trapperommet, disse ser ut til å være brannglass A30 fra hovedombyggingen i 1994 (endringsmelding Statsbygg).

Situasjonen i dag er som på tegninger fra 1986, overflatene ser ut til å være fra hovedombygging i 1994. Trapperommet er godt bevart fra Sinding-Larsens hovedombygging av 1914, rekkverk er sannsynligvis fra denne ombyggingen og viktig å bevare. Eldre vinduer, inkludert gamle glass, har også høy verneverdi.

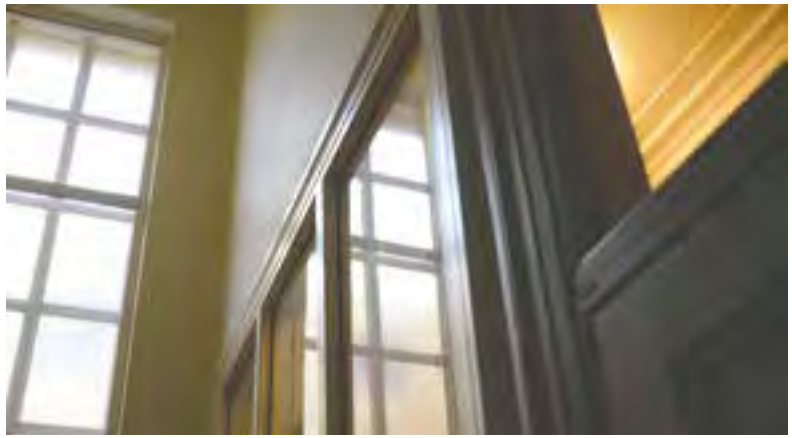

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg 1005-G80Y, gerikter og sokler: 4005-G80Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To nyere fyllingsdører, en av dem med overlys. Maling med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekoder: dører: 3005-G80Y, malt sokkel og gerikter: 4005-G80Y	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.
Varevinduer	Nyere varevinduer, nok med A30 brannglass, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 4005-G80Y oppgitt i FDV fra 1994, men er i dag malt i en hvit nyanse.	Nyere varevinduer har lavere verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm Fargekode opptrinn: 4005-G80Y	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Fast inventar	Trapp med rekkverk, fargekode rekkverk 7010-G10Y, malt med Fenom, Fenomix eller Bengalakk. Håndlist på vegg skiller seg noe fra rekkverk og kan være nyere, men håndlist montert på vegg og rekkverk forankret i gulv er sammenføyet i loftsetasjen, hvilket taler imot aldersforskjell.	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	En plafond i tak	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

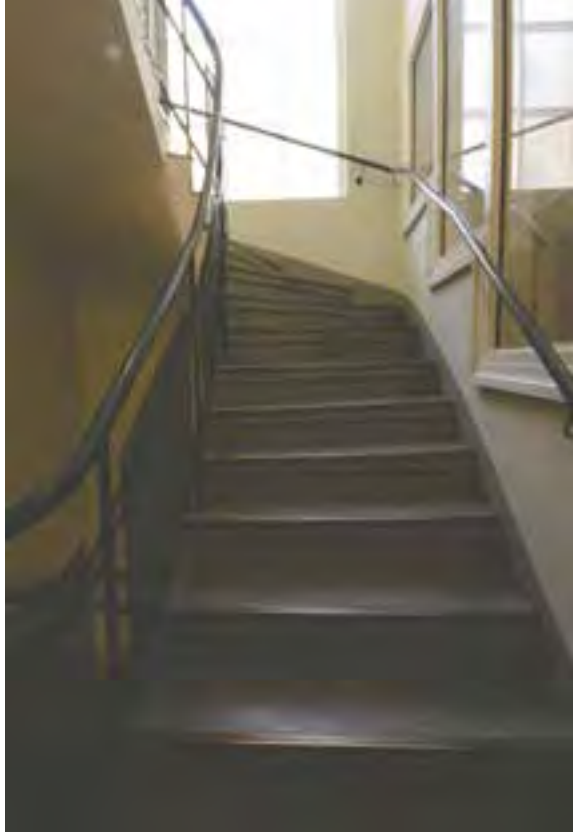


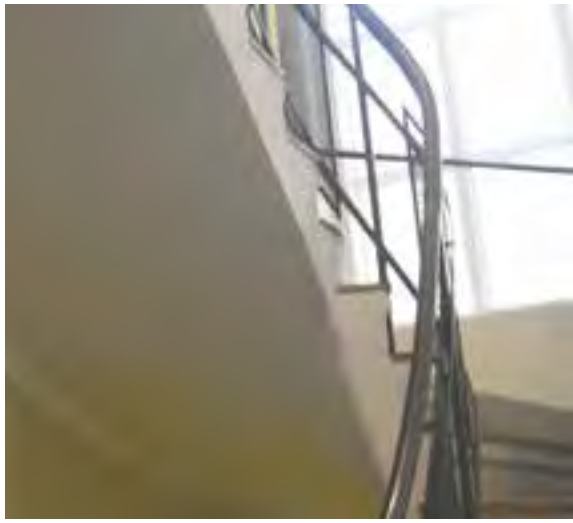


NAVN: **Bitrapp**

FUNKSJON: TRAPP

ROM: 201

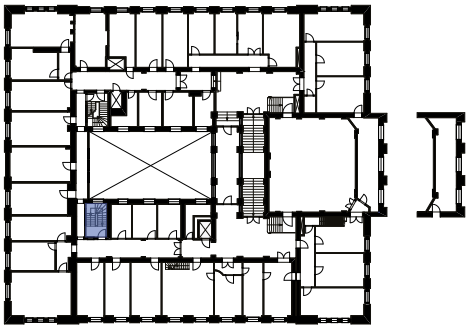

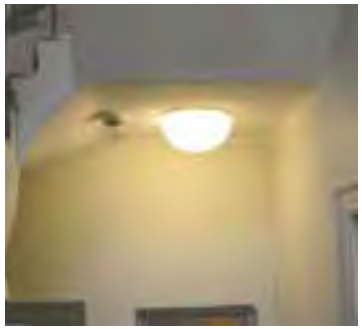

Lysarmatur



Trapp ned mot 1. etasje



Dør og vindu inn til andre etasje



Eldre trådglass i vindu mot korridor



Nyere dørvrider



Nyere hengsel



Håndlist langs vindu

VERNEHENSYN

Bitrapp fra kjeller til loft. Trapperommet sees først på arkitekt- og ingeniørtegninger fra hovedombyggingen av 1914. Sinding-Larsen beskriver også i byggesøknaden "2 trappe fra kjelder til loft i fløien mot Frederiksgate". Trappen fremstår noe ulikt på arkitekttegningene og ingeniørtegningene. Ingeniørenes tegninger går mer i detalj og viser trapp lik dagens situasjon.

Det er på avsatsen til andre etasje et sprossedelt vindu og en nyere fyllingsdør med antatt nyere overlys mot rom 235 korridor. Videre opp mot tredje etasje er det et større vindu mot rom 259 korridor, med tre ulike høyder ("trinn"), tilpasset trappen. Mot lysgård er det et større, sprossedelt vindu. Alle vinduer har eldre trådglass mot andre etasje/lysgården, og nyere varevinduer, disse ser ut til å være brannglass A30 fra hovedombyggingen i 1994 (endringsmelding Statsbygg). Situasjonen i dag sees på tegninger fra 1986, overflatebehandling ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1994.

Trapperommet er godt bevart fra Sinding-Larsens hovedombygging i 1914. Trapp med rekkverk er sannsynligvis fra denne ombyggingen og viktig å bevare. Eldre vinduer, inkludert eldre glass, har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1005-G80Y, gerikter og sokler: 4005-G80Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se *himling.*
Dører	En nyere fyllingsdør med overlys. Maling med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekoder: dører: 3005-G80Y, malt sokkel og gerikter: 4005-G80Y	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS
Varevinduer	Nyere varevinduer, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 4005-G80Y.	Nyere varevinduer har lavere verdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm, fargekode opptrinn 4005-G80Y	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Fast inventar	Trapp med rekkverk, fargekode rekkverk 7010-G10Y, malt med Fenom, Fenomix eller Bengalakk. Håndlist på vegg skiller seg noe fra rekkverk og kan være nyere, men håndlist montert på vegg og rekkverk forankret i gulv er sammenføyet i loftsetasjen, hvilket taler imot aldersforskjell.	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	En plafond i tak	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Vestibyle**

FUNKSJON: VESTIBYLE

ROM: 202

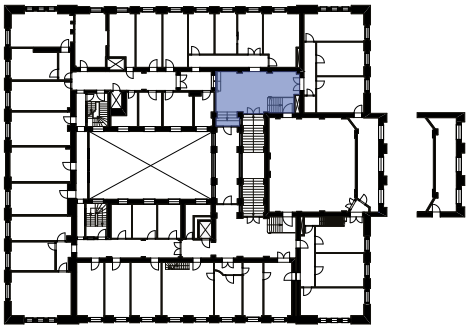



Eldre ådring, eldre eikenøtthengsel



Portal til rom 261, tofløyet dør til 210



Drager flankert av trekninger



Rekkverk trapp til auditorium



Detalj rekkverk



Eldre ådring, eldre eikenøtthengsel

VERNEHENSYN

Vestibyle med seks dører/passasjer til andre rom. Detaljer i interiøret; trekninger i himling, veggsøyler med veggkapiteler og bjelker, trukne gerikter, ådrete dører (flere tofløyete), dør mot hovedtrapperom har omfattende glassomramming. Trapp til auditoriumsdør, med rekkverk i støpejern og håndlist i tre.

Vestibylen sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, men ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig, mot Universitetsplassen, og der Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskillenes bjelkelag gjennom mureprosessen. Dekke/himling kan derfor være fra Grosch.

Vegger mot rom 203 auditorium, 205 bøttekott og 204 korridor sees på opprinnelige tegninger og kan være fra Grosch. Trekninger i tak sees på tegninger fra hovedombyggingen i 1914. Interiøret for øvrig ser også ut til å være fra den tid. To dører på tegninger fra da og fra 1986 finnes ikke i dag. Dør inn til rom 255 korridor ser ikke ut til å være i vegg med enkeltdør, som i dag, men er tegnet som dør til hovedtrapp på tegninger fra 1986. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er passasjen nesten like bred som rommet 255.

Eldre bygningsdeler, detaljer i interiøret, dører, eldre overflatebehandlinger (komposisjonsgull, ådring) har høy verneverdi.




BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 2030-Y30R, pilaster: 7010-Y50R, for kapitel er komposisjonsgull beholdt, på fotlister er eikelasur beholdt. Malt sokkel ved trappetrinn: 7010-Y50R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker (dekorasjonsmaling). Endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Fire fyllingsdører, en nyere mot rom 255, en eldre med eldre dørvrider og nyere hengsler mot rom 203, en tofløyet, eldre dør med fire fyllinger i høyden, eldre vrider, mot rom 204, og en tofløyet fyllingsdør med fire fyllinger i høyden, glass i de to øverste fyllingene, og omfattende omramming i glass og tre, eldre håndtak, mot rom 256. Fargekode dører: Eikelasur er beholdt.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. FDV bruker betegnelsen eikelasur, en kan også bruke “eikeådret”.
Gulv	Sommer Linoleum Umbra 3328	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Fast inventar	Murt trapp med støpejernsrekkverk, malt sokkel ved trappetrinn - farge: 7010-Y50R.	Vedlikehold av malt trapp skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. Ulakkert messing kan pusses, men ikke overmales.
Belysning	Tre plafonder, ett lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.
Tekniske anlegg	Teknisk skap	





NAVN: **Auditorium**
FUNKSJON: AUDITORIUM
ROM: 203

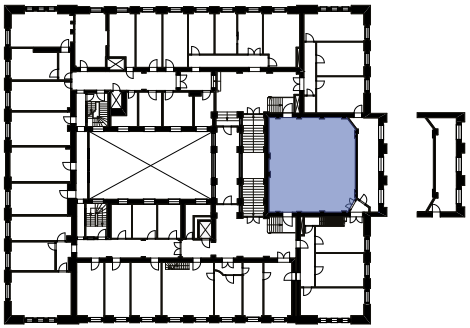







Skap for panelovn



Brett for lysbildeapparat/fremviser



Auditoriumsbenker

Tavlen, flankert av plassbygde skap

Overlys

VERNEHENSYN

Auditorium med detaljert interiør. Rommet har overlys i sprossedelt glass, vegger med omrammede felter, brystningspanel, veggsøyler, plassbygd innredning, inkludert benker med klappseter, skap, tavle, kateter, auditorium med lesebrett og plass til lysbildefremviser.

Rommet består av et opprinnelig rom fra Grosch, for boksamlinger, slått sammen med en bakenforliggende korridor mot lysgården, og fradelt areal, for "Forberedelsesrum", mot Universitetsplassen. Veggene (konstruksjonen) kan altså i hovedsak være fra Grosch.

Auditoriet er i dag hovedsakelig som på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, men noen endringer sees til tegninger fra 1986; plassering av dører nederst i auditoriet og fremviser for lysbilder. Dette kan være tilpasninger som er gjort allerede under byggeprosessen, da tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er fra byggesøknaden.

Rommet har i sin helhet høy verneverdi. Det er viktig å bevare eldre dører, detaljer i interiøret, eldre overflatebehandling (kapiteler), gammel, blå tavle og overlys.




BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Sprossedelt overlys. Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling. Halvblank maling på overlys. Fargekode 0502R. Ved hovedombyggingen av 1914 inngikk Christian Wisbech A/S kontrakt om leveranse av “maskineri for av- og pårulling av teppe til dækning av overlyset”.	Vedlikehold skal skje med samme materiale, puss, malingstype og farge. Ved oppmaling bør fargeundersøkelser legges til grunn. Endring av farge og malingstype er søknadspliktig. Ødelagte enkeltglass kan erstattes med glass av samme kvalitet. Større endringer er søknadspliktige.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekoder: vegg: 3040-Y30R, brystning: 6030 -Y70R, pilaster: 7010-Y10R, kapitel eks. kap. er beholdt.	Kalkpuss må utbedres med samme type puss som eksisterende. Malte flater kan vedlikeholdes med samme malingstype og farge, og må utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker (dekorasjonsmaling). Endringer er søknadspliktige.
Dører	Fire fyllingsdører, alle eldre. To tofløyete nederst i auditoriet, med eldre håndtak, tilsynelatende like, med allikevel med vesensforskjell i rammens dimensjonering. To enkle fyllingsdører øverst, begge med eldre dørvridere og nyere hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekoder: dører: 8010-G70Y, dørkarm-belistning av gips: 7010-Y10R, fotlister som brystning	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-62, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Fast inventar: Malt i 3040-Y30R Benkerygger, sidevanger og fremviserbås er beiset med tilpasset farge. (Lasurolje rn/ fargepigmenter etter godkj. prøve). Benkeseter og skriveplater er malt med 8010-G70Y.	Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer er søknadspliktige.
Belysning	Seks plafonder, to lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Korridor**
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 204

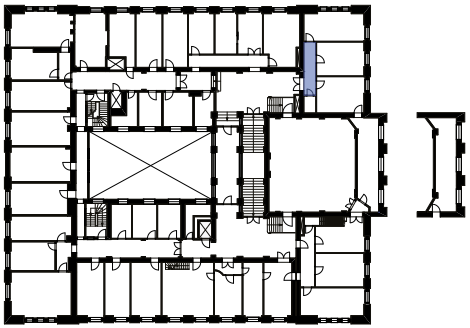




Nisje, ser ut til å være spor etter større passasje, men det er ikke funnet støtte for dette i tegningsmaterialet.

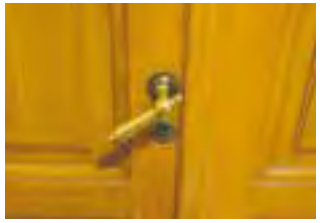

Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Eldre hengsel

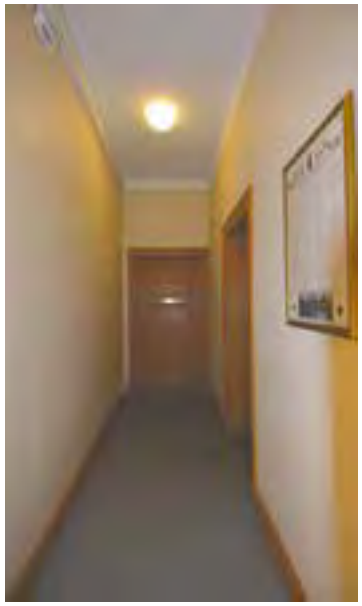

Korridoren i retning Universitetshagen, dør til rom 208 rett fram, 207 til høyre



Korridoren sett i retning Karl Johans gate, dør til rom 206 til venstre, 205 rett fram, 202 til høyre

VERNEHENSYN

Korridoren sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. På tegninger fra Grosch, Sinding-Larsen og 1986 er dette rommet del av ett stort rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Universitetshagen. Grosch betegner rommet "Sale for bogsamlingen", Sinding-Larsen "Fysikalsk fysiol opt fysiol øvelsesrum samt instrumentsamling", på tegninger fra 1986 er dette forkortet til "Fysiologisk øvelsesrom".

Den tofløyete døren inn til dagens rom 204 korridor kan ha vært den opprinnelige døren inn til dette rommet. Rom 204 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig. Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. Vegg mot rom 202 vestibyle sees på originale tegninger og kan også være fra Grosch.

Rommets mulig opprinnelige dekker/himling og vegg mot vestibyle, samt mulig originale og eldre dører, har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. Himlingsmalingen er trukket noe ned på veggen.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1010-Y30R, fotlist som dører	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Fem fyllingsdører, fire av dem eldre, med helt eller delvis eldre beslag. En av de eldre fyllingsdørene, mot rom 202 vestibyle, er tofløyet, med fire fyllinger i høyden. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekoder: dører eikelasert/malt 3040-Y30R, gerikter eikelasert/malt 3040-Y30R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	-	-
Belysning	To plafonder, ett lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Bøttekott**

FUNKSJON: BØTTEKOTT

ROM: 205

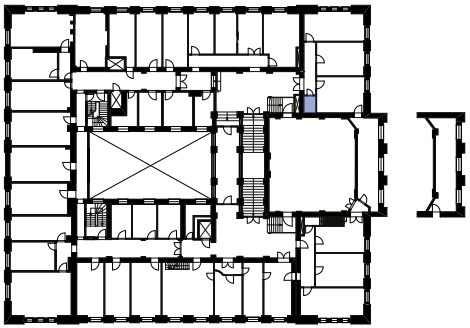



Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Eldre eikenøtthengsler



Rørgjennomføring ved vegg, bak vask og hylle



Rom 205 sett fra dør



Rom 204 korridor sett fra rom 205

VERNEHENSYN

Bøttekottet sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. På tegninger fra Grosch, Sinding-Larsen og 1986 er dette rommet del av ett stort rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Universitetshagen. Grosch betegner rommet "Sale for bogsamlingen", Sinding-Larsen "Fysikalsk fysiol opt fysiol øvelsesrum samt instrumentsamling", på tegninger fra 1986 er dette forkortet til "Fysiologisk øvelsesrom".

Rom 205 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig, mot Universitetsplassen, og der Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskillenes bjelkelag gjennom mureprosessen. Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. Vegg mot rom 202 vestibyle sees på opprinnelige tegninger og kan også være fra Grosch.

Rommets mulig opprinnelige dekker/himling og vegg mot vestibyle, og eldre dører, har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1010-Y30R, fotlist som dør	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eikenøtthengsler og eldre dørvrider. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekoder: dører: eikelasert/malt 3040-Y30R, gerikter: eikelasert/malt 3040-Y30R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	ALTRO SAFETY Classic Pewter Grey, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Nyere utslagsvask	Bør repareres umiddelbart ved svekket funksjon-alitet, slik at en minsker risiko for vannskader. Tiltak som medfører boring i vegg, er søknadspliktige.
Belysning	En plafond	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 206

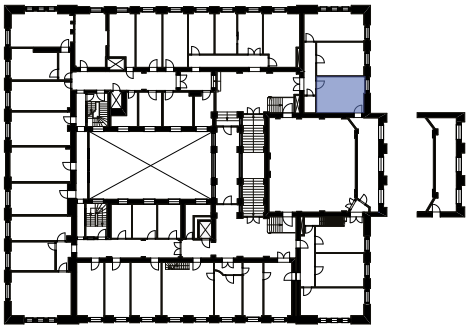




Nyere dørvrider



Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Eldre eikenøtthengsler

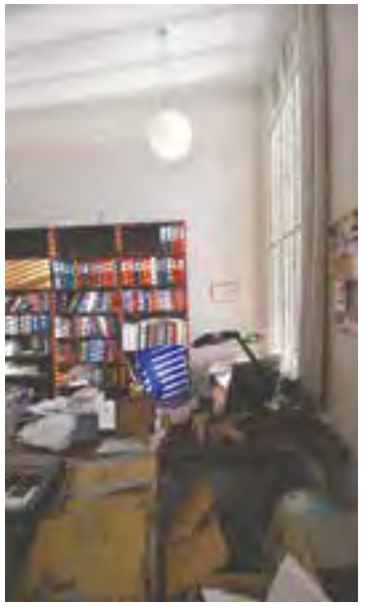

Rom 206 kontor sett fra dør til rom 252 kontor; vindu mot Universitetsplassen.




Rom 206 kontor sett fra dør til rom 252 kontor; dør mot rom 204 korridor

VERNEHENSYN


Kontoret sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. På tegninger fra Grosch, Sinding-Larsen og 1986 er dette rommet del av ett stort rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Universitetshagen. Grosch betegner rommet "Sale for bogsamlingen", Sinding-Larsen "Fysikalsk fysiol opt fysiol øvelsesrum samt instrumentsamling", på tegninger fra 1986 er dette forkortet til "Fysiologisk øvelsesrom".

Rom 206 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig, mot Universitetsplassen. Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. Vegg mot rom 203 auditorium sees på opprinnelige tegninger og kan være fra Grosch.

Rommets mulig opprinnelige dekker/himling og vegg mot auditorium, samt eldre dører og mulig opprinnelig varevindu med fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.

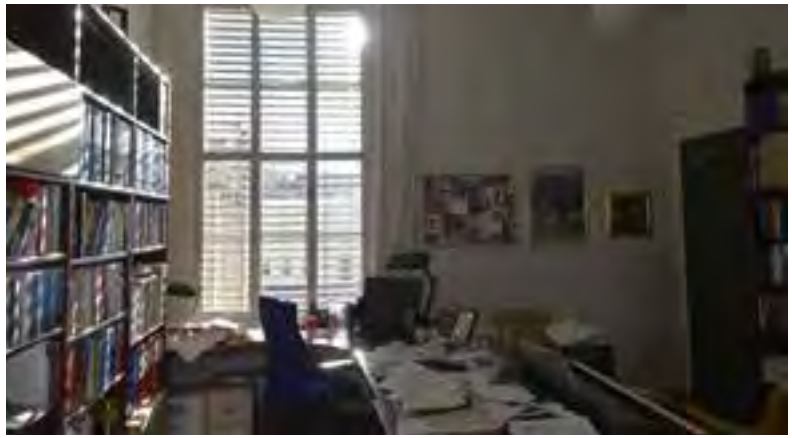


BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To dører: nyere fyllingsdør mot rom 204 korridor, tolags dør bestående av to eldre fyllingsdører med eldre vrider og eldre eikenøtthengsler mot rom 252. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-pliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To kuleformete glasspendler, to fritthengende, større lysstoffrørkasser, ett lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.

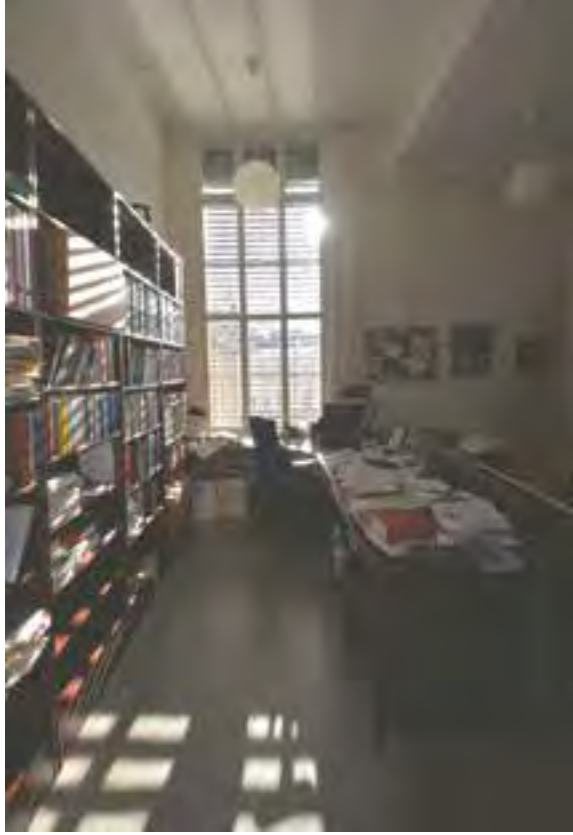



NAVN: **Kontor**
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 207

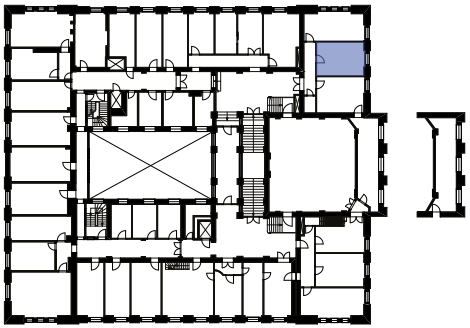



Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Eldre hengsel



Kuleformet glasspendel



Fritthengende lysstoffrørkasse, dør mot rom 204 korridor



Vindu mot Universitetsplassen

VERNEHENSYN

Kontor med én dør, mot rom 204 korridor, og ett vindu mot Universitetsplassen. Kontoret sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. På tegninger fra Grosch, Sinding-Larsen og 1986 er dette rommet del av ett stort rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Universitetshagen. Grosch betegner rommet "Sale for bogsamlingen", Sinding-Larsen "Fysikalsk fysiol opt fysiol øvelsesrum samt instrumentsamling", på tegninger fra 1986 er dette forkortet til "Fysiologisk øvelsesrom".

Rom 207 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig. Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. Rommets mulig opprinnelige dekker/himling, samt eldre dører og mulig opprinnelig varevindu med fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.




BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eldre beslag og eldre dråpehengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-pliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En kuleformet glasspendel, en fritthengende, større lysstoffrørkasse, ett lysskilt for nød-utgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.





NAVN: **Kontor**
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 208

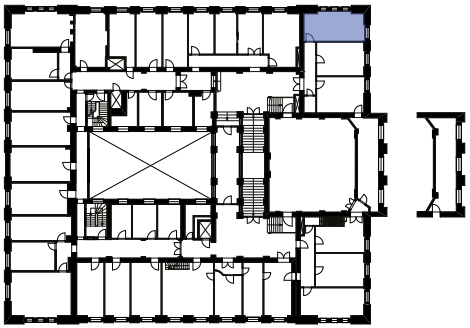



Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Vindu mot Universitetshagen, med fyllingspanel



Vindu mot Universitetshagen, med fyllingspaneler



Rom 208 sett fra vindu til Universitetsplassen, mot dør til rom 204 korridor




Rom 208 sett fra vindu til Universitetsplassen, mot vindu til Universitetshagen

VERNEHENSYN

Kontoret sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. På tegninger fra Grosch, Sinding-Larsen og 1986 er dette rommet del av ett stort rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Universitetshagen. Grosch betegner rommet "Sale for bogsamlingen", Sinding-Larsen "Fysikalsk fysiol opt fysiol øvelsesrum samt instrumentsamling", på tegninger fra 1986 er dette forkortet til "Fysiologisk øvelsesrom".

Rom 208 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig. Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. Rommets mulig opprinnelige dekker/himling, eldre dører og mulig opprinnelige varevinduer med fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.

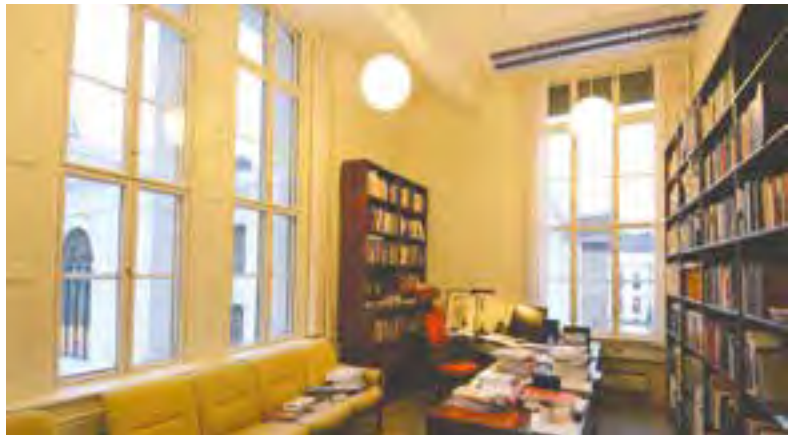

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eldre dørvrider. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-pliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	Tre kuleformete glasspendler, to fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 209

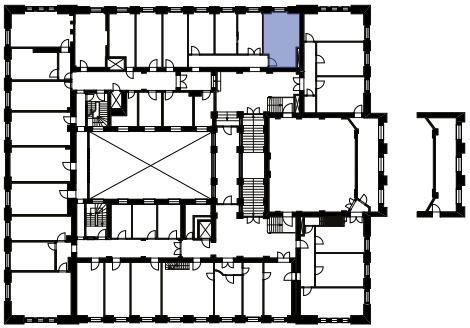



Rom 209 kontor sett fra vindu mot Universitetshagen




Synlig bjelke i himling



Himlingsfargen er trukket noe ned på vegg.



Nyere dørvrider

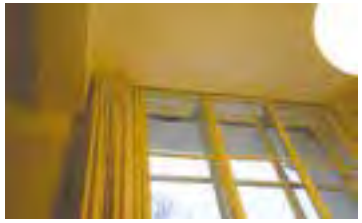

Vinduets overkarm mot tak



Vindu mot Universitetshagen, med fyllingspanel

VERNEHENSYN

Rom 209 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig. Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. Rommet var opprinnelig del av et større rom med to vinduer mot Universitetshagen, "Sale for bogsamlinger". På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 har rommet, da "Læseværelse", sin nåværende størrelse, men med inngang fra vestibylen, der det nå er et teknisk skap.

På tegning fra 1986 er døren fjernet, og dør er plassert på den ene langveggen, nesten som i dag. Det er også bygd et rom i rommet, med lettvegger mot rommet, og en tykkere vegg mot vegg; mulig ventilert rom. Spor sees i dag. Døren er på tegninger fra hovedombyggingen i 1994 trukket noe inn i rommet, slik at vegg mot rommene 261 og 210 har fått to vinkler. Rommet fremstår ellers som i dag.

Rommets mulig opprinnelige dekker/himling og vegg mot rommene 204 og 208, samt eldre dører og mulig opprinnelig varevindu med fyllingspanel, har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En kuleformet glasspendel, en fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Ekspedisjon**

FUNKSJON: KONTOR/EKSPEDISJON

ROM: 210

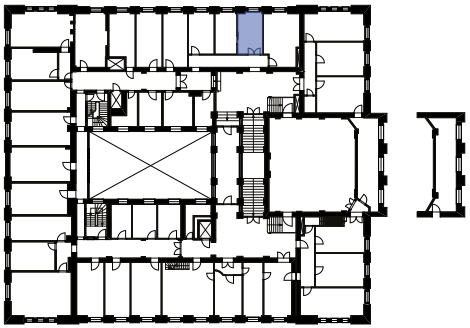




Vindu mot Universitetshagen




Vindu mot Universitetshagen og Domus Media



Vegg, fotlist, vaskelist og gulvbelegg

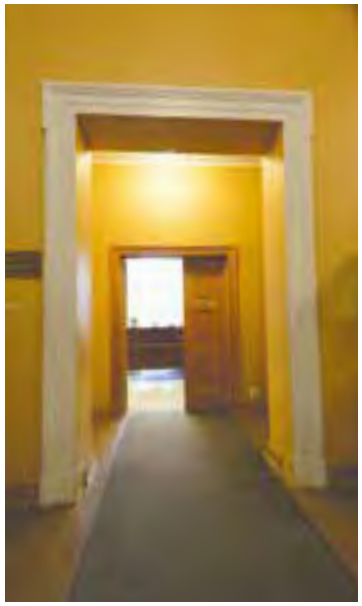

Dør til rom 210 ekspedisjon sett fra rom 202 vestibyle: Portal til rom 261, tofløyet dør til 210

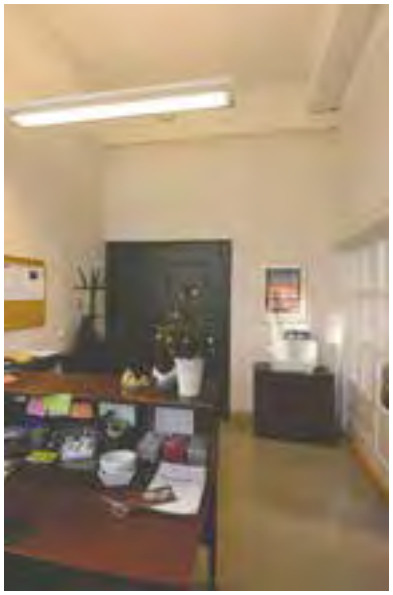

Rom 210 kontor sett fra vindu mot Universitetshagen. Dør mot rom 261 korridor

VERNEHENSYN

Ekspedisjon, med en enfløyet dør med sidefelt inn fra korridor, nyere skyvedør/glassfelt mot naborom 211 og ett vindu mot Universitetshagen. Rom 210 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig. Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. Rommet var opprinnelig del av et større rom, med to vinduer mot Universitetshagen, "Sale for bogsamlinger".

Rommet sees for første gang på tegninger fra 1994. Før dette er arealet del av en større sal, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 "Kjemisk fysiol undervisningslab" og på tegninger fra 1986 "Fysiologi - kjemi øvelsesrom".

Rommets mulig opprinnelige dekker/himling og vegg, eldre dører og mulig opprinnelige varevindu med fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør med tilsvarende sidefelt. Nyere glassfelt med skyvedør mot rom 211. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En kuleformet glasspendel, en fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR


ROM: 211

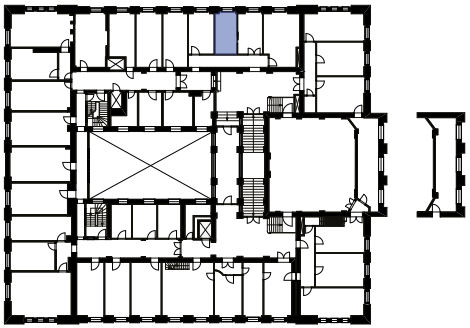

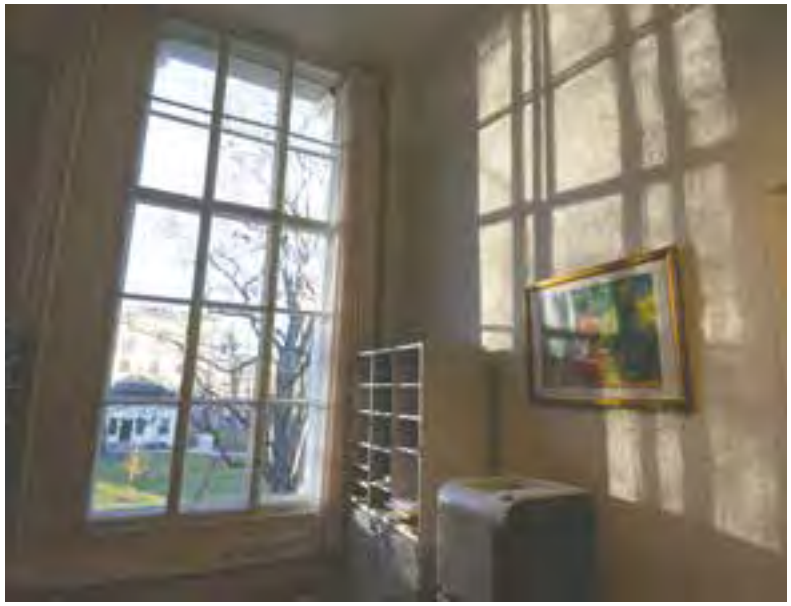



Vindusvrider

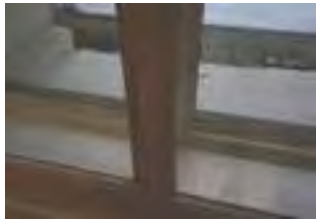

Vindushengsel



Vindusvrider

Vindu mot Universitetshagen, eldre glass i vindu gir lysspillet på veggen.

VERNEHENSYN

Rommet sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Før dette er arealet del av en større sal, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 "Kjemisk fysiol undervisningslab", og på tegninger fra 1986 "Fysiologi - kjemi øvelsesrom".

Rommets mulig opprinnelige varevindu med fyllingspanel har høy verneverdi. Bildet øverst til høyre illustrerer hvordan glasset i eldre vinduer også preger rommene innenfor. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Nyere glassfelt med skyvedør, ser ut til å være lakkert fra produsent, i en hvit nyanse.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 212

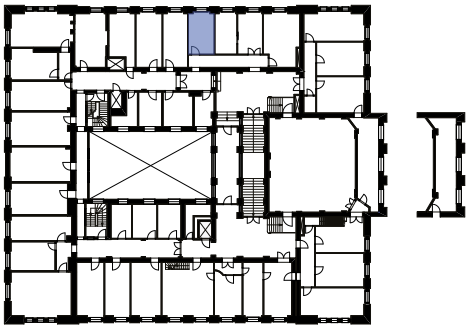





Ådret dør mot korridor



Delvis synlig bjelke i himling



Vinduets overkarm mot tak

Rom 212 kontor sett fra vindu mot Universitetshagen, dør til rom 261 korridor

VERNEHENSYN

Rommet sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Før dette er arealet del av en større sal, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 "Kjemisk fysiol undervisningslab", og på tegninger fra 1986 "Fysiologi - kjemi øvelsesrom".

Gulvet i rom 212 er høyere enn vanligste gulvhøyde i etasjen, i likhet med korridorgulvet utenfor. Dette antas å være en tilpasning til de rommene som ligger over mesaninetasjen og dermed har noe høyere gulv, for å få trinnløs tilgang til hele etasjen. Uvisst om hulrommet er benyttet til føringer.

Rommets mulig opprinnelige varevindu med fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer inkludert alle inngrep i karm og dørblad er søknadspliktige. Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En kuleformet glasspendel, en fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.








NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 213

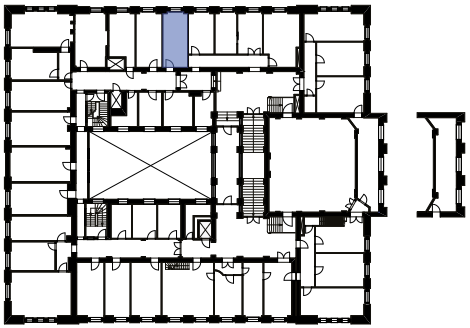

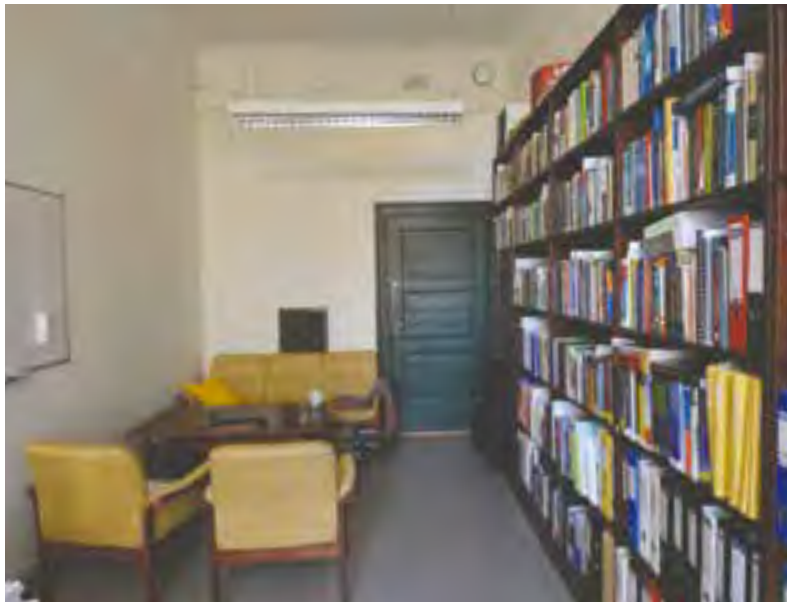


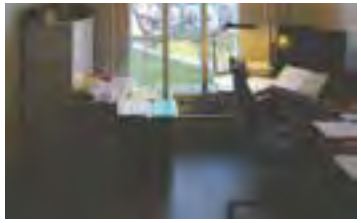

Vinduet rekker nesten ned til gulvet.



Ådret dør mot korridor

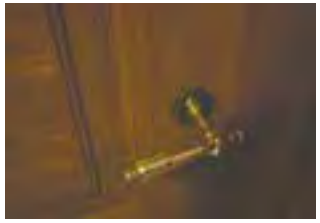

Eldre dørvrider

Rom 213 kontor sett fra vindu mot Universitetshagen, dør til rom 261 korridor.

VERNEHENSYN

Rommet sees for første gang på tegninger fra 1994. Før dette er arealet del av en større sal, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 "Kjemisk fysiol undervisningslab", og på tegninger fra 1986 "Fysiologi - kjemi øvelsesrom".


Gulvet i rom 213 er høyere enn vanligste gulvhøyde i etasjen, i likhet med korridorgulvet utenfor. Dette antas å være en tilpasning til de rommene som ligger over mesaninetasjen og dermed har noe høyere gulv, for å få trinnløs tilgang til hele etasjen. Uvisst om et eventuelt hulrom er benyttet til føringer.

Rommets mulig opprinnelige varevindu med fyllingspanel har høy verneverdi. Eldre dører har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-pliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing	Ulakkert messing må pusses.
Belysning	En kuleformet glasspendel, to fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.




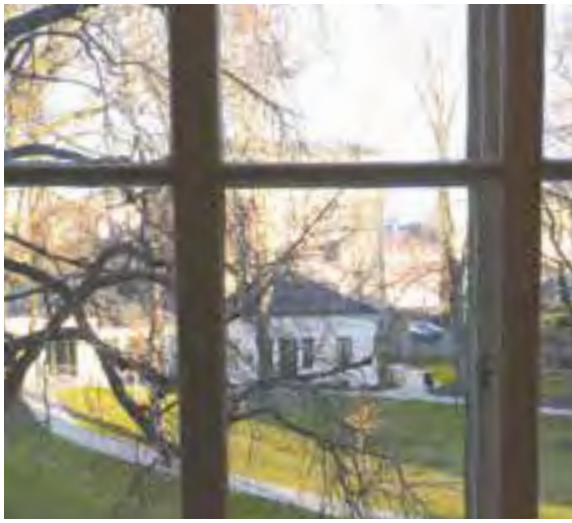

NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 214

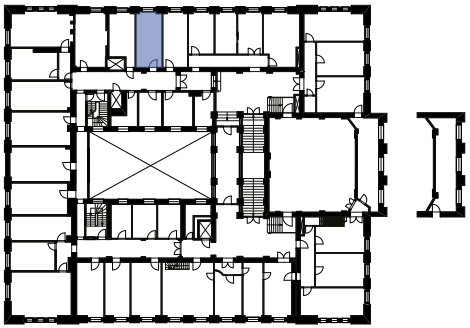




Malt vegg, malt fotlist, lakkert vaskelist, linoleum gulvbelegg




Eldre ventilasjonsrist i messing

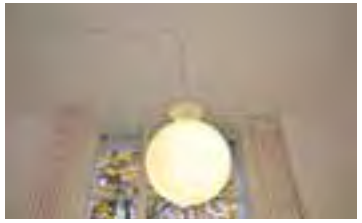

Kuleformet glasspendel



Eldre dørvrider og nøkkelskilt

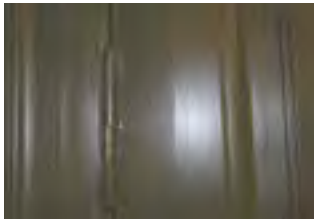

Eldre dørhengsel



Vindushengsel




Fritthengende lysstoffrørkasse

VERNEHENSYN

Rommet sees for første gang på tegninger fra 1994. Før dette er arealet del av en større sal, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 “Kjemisk fysiol undervisningslab”, og på tegninger fra 1986 “Fysiologi - kjemi øvelsesrom”.


Gulvet i rom 214 er hevet i forhold til vanligste gulvhøyde i etasjen, som korridorgulvet utenfor. Dette antas å være en tilpasning til de rommene som ligger over mesaninetasjen og dermed har noe høyere gulv, for å få trinnløs tilgang til hele etasjen. Uvisst om et eventuelt hulrom er benyttet til føringer.

Rommets mulig opprinnelige varevindu med fyllingspanel har høy verneverdi. Eldre dører har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.

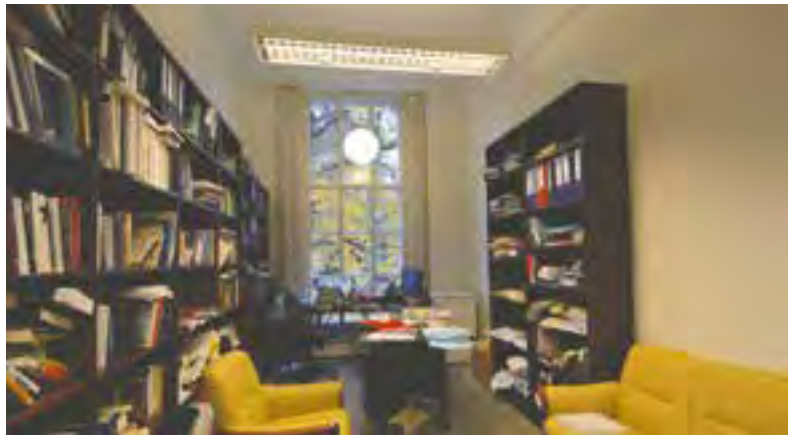

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Eldre fyllingsdører med eldre beslag, eikenøtt-hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-pliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing	Ulakkert messing må pusses.
Belysning	En kuleformet glasspendel, to fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.




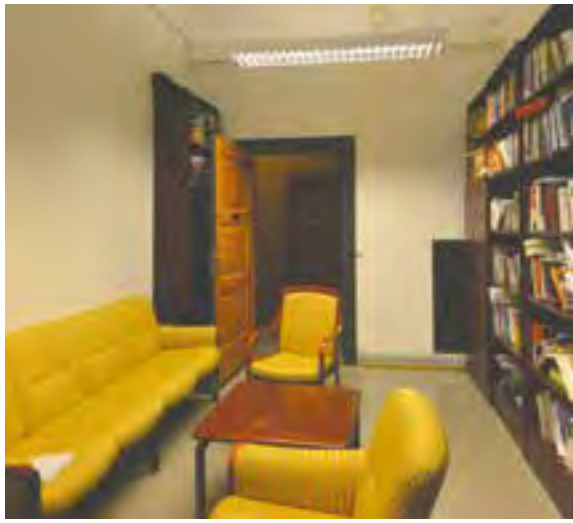

NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 215

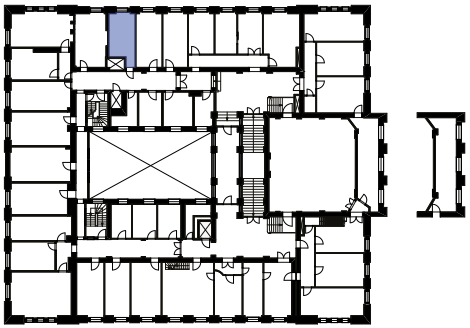



Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Dør inn til rom 215 kontor fra rom 260 korridor, døren står i en høyere nisje. Teknisk skap til venstre for dør.



Nisjen ser ut til å ha vært overlys tidligere, se rom 216 for eksempel.



Rom 215 kontor sett fra vindu mot Universitetshagen, dør til rom 260 korridor. Innkassing i hjørne er teknisk sjakt ifølge tegning, den har også eldre ventilasjonsrist i messing.


VERNEHENSYN

Rommet sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Før dette er arealet del av en større sal, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 "Kjemisk fysiol undervisningslab", og på tegninger fra 1986 "Fysiologi - kjemi øvelsesrom".

Gulvet i rom 215 er hevet i forhold til vanligste gulvhøyde i etasjen, som korridorgulvet utenfor. Dette antas å være fordi rommet (delvis) ligger over mesaninetasjen. Uvisst om et eventuelt hulrom er benyttet til føringer.


Døren inn til kontoret står i en nisje som ser ut til å være for dør med overlys (som på naborom 216). Dette kan være en av to dører inn til den store salen fra hovedombyggingen av 1914. Rommet har en utkassing, teknisk sjakt, i hjørne mot rommene 260/216, denne sees også på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 (da noe mindre) og fra 1986. På tegninger fra 1986 sees to mindre trapper, med tre trinn hver, i dette hjørnet. Uvisst om disse finnes under dagens gulv.

Rommets dører og mulig opprinnelige varevindu med fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.

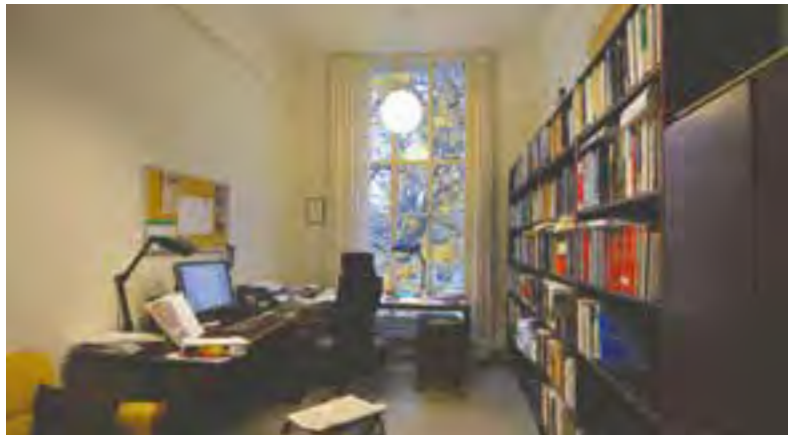

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eldre beslag, eikenøtt hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-pliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing	Ulakkert messing må pusses.
Belysning	En kuleformet glasspendel, en fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.




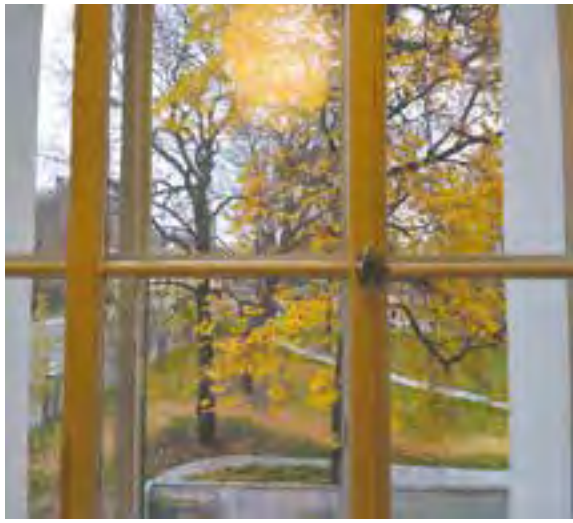

NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 216

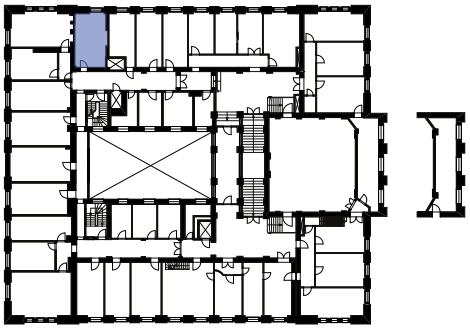




Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Eldre dørhengsel



Vindusstrammere

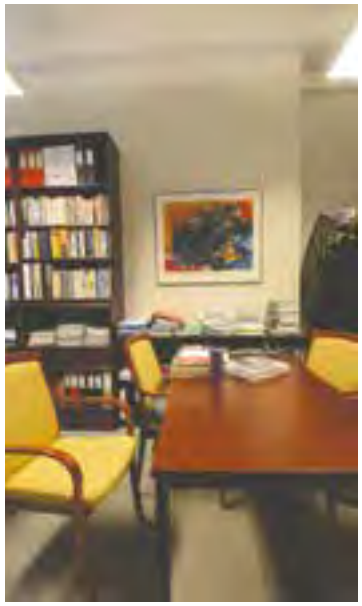

Vegg mot rom 215 kontor



Dør inn til rom 216 kontor fra rom 260 korridor, med overlys over døren.

VERNEHENSYN

Rommet sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da "Vægtrum for studerende". Der har rommet dør/passasje mot korridor og tre naborom. På tegninger fra 1986, da "1. amanuensis", er det dører, og muligens vinduer, til dagens rom 215 og 224. De aktuelle veggflatene er dekket med bokhyller på rom 216, men kan sees på rommene 215 og 224. På rom 215 sees ingen dør mot 216, på rom 224 sees en dør, ute av bruk, mot rom 216.

Gulvet i rom 216 er høyere enn vanligste gulvhøyde i etasjen, som korridorgulvet utenfor. Dette antas å være fordi rommet ligger over mesaninetasjen. Uvisst om hulrommet er benyttet til føringer. Rommet har noe fast innredning; bokskap.

Fast inventar, eldre dør med overlys og eldre trådglass, eldre, antatt opprinnelige, fyllingspaneler ved vindu har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eldre beslag, eikenøtt hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre bokskap i malt tre	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Endringer er søknadspliktige.
Belysning	En kuleformet glasspendel, to fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 217

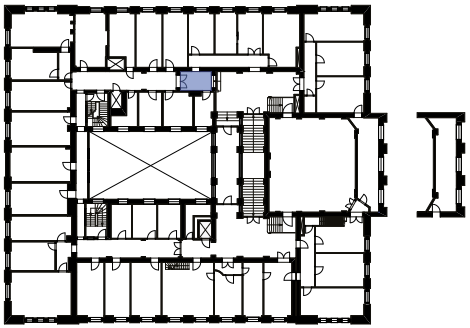



Nyere, tofløyet fyllingsdør med omramming av faste fyllingspaneler





Murt trapp



Veggsøyle med veggkapitel, drager og trekninger i himling



Passasje i vegg, trekninger i himling



Nyere, ådret dør, med nyere dørvrider

Nyere, saget passasje med skarpe hjørner, mot rom 261 korridor, dør til rom 212 kontor

VERNEHENSYN

Korridoren sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da er 217 og 260 én lang korridor, med trekninger i taket og elleve dører/passasjer. På tegninger fra 1986 er det fortsatt én korridor, da med ni dører/passasjer. På tegninger fra 1994 er korridoren delt i to rom og har fått passasje til en ny korridor, med rampe, rom 261.

Det er en nyere ådret, tofløyet fyllingsdør, med omramming av fyllingspaneler, mellom 217 og 260. Dørens omramming har veggsøyler og veggkapitel mot 217, men ikke mot 260. Det ser ut til at den opprinnelige korridoren var flankert av fire par veggsøyler, og at døren er satt i et av disse søyleparene.

Rom 217 korridor har en nyere, mindre fyllingsdør, inn til rom 218 toalett, først sett på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, og en nyere passasje med skarpe hjørner, også først sett på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, mot rom 261 korridor med rampe.

Det er viktig å bevare eldre detaljer, slik som trekninger i tak, veggsøyler og veggkapitel.




BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere ådret, tofløyet fyllingsdør, med omramming av fyllingspaneler.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.
Gulv	Gulvbelegg er i FDV oppgitt å være DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm, som rom 260, korridor, men ser ut til å være Sommer Linoleum Umbra 3328, som rom 202 vestibyle.	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En plafond	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.





NAVN: WC
FUNKSJON: WC
ROM: 218

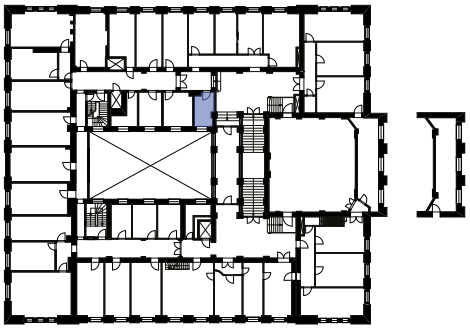



Servant, eldre ventilasjonsrist i messing



Spanskvegger



Nyere hengsel



Nyere dørvrider



Varevindu mot lysgård, med åpningsluke



Rom 218 WC sett fra døråpning

VERNEHENSYN

Herretoalett med eldre varevindu mot lysgård, nyere dør, to WC og en servant. Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da med dør til korridor og vestibyle, og betegnet "Vagtmester". På tegninger fra 1986 har rommet, kalt "Laborant", to dører, mot vestibyle og naborom på motsatt side (dagens 219), men ingen dør mot korridor.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 ser rommet ut som i dag, med unntak av et lite trapesformet vindu mot trappeavsatsen mellom rommene 202 vestibyle og 255 korridor, som sees på tegningen fra 1994, men ikke på tegning fra 2015 eller i bygningen i dag.

Eldre varevindu har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	150/150 mm hvit, glasert veggflis. Veggfarve over flisefelt: 0500. Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling).	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 3040-Y30R	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevindu, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknadspliktig.
Gulv	Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing Sanitærporselen; to wc og en servant Spanskvegger: PP 1977 U	Ulakkert messing må pusses. Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	Lysstoffrørarmatur over servant, tre plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kopirom**


FUNKSJON: KOPIROM

ROM: 219

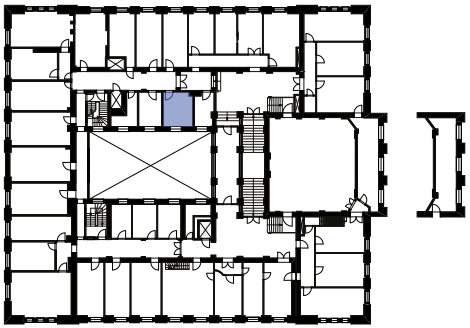





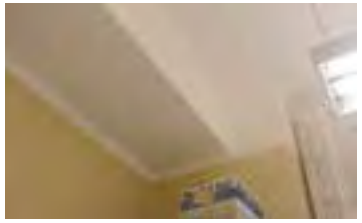

Synlig bjelke i himling



Eldre dørvrider



Servant, eldre ventilasjonsrist i messing

Dør til rom 260 korridor

Varevindu mot lysgård, med åpningsluke

VERNEHENSYN

Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, betegnet "Værksted", da med dør til korridor, rett overfor vindu mot lysgård, og naborom på begge sider. På tegninger fra 1986 har rommet, "Verksted", to dører mot naborom, men ingen dør mot korridor.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 ser rommet ut som i dag. Døren mot korridoren står nesten i hjørnet, dette ser ut til å være på grunn av den nyere, tofløyete døren som deler opp korridoren.

Eldre varevindu og eldre dør har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1010-Y30R, fotlister som dører	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eldre dørvrider og eikenøtthengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekoder: dører eikelasert/malt 3040-Y30R, gerikter eikelasert/malt 3040-Y30R.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevindu, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-pliktig.
Gulv	Sommer Linoleum Umbra 3328	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Nyere servant, eldre ventilasjonsrist i messing	Ulakkert messing må pusses. Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verne-verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	To fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 220

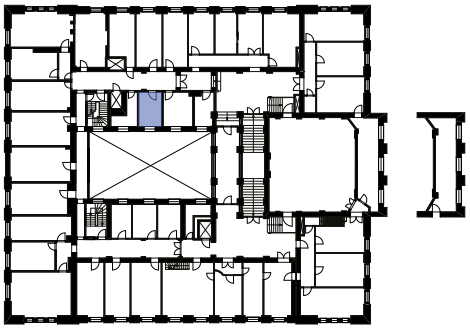



Synlig bjelke i himling



Dør til rom 260 korridor




Eldre, ådret dør mot korridor



Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Eldre eikenøtthengsler

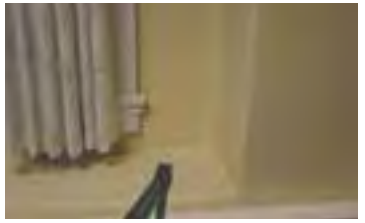

Nisje rundt vindu kan være synlig konstruksjon eller spor etter ombygging.

VERNEHENSYN

Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da betegnet "Skyllerum", med dør til korridor, rett overfor vindu mot lysgård, og naborom på begge sider.

På tegninger fra 1986 er rommet, da "Destilasjon", slått sammen med et naborom, dagens 221, og døren mot korridor er fjernet. På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 ser rommet ut som i dag.

Eldre varevindu og dør har høy verneverdi.




BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1010-Y30R, fotlister som dører	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eldre beslag, eikenøtt hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekoder: dører eikelasert/malt 3040-Y30R, gerikter eikelasert/malt 3040-Y30R.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevindu, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-pliktig.
Gulv	Sommer Linoleum Umbra 3328	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.





NAVN: WC
FUNKSJON: WC
ROM: 221

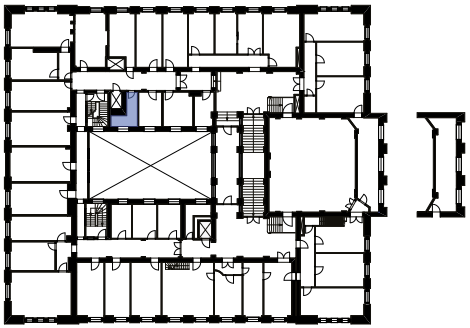



Dør nummerert med gulltall "222", men toalettavlukket er ikke registrert med eget romnummer i tegningssett.



WC



Eldre dråpehengsel



Dør til rom 260 korridor, servant i forgrunnen, eldre ventilasjonsrist i messing til venstre



Varevindu mot lysgård, med åpningsluke

VERNEHENSYN

Dametoalett, vinkelformet, med en eldre dør mot korridor og et eldre varevindu mot lysgård. Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da betegnet "Skyllerum", med dør til korridor og naborom (dagens 220).

På tegninger fra 1986 er rommet, da "Destilasjon", imidlertidig slått sammen med et naborom, dagens 220. På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 ser rommet ut som i dag. Eldre varevindu og dør har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 maling, ifølge FDV. Fargekode himling: 0500. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er en selvmotsigelse i FDV.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	150/150 mm hvit, glasert veggflis. Veggfarge over flisefelt: 0500. Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkyd-maling).	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	Eldre fyllingsdør med eldre beslag, dråpehengsel. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 3040-Y30R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevindu, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-pliktig.
Gulv	Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-ende produkter og utførelse.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing Sanitærporselen: wc og servant Spanskvegger: PP 1977 U	Ulakkert messing må pusses. Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verne-verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	Lysstoffrørarmatur over servant, to plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 223

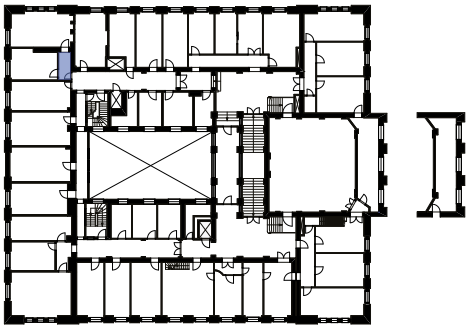




Nyere passasje med skarpe hjørner, til rom 224 kontor



Mellom 223 og 260 er det dørkarm uten dørblad.

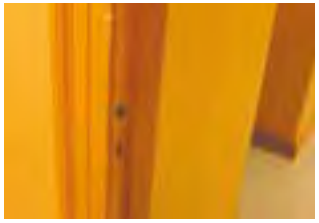

Mellom 223 og 260 er det dørkarm uten dørblad.



Nyere passasje med skarpe hjørner, til rom 224 kontor



Dør til rom 260 korridor til venstre, rom 225 kontor til høyre

VERNEHENSYN

Korridoren sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994.
Døren inn til kontor 224, i en dyp nisje med skarpe hjørner, ser ut til å være nyere, saget ut av en overraskende tykk vegg. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 ser det ut til å være en dør mellom naborom på samme sted.

På tegninger fra 1986 er det imidlertid tegnet inn et rom i rommet inne på kontoret, med lettvegger mot rommet og en tykkere vegg mot veggen. Dette kan ha vært et ventilert rom. Dagens døråpning er ifølge tegningene tatt gjennom den forsterkete veggen dette resulterte i. Eldre dører har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To eldre fyllingsdører med eldre beslag, karm for dør mot rom 260 korridor, med hengsler, men uten dørblad. Dører er oppgitt å være “ekelasert” i FDV, men fremstår kun malte, ikke dekorasjonsmalt.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En plafond	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 224

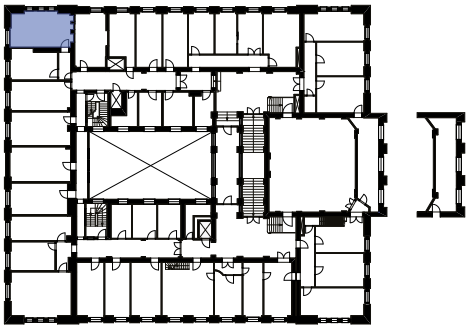



Rom 224 kontor sett fra vindu mot Frederiks gate



Fast innredning: skap



Eldre dør, mulig opprinnelig, muligens med overlys, nå avstengt



Eldre, avstengt fyllingsdør har overmalt, ruglet glass i øverste fylling.

VERNEHENSYN

Kontoret har ett vindu mot Frederiks gate, et tredelt vindu mot Universitetshagen, to eldre dører, én mot korridor 223 og en avstengt, med øverste fylling i overmalt glass og antatt forblendet/overmalt overlys, mot rom 216. Den avstengte døren har ikke blitt forsøkt åpnet i forbindelse med denne kartleggingen. Varevinduene er nyere, satt inn på grunn av trafikkstøy, men fyllingspanelene er eldre, mulig opprinnelige. Rommet har noe fast innredning; skap mot rom 216.


Rom 224 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, "Amanuensis", og ser i hovedsak ut til å være uforandret siden, med unntak av at døren mot dagens rom 223 korridor, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 mot naborom, også kalt "Amanuensis", er gjenmurt på tegninger fra 1986, men tilsynelatende tilbakeført på tegninger fra 1994.

Det er viktig å bevare rommets grunnform, eldre vinduer med fyllingspaneler, gamle dører og eldre, fast innredning.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To eldre fyllingsdører: en mot korridor, med eldre dørvrider og nøkkelskilt, nyere hengsler. En mot naborom 216, avstengt, uten vrider, med overmalt glass i øverste fylling og felt over dør som ser ut til å ha vært for overlys. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre skap i vegg	Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Endringer er søknadspliktige.
Belysning	To kuleformete glasspendler, to fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.




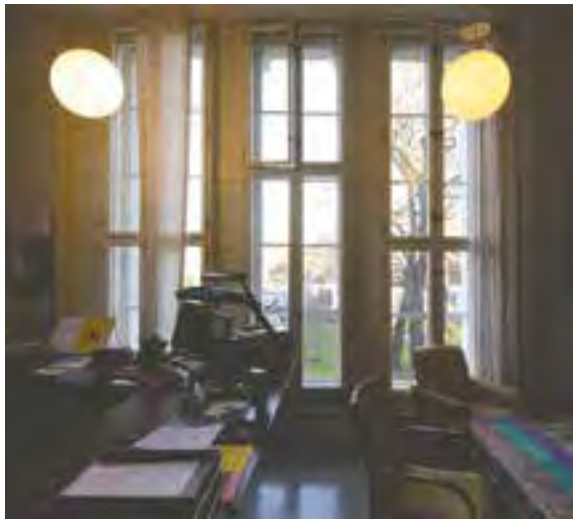

NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR


ROM: 225

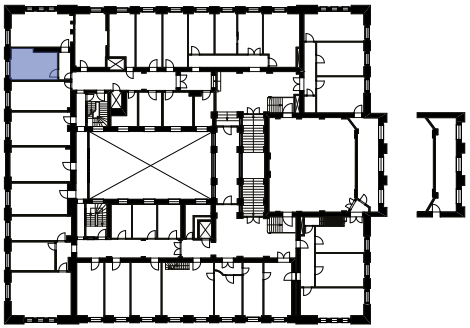





Rom 225 kontor sett fra vindu mot Frederiks gate, dør til korridor

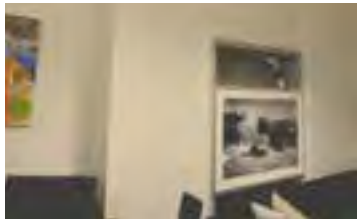

Samme tykke vegg som dør til rom 224 står i. Fast inventar skaprom nede til h.




Eldre dråpehengsel for dør



Eldre dørvrider

Fast inventar, skaprom, bak bilde og sofa. Hengsler til dører sitter fortsatt på.

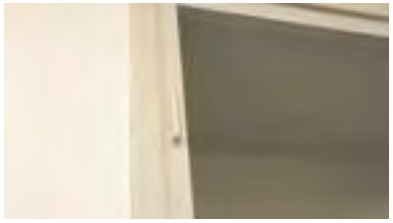

Hengsel til fast inventar skapdør (borte)

VERNEHENSYN

Kontoret har et vindu mot Frederiks gate og en eldre fyllingsdør mot korridor 223. Varevinduene er nyere, men fyllingspanelene er eldre, mulig opprinnelige. Rommet har noe fast innredning; skapnisje i vegg mot rom 224, i forsterkning av veggen.

Rom 225 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, "Amanuensis". Romform fra da er delvis bevart, med unntak av vegg mot dagens rom 223 korridor, som har blitt flyttet inn i rommet for å gi plass til korridoren (hovedombygging 1994). På tegninger fra 1986 er det imidlertid tegnet inn et rom i rommet inne på kontoret, med lettvegger mot rommet, og en tykkere vegg mot veggen. Dette kan ha vært et ventilert rom.

Eldre vindu med fyllingspanel, gamle dør og eldre, fast innredning har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eldre beslag, dråpe-hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre skaprom i vegg	Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Endringer er søknadspliktige.
Belysning	En kuleformet glasspendel, en fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 226

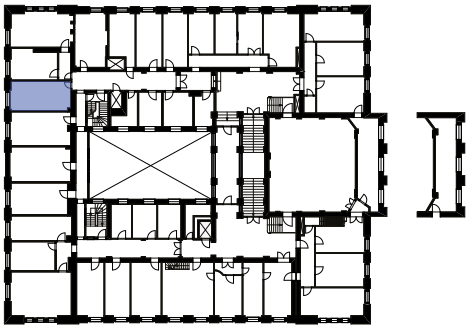




Vindusvrider



Dør mot rom 260 korridor



Kuleformet glasspendel

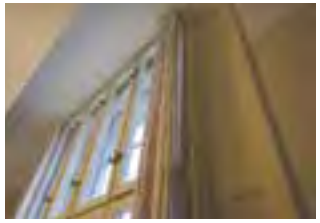

Ulike himlingshøyder, vinduets overkarm mot tak



Eldre dråpehengsel



Eldre dørvrider og nøkkelskilt

VERNEHENSYN

Kontoret har et vindu mot Frederiks gate og en eldre fyllingsdør mot rom 260 korridor. Varevinduet er nyere, men fyllingspanelene er eldre, mulig opprinnelige. Rom 226 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, "Vægtrum". Romformen er endret siden, rommet er på tegningen smalere, og har ingen dør mot korridor.

På tegninger fra 1986 ser rommets grunnform ut til å være som i dag, med en tykkere vegg mot veggen (som sett på rommene 209 og 225). Himlingen er senket i store deler av rommet, uvisst når dette har blitt gjort. Eldre romform, vinduets fyllingspanel og eldre dør har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eldre beslag, dråpehengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En kuleformet glasspendel, en fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Korridor**


FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 227

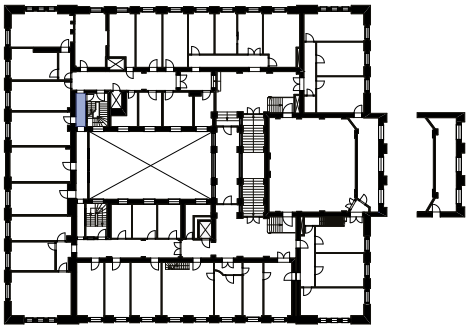





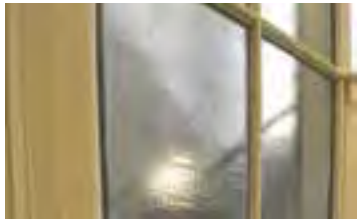

Vindu med eldre trådglass



Passasje mot rom 258 korridor og dør til rom 228 kontor, ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1914.



Dør til rom 228 kontor

Dør til rom 200 trapperom

Rom 227 sett fra passasje til rom 260 korridor.

VERNEHENSYN

Mindre korridor med to passasjer, til rom 258 og 260 korridorer, og to dører, til rom 200 trapperom og rom 228 kontor. Dør til trapperom er nyere med overlys, dør til rom 228 er eldre. Det er et eldre vindu mot trappen, med gammelt tråd-glass, og underkarm med ulike høyder (trinn) tilpasset trappen.

Rommet sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, og ser ut til å være uforandret siden. Det er en antatt eldre lampe i gammelt skap innfelt i veggen. Denne sees første gang på tegninger fra 1986.

Eldre vindu inkludert gammelt glass, eldre dør og eldre skap i vegg har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To fyllingsdører, nyere mot rom 200 trapperom, og eldre med eldre beslag mot rom 228 kontor. Dører er eikelasert.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Det er et eldre vindu mot trappen, med eldre trådglass, og underkarm med ulike høyder (trinn) tilpasset trappen. Varevinduet er hvitmalt, ukjent fargekode.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Antatt eldre lampe i gammelt skap innfelt i veggen	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse, se også “Belysning”.
Belysning	Lampe i vegg (se inventar), plafond i tak	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 228

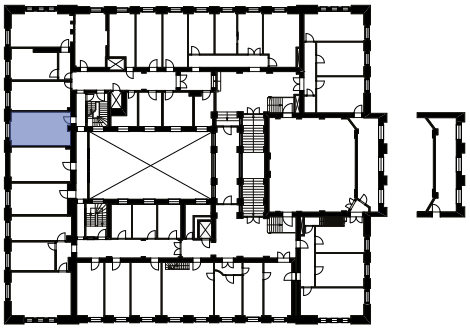



Delvis synlig bjelke i himling



Rom 228 kontor sett fra vindu mot Frederiks gate. Utenpåliggende konstruksjon/teknisk føring kan tyde på nisjer i vegg mot korridor.



Eldre, ådret dør, nummerert med gulltall



Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Eldre dråpehengsel



Delvis synlig bjelke/konstruksjon i himling

VERNEHENSYN


Kontoret har et vindu mot Frederiks gate og en eldre fyllingsdør mot rom 227 korridor. Varevinduet er nyere, men fyllingspanelene er eldre, mulig opprinnelige. Rom 228 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, "Viderekomne", og ser i hovedsak ut til å være uforandret siden. Det kan se ut til at det er et vindu mot korridor på tegninger fra 1914, det er ikke noe vindu der i dag.

På tegninger fra 1986 ser rommets grunnform ut til å være som i dag, med en mindre, teknisk sjakt på vegg mot korridor.

Det er viktig å ta vare på romform, eldre dør og vinduets fyllingspanel.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Eldre fyllingsdør med eldre beslag, dråpe-hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En kuleformet glasspendel, to fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.

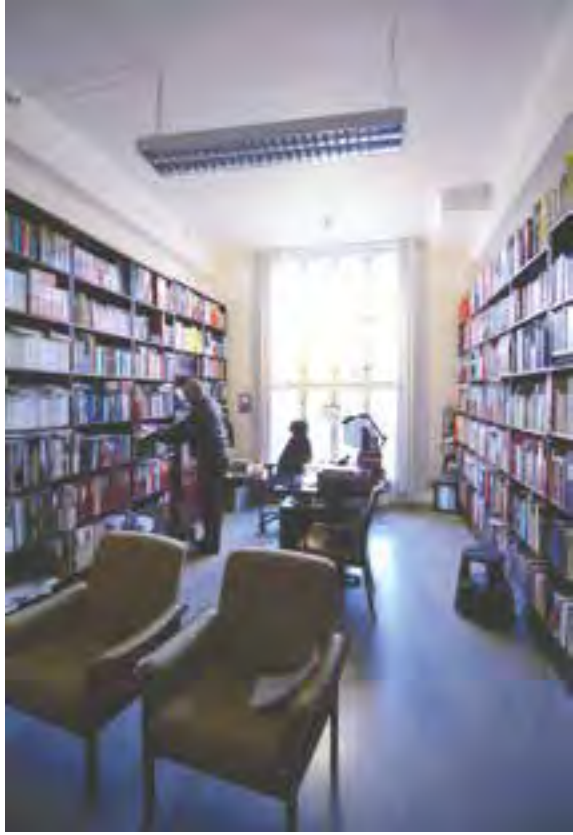




NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 229

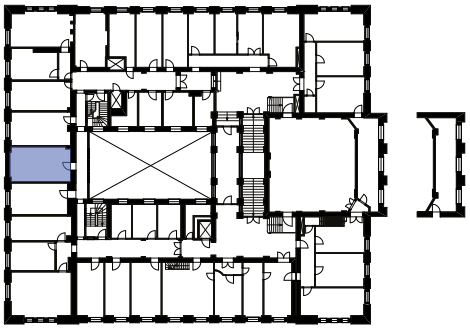



Vindusvrider




Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Malt vegg, fotlist, gerikt og dør, lakkert vaskelist, linoleum gulvbelegg



Rom 229 kontor sett fra vindu mot Frederiks gate, dør til rom 258 korridor, eldre ventilasjonsrist i messing

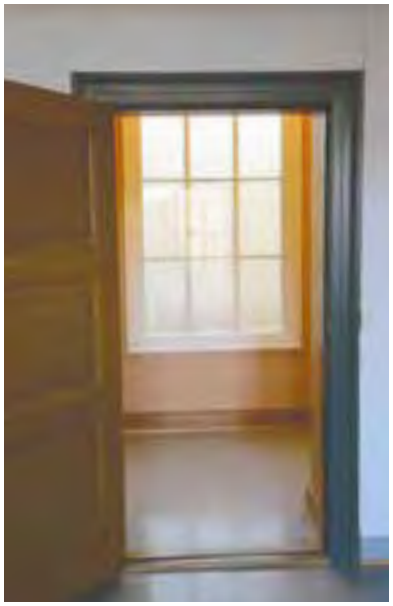

Rom 258 korridor, med vindu mot lysgård, sett fra rom 229 kontor

VERNEHENSYN

Kontoret har et større vindu mot Frederiks gate og en eldre fyllingsdør mot rom 258 korridor. Varevinduet er nyere, men fyllingspanelene er eldre, mulig opprinnelige. Rom 229 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, "Viderekomne", og ser i hovedsak ut til å være uforandret siden. På tegninger fra hovedombyggingen i 1914 er døren inn til rom 229 ikke midtstilt på veggen, men i forhold til et av fire vinduer i korridoren utenfor.

På tegninger fra 1986 er døren midtstilt på veggen, og i forhold til det midterste av tre vinduer i korridoren. Denne endringen kan ha funnet sted allerede under bygging. Det kan se ut til at det er et vindu mot korridor på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, det er ikke noe vindu mot korridor i dag.

Kontoret har stått ubenyttet siden deler av himling falt ned (før bygningen ble refundamentert). Skaden er utbedret, men ujevnheter kan skimtes i himling.
Det er viktig å ta vare på romform, vinduets fyllingspanel og eldre dør.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eldre besalg, dråpehengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu (vinduet er det midterste på fasaden mot Frederiks gate og er todelt) med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing	Ulakkert messing må pusses.
Belysning	En kuleformet glasspendel, to fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 230

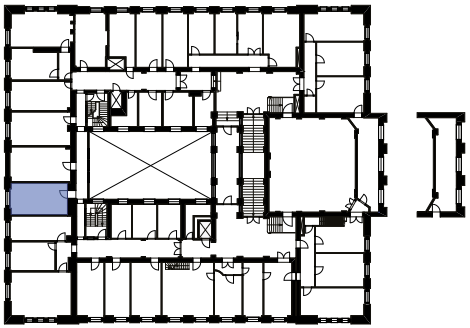



Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Eldre, ådret dør mot korridor



Passasje til rom 259 korridor og dør til rom 230 kontor



Rom 258 korridor, sett fra rom 230 kontor



Rom 230 kontor sett fra vindu mot Frederiks gate. Trapp opp til dør

VERNEHENSYN


Kontoret har et vindu mot Frederiks gate og en eldre fyllingsdør mot rom 258 korridor. Varevinduet er nyere, men fyllingspanelene er eldre, mulig opprinnelige. Rom 230 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, "Elementaranal[yse]", og ser i hovedsak ut til å være uforandret siden. Det kan se ut til at det er et vindu mot korridor på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, og dør mot dagens rom 259 korridor. Det er ikke noe vindu mot korridor i dag, og døren er mot rom 258 korridor.

På tegninger fra 1986 har døren dagens plassering, med en liten trapp opp til døren, som i dag. Veggen er bygd ut med det som ser ut til å være teknisk sjakt. På tegninger fra 1986 sees en dør til naborom, dagens rom 232, denne døren sees ikke på senere tegninger eller i bygningen i dag.

Det er viktig å ta vare på romform, eldre dør og vinduets fyllingspanel.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eldre beslag, dråpehengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing	Ulakkert messing må pusses.
Belysning	En kuleformet glasspendel, to fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.

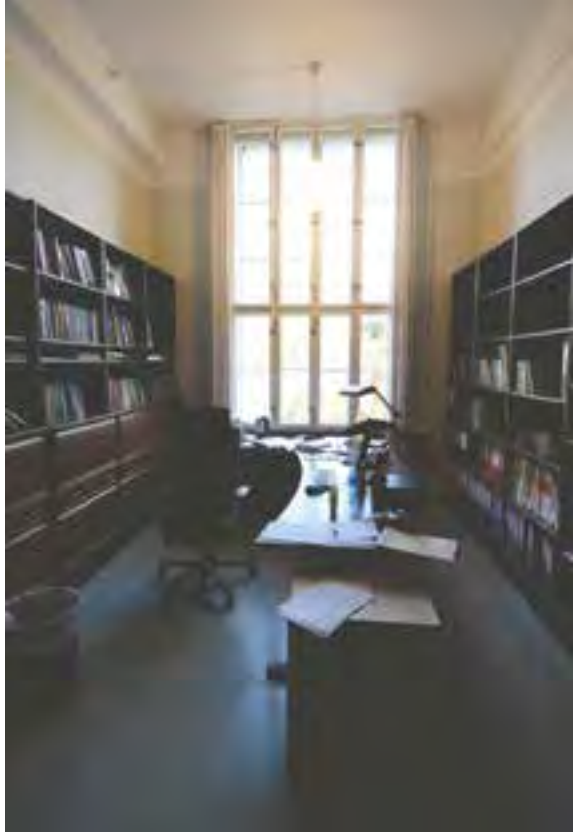




NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 231

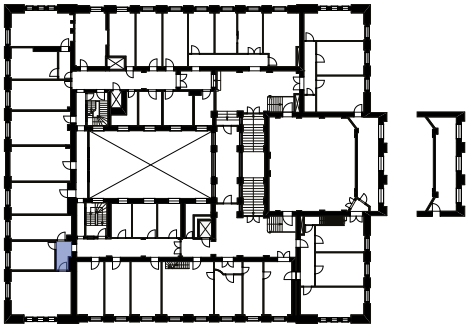




Det er dørkarm uten dørblad mellom rommene 231 og 235 korridorer



Hengsler er fjernet



Eldre hengsler på dør til rom 234 kontor, "Eckhoffs hjørne"

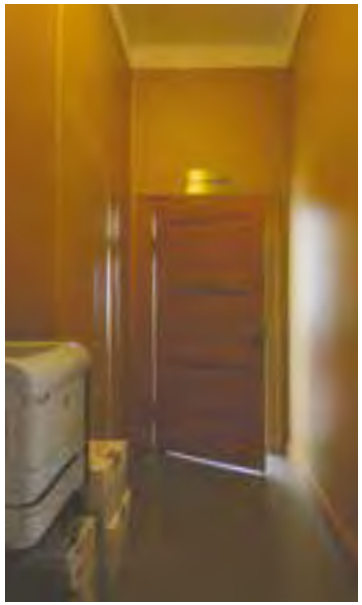

Dør til rom 234 kontor, "Eckhoffs hjørne"




Til venstre dør til rom 233 kontor, rett fram dør til rom 232 kontor

VERNEHENSYN

Rommet sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, da et større rom ble delt opp i korridor og kontor. Rommet ser ikke ut til å være ombygd siden. Arealet var tidligere del av rom for "Blodgaspumpe" (tegninger fra hovedombyggingen 1914), på tegninger fra 1986 "Blodanalyse", i dag det noe mindre rommet 233 kontor.

Dørene til rom 235 korridor og 234 kontor sees begge på tegninger fra 1986 og fra hovedombyggingen av 1914, og antas å være fra 1914. På tegninger fra 1986 er dør til rom 235 tegnet med dørblad, men uten dørblad på senere tegninger. På tegninger fra 1986 er det tegnet inn det som ser ut til å være teknisk sjakt på vegg mot rom 236, denne sees også i dag.

Overlys inkludert eventuelt glass og eldre dører inkludert eldre plassering, har høy verneverdi.

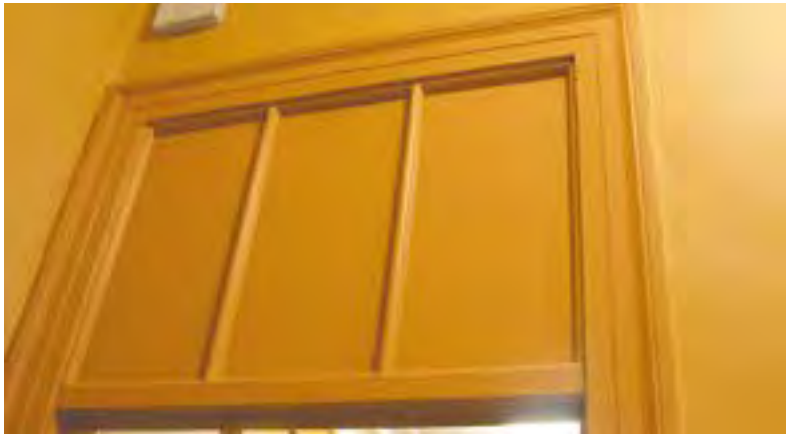

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekoder: vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Fire dører/passasjer, eldre fyllingsdører til rom 232, 233 og 234 kontorer, og en eldre dørkarm med overmalt og avblendet eldre overlys til rom 235 korridor. Overlyset har eldre trådglass og er blendet av med overmalt finer. Dører er eikelasert (opplysning hentet fra FDV).	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	Plafond i tak	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.








NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR


ROM: 232

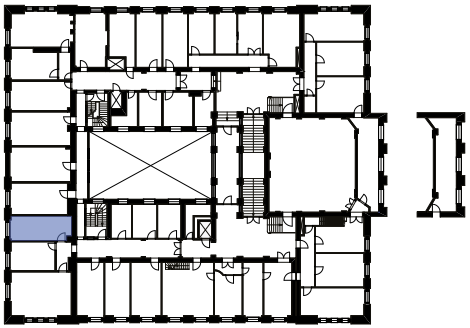

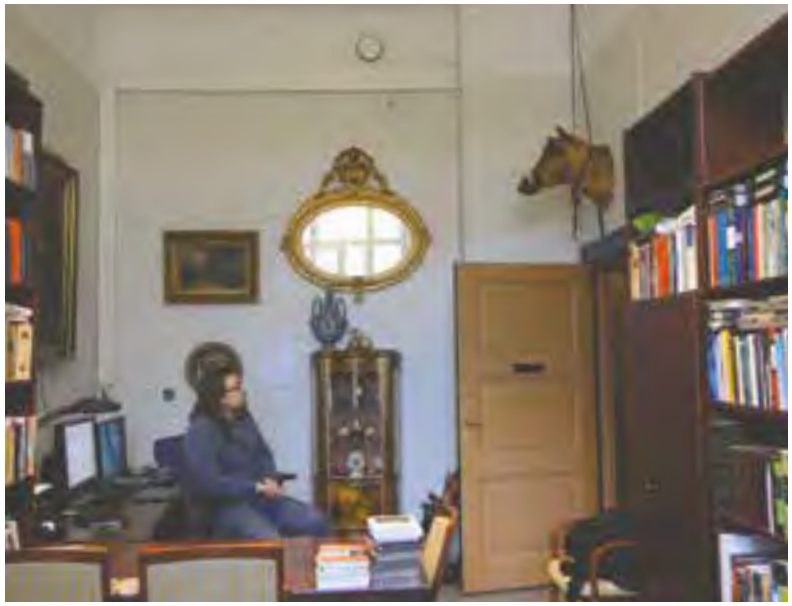

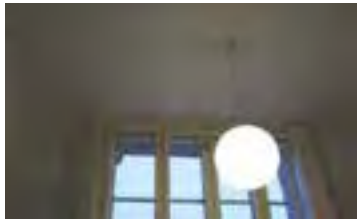

Kuleformet glasspendel

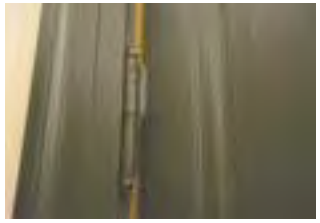

Eldre hengsel



Eldre fyllingsdør

Rom 232 kontor sett fra vindu mot Frederiks gate.

VERNEHENSYN

Kontor med ett vindu mot Frederiks gate og en eldre fyllingsdør mot rom 231 korridor. Varevinduet er nyere, men fyllingspanelene er eldre, mulig opprinnelige. Rom 232 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, "Gasanalyse". Rommet har på tegningen to dører/passasjer, til begge naborom, en av disse dørene har tilnærmet samme plassering som dagens dør til rom 231 korridor. På tegninger fra 1986 er det kun dør til rom 259 korridor. Det ser ut til å være en mindre, teknisk sjakt i hjørnet.


På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag. Det ser på disse tegningene ut til at tidligere døråpning mot rom 259 korridor er bevart som nisje, men denne sees ikke på tegninger fra 2015 eller i bygningen i dag.

Det er viktig å ta vare på romform, eldre dør og vinduets fyllingspanel.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eldre dørvrider og dråpehengsel. Nøkkelskilt er eldre mot rom 232, nyere mot rom 231. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En kuleformet glasspendel, en fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.




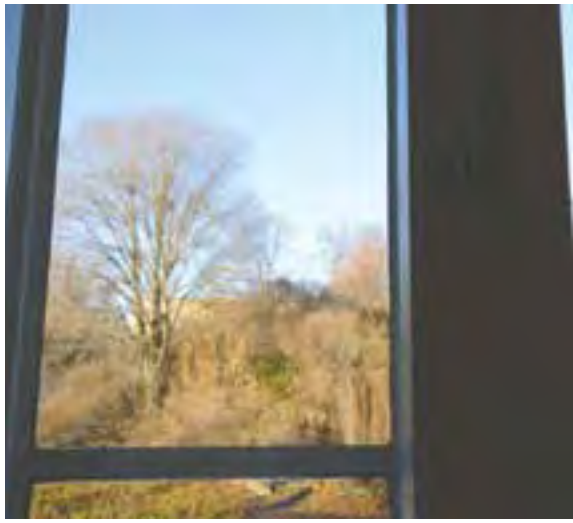

NAVN: **Kontor**


FUNKSJON: KONTOR

ROM: 233

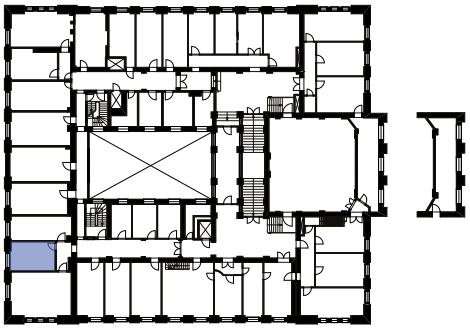




Nyere varevindu mot Frederiks gate, støyskjermende tiltak

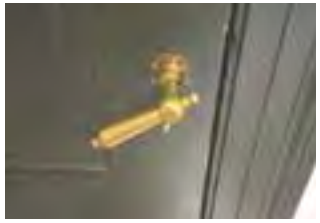

Eldre dørvrider og nøkkelskilt

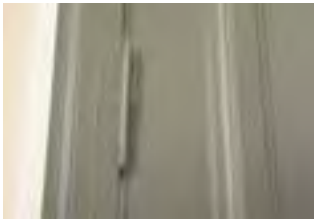

Eldre eikenøtthengsler



Rom 233 kontor sett fra døråpning



Rom 233 kontor sett fra vindu mot Frederiks gate.

VERNEHENSYN

Rommet sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Arealet var tidligere del av rom for "Blodgaspumpe" (tegninger fra hovedombyggingen 1914), på tegninger fra 1986 "Blodanalyse". Rommet ble delt opp i korridor og mindre kontor ved hovedombyggingen i 1994 og ser ikke ut til å være ombygd siden.

Det er viktig å ta vare på romform, eldre dør og vinduets fyllingspanel.





BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Eldre fyllingsdør med eldre beslag, eikenøtt-hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En kuleformet glasspendel, en fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Eckhoffs hjørne**
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 234

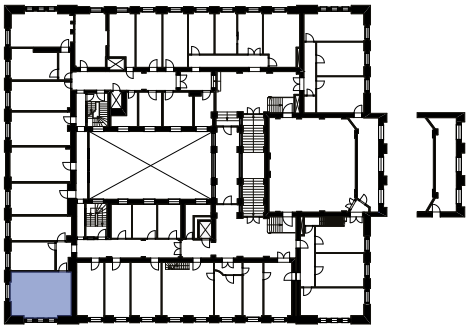

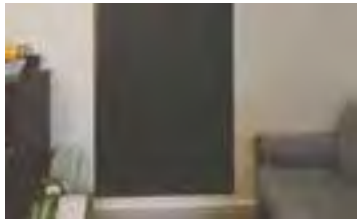

Eldre ventilasjonsrist i messing

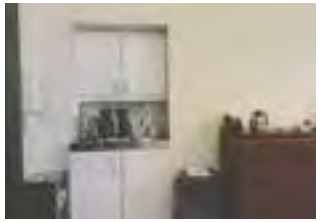

Nyere tekjøkken, ser ut til å være i nisje som opprinnelig var for dør.



Utsikt mot Slottet fra vindu



Rom 234 kontor sett fra vindu mot Karl Johans gate



Rom 234 kontor sett fra vindu ved Karl Johans gate, mot vindu langs Frederiks gate

VERNEHENSYN

Hjørnekontoret har ett vindu mot Frederiks gate, et tredelt vindu mot Karl Johans gate og en eldre fyllingsdør mot rom 258 korridor. Varevinduene er nyere, men fyllingspanelene er eldre, mulig opprinnelige.

Rommet sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, "Electro fysiol lab", da med to dører. Rommet er på tegninger fra 1986 kalt "Elektro lab" og ser der ut til å være uforandret siden tegninger fra hovedombyggingen i 1914.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er dør mot dagens rom 236 blokkert av et nyere tekjøkken, døren kan fortsatt sees på rom 236.

Rom 234 er betegnet "Eckhoffs hjørne", oppkalt etter *Torstein Eckhoff*, 1916-1993, dr. juris og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i en årrekke. Det er plassert messingskilt som viser til rommet ved indre hovedtrapp, og i korridorene 260, 231 og 235.

Det er viktig å ta vare på romform, vinduets fyllingspanel og eldre dør(er).




BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eldre beslag, mot korridor. Mulig det er en gjenbygd dør bak nyere tekjøkken. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist Nyere tekjøkken	Ulakkert messing må pusses. Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verne-verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	To kuleformete glasspendler, to fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.





NAVN: **Korridor**
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 235

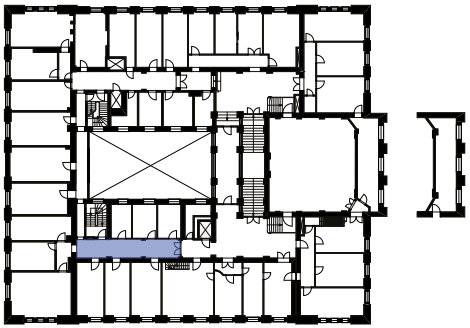



Avblendet overlys, eldre trådglass synlig



Blendet overlys



Eldre ventilasjonsrist i messing



Rom 235 korridor, sett i retning mot Frederiks gate.



Rom 235 korridor sett i retning mot Universitetsplassen.

VERNEHENSYN

Korridoren forbinder rom 262 vestibyle med rommene 231 og 259 korridorer. Rommet er flankert av veggsøyler, kapiteler ser ut til å ha eldre gullfarge. Trekninger i himling. Trekningene er ett felt på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, men er i dag delt opp av dragere mellom søyleparene. Forskjellen kan skyldes detaljeringsgrad i tegning. Dør mot 262 ser ut til å være montert i et av søyleparene. Døren er ikke plassert i korridorens intuitive ende.

Korridoren sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da én lang korridor, med trekninger i taket og ti dører/passasjer, som munner ut i en helt rektangulær vestibyle. Dette er også situasjonen på tegninger fra 1986, men det er da 11 dører.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er korridoren som beskrevet delt av med nyere dør. Eldre detaljer, slik som trekninger i tak, veggsøyler, dører, overflatebehandling, vinduer og glass har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker på kapitelene (dekorasjonsmaling). Endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	Dører til seks kontorer og rom 201 trapperom. Til trapperommet er det også et eldre vindu med eldre trådglass. Det er passasje/dørkarm uten dørblad, med eldre, sprossedelte overlys med (mulig) eldre glass til korridorene 231 og 259, og tofløyet, nyere dør med omramming i fyllingspanel, mot rom 262 vestibyle. Elementer i tre er ådret/lasert.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing	Ulakkert messing må pusses.
Belysning	Tre plafonder, lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.
Tekniske anlegg	Teknisk skap i vegg	






NAVN: **Kontor**


FUNKSJON: KONTOR

ROM: 236

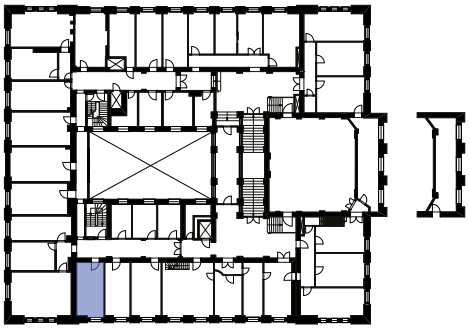




Dør mot rom 234 kontor. Denne døren er avstengt, og finnes ikke på tegninger fra hovedombyggingen i 1994 eller 2015.

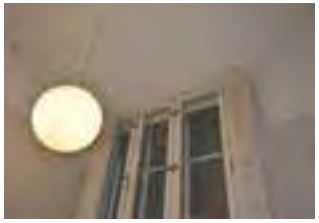


Kulefor met glasspendel

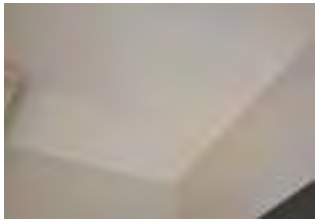

Himlingsfargen er trukket noe ned på vegg.



Fast innredning: skap

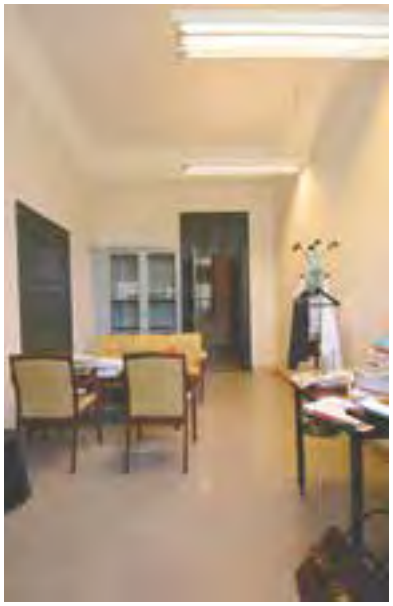


Rom 236 kontor sett fra vindu mot Karl Johans gate.

VERNEHENSYN

Rom 236 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, "Kymograf registrerap", men det rommet var omtrent dobbelt så stort og inkluderte dagens rom 237. Dette større rommet har på tegningen fra hovedombyggingen i 1914 tre dører/passasjer, til korridor og begge naborom. To av disse dørene har samme plassering som dagens dører i rom 236, til rom 235 korridor og til rom 234 kontor. Rommet fremstår uendret på tegninger fra 1986 ("Kymograf lab").

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er rommet som i dag. Eldre romform, gammelt vindu med fyllingspanel, eldre dører og overlys har høy verneverdi.

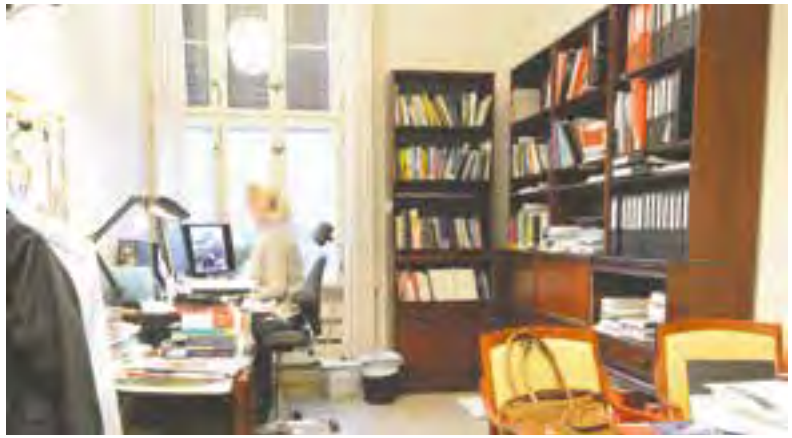

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To eldre dører med hengsler. Dør mot rom 234 kontor er avstengt og uten dørvrider, dør til korridor har overlys, dette er blendet av med finer, som så er overmalt. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre skap i malt tre	Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Endringer er søknadspliktige.
Belysning	En kuleformet glasspendel, to fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 237

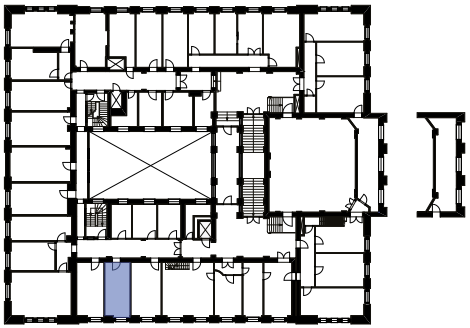




Rom 237 kontor, vindu mot Karl Johans gate




Avstengt dør mot rom 238, denne sees ikke på tegninger fra 1994 eller 2015.




Eldre ventilasjonsrist i messing

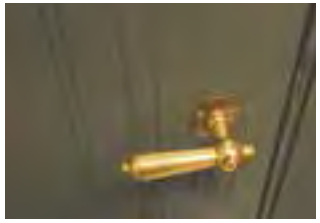

Eldre dørvrider og nøkkelskilt

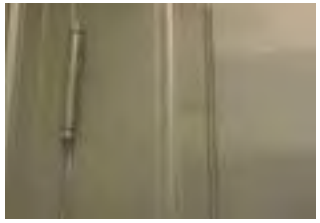

Eldre hengsel

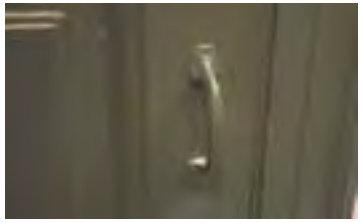

Eldre dørhåndtak på avstengt dør

VERNEHENSYN

Rom 237 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, "Kymograf registrerap", men det rommet er omtrent dobbelt så stort og inkluderer dagens rom 236. Rommet har på tegningen fra hovedombyggingen av 1914 to dører/ passasjer, til begge naborom; en av disse dørene har samme plassering som dagens dør til rom 238 kontor. Rommet fremstår uendret på tegninger fra 1986 ("Kymograf lab").

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er rommet som i dag, men dør mot 238 er ikke tegnet. Døren sees heller ikke på tegning fra 2015. Døren mot korridor ser ut til å være en gjenbruksdør, i døråpning fra hovedombyggingen i 1994.

Eldre romform, gammelt vindu med fyllingspanel og eldre dører har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To eldre fyllingsdører med eldre besalg, dør med opprinnelig dørvrider og hengsler mot korridor, avstengt dør med håndtak mot rom 238. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing	Ulakkert messing må pusses.
Belysning	En kuleformet glasspendel, to fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 238

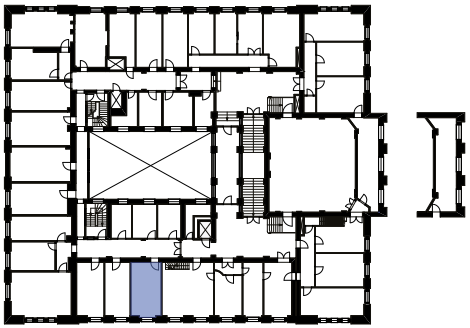



Avstengt dør mot rom 237, sees ikke på tegninger fra ombyggingen i 1994 eller fra 2015.




Blendet overlys



Blendet overlys, sett fra korridor, eldre trådglass er synlig.



Dør til kontor 238, sett fra korridor.

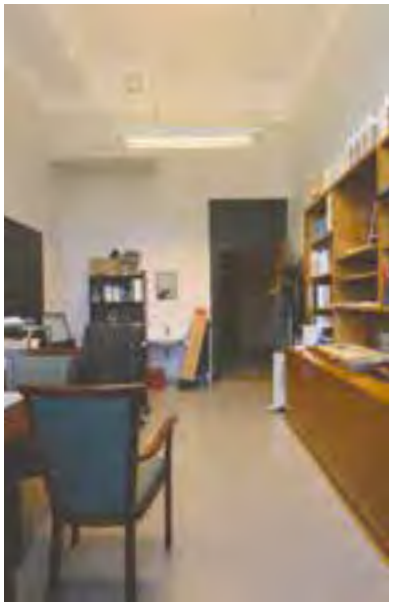


Rom 238 kontor, sett fra vindu mot Karl Johans gate.

VERNEHENSYN

Rom 238 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, "Læseværelse". Rommet har på tegningen fra hovedombyggingen av 1914 tre dører/passasjer, til korridor og begge naborom, to av disse dørene har samme plassering som dagens dører i rommet, til rom 235 korridor og til rom 237 kontor. Rommet sees også på tegninger fra 1986 ("Spektroskopi"), da med to dører som i dag.

Det er ikke funnet spor etter den tredje døren på rom 238 eller på naborommet, rom 239 bibliotek, som har omfattende, plassbygd innredning. Endringen kan ha skjedd allerede under hovedombyggingen av 1914.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er rommet uendret siden tegning av 1986, som i dag. Rommet har en eldre servant, denne kan være fra medisinernes tid. Det er viktig å ta vare på romform, eldre dører og vindu med fyllingspanel, overlys og fast inventar; servant.

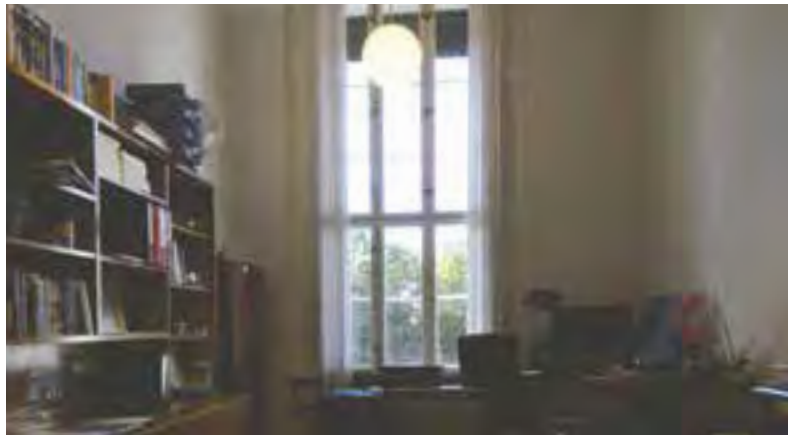

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To eldre fyllingsdører med eldre beslag. Døren mot rom 237 er avstengt. Dør mot korridor ser ut til å være en dør med dråpehengsler, i en ramme med eikenøtthengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre servant	Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Endringer er søknadspliktige.
Belysning	En kuleformet glasspendel, to fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Bibliotek**

FUNKSJON: BIBLIOTEK

ROM: 239

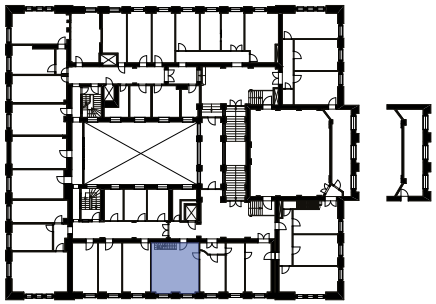





Garderobe med servant



Rekkverk galleri. Kristiania Mekaniske Verksted skulle levere "balkongitter" til 2. et., det kan være dette.




Galleri, med dør til trapp



Dør til trapp

Trapp til 3. et.

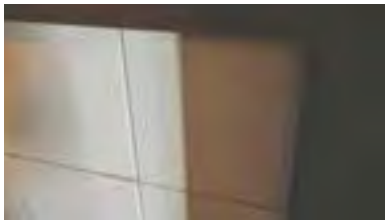

Detalj eldre fliser ved servant, omramming i tre

VERNEHENSYN

Rom 239 er et bibliotek med galleri. Rommet har to vinduer mot Karl Johans gate. Vinduene har eldre, sannsynligvis opprinnelige, varevinduer. Interiøret er plassbygd, med fyllingspaneler, og behandlet med lasur. To eldre dører, mot rom 262 vestibyle og 240B kontor. Det er trapp opp til galleriet, og videre en trapp (rom 352 trapperom) fra galleriet til tredje et. (rom 339B).

Rom 239 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da med tre dører (også en dør mot rom 238), og trapp til galleri annerledes enn i dag. Dette kan ha blitt endret under oppføringen.

På tegninger fra 1986 ser rommet ut som i dag, men uten dørblad i døråpning mot dagens rom 240B. Rommet har vært bibliotek siden hovedombyggingen i 1914. Rommet har i sin helhet høy verneverdi. Det er viktig å ta vare på eldre varevinduer, fyllingspaneler, plassbygd innredning, dører og beslag.



Hovedrommet sett fra hjørnet på vindussiden.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Maling: Bunn 2030-Y30R + lasurolje med pigmenter (eng. rød brent terra, oker, brent umbra + lakk)	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	Tre eldre fyllingsdører med eldre beslag og hengsler, en mot trapp videre opp fra galleri, med spisse hengsler, kun brukt her og på rom 249 kontor. Eksisterende mahognylasur er beholdt, ifølge FDV fra hovedombyggingen i 1994.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med fyllingspanel	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknadspliktig.
Gulv	Linoleum G18 DLW UNI Walton fargekode 101-60, 2,5 mm. Dette er sannsynligvis lagt over eldre gulvbelegg.	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Plassbygd innredning; Galleri, trapper, bokhyller, garderobe, veggpaneler. Eksisterende mahognyrød beis med lakk er beholdt og retusjert. Eldre vask med fliser, ventilasjonsrister i messing, radiatorer bygd inn i fast inventar.	Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer er søknadspliktige.
Belysning	Fire kuleformete pendellamper som hovedbelysning. Lysstoffrørarmaturer som arbeidslys mot bokhyllene.	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







Rom 239 har en kombinasjon av mørkt og lunt, lyst og åpent. Øverste bilde er av trapp opp til mesaninen, nederste bilde viser hovedrommets takhøyde og to store vinduer.

NAVN: **Korridor**


FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 240A

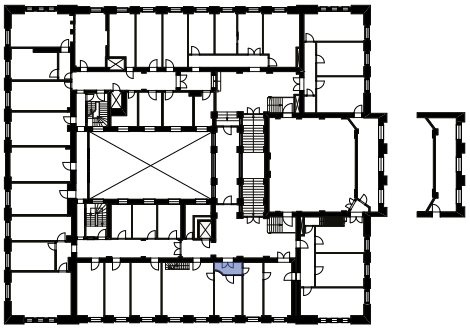

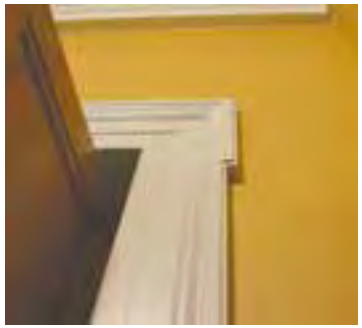

Tofløyet dør fra rom 262 vestibyle

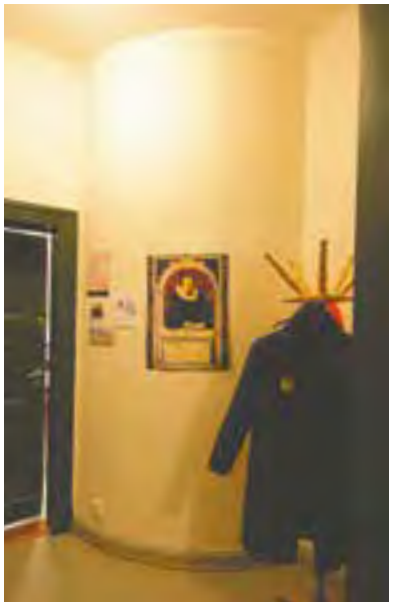

Buet vegg mot rom 240B kontor



Buet vegg mot rom 240B kontor



Eldre hengsler med eikenøttknopp



Eldre dørvrider



Tofløyet dør mot rom 262 vestibyle

VERNEHENSYN

Forgang til to kontorer, har tofløyet fyllingsdør med fire fyllinger i høyden mot rom 262 vestibyle, eldre fyllingsdører videre inn til kontorene. I hjørne mot vest har rommet en egenartet, buet vegg.

Rom 240A sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, før dette var arealet som i dag utgjør rommene 240A, 240B og 241, ett større rom, med to vinduer mot Karl Johans gate, to dører/passasjer mot naborom og en tofløyet dør mot vestibyle, plassert som i dag på tegninger fra 1986. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er døren midtstilt, men der er det i vestibylen en veggsøyle i dag. Dette kan tyde på at døren ble flyttet allerede under oppføringen.


Arealet har tidligere vært "Fysisk fysiol lab" (hovedombyggingen av 1914), og "prof. kontor" (1986).

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, den buete veggen er delt opp i rette stykker (dette er typisk for tidlige datategninger). Veggens bue skyldes slagbuen til en dør i kontoret innenfor (rom 240B), inn til naborom (rom 239). Dørene har høy verneverdi og må bevares.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). FDV oppgir fargekoder: vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert. Dette stemmer ikke. Ser ut til å være farger som i 240B, ikke de oppgitte kodene.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Tre eldre fyllingsdører med eldre beslag. Dør mot vestibyle er tofløyet, med fire fyllinger i høyden, trukne gerikter, eldre beslag og eike-nøtthengsler. Dørene er oppgitt å være eike-lasert på rom 240A, det stemmer ikke, selv om den tofløyete døren er eikeådret mot rom 262.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	Plafond i tak	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.




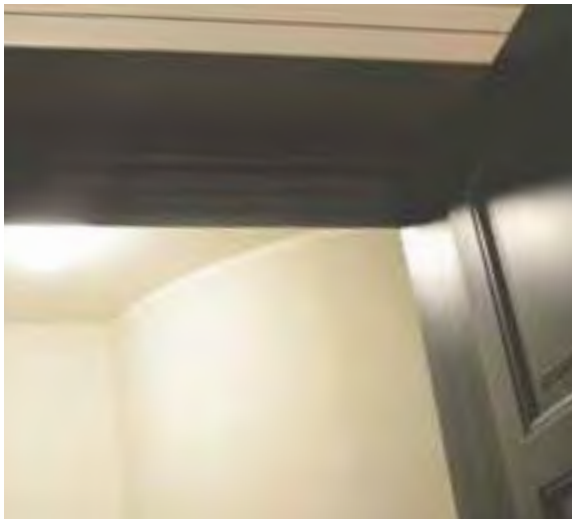

NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 240B

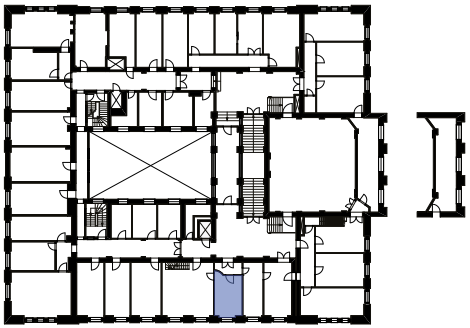



Nyere varevinduer mot Karl Johans gate



Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Buet vegg mot rom 240A korridor



Dør inn til rom 239 bibliotek



Rom 240B kontor sett fra vindu mot Karl Johans gate

VERNEHENSYN

Rom 240B sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, før dette var arealet som i dag utgjør rommene 240A, 240B og 241, ett større rom, med to vinduer mot Karl Johans gate, to dører/passasjer mot naborom og en tofløyet dør mot vestibyle. Arealet har tidligere vært "Fysisk fysiol lab" (hovedombyggingen av 1914) og "prof. kontor" (1986).

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, den buete veggen er delt opp i rette stykker (dette er typisk for tidlige datategninger). Veggens bue skyldes dør inn til naborom (rom 239). Vinduets fyllingspanel og eldre dører har høy verneverdi og må bevares.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To eldre fyllingsdører med eldre beslag, eike-nøtthengsler. Malt med Jotun Fenom og Feno-mix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En kuleformet glasspendel, en fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 241

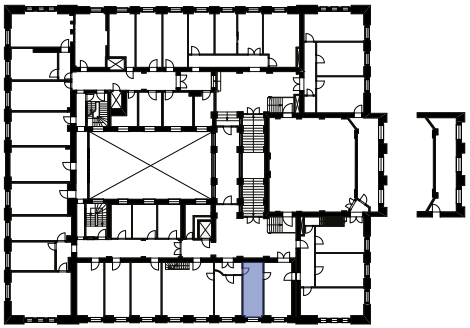

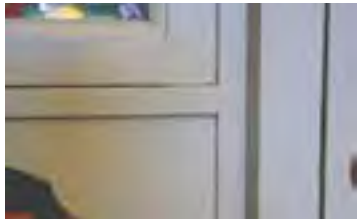

Fast innredning, detalj



Fast innredning, med stige



Fast innredning, garderobeskap



Rom 241, vegg mot rom 240B kontor




Rom 241 kontor sett fra vindu mot Karl Johans gate.

VERNEHENSYN

Rommet har plassbygd, fast innredning: bokhyller og garderobeskap. Rom 241 sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, før dette var arealet som i dag utgjør rommene 240A, 240B og 241, et større rom, med to vinduer mot Karl Johans gate, to dører/passasjer mot naborom og en tofløyet dør mot vestibyle.

Det er en nisje i den faste innredningen, som ser ut til å være tidligere dør til naborom, sett på tegninger fra 1914 og 1986. Arealet har tidligere vært "Fysisk fysiol lab" (1914) og "prof. kontor" (1986).

På tegninger fra 1994 fremstår rommet som i dag. Det er viktig å ta vare på den faste innredningen, vinduets fyllingspanel og eldre dører.

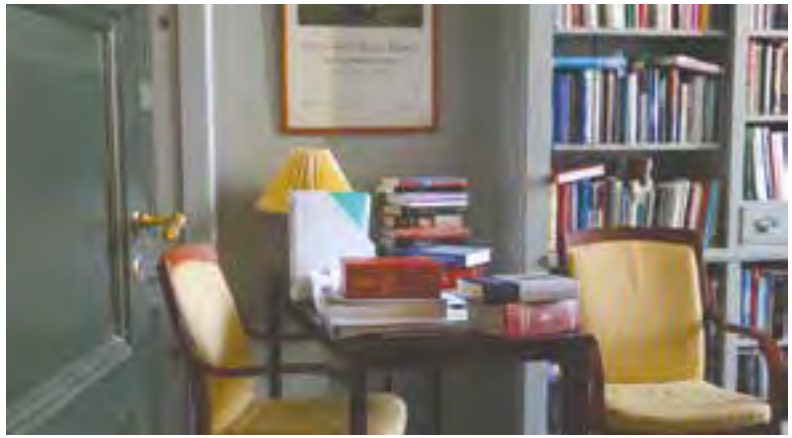

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eldre beslag. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre, plassbygd innredning. Fargekode: 3005-G50Y	Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjo-nelle maleteknikker. Endringer er søknadspliktige.
Belysning	En kuleformet glasspendel, en fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 242

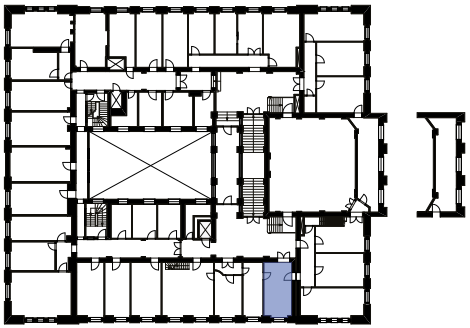



Nyere varevindu



Rom 242 kontor sett mot Karl Johans gate fra rom 260 korridor.



Nyere varevindu og vindusvrider



Eldre ventilasjonsrist i messing



Dør mot rom 247 korridor



Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Eldre ventilasjonsrist i messing

VERNEHENSYN

Rom 242 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, "Professors kontor", med to dører/passasjer, mot naborom på begge sider, og en tofløyet dør mot vestibylen. På tegninger fra 1986 er rommet delt i to rom, det innerste uten vindu, "Prof fys lab". Det er vesentlige innslag av tekniske sjakter på disse tegningene, i en slik grad at de omtrent dobler veggtykkelsen mot korridor 247.

Tidligere dør fra dagens rom 241 er gjenbygd, nisje kan sees på rom 241 i dag. Veggen er dekket av bokhyller på rom 242, uvisst om det er spor etter dør også her. Tofløyet dør mot vestibyle er stengt av og skimtes over improvisert tavle, se stort bilde til høyre.


Dør mot dagens rom 247 korridor, tidligere ett større rom, sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Den er tatt gjennom en mulig opprinnelig vegg, som sees på Groschs tegninger. Døråpningen skiller seg fra bygningens øvrige døråpninger tatt i eksisterende murvegg, ved at den er listet/påsatt gerikter (se rom 247).

Mulig opprinnelig vegg, eldre dører og vinduets fyllingspanel har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eldre hengsler og beslag. En avblendet, tofløyet dør med fire fyllinger i høyden mot rom 262 vestibyle. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing	Ulakkert messing må pusses.
Belysning	En kuleformet glasspendel, to fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.




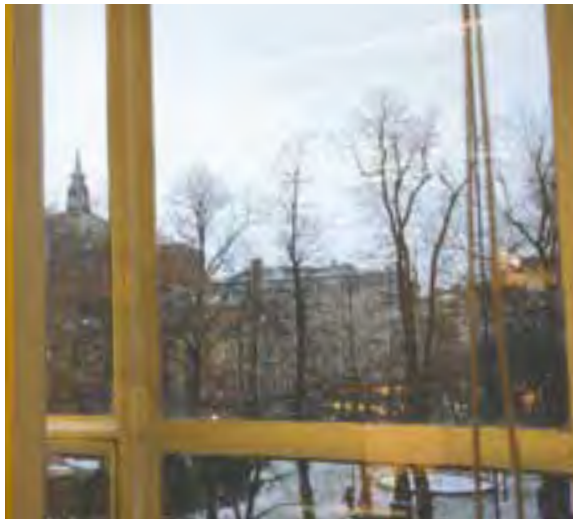

NAVN: **Kjøkken**

FUNKSJON: KJØKKEN

ROM: 243

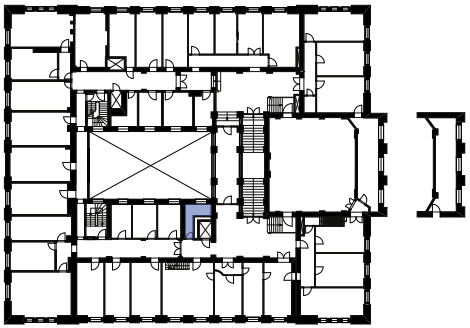







Eldre fyllingsdør med eldre dørvrider og eldre eikenøtthengsler



Vinduets overkarm mot tak



Eldre varevindu med fyllingspanel

Rommet er vinkelformet

Varevindu mot lysgård, med åpningsluke, og nyere tekjøkken

VERNEHENSYN

Rommet slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Før dette har arealet vært del av et større rom, "Spektroskopi", på tegninger fra hovedombyggingen av 1914.


På tegninger fra 1986 er dette arealet heis, vaskerom, forrom og *kjole*rom (mulig kjølerom). Endringene kan være gjort allerede under hovedombyggingen av 1914. Heisen er et annet sted i tegningssettet fra da (rom 250), men det er ikke annet som tyder på at den ble oppført med denne i tegningene angitte plassering. Heissjakten ble utvidet 30 cm i 1986.

Dagens rom 243 består av de tidligere rommene vaskerom, forrom og kjolerom. Dørens plassering sees på tegninger fra 1986. Nisje i vegg mot rom 244 kontor ser ut som spor etter en dør, men det er ikke funnet dokumentasjon på en dør/passasje i tegningsmaterialet. Nisjen ser i tegningene ut til å være negativt rom skapt av tekniske sjakter på begge sider.

Eldre varevindu mot lysgård og eldre dør mot korridor har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekoder: vegg: 1010-Y30R, fotlister som dører	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eldre dørvrider og eldre eikenøtthengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekoder: dører: eikelasert/malt 3040-Y30R, gerikter eikelasert/malt 3040-Y30R (FDV bruker betegnelsen “ekelasur”, en kan også bruke eikeådret).	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelig varevindu med fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknadspliktig.
Gulv	Sommer Linoleum Umbra 3328	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Nyere tekjøkken	Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	To fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

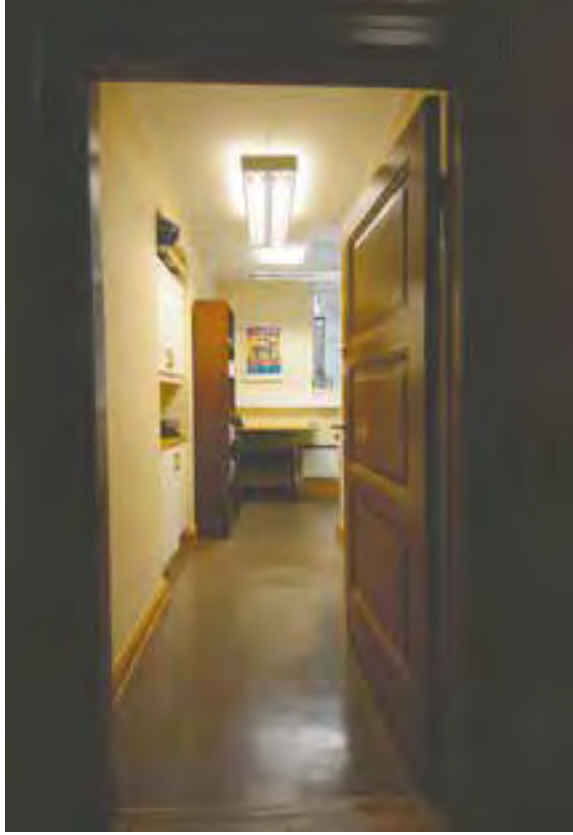





NAVN: **Kontor**


FUNKSJON: KONTOR

ROM: 244

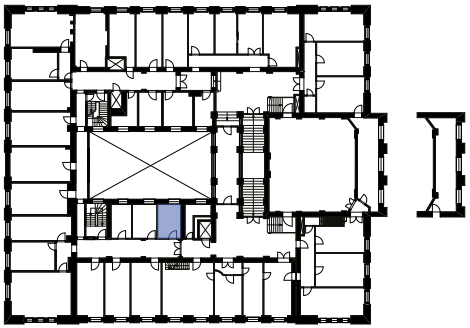

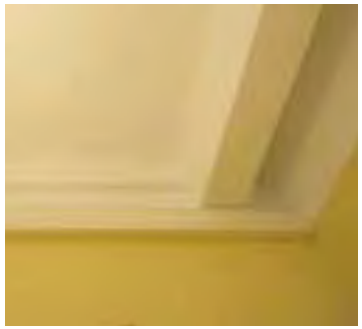

Synlig bjelke i himling

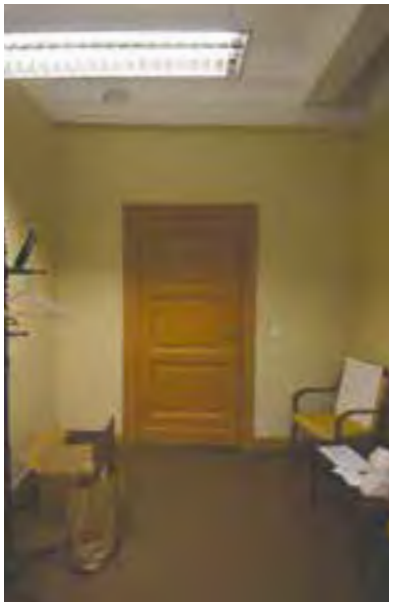

Eldre fyllingsdør med eldre dørvrider og eldre flaggposthengsler



Vinduet har en særegen utforming, med et blendet, mindre panel i nederste venstre hjørne.



Vindu ut mot lysgård



Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Eldre fyllingsdør med nyere lås

VERNEHENSYN

Rommet slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Før dette har arealet vært del av et større rom, "Polarisation", med en sideordnet dør mot korridor og to vinduer mot lysgård, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914.

På tegninger fra 1986 er dette arealet "Elementæranalyse", da med en midtstilt dør. På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 ser rommet ut til å ha dagens utforming, med et vindu mot lysgård og en eldre gjenbruksdør mot korridor, flyttet i forhold til 1986-tegningene.

Varevinduet har en særegen detalj; et blendet felt nederst i venstre hjørne. Uvisst hva dette skyldes/hvilken funksjon det eventuelt kan ha hatt. Eldre varevindu mot lysgård og eldre dør mot korridor har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1010-Y30R, fotlister som dører	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Eldre fyllingsdør med eldre dørvrider og eldre dråpehengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekoder: dører: eikelasert/malt 3040-Y30R, gerikter eikelasert/malt 3040-Y30R.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelig varevindu med fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-pliktig.
Gulv	Sommer Linoleum Umbra 3328	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 245

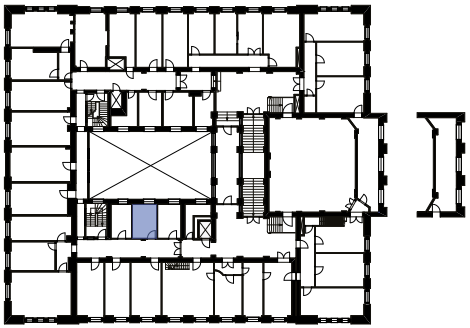



Eldre fyllingsdør med gammel dørvrider, eldre nøkkelskilt og flaggposthengsler




Synlig bjelke i himling



Himlingsfargen er trukket noe ned på vegg.



Rom 245 kontor sett fra vindu mot lysgård.

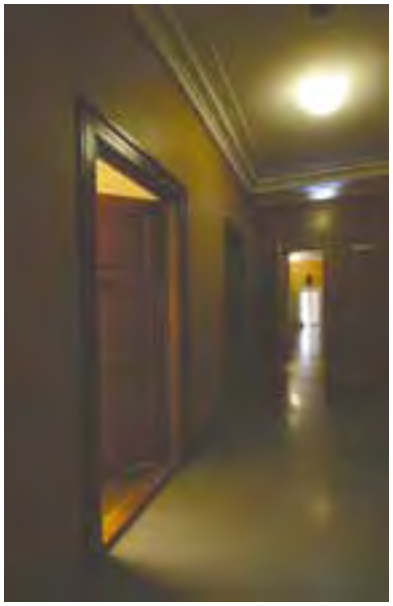


Eldre, ådret dør mot rom 235 korridor

VERNEHENSYN

Rommet slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Før dette har arealet vært del av et større rom, "Polarisation", med en sideordnet dør mot korridor og to vinduer mot lysgård, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914.

På tegninger fra 1986 er dette arealet "Elementæranalyse", da med en midtstilt dør. På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 ser rommet ut til å ha dagens utforming, med et vindu mot lysgård og en eldre gjenbruksdør mot korridor, flyttet i forhold til 1986-tegninger.

Eldre varevindu mot lysgård og eldre dør mot korridor har høy verneverdi.

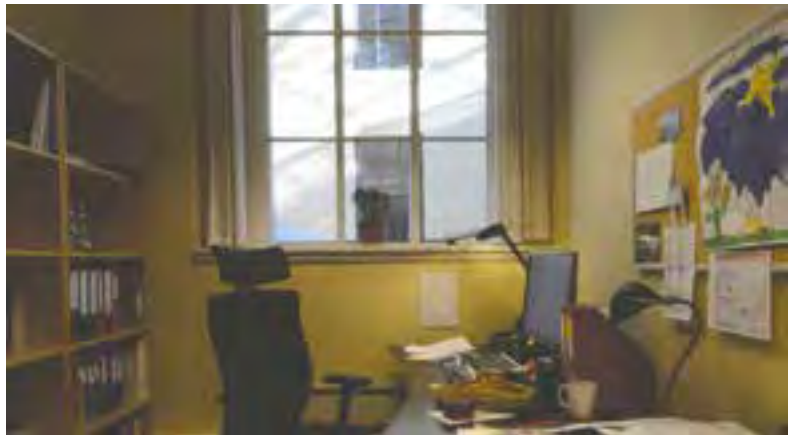

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1010-Y30R, fotlister som dører	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Eldre fyllingsdør med eldre dørvrider, eldre nøkkelskilt og eldre flaggposthengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekoder: dører: eikelasert/malt 3040-Y30R, gerikter eikelasert/malt 3040-Y30R.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelig varevindu med fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknadspliktig.
Gulv	Sommer Linoleum Umbra 3328	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: WC

FUNKSJON: WC HK

ROM: 246

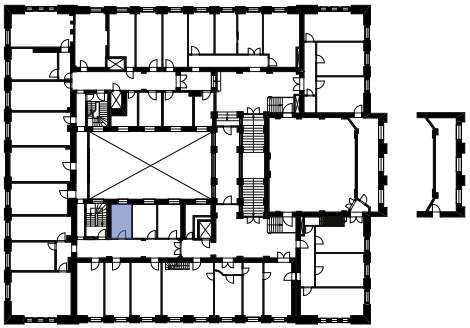



Eldre dørvrider



Spesialhåndtak for HK WC, i messing



Kuleformet glasspendel



Eldre fyllingsdør med eldre dørvrider og eikenøtthengsler



Rom 246 sett fra dør til korridor


VERNEHENSYN


Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da "Extraktion", med ett vindu og en dør, midtstilt overfor vinduet. På tegninger fra 1986 er rommet, da "Polarimetri", i hovedsak uendret, men døren er, som i dag, ikke fullstendig midtstilt overfor vinduet.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 ser rommet ut til å ha dagens utforming, med et vindu mot lysgård og eldre dør mot korridor. Eldre varevindu mot lysgård og eldre dør mot korridor har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Halvblank maling 0500	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	150/150 mm hvit, glasert veggflis. Veggfarge over flisefelt: 0500. Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling).	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	Eldre fyllingsdør med eldre dørvrider og hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 3040-Y30R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, mulig opprinnelig varevindu med frostet glass, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknadspliktig.
Gulv	Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Fast inventar	Sanitærporselen; wc og servant	Nyere, fast inventar har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	En kuleformet glasspendel, lysstoffrørarmatur over servant	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

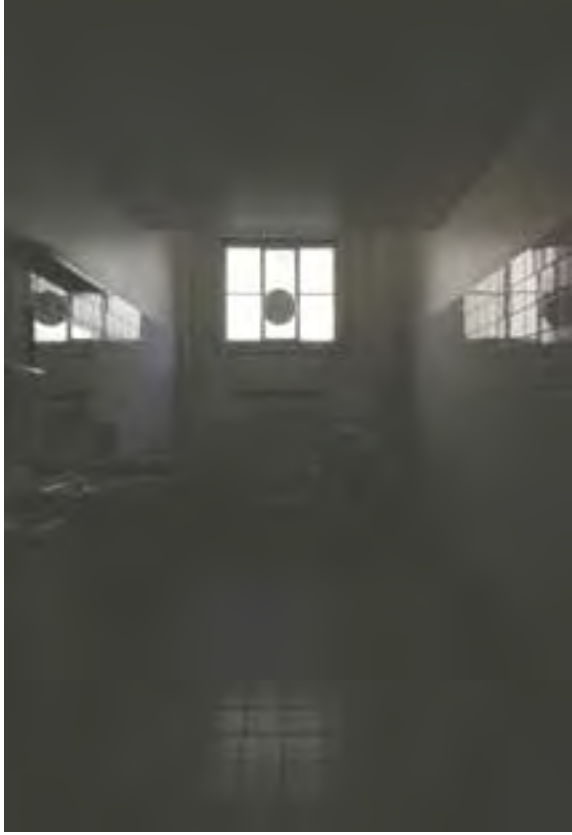


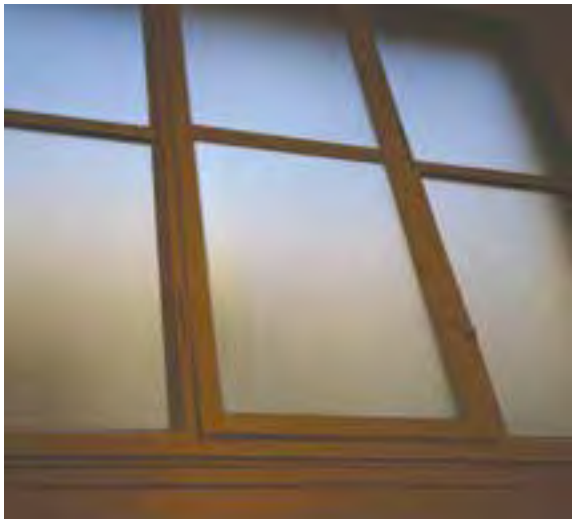

NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 247

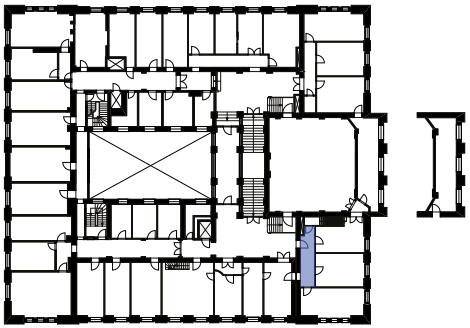



Dør til rom 235 trapperom, nyere fyllingsdør, nummerert med gulltall



Forseggjort døromramming av dyp dørkarm



Dør mot rom 262 vestibyle, eldre fyllingsdør med eldre dørvrider, nøkkelskilt og dråpehengsler



Dør mot rom 242, eldre fyllingsdør med eldre dørvrider og eikenøtthengsler



Rom 247 korridor, dør til rom 249 til venstre, 248 rett fram og 242 til høyre. Vegg til høyre kan være fra Grosch.

VERNEHENSYN

Korridoren sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, og ser ikke ut til å være endret siden. På tegninger fra Grosch er dette arealet del av ett stort rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Karl Johans gate. Grosch betegner rommet "Sale for bogsamlingen". På tegninger fra Sinding-Larsen er arealet delt opp i to rom, "Forberedelsesrum" og "Kemisk fysiolog lab", på tegninger fra 1986 er forberedelserommet beholdt, mens laben er delt i tre rom, betegnet "Prof kem lab". Dør mot rom 262 vestibyle ser ut til å være fra hovedombyggingen av 1914.


Rom 247 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig, mot Universitetsplassen, og der Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskillenes bjelkelag gjennom mureprosessen. Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. Vegg mot rom 242 kontor og 262 vestibyle sees på opprinnelige tegninger og kan være fra Grosch.

Rommets mulig opprinnelige dekker/himling og vegg, samt antatt opprinnelig dør, har høy verneverdi. Eldre dører har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1010-Y30R, fotlister som dører	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Seks fyllingsdører, fem av disse er eldre med eldre beslag, dør mot rom 253 trapperom er nyere. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekoder: dører eikelasert/malt 3040-Y30R, gerikter eikelasert/malt 3040-Y30R.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.




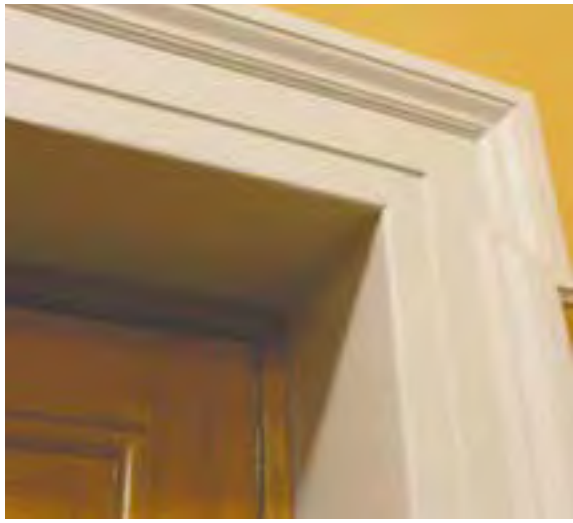

NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 248

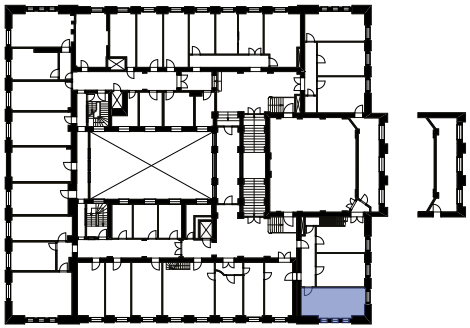



Eldre ventilasjonsrist i messing



Belysning, lysstoffrørkasser og glasspendler



Rom 248 kontor sett fra vindu ut mot Universitetsplassen, dør mot rom 247 korridor til høyre.



Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Kuleformet glasspendel, vindu med buet overkarm mot tak



Tredelt vindu, eldre fyllingspaneler, nyere varevinduer



Dør mot rom 247 korridor, eldre ventilasjonsrist i messing

VERNEHENSYN

Hjørnekontoret har ett vindu mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Karl Johans gate og en eldre fyllingsdør mot rom 247 korridor. Kontoret sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994 og ser ikke ut til å være endret siden.

På tegninger fra Grosch er dette arealet del av ett stort rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Karl Johans gate, betegnet "Sale for bogsamlingen". På tegninger fra Sinding-Larsen er arealet delt opp i to rom, "Forberedelsesrum" nærmest auditoriet og "Kemisk fysiolog lab" på hjørnet, med to vinduer mot Universitetsplassen. På tegninger fra 1986 er forberedelserommet beholdt, mens laben er delt i tre rom, betegnet "Prof kem lab".

Rom 248 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig, mot Universitetsplassen, og der Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskillenes bjelkelag gjennom mureprosessen. Dekke/himling kan være fra Grosch. Vegg mot rom 242 kontor sees på opprinnelige tegninger og kan være fra Grosch.

Opprinnelig dør og rommets mulig opprinnelige dekker/himling og vegg har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lav verneverdi, men er omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eldre hengsler og beslag. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevinduer med eldre, mulig opprinnelige fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing	Ulakkert messing må pusses.
Belysning	Tre kuleformete glasspendler, to fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 249

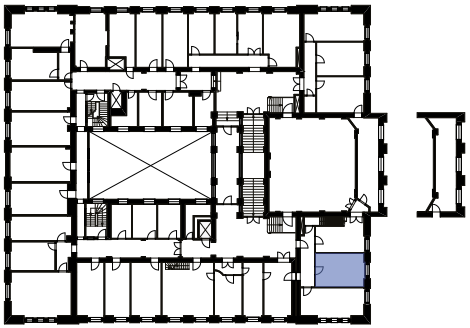



Hengsel av annen type enn ellers i bygningen



Dør mot rom 247 korridor, eldre fyllingsdør med eldre dørvrider, nøkkelskilt og eikenøtthengsler



Synlig bjelke i himling



Kulefor met glasspendel, vindu med buet overkarm mot tak



Fritthengende lysstoffrørkasse, synlige bjelker i himling



Eldre dørvrider og nøkkelskilt

VERNEHENSYN


Kontoret sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994 og ser ikke ut til å være endret siden. På tegninger fra Grosch er dette arealet del av ett stort rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Karl Johans gate. Grosch betegner rommet "Sale for bogsamlingen". På tegninger fra Sinding-Larsen er arealet delt opp i to rom, "Forberedelsesrum" nærmest auditoriet og "Kemisk fysiolog lab" på hjørnet, med to vinduer mot Universitetsplassen. På tegninger fra 1986 er forberedelserommet beholdt, mens laben er delt i tre rom, betegnet "Prof kem lab".

Rom 249 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig, mot Universitetsplassen, og der Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskillenes bjelkelag gjennom mureprosessen. Dekke/himling kan derfor være fra Grosch.

Opprinnelig dør og rommets mulig opprinnelige dekker/himling og vegg har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Eldre fyllingsdør med eldre beslag og atypisk hengsel. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En kuleformet glasspendel, en fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.

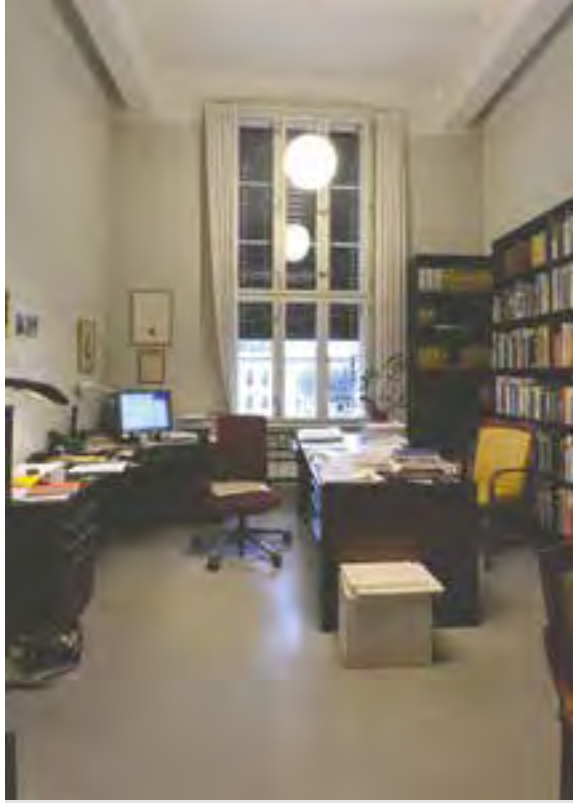




NAVN: **Kontor**


FUNKSJON: KONTOR

ROM: 250

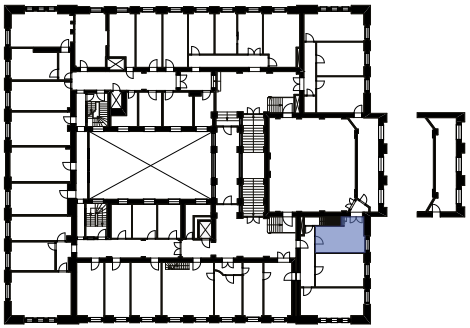




Dør mellom rom 250 kontor og rom 251 korridor; eldre, tofløyet fyllingsdør med eldre dørvrider og eikenøtthengsler

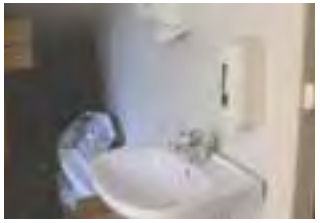

Servant

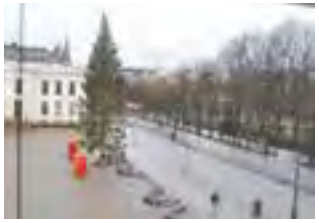

Utsikt mot Universitetsplassen



Dør til rom 251 korridor, servant under lavere himling mot rom 253 trapperom



Rom 250 kontor sett fra vindu mot Universitetsplassen, dør mot rom 247 korridor.

VERNEHENSYN

Rommet har et vindu mot Universitetsplassen, eldre dør mot rom 247 korridor, og eldre, tofløyet dør mot rom 251 korridor. Rom 253 trapperom kan sees i vegg. Rommet slik det er i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, kontor. På tegninger fra Grosch er arealet del av ett stort rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Karl Johans gate (se rom 249).


Rom 250 ligger mot Universitetsplassen, der det var etasjeskiller opprinnelig, og Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskillenes bjelkelag gjennom mureprosessen. Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. Rommet er delt opp på tegninger fra hovedombyggingen i 1914. Det er tegnet inn en heis og to separate dører inn til rom 203 auditorium.

Ingeniørtegninger av trapp fra hovedombyggingen av 1914 og tegninger fra 1986 samsvarer i større grad med dagens situasjon, og det er grunn til å anta at det ble gjort endringer under hovedombyggingen i 1914. Det ser ut til at heisen i stedet ble bygd med dagens plassering. Dørene til auditoriet ser ellers ikke ut til å være flyttet, se rom 251.

Rommets mulig opprinnelige dekker/himling og eldre dører har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lav verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.





BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To eldre fyllingsdører med eldre beslag, en av disse er tofløyet. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Nyere servant	Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verne-verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	En kuleformet glasspendel, en fritthengende, større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.
Tekniske anlegg	Større, nyere kjøleskap el.l.	

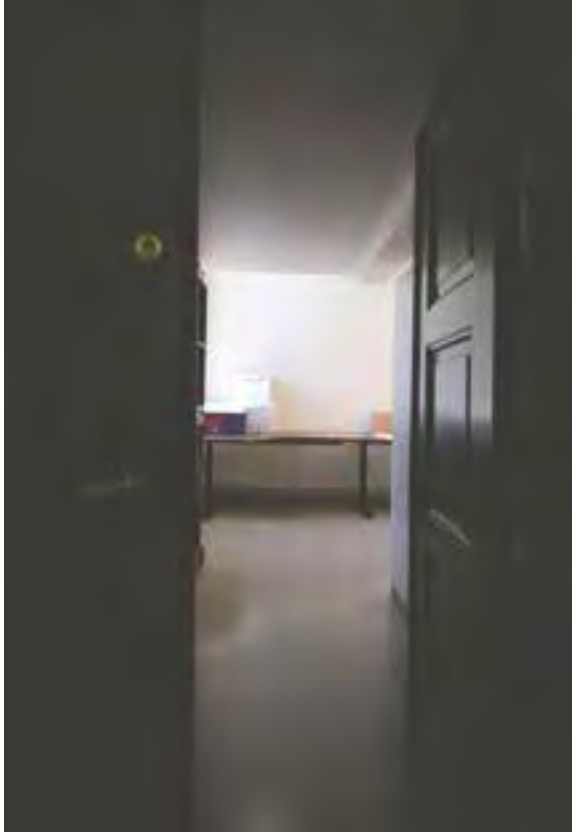



NAVN: **Korridor**
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 251

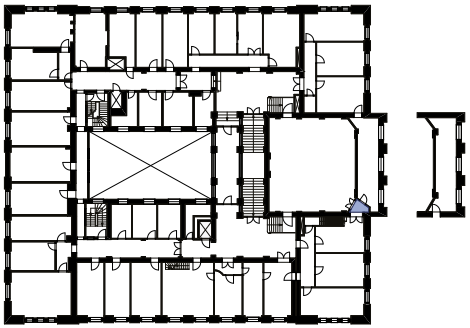

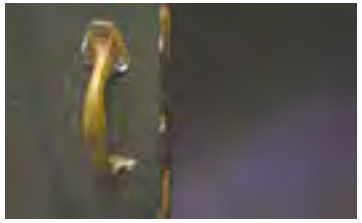

Eldre dørhåndtak på tofløyet dør inn til rom 203 auditorium



Eldre beslag på tofløyet dør inn til rom 203 auditorium



Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Dør til rom 250 kontor, eldre tofløyet fyllingsdør med eldre dørvrider, nøkkelskilt og eikenøtthengsler



Rom 251 korridor har en tilnærmet trekantet form. Dør til rom 252 kontor til venstre, 250 kontor til høyre

VERNEHENSYN

Mindre, nærmest trekantet korridor, med tre eldre dører, to av dem tofløyete. Rommet sees for første gang på tegninger fra 1986.

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er logistikken inn til auditoriet løst helt annerledes, men det ville ikke være gjennomførbart blant annet på grunn av trapp mellom andre og tredje etasje. Det er derfor grunn til å tro at det ble gjort noen endringer etter de aktuelle tegningene under hovedombyggingen av 1914 (se rom 250), og at rommet slik det fremstår i dag, er fra da.

På tegninger fra Grosch er dette arealet del av ett stort rom, sentrert i fasaden, med tre vinduer mot Universitetsplassen. Rom 251 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig, mot Universitetsplassen, og der Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskillenes bjelkelag gjennom mureprosessen. Dekke/himling kan derfor være fra Grosch.

Rommets mulig opprinnelige dekker/himling og eldre dører har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Tre eldre, tofløyete dører mot rommene 203 og 250. Enkel, plateslått dør mot rom 252. Dørene har eldre beslag. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	Plafond	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 252

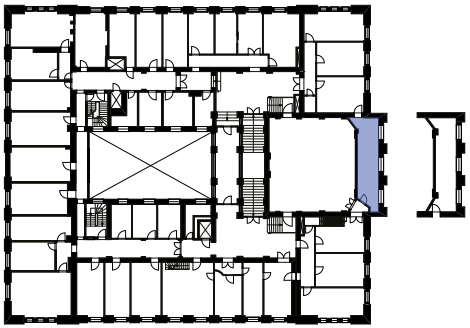



Eldre dørhåndtak på platekledd dør til rom 251 korridor




To lag dører inn til rom 206 kontor, døren til venstre står åpen på bildet.



Eldre ventilasjonsrist i messing



Rom 252 kontor er avlangt, med bokhyller langs indre vegg.

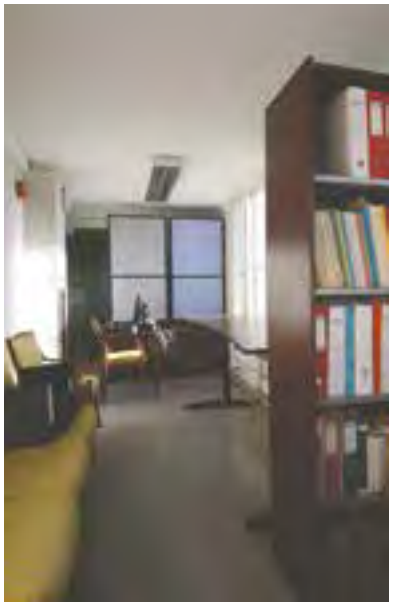

Rom 252 kontor er avlangt, med vinduer mot Universitetsplassen.

VERNEHENSYN

Rommet har lav takhøyde, det ligger en halvetasje rett over (se rom 254). Vinduene spenner over begge rommene. Rom 252 sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, "Forberedelsesrum". På disse tegningene er logistikken inn til auditoriet løst annerledes, men det ville ikke være gjennomførbart. Det er derfor grunn til å tro at det ble gjort noen endringer etter de aktuelle tegningene under ombyggingen (se rom 250, 251), og at rommet slik det fremstår i dag, i store trekk er fra hovedombyggingen i 1914.

På tegninger fra 1986 er rommet som i dag, med unntak av to lettvegger som deler rommet i tre, og ett dørblad i tolagsdøren. På tegninger fra Grosch er dette arealet del av ett stort rom, sentrert i fasaden, med tre vinduer mot Universitetsplassen.

Rom 252 ligger mot Universitetsplassen, der det var etasjeskiller opprinnelig, og der Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskillenes bjelkelag. Dekke kan derfor være fra Grosch. Rommets antatt opprinnelige vinduer, mulig opprinnelige dekke og eldre dører har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To eldre fyllingsdører med eldre beslag, og en eldre, platekledt dør med eldre håndtak. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Tre vinduer mot Universitetsplassen med eldre, mulig opprinnelige varevindu, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-pliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing	Ulakkert messing må pusses.
Belysning	Tre lysstoffrørkasser i tak	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Trapp**

FUNKSJON: TRAPP

ROM: 253

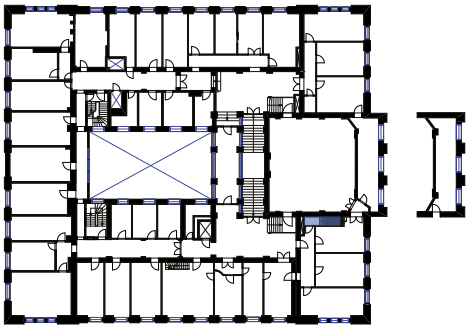



Malt trapp, maling er trukket noe opp på vegg.



Eldre trapp med støpte trinn, ifølge tegninger fra hovedombyggingen av 1914



Nyere fyllingsdør



Nyere fyllingsdør mot rom 247 korridor



Eldre rekkverk og repos for rom 254 arkiv, som ligger i en halvetasje, før trappen går videre opp til tredje etasje.

VERNEHENSYN

Trapp fra andre til tredje etasje, repos ved halvetasjen, med inngang til rom 254 arkiv, tidligere "Forberedelsesrum". Eldre rekkverk og håndlist i metall.

Trapperommet sees første gang på Sinding-Larsens tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Trappen avviker fra Sinding-Larsens tegninger på flere punkter, det er tegnet inn en heis i forbindelse med trappen, og den vender motsatt vei. Ingeniørtegninger av trapp fra hovedombyggingen av 1914 og tegninger fra 1986 samsvarer i større grad med dagens situasjon, og det er grunn til å anta at det ble gjort endringer under hovedombyggingen. Det ser ut til at heisen i stedet ble bygd med dagens plassering.

Rom 253 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig, mot Universitetsplassen, og der Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskillenes bjelkelag gjennom mureprosessen. Det kan derfor være elementer fra Grosch. Veggen mot auditoriet sees på tegninger fra Grosch, denne veggen kan være opprinnelig.

Rommets mulig opprinnelige vegg/dekke/himling og trapp med rekkverk har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, oppgitt i FDV å være malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500, men ser ut til å være malt med veggfarge, noe som gjør det enklere å male pent i et rom med så mange overganger mellom vegg og tak.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1010-Y30R, fotlister som dører	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To nyere fyllingsdører. Dører og gerikter er malt, fargekode 3040-Y30R.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre rekkverk	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	To plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Arkiv**

FUNKSJON: ARKIV

ROM: 254

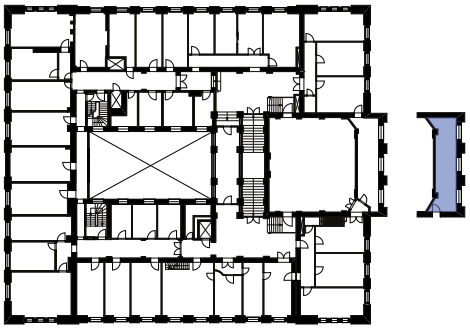




Skap, der eldre maling har sprukket på grunn av overflatespenning. Dette er et ufarlig alderstegn.



Eldre skap, med utfellbar arbeidsflate



Vindu mot Universitetsplassen, med buet overkarm

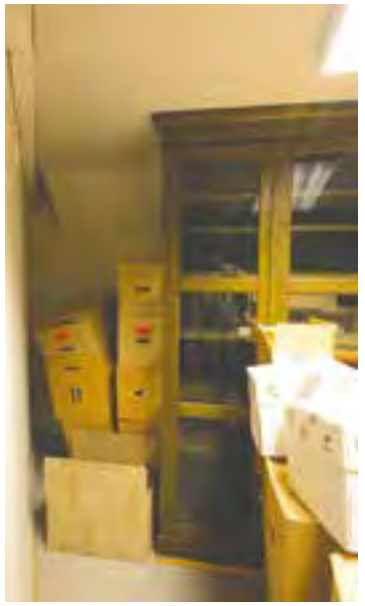

Hjørne nærmest Universitetshagen



Døren er nyere, i spesialformat

VERNEHENSYN


Rommet har lav takhøyde; det ligger på en halvetasje, mellom andre og tredje etasje. Vinduene spenner over rom 254 og rommet under (se rom 252), i rom 254 er vinduenes øverste del.

Rom 254 sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, "Forberedelsesrum", og fremstår i dag som godt bevart fra hovedombyggingen av 1914, inkludert fast inventar, skap med utfellbar arbeidsflate, som på tegninger fra hovedombyggingen i 1914. På tegninger fra 1986 er rommet utvisket/uleselig.

På tegninger fra Grosch var et større rom, "Sal for bogsamlinger", sentrert i fasaden, med tre vinduer mot Universitetsplassen. Det er disse vinduene som i dag (delvis) er i rom 254. Siden vinduene starter ved gulvet, kan det som settes i disse vinduene, sees når en ankommer bygningen og går opp ytre hovedtrapp.


Rom 254 ligger mot Universitetsplassen, der det var etasjeskiller opprinnelig, og der Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskillenes bjelkelag. Himling kan derfor være fra Grosch.

Rommets antatt opprinnelige vinduer, fast inventar fra hovedombyggingen av 1914 og mulig opprinnelige himling har høy verneverdi.

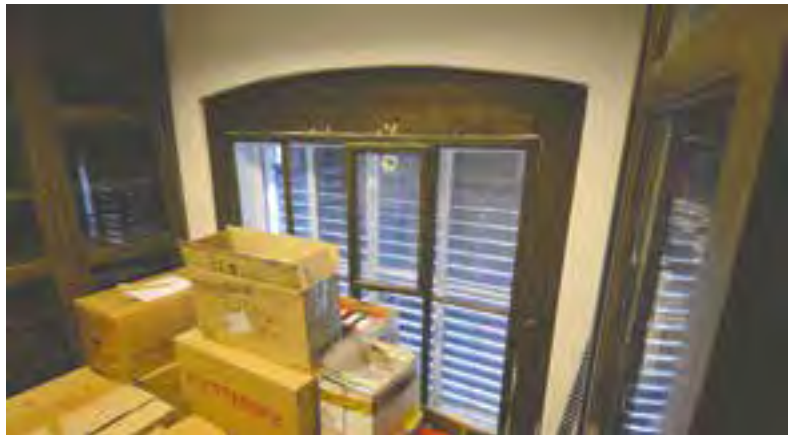

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1002-Y, fotlister: 3005-G50Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør, mot rom 253 trapperom. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.
Varevinduer	Tre vinduer mot Universitetsplassen. Eldre, mulig opprinnelige varevinduer. Oppgitt i FDV å være malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500, men dette stemmer ikke. Vinduenes overflatebehandling er eldre.	Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Fast inventar har eldre, mulig opprinnelig maling.	Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.
Belysning	Tre lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.




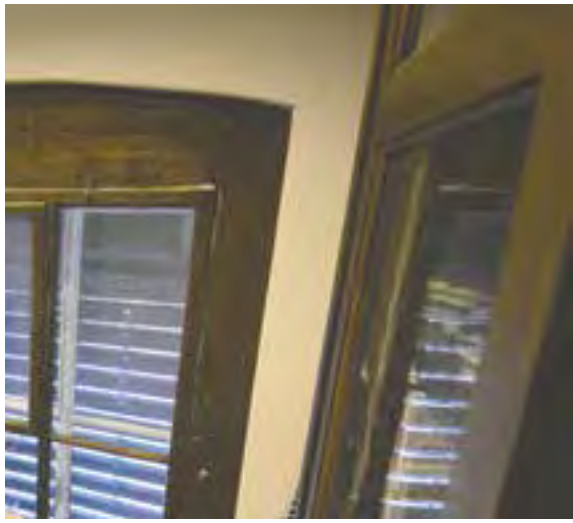

NAVN: Korridor

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 255

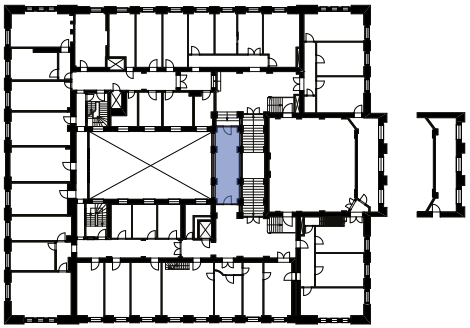



Eldre ventilasjonsrist i messing, i tak




Rommet sett mot rom 262 vestibyle.



Vindu mot trapperom 256, nyere varevindu



Vindu mot trapperom 256, nyere varevindu har større sammenhengende glassflater enn det eldre vinduet på trappesiden.

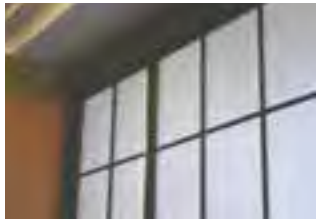

Vindu mot lysgård, med antatt (delvis) eldre, ruglet glass, noe ulikhet i mønsteret



Eldre ventilasjonsrist i messing, under vindu

VERNEHENSYN

Korridoren forbinder rom 202 og 262 vestibyler. Flankert av søylerekker med forgylte kapiteler, sprossedelte vinduer mellom søylene, eldre, frostet glass mot lysgård på en side, klart glass mot indre hovedtrapp på den andre. Nyere varevinduer mot rom 255 i vinduer til trapperommet. To nyere dører i kortveggene.

Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da etasjene ble utvidet to vindusfag ut i lysgården. Rommet er tegnet med søylerekke og trekninger, uten kortvegger. To søylepar, nå i vestibylene, er del av rommet. På tegningen ser det ut til å være overlys, noe overraskende siden det ikke er øverste etasje, men under den tidligere operasjonssalen. I dag er det ikke overlys i taket. Trekningene er tegnet noe enklere enn slik de ser ut i dag, dette kan skyldes detaljeringsnivå i tegning.

På tegning fra 1986 er rommet i stor grad uendret, men det er tegnet inn glass med omramming, lettvegg e.l. (ikke dørblader) i hver kortende av korridoren. Plassering og dimensjon ser ut til å samsvare med dagens vegger. På tegning fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, men er da møterom, ikke korridor. Rommet har i sin helhet høy verneverdi.




BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 3030-Y70R, pilaster: 3030-Y70R, fotlister: 8005-G20Y, kapiteler: komposisjonsgull	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker på kapitelene (dekorasjonsmaling). Endringer er søknadspliktige. For bytte av malings-type, se himling.
Dører	To nyere fyllingsdører. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 8005-G20Y	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-ende produkter. Endringer inkludert, alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS
Varevinduer	Eldre varevinduer med eldre, frostet glass mot lysgård. Nyere varevinduer mot trapperommet, med klart glass, midtpost og tverrpost. (Eldre varevinduer på trappesiden)	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-pliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-59, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrister i messing. Eldre langbord og benk av ukjent opprinnelse, uvisst hvor lenge de har stått her.	Ulakkert messing må pusses. Langbord og benker er ikke fast inventar, men bør ikke uten videre flyttes.
Belysning	Tre plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.





NAVN: **Hovedtrapp**
FUNKSJON: TRAPP
ROM: 256

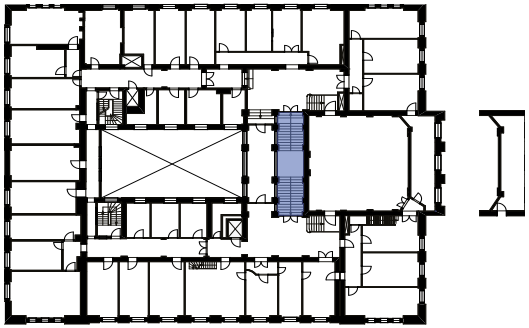



Utskåret felt over dør har høy verneverdi



Dør inn til M86 lesesal, tidligere auditorium. Døren med utskåret felt og forseggjorte gerikter har høy verneverdi.



Håndlist



Trappetrinn i granitt, med hugne slag



Søyle med kapitel, himling med trekninger, eldre vinduer



Repos ved dør inn til rom M86 lesesal

VERNEHENSYN

Indre hovedtrapp, mellom første og andre etasje. Trappen er i granitt og deler seg i to trappeløp ved reposet med inngang til tidligere auditorium, nå lesesal. Veggene er malt med limfarge. Rommet er flankert av veggsøyler med forgylte kapiteler, i himling er det dragere mellom søylene og trekninger mellom dragerne. Eldre, sprossedelte vinduer mellom søylene mot rom 255 korridor. To eldre, to-fløyete og ådrete dører med overlys og sidefelt i glass inn til rom 202 og 262 vestibyler.

Rom 256 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da Sinding-Larsen utvidet etasjene to vindusfag ut i lysgården. Rommet ser ikke ut til å være forandret siden.

Farge- og malingsvalg er basert på fargeundersøkelser og tilbakeført til original maling/farge i rommet (ifølge FDV og Statsbygg). Rommet har i sin helhet høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med limfarge. Farge- og malingsvalg er basert på fargeundersøkelser, og skal være basert på originalfarger.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker (dekorasjonsmaling). Endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	Tre eldre ådrete, tofløyete fyllingsdører. Dør inn til tidligere auditorium, nå lesesal, har utskåret og dekormalt tittelfelt. To tofløyete fyllingsdører med fire fyllinger i høyden, glass i de to øverste fyllingene og omfattende omramming i glass og tre, eldre håndtak, mot rommene 202 og 262 vestibyler.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre, sprossedelte varevinduer mot rom 255	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknadspliktig.
Gulv	Granitt	
Fast inventar	Håndlist i lakkert tre Steintrapp i syenitt/granitt (ser ut til å være granitt), levert av Huggen Stenhuggeri, med 7 cm overbladning og hugget for å gå 10 cm inn i muren (kontrakt 1915). Skifer-, vegg- og pilastersokler fra A/S Valdres Skiferbrud (kontrakt 1917).	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.
Belysning	En nyere pendellampe med åtte kupler, tilsvarende som i rom 114 lesesal	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 258

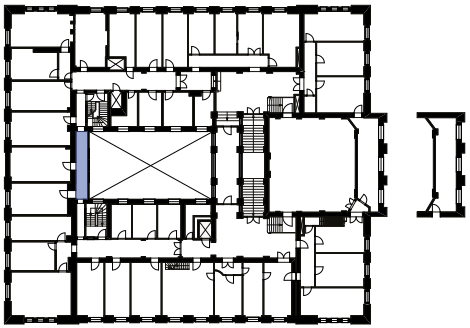







Vindu mot lysgård; nyere varevindu med klart glass mot korridor, eldre ruglet glass mot lysgård



Trekninger i tak



Passasje med skarpe hjørner, mot rom 259 korridor, fra hoved-ombyggingen i 1914

Eldre, ådret fyllingsdør, med eldre dørvrider, nøkkelskilt og hengsler

Rom 258 korridor, sett fra rom 227 korridor mot rom 259 korridor. Tre vinduer mot lys-gård. Eldre ventilasjonsrist i messing

VERNEHENSYN

Korridor som forbinder korridorene 227 og 259, er en del av hovedkommunika-sjonen i andre etasje. Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da tegnet med en vegg bestående av fire-fem vinduer (avhengig av tegning), nesten fra gulv til tak. Korridoren er bygd på utsiden av opprinnelig vegg mot lysgården, fra Grosch, og hviler på de to store, greske søylene i rom 114 lesesal. På snitt fra hovedombyggingen i 1914 fremstår rommet som en luftig svalgang mot lysgården.

På tegning fra 1986 fremstår rommet som i dag, med tre vinduer. Dette kan ha blitt endret allerede under hovedombyggingen i 1914.

Mulig opprinnelig vegg mot kontorene, vinduer, inkludert glasset, og eldre dører har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To eldre dører inn til rom 227 og 259. Dører er eikelasert.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Korridoren har tre eldre vinduer med eldre, frostet/ruglet glass mot lysgård, og nyere varevinduer med tverrpost og klart glass mot korridoren. Nyere varevinduer, antatt å være A30 brannglass, fra hovedombyggingen i 1994	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing	Ulakkert messing må pusses.
Belysning	Tre plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 259

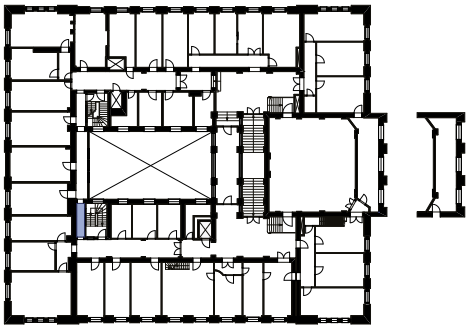

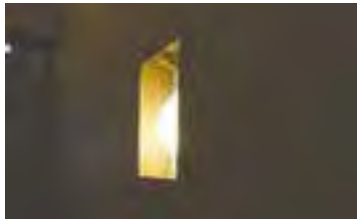


Innbygd skap med lampe




Eldre trådglass



Innramming overlys over dør

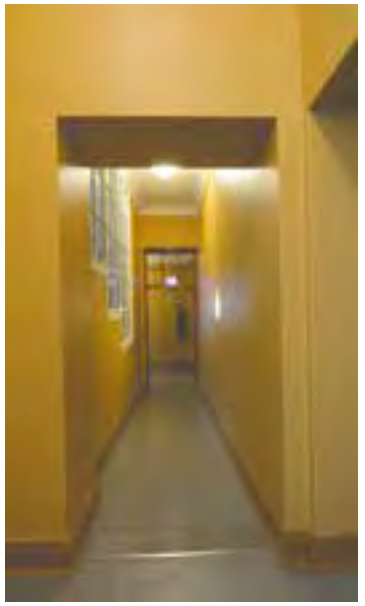

Rom 259 korridor sett fra rom 258 korridor.

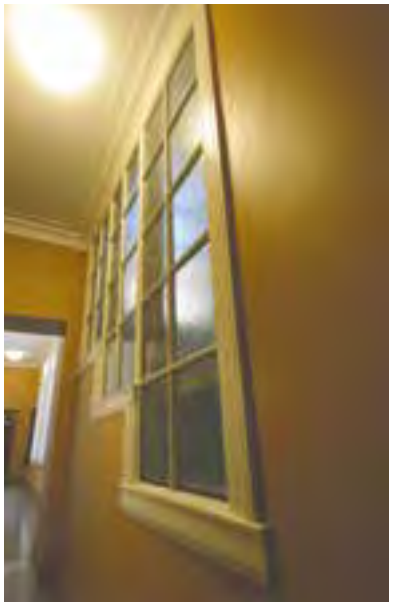

Vindu mot trapp

VERNEHENSYN


Mindre korridor med to passasjer, til rom 235 og 258 korridorer, ingen dører. Det er en antatt eldre lampe i skap innfelt i veggen. Rommet sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, og ser i mindre grad ut til å være forandret siden.

Det er dør til dagens rom 230 kontor på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, og dører til dagens rom 201 trapperom og 232 kontor på tegninger fra 1986, ingen av dem finnes i dag, det sees heller ikke spor etter disse.

På tegninger fra 1986 er det en trapp med tre trinn mot 258, i dag er gulvet i rommets lengde rampe (det skråner), ned mot rom 235. Eldre vindu, inkludert glass, og eldre, dørinnfelt veggskap har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. Trekninger i tak	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Varevinduer	Et eldre vindu mot trappen, med opprinnelig trådglass, og underkarm med ulike høyder (trinn) tilpasset trappen.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Innbygd skap med lampe	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse, se også “Belysning”.
Belysning	Plafond, en lampe i skap i vegg	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

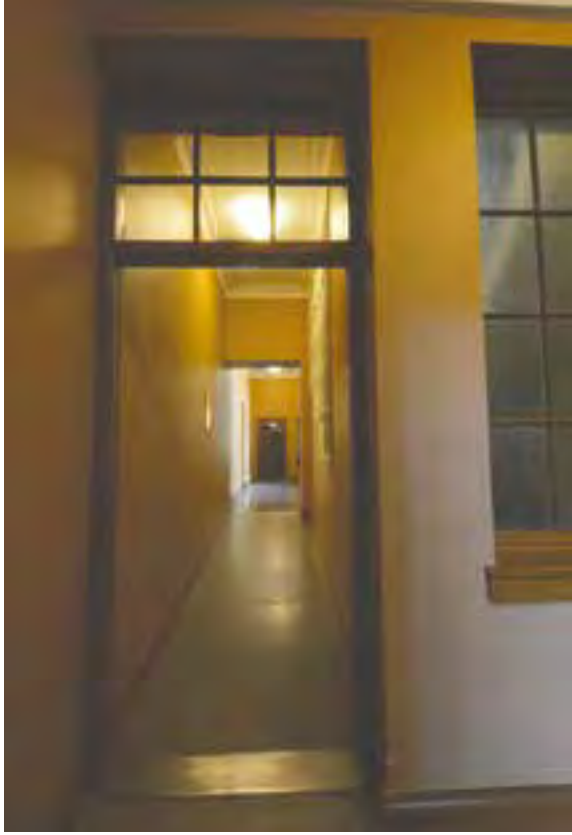




NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 260

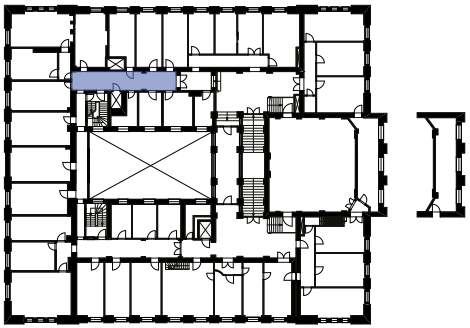



Eldre ventilasjonsrist i messing



Veggsøyle med kapitel og drager, flankert av trekninger



Trekninger i tak, en lavere passasje mot rom 247 korridor, en høyere dør med overlys



Dør til rom 216 kontor, eldre fyllingsdør med ådring, eldre dørvrider, nøkkelskilt og eikenøtthengsler



Rom 260 korridor sett i retning mot Frederiks gate.

VERNEHENSYN

Korridoren forbinder korridorene 217 og 227. Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da er 217 og 260 én lang korridor, med trekninger i taket og elleve dører/passasjer. På tegninger fra 1986 er det fortsatt én korridor, da med ni dører/passasjer.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er korridoren delt i to rom. Dør mot 217 er en nyere, ådret, tofløyet fyllingsdør, med omramming av fyllingspaneler. Dørens omramming har veggsøyler og veggkapitel mot 217, men ikke mot 260. Det ser ut til at den opprinnelige korridoren var flankert av fire par veggsøyler, del av en søylerekke som fortsetter i rom 202 vestibyle, og at døren står i et av disse.

To av dørnisjene mot Universitetshagen er høye, typisk for dør med overlys, disse sees også på tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Det ene overlyset er bevart, den andre nisjen er gjenmurt over dørhøyde, dette kan ha blitt gjort mellom 1914 og 1986; på tegninger fra 1986 finnes ikke denne døren, den ser ut til å være gjenåpnet ved hovedombyggingen i 1994.

Eldre detaljer, slik som trekninger i tak, veggsøyler og veggkapitel, overlys og eldre dører, har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. Trekninger i tak.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker på kapitelene (dekorasjonsmaling). Endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	Tolv dører/passasjer: tre til andre korridorer, åtte til andre rom og én til trapperom. En av dørene er en nyere, tofløyet dør mot rom 217 trapperom. Dører er eikelasert.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing	Ulakkert messing må pusses.
Belysning	Tre plafonder i tak, lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.
Tekniske anlegg	Teknisk skap, ventilasjonssjakt i tidligere sjakt for dyreheis	






NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 261

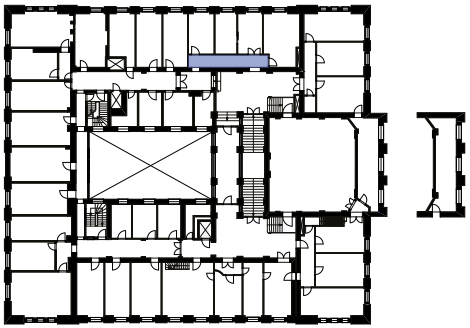



Nyere, saget passasje med skarpe hjørner, mot rom 202 vestibyle. Dører til rom 210 ekspedisjon og 209 kontor



Passasje til rom 202 vestibyle, hjørne mot rom 202



Platekledd lettvegg mot rom 213 kontor



Tofløyet dør mot rom 210 vestibyle



Passasje mellom rommene 217 og 261 korridorer, 217 i forgrunnen, dør inn til rom 212 kontor

VERNEHENSYN

Korridor med rampe; trinnfri forbindelse mellom rom 202 vestibyle og rom 217 korridor. Korridoren sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Før dette er arealet del av en større sal, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 "Kjemisk fysiol undervisningslab", og på tegninger fra 1986 "Fysiologi - kjemi øvelsesrom".

Rampen og høyere gulv i tilstøtende korridor antas å være en tilpasning til de rommene som ligger over mesaninetasjen og dermed har noe høyere gulv enn etasjen for øvrig, slik at en får trinnløs tilgang til hele etasjen. Uvisst om et eventuelt hulrom er benyttet til føringer.

Korridoren har tre nyere fyllingsdører, døren inn til rom 210 har også sidefelt med tilsvarende fyllinger. Det er en nyere, saget passasje med skarpe hjørner, gjennom en forholdsvis tykk vegg, først sett på tegninger fra hovedombyggingen i 1994 og sannsynligvis fra denne, mot rom 217 korridor. Rommet er omfattet av vernet, endringer er søknadspliktige.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Tre nyere, eikelaserte dører til rom 209 og 212 kontorer og 210 ekspedisjon.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.
Gulv	Sommer Linoleum Umbra 3328	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Malt sokkel ved trappetrinn, farge: 7010-Y50R	Vedlikehold av malt trapp skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Tre plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

Fargekodene er hentet fra rom 202 fordi dette romnummeret tidligere omfattet rom 261.






NAVN: **Vestibyle**

FUNKSJON: VESTIBYLE

ROM: 262

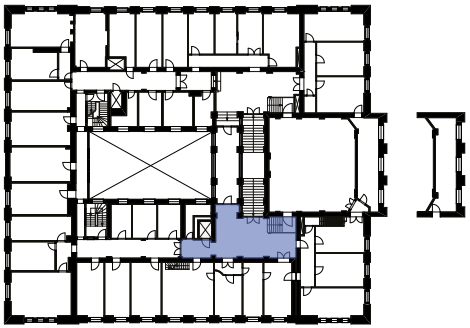



Trapp opp til rom 203 auditorium



Eldre ventilasjonsrist i messing



Trapp opp og dør inn til rom 255 korridor



Tofløyet fyllingsdør med sidefelt i glass og overlys, mot rom 256 trapperom



Rom 262 vestibyle sett i retning mot Frederiks gate

VERNEHENSYN

Vestibyle i andre etasje, har veggsøyler med veggkapiteler og dragere. Det er en trapp til auditoriet, med rekkverk i støpejern og håndlist i tre. Personheis.

Vestibylen sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Vegger mot rom 203 auditorium og 247 korridor sees på opprinnelige tegninger og kan være fra Grosch. Trekninger i tak sees på tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Interiøret for øvrig ser også ut til å være fra da. Rommet ser i stor grad ut til å være uendret siden hovedombyggingen i 1914.

På tegninger fra 1986 ser en at heissjakten (ser ut til å være oppført med sin nåværende plassering, ikke i rom 250 som på tegninger fra hovedombyggingen av 1914) utvides noe, og eldre heisdør mures igjen. Vegg med dør inn til rom 255 korridor finnes ikke på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, se *rom 255*. Tofløyet dør mot rom 242 kontor er blendet av i rom 242.

Rommet har i sin helhet høy verneverdi. Det er viktig å ta vare på eldre bygningsdeler og detaljer i interiøret som dører og eldre overflatebehandlinger.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: Vegg: 2030-Y30R Pilaster: 7010-Y50R Kapitel: Komposisjonsgull er beholdt. Fotlister: Eikelasur er beholdt. Malt sokkel ved trappetrinn: 7010-Y50R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker (dekorasjonsmaling). Endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se *himling.*
Dører	Ti ådrete dører/passasjer til omkringliggende rom, fire er tofløyete. Den tofløyete døren mot trapperommet har omfattende glassomramming.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	Sommer Linoleum Umbra 3328	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Rekkverk i støpejern Eldre ventilasjonsrist i messing Malt sokkel ved trappetrinn: 7010-Y50R Byste av *Bernhard Getz* i nisje etter tidligere heisdør	Smijern innendørs har god motstand mot rust. Se ellers vedlikeholdsråd. Vedlikehold av malt trapp skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. Ulakkert messing må pusses.
Belysning	Tre plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.















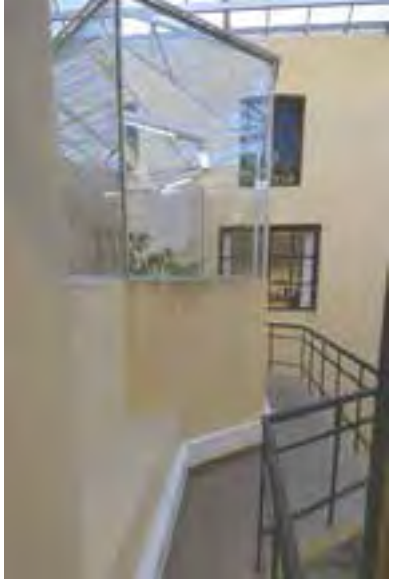





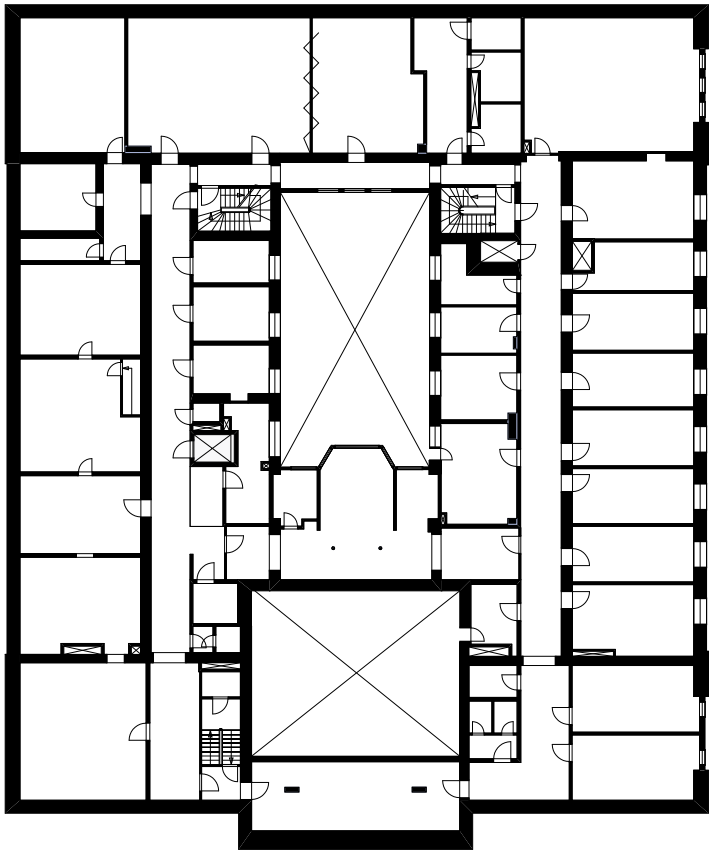

3. etasje
Domus Bibliotheca

Domus Bibliothecas tredje etasje inneholder i hovedsak kontorer, biblioteksrom, et større pauserom og to forholdsvis store møterom, som kan slås sammen.

I bygningen fantes det opprinnelig ikke noen tredje etasje, det store biblioteksrommet med gallerier gikk helt opp til loftet. Ved hovedombyggingen av 1914, da bygningen ble transformert fra biblioteksbygning til å huse tre medisinske institutter, delte Sinding-Larsen opp dette rommet i tre etasjer og utvidet etasjene to vindusfag ut i lysgården.


Mens første og andre etasje har store vinduer i bygningens fasade, har tredje etasje kun mindre vinduer i veggen på fasaden mot Universitetshagen. Isteden har etasjen et anselig antall overlys, som går fra taket, gjennom loftet og ned i tredje etasje og forsyner etasjen med dagslys.

Oppe på utvidelsen av etasjene, under bygningens glasstak og med eget glasstak, ligger operasjonssalen fra Sinding-Larsen, i dag pauserom. Et av biblioteksrommene ser ut til å ha vært bibliotek også under medisinerne og har inventar av høy verneverdi. De fleste av etasjens overflatebehandlinger ser ut til å være fra hovedombygging i 1994.

NAVN: **Bitrapp**

FUNKSJON: TRAPP

ROM: 300

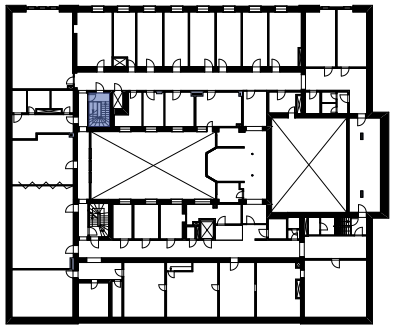



Forankring av rekkverk




Linoleum lagt rundt forankring, med et lite snitt mot trappens kant.



Nyere varevindu for eldre vindu, håndlist



Nyere dør; allerede på avsatsen skiller 3. et. seg klart fra 2. et., der avsatsen har dør med overlys og vindu ved siden av.

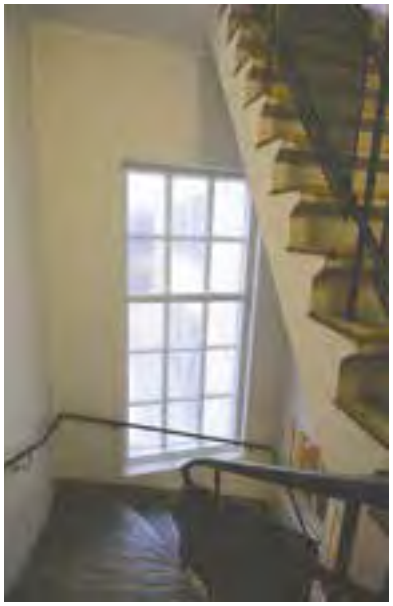

Vindu mot lysgård, mellom tredje og andre etasje


VERNEHENSYN

Bitrapp som går fra kjeller til loft. Trapperommet sees første gang på arkitekt- og ingeniørtegninger fra hovedombyggingen av 1914. Sinding-Larsen beskriver også i byggesøknaden "2 trappe fra kjelder til loft i fløien mot Frederiksgate". På tegningen sees en lettvegg mot dagens rom 351 korridor. Denne finnes i dag. Dør mot rom 302 korridor ser ut til å ha plassering som på tegningene.

På tegninger fra 1986 er dør til rom 302 dobbeltdør (dørblad sees generelt ikke på tegninger fra hovedombyggingen av 1914), døråpning med dagens dørbredde. På tegninger fra 1994 er rommet som i dag. Overflater ser ut til å være fra da.

Det er på avsatsen til tredje etasje to nyere fyllingsdører, en av dem med antatt nyere overlys, mot rom 351 korridor. Mot lysgård er det et større, sprossedelt eldre vindu med opprinnelig trådglass, mellom andre og tredje etasje. Mot trapperommet er det nyere varevindu, med to glassfelt og en tverrpost. Glasset ser ut til å være brannglass A30, fra hovedombyggingen i 1994 (endringsmelding Statsbygg).

Trapperommet er godt bevart fra Sinding-Larsens hovedombygging av 1914, rekkverk er sannsynligvis fra denne ombyggingen og viktig å bevare. Eldre vinduer, inkludert eldre glass, har også høy verneverdi.

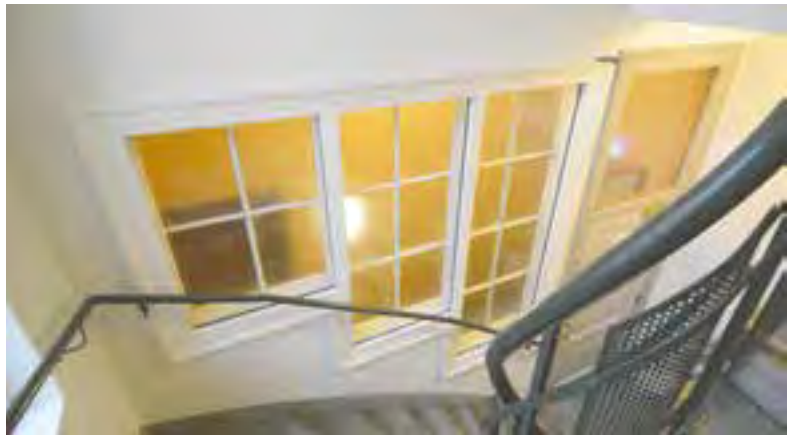

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekoder: vegg: 1005-G80Y, gerikter og sokler: 4005-G80Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To nyere fyllingsdører, en av dem med overlys. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekoder: dører: 3005-G80Y, malt sokkel og gerikter: 4005-G80Y	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.
Varevinduer	Nyere varevinduer, nok med A30 brannglass, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 4005-G80Y oppgitt i FDV fra 1994, men er i dag malt i en hvit nyanse.	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm, Fargekode opptrinn: 4005-G80Y	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Trapp med rekkverk, fargekode rekkverk: 7010-G10Y, malt med Fenom, Fenomix eller Bengalakk. Håndlist på vegg skiller seg noe fra rekkverk og kan være nyere, men håndlist montert på vegg og rekkverk forankret i gulv er sammenføyet i loftsetasjen, hvilket taler imot aldersforskjell.	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	En plafond i tak	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Bitrapp**

FUNKSJON: TRAPP

ROM: 301

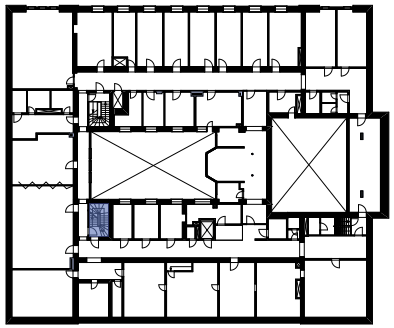

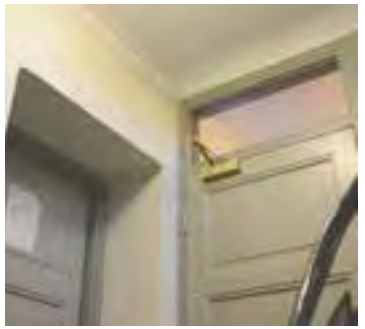

Eldre, massiv vegg, nyere lettvegg



Vindu mot korridor, med eldre trådglass og nyere varevindu



Trapp videre opp mot loft er bratt, og starter nær dør inn mot 356.



Nyere, malte hengsler



Nyere dørvrider



Nyere varevindu mot trapperom

VERNEHENSYN

Bitrapp som går fra kjeller til loft. Trapperommet sees først på arkitekt- og ingeniørtegninger fra hovedombyggingen av 1914. Sinding-Larsen beskriver også i byggesøknaden "2 trappe fra kjelder til loft i fløien mot Frederiksgate". Trappen fremstår noe ulikt på arkitekt- og ingeniørtegningene. Ingeniørenes tegninger går mer i detalj og viser trapp lik dagens situasjon.


På tegninger fra 1986 er dør til rom 330 dobbeltdør (dørblad sees generelt ikke på tegninger fra hovedombyggingen av 1914), døråpning med dagens dørbredde. Det er på avsatsen til tredje etasje et eldre, sprossedelt vindu og en nyere fyllingsdør mot rom 330 korridor. Vinduet har eldre trådglass mot tredje etasje, og nyere varevindu med ett større glassfelt mot trapperommet. Dette ser ut til å være brannglass A30 fra hovedombyggingen i 1994 (endringsmelding Statsbygg).

Situasjonen i dag sees på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, overflatebehandling ser ut til å være fra da. Vinduet sees ikke på 2015-tegningene, dette er en feil i tegningen. Trapperommet er godt bevart fra Sinding-Larsens hovedombygging i 1914, trapp med rekkverk er sannsynligvis fra denne ombyggingen og viktig å bevare. Eldre vinduer, inkludert eldre glass, har også høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekoder: vegg: 1005-G80Y, gerikter og sokler: 4005-G80Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør, malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekoder: dører: 3005-G80Y, malt sokkel og gerikter: 4005-G80Y	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.
Varevinduer	Et nyere varevindu, nok med A30 brannglass, malt med samme malingstype som dørene. Fargekode 4005-G80Y oppgitt i FDV fra 1994, men er i dag malt i en hvit nyanse.	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm, fargekode opptrinn: 4005-G80Y	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Trapp med rekkverk, fargekode rekkverk: 7010-G10Y, malt med Fenom, Fenomix eller Bengalakk. Håndlist på vegg skiller seg noe fra rekkverk og kan være nyere, men håndlist montert på vegg og rekkverk forankret i gulv er sammenføyet i loftsetasjen, hvilket taler imot aldersforskjell.	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	En plafond i tak	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.




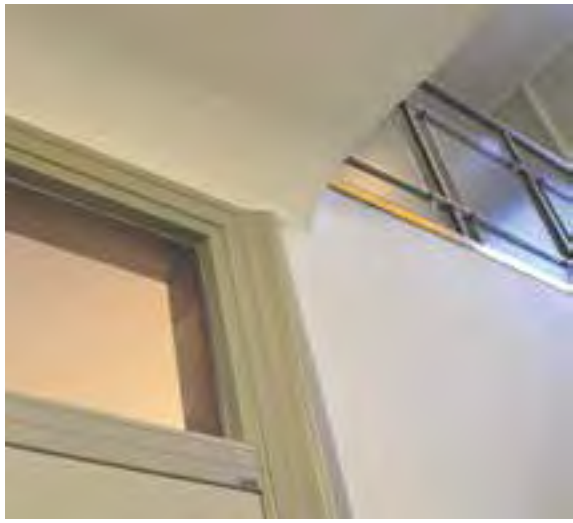


NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 302

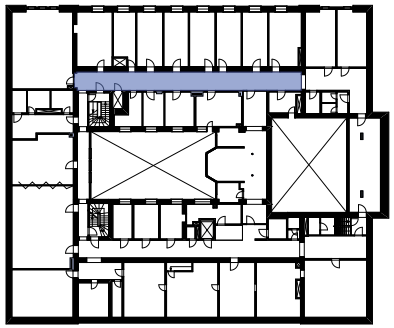



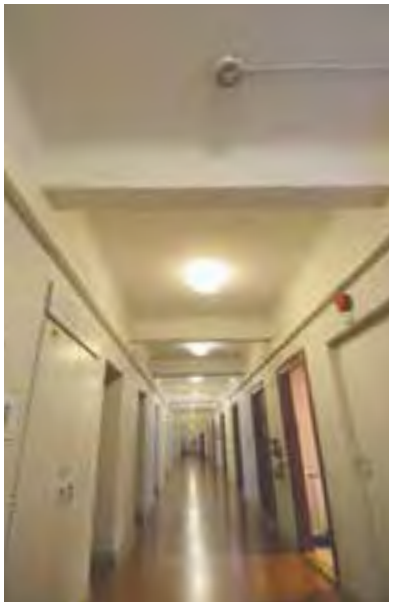



Himling med plafond, overlys og bjelke



Dør til sjakt, tidligere dyreheis



Sjakt, tidligere dyreheis

Betjeningspanel for dyreheis

Rom 302 korridor sett fra rom 321 kontor.

VERNEHENSYN

Korridor som forbinder korridorene 350, 351 og 353. Korridoren er langstrakt, den har tverrgående bjelker i himling (smal smal bred smal bred smal smal), som gir rommet rytme. I himlingen er det to overlys. Langveggen nærmest Universitetshagen er tykkere enn den andre langveggen. Dette gjør at dørene mot Universitetshagen står inne i dype nisjer, mens dørene på motsatt side i større grad er i vegglivet.

En tidligere dyreheis er nå gjort om til ventilasjonssjakt, men betjeningspanelet står igjen.

Det er viktig å ta vare på eldre detaljer, slik som overlys med glass og betjeningspanel for tidligere heis.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. Det ser ut til at overgang mellom vegg- og himlingsmaling er under kabelkanalene.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 1002R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Tretten dører til tilstøtende rom. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys	Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting av varevindu er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Betjeningspanel for tidligere dyreheis, mellom rommene 319 og 300.	Har høy verneverdi, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Åtte plafonder i himling	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.
Tekniske anlegg	Eldre heissjakt (dyreheis) gjort om til ventilasjonssjakt. Denne ser ut til å ha en nyere dør. Betjeningspanel er bevart, “Hit” og “Ned” er lesbart. Det er to tekniske skap.	






NAVN: WC

FUNKSJON: WC

ROM: 303

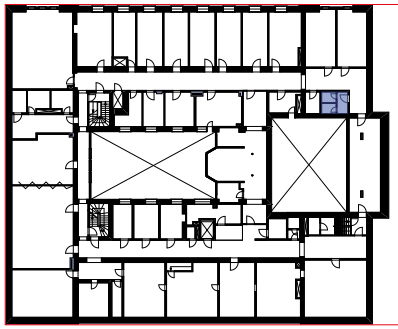







Hengsel med eikenøttknopp



Plafond i tak



Fliser på vegg, flisefelt avsluttes noe før himling

Rom 303B

Rom 303

VERNEHENSYN

Rommet har tre eldre fyllingsdører, hver med tre fyllinger, eldre dørhåndtak og hengsler, inn til wc og dusj. Det er beige fliser på gulv og hvite på vegg, disse stopper noe under takhøyde, ca. ved døråpnings høyder (ligner maling i gang utenfor).

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet som i dag utgjør rommene 303 og 304, et større rom; “Bad”. På tegninger fra 1986 er rommet delt opp i to rom, “Rengj.” og “Bad”.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rom 303 som i dag. Overflater ser ut til å være fra denne hovedombyggingen. Endringsliste fra arkitekt Ola Natvig 1993 oppgir at innvendige, buete hjørner er hugget i dette rommet, antatt for å lette/muliggjøre flislegging.

I dette rommet er det særlig viktig å ta vare på de gamle fyllingsdørene.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 maling, fargekode 0500. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er motstridende informasjon fra FDV. Kan være pga våtrom.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	150/150 mm hvit, glasert veggflis. Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode veggfarge over flisefelt: 0500	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Tre eldre fyllingsdører, malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Fast inventar	Sanitærporselen; wc og servant	Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	Tre plafonder i tak, lysstoffrørarmatur ved servant	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Bøttekott**

FUNKSJON: BØTTEKOTT

ROM: 304

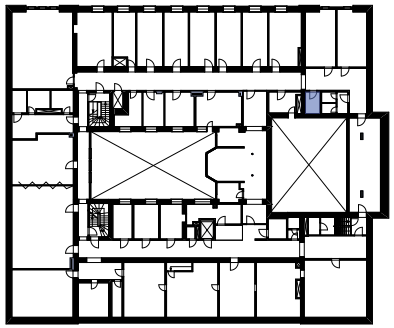




Vannrør/innkassing i hjørne



Eldre hengsler



Veggene ser ut til å være behandlet med akridering/strukturmaling eller lignenede.

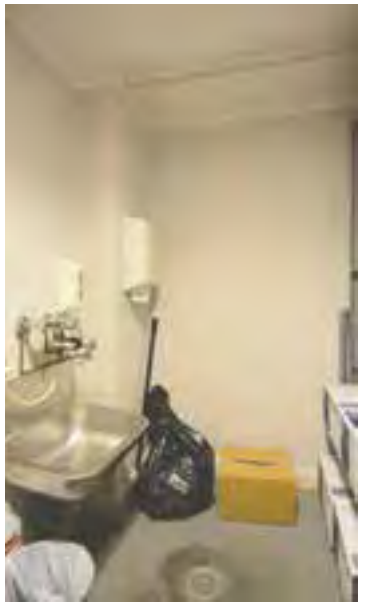

Utslagsvask, sluk i gulv.



Eldre dør

VERNEHENSYN

Bøttekott, med utslagsvask og eldre fyllingsdør med tre fyllinger. Døren har én nyere fylling, øverste. Dette er gjort slik at en kan se forskjell (plate), kan hende var denne i glass tidligere. Døren har opprinnelig vrider og hengsler.

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet som i dag utgjør rommene 303 og 304, et større rom; "Bad". På tegninger fra 1986 er rommet delt opp i to rom; "Rengj." og "Bad", og rom 304 fremstår som i dag. Overflater ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1994.

I dette rommet er det særlig viktig å ta vare på den gamle fyllingsdøren.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 1002R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre dør Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	ALTRO SAFETY Classic Pewter Grey, 2,5 mm	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Utslagsvask	Bør repareres umiddelbart ved svekket funksjonalitet, slik at en minsker risiko for vannskader. Tiltak som medfører boring i vegg, er søknadspliktige.
Belysning	En lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Garderobe**

FUNKSJON: GARDEROBE

ROM: 305

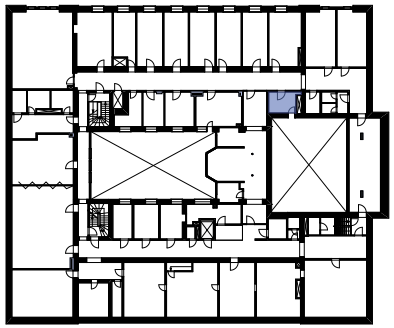







Dør med bolt på innside



Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Mindre, teknisk panel på vegg, ved antatt teknisk dør

Eldre dør

Teknisk sjakt langs nesten hele veggen mot rom 304

VERNEHENSYN


Rommet er betegnet garderobe, men ser ut til å fungere som kontor og har skilt med tittel "the batcave". Rommet har ikke vindu. Døren er en eldre fyllingsdør med opprinnelige hengsler og dørvrider. Det er en mindre ståldør på veggen, like oppunder himlingen. Dette kan være dør inn til overlys auditorium, men denne har ikke blitt inspisert. Omtales i endringsliste fra arkitekt Ola Natvig 1993: "Stål inspeksjonsluke beskrevet i rom 347, skal isteden monteres i rom 305".


Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Det har da samme størrelse som i dag, men har to dører, en i veggen nærmest lysgården, i tillegg til dør mot korridor.

På tegninger fra 1986 ser rommet ut som i dag, med en dør og en teknisk sjakt langs nesten hele veggen mot rom 304. Denne sees i rommet også i dag. I dette rommet er det særlig viktig å ta vare på den gamle fyllingsdøren.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er motstridende informasjon fra FDV.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.
Tekniske anlegg	Antatt teknisk dør høyt på vegg, kan være til overlys for rom 203 auditorium. Lite panel ved denne døren	

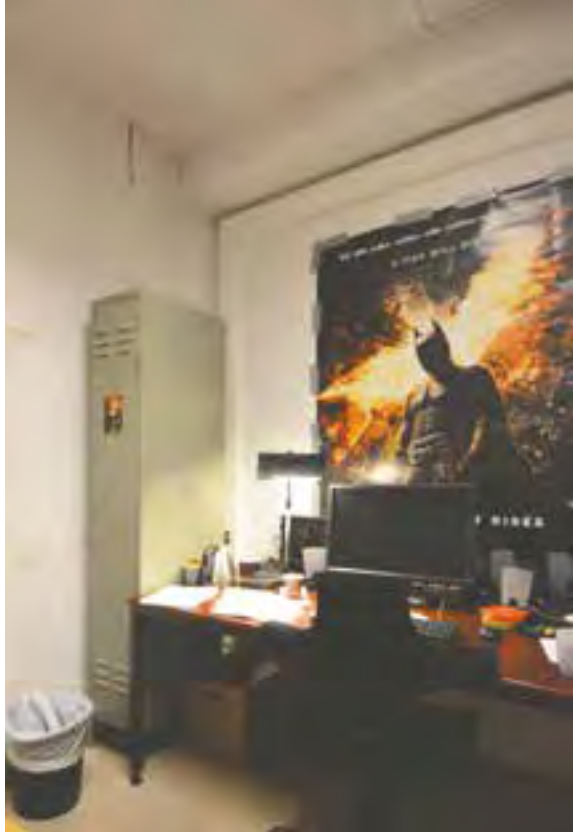


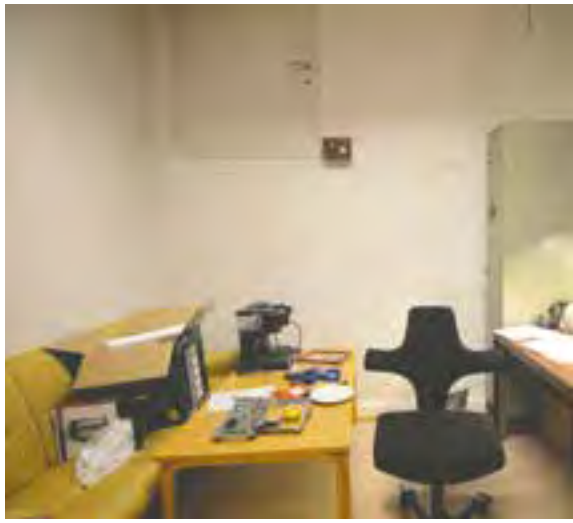

NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 306

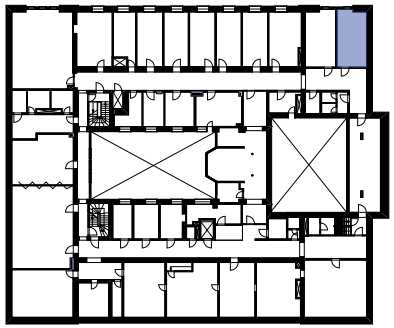







Dørvrider tilsvarende modell nr. 6 fra A/S De Forenede Norske Laase- og Beslagsfabriker, Kristiania



Eldre dråpehengsler



Vindusrekke (øverst) med opprinnelig tre vinduer, ett av dem er nå gjenmurt.

Rommet sett fra vindu mot Universitetshagen. Overlys i taket

Vindu mot Universitetshagen

VERNEHENSYN

Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da er arealet som i dag utgjør rommene 306 og 307, ett større rom; "Respirationsrum for mennesker", med tre vinduer på rekke.

På tegninger fra 1986 er rommet delt opp, som i dag, i to rom, betegnet "Dyrestall". Hvert av rommene har ett vindu, det tredje er murt igjen. Dette sees også i bygningens fasade i dag.

Eldre dør, vindu og overlys har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 0500 på overlys.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre, rødmalt fyllingsdør med vrider tilsvarende modell nr. 6 fra A/S De Forenede Norske Laase- og Beslagsfabriker, Kristiania. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer/ overlys	Eldre varevindu og overlys, sprossedelt med seks ruter og ruglete glass. En av rutene har en vrider og kan åpnes. Lite vindu i vegg med to glassflater på ytter- og varevindu. Vinduet sitter i nisje i vegg. Sprossene er malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	Tre større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: Kontor

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 307

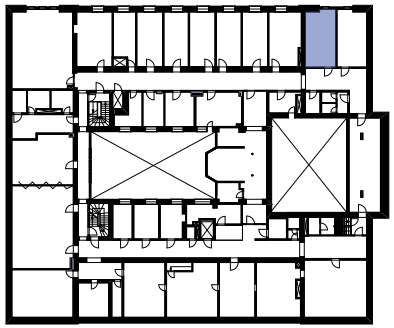

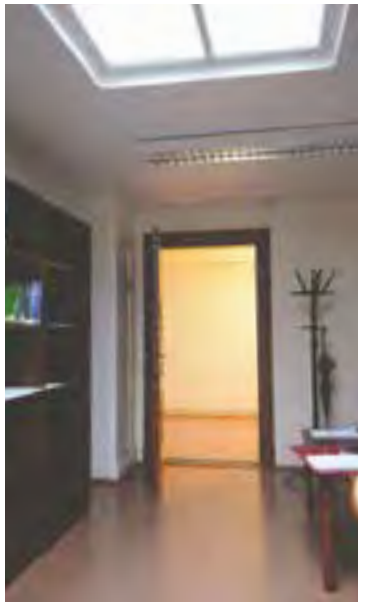





Eldre overlys med ruglet glass og improvisert vrider



Eldre dråpehengsler



Eldre dørvrider

Dør mot rom 350 korridor

Vindu mot Universitetshagen

VERNEHENSYN

Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da er arealet som i dag utgjør rommene 306 og 307, ett større rom; "Respirationsrum for mennesker", med tre vinduer på rekke. Rommet har på tegningen en dør mot naborom (dagens rom 308), som ikke sees i dag.

På tegninger fra 1986 er rommet delt opp, som i dag, i to rom, betegnet "Dyrestall". Hvert av rommene har ett vindu, det tredje er murt igjen. Dette sees også i bygningens fasade i dag, se rom 306. I dette rommet har særlig dør, vindu og overlys høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 0500 på overlys.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre, rødmalt fyllingsdør med opprinnelige hengsler og vrider. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer/ overlys	Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter. Dette har ruglete glass. En av rutene skulle hatt en vrider, og kan åpnes. Lite vindu i vegg med to glassflater på ytter- og varevindu. Vinduet sitter i nisje i vegg. Eldre varevindu og overlys, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 308

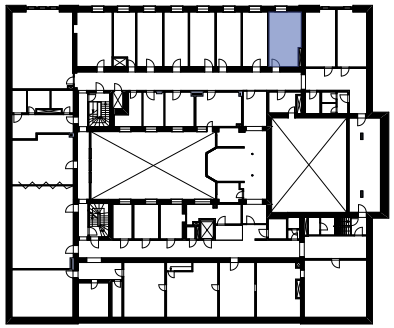



Rommet sett fra vindu mot Universitetshagen, mot dør til rom 302 korridor.



Eldre varevinduer i nisje



Eldre varevinduer i nisje



Buet himling

VERNEHENSYN

Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da "Gasanalytisk laboratorium". Rommet er gjenkjennelig i forhold til dagens situasjon, men har på tegningen dører til naborom i tillegg til dør mot korridor.

På tegninger fra 1986 fremstår rommet som i dag, med én dør, til korridor, og en teknisk sjakt langs deler av vegg mot rom 307. Rommet ser ut til å være uforandret på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, overflater ser ut til å være fra denne.

Eldre dør, vindu og overlys har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset, krum himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 0500 på overlys.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger (buet i overkant) og malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre, rødmalt fyllingsdør med opprinnelige hengsler og vrider. Øverste fylling er i nyere platemateriale, kan ha vært glass tidligere. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer/ overlys	Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter. Dette har ruglete glass. Lite vindu i vegg med tre glassflater på ytter- og varevindu. Vinduet sitter i nisje i vegg. Eldre varevindu og overlys, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	Det er en liten nivåforskjell mellom rommets gulv og korridoren. DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	Fire fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 309

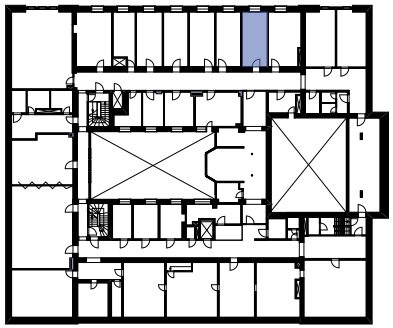



Rom 309 sett fra vegg mot korridor



Nyere varevindu



Dobbel dør mot korridor, begge dørblad er nyere.



Dobbel dør mot korridor, begge dørblad er nyere.

VERNEHENSYN

Kontoret har dobbel dør, satt inn som et lydisoleringstiltak (rommet har tidligere vært brukt som professorkontor). Rommet sees først på tegninger fra hoved-ombyggingen av 1914, da arealet som i dag utgjør rommene 309 og 310, er ett rom med to vinduer og tre dører, til korridor og naborom, betegnet "Respirationsrum for dyr".

På tegninger fra 1986 er 'Respirationsrummet' oppdelt, som i dag, men er igjen delt i to rom: "Forrom" og "Operasjonsrom". På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag. Overflater antas å være fra denne hoved-ombyggingen.

Verneverdiene i dette rommet knytter seg særlig til overlysvinduet.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset, krum himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 0500 på overlys.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger (buet i overkant) og malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Nyere, dobbel fyllingsdør med tetningslister av gummi og messingvridere. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS
Varevinduer/ overlys	To overlys, sprossedelt, med seks og tolv ruter, og ruglet glass. Mindre vindu i nisje i vegg, med tre glassflater på ytter- og varevindu. Vinduene er malt i fargekode 0500.	Eldre overlys har høy verneverdi. Nyere varevindu har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 310

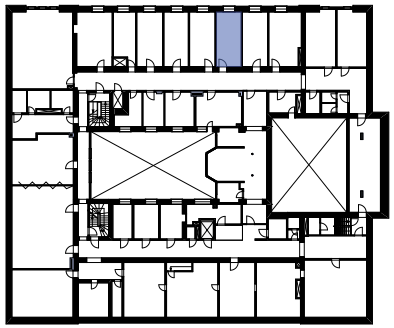

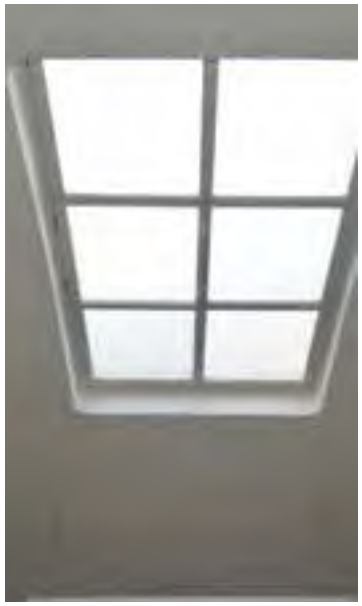





Vindu i vegg mot Universitetshagen



Dør med øverste fylling utført i nyere platemateriale



Eldre dørvrider og nøkkelskilt

Overlys

Rommet sett fra vegg mot Universitetshagen

VERNEHENSYN

Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da arealet som i dag utgjør rommene 309 og 310, er ett rom med to vinduer og tre dører, til korridor og naborom. Rommet er betegnet "Respirationsrum for dyr".

På tegninger fra 1986 er 'Respirationsrummet' oppdelt og fremstår som i dag. Det er betegnet "Dyrestall". På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet uforandret. Overflater antas å være fra denne hovedombyggingen.

Eldre dør, varevindu og overlys har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 0500 på overlys.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinnelig hengsler og vrider. Øverste fylling er i nyere platemateriale, kan ha vært glass tidligere. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer/ overlys	Ett overlys, sprossedelt, med seks ruter og ruglet glass. Lite, eldre vindu mot Universitetshagen i nisje i vegg, med tre glassflater på ytter- og varevindu. Eldre varevindu og overlys, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**


FUNKSJON: KONTOR

ROM: 311

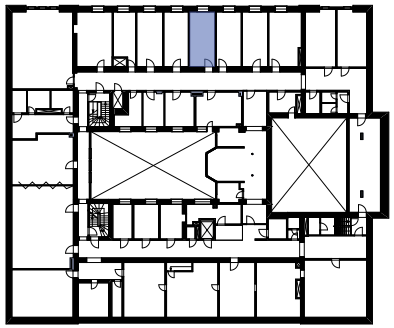





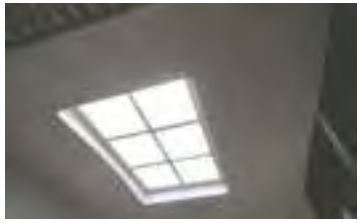

Eldre overlys med seks ruter



Opprinnelige dråpehengsler



Eldre dørvrider

Eldre dør mot korridor


Rom 311 sett fra vegg mot Universitetshagen

VERNEHENSYN


Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da betegnet "Hundestald", med ett vindu mot Universitetshagen, og tre dører, midtstilt på vegg mot korridor og mot begge naborom.

På tegninger fra 1986 er rommet betegnet "Dyrestall" og har døren plassert i hjørne mot 310, som i dag. På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet uforandret. Overflater antas å være fra denne hovedombyggingen.

Eldre dør, varevindu og overlys har høy verneverdi.

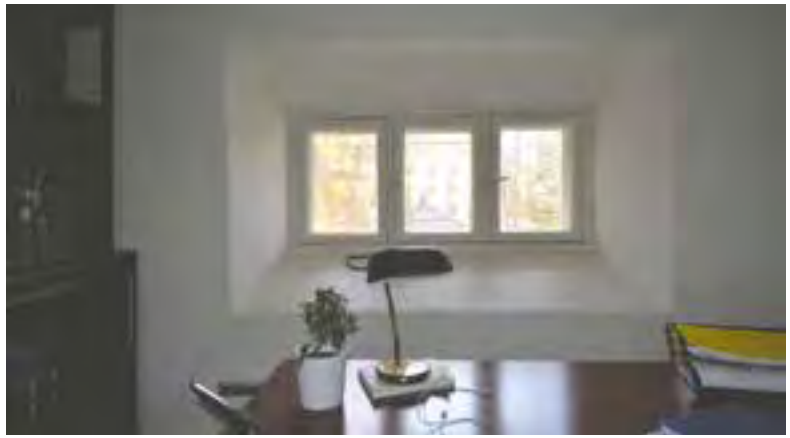

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset, krum himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 0500 på overlys.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Pussete vegger, buet i overkant og malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinnelig dørvrider og hengsler. Øverste fylling er i nyere platemateriale, kan ha vært glass tidligere. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer/ overlys	Ett overlys, sprossedelt, med seks ruter. Dette har ruglet glass. Lite, eldre vindu mot Universitetshagen i nisje i vegg, med tre glassflater på ytter- og varevindu. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

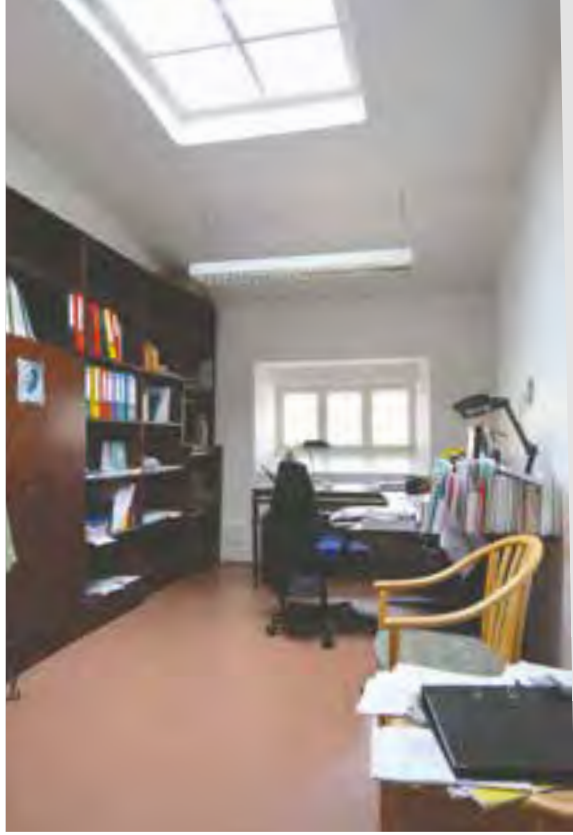




NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 312

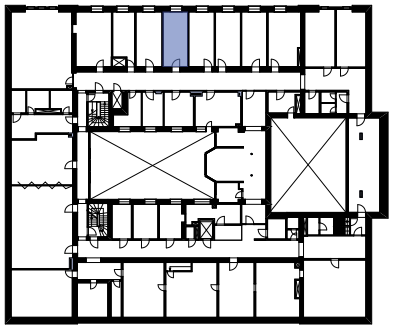



Rommet sett mot korridor.



Detalj av vegg



Vindu mot Universitetshagen



Eldre dørvrider

VERNEHENSYN

Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da betegnet "Hundestald", med ett vindu mot Universitetshagen og tre dører, midtstilt på vegg mot korridor og mot begge naborom. Rommet er noe smalere på tegningen enn dagens rom 312. På tegninger fra 1986 er rommet betegnet "Akvarium", men ser ellers ut til å være uforandret.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, med en dør mot korridor. Overflater antas å være fra denne hovedombyggingen.

Eldre dør, varevindu og overlys har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset, krum himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 0500 på overlys.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger (buet i overkant) og malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinnelig dørvrider og hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer/ overlys	Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter, en rute kan åpnes. Dette har ruglet glass. Lite, eldre vindu mot Universitetshagen i nisje i vegg, med tre glassflater på ytter- og varevindu. Varevinduet består av to fag, et av disse sprossedelt. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 313

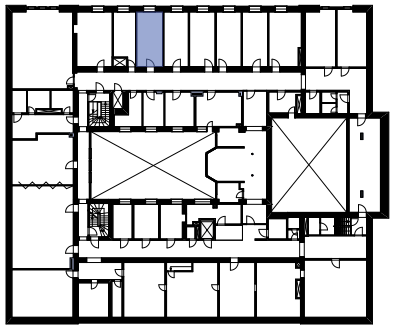








Overlys

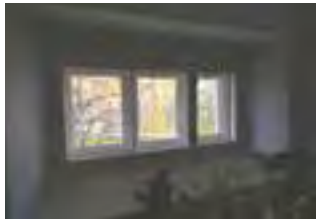

Vindu mot Universitetshagen



Eldre dørvrider, nyere nøkkelskilt

Dør mot korridor


Rom 313 sett fra vegg mot Universitetshagen

VERNEHENSYN

Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da betegnet "Stald for kaniner, rotter og marsvin", med ett vindu mot Universitetshagen og tre dører, mot korridor og mot begge naborom. Rommet er noe bredere på tegningen enn dagens rom 313. På tegninger fra 1986 er rommet betegnet "Dyrestall", men ser ellers ut til å være uforandret.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, med en dør mot korridor. Overflater antas å være fra denne hovedombyggingen.

Eldre dør, varevindu og overlys har høy verneverdi.

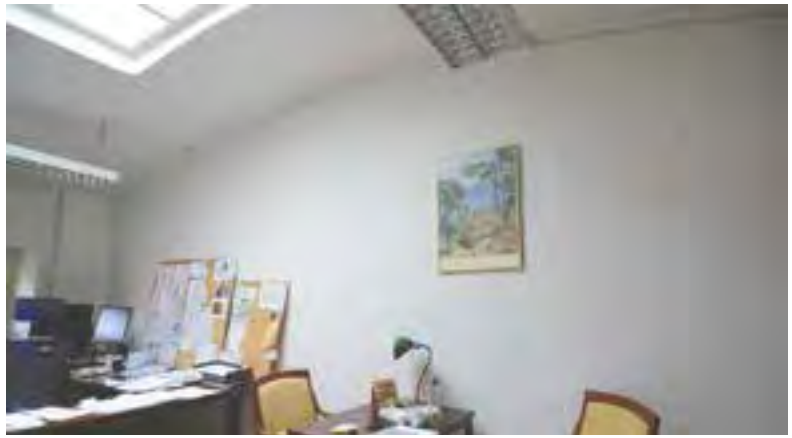

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset, krum himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 0500 på overlys.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger (buet i overkant) og malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinnelig dørvrider og hengsler. Øverste fylling er i nyere platemateriale, kan ha vært glass tidligere. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer/ overlys	Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter. Dette har ruglet glass. Lite, eldre vindu mot Universitetshagen i nisje i vegg, med tre glassflater på ytter- og varevindu. Varevinduet består av to fag, et av disse sprossedelt. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 314

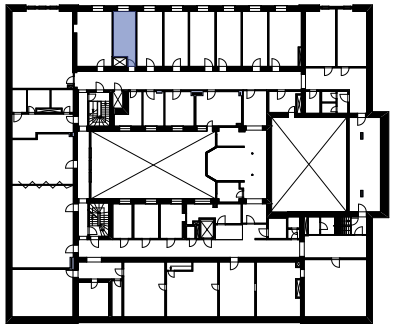



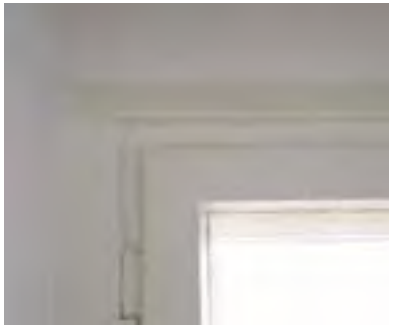

Detalj vindusinnsetting



Eldre dråpehengsler




Nyere lås i eldre dør



Eldre dørvrider og nøkkelskilt

Rommet sett fra vegg mot Universitetshagen.

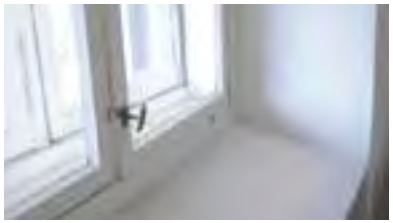

Eldre varevindu i vegg

VERNEHENSYN

Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da betegnet "Stald for store dyr", med ett vindu mot Universitetshagen og to dører, mot begge naborom. Rommet har noe annerledes form på tegningen enn dagens rom 314; veggen mot korridor er en dypere, teknisk sjakt.

På tegninger fra 1986 er rommet betegnet "Dyrestall" og har fått dør til korridor. Det ser ut til å ha form som dagens rom, men har tre dører. På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, med én dør, mot korridor. Overflater antas å være fra denne hovedombyggingen.

Eldre dør, varevindu og overlys har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset, krum himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 0500 på overlys.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger (buet i overkant) og malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinnelig dørvrider og hengsler. Øverste fylling er i nyere platemateriale, kan ha vært glass tidligere. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer/ overlys	Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter, en kan åpnes. Overlyset har ruglet glass. Lite, eldre vindu mot Universitetshagen i nisje i vegg, med tre glassflater på ytter- og varevindu. Varevinduet består av to fag, ett av disse sprossedelt. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To større lysstoffrørarmaturer i himling	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 315

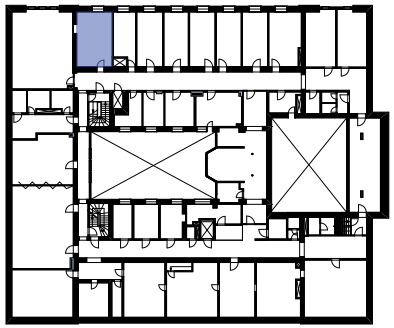



Nyere hengsel



Eldre dørvrider



Materialer og farger



Rommet sett fra veggen mot Universitets-hagen.



Veggen mot rom 314, med buet overkant og krummet himling

VERNEHENSYN


Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da bestående av tre rom, to med betegnelsene “Akvarium” og “Staldred”, med et vindu mot Universitetshagen og fire dører, to mot korridor og to mot naborom. På tegninger fra 1986 er det ett rom, betegnet “Redskapsrom”, med to dører, til korridor og et naborom.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, med én dør, mot korridor. Overflater antas å være fra da. Ifølge tegninger 1986-2015 skal det være en nisje etter tidligere dør mot naborom 321, der det i dag står en bokhylle. Eldre dør og overlys har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset, krum himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 0500 på overlys.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger (buet i overkant) og malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinnelig dørvrider og nyere hengsler. Øverste fylling er i nyere platemateriale, kan ha vært glass tidligere. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer/ overlys	Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter, en kan åpnes. Overlyset har ruglet glass. Lite vindu mot Universitetshagen i nisje i vegg, med tre glassflater på ytter- og varevindu. Varevinduet består av to fag, ett av disse er sprossedelt. Varevinduet fremstår som forholdsvis nyere. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre overlys har høy verneverdi. Antatt nyere varevindu har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	Fire fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.




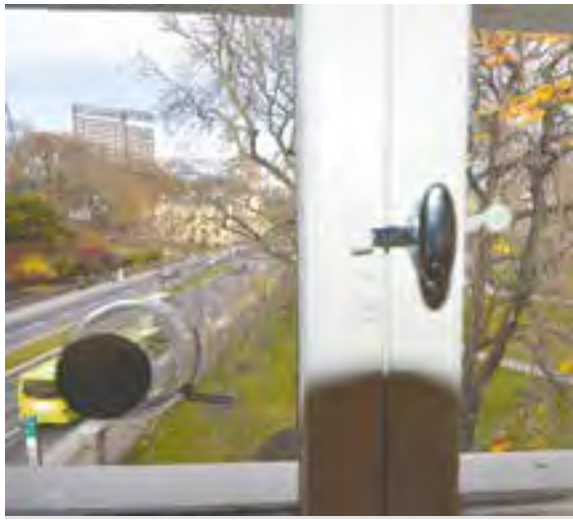

NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 316

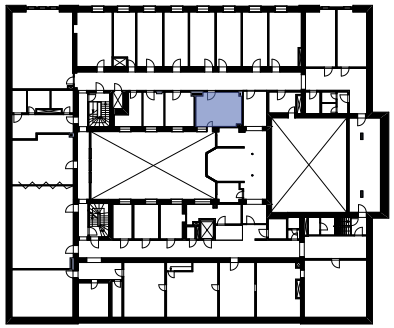





Eldre ventilasjonsrist i messing



Balkongdør med eldre dørvrider og nøkkelskilt



Overlys med luke som kan åpnes

Rom 316 sett fra dør mot korridor.

VERNEHENSYN

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 ligger det på samme sted en rekke "Forsøksrum", men dagens rom 316 trer ikke tydelig fram. På tegninger fra 1986 sees rommet, "Respirasjonsrom", tydelig, men med to dører mot naborom, dører som ikke finnes i bygningen i dag.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, med én dør, mot korridor. Overflater antas å være fra da. Eldre dør, vindu og overlys har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. Halvblank maling 0500	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Pussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinnelige hengsler og vrider. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R. Kombinert med vinduet er det en smal dør ut på en tilsvarende smal balkong, på utsiden av rom 337. Balkongdøren er en eldre fyllingsdør med glassfelt og opprinnelig vrider og hengsler.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer/ overlys	Det er ett eldre overlys, sprossedelt, med seks ruter, en av disse er en åpningsluke. Vinduet har ruglete glass. Sprossedelt eldre vindu i vegg mot lysgård. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing	Ulakkert messing må pusses.
Belysning	Fire større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR


ROM: 317

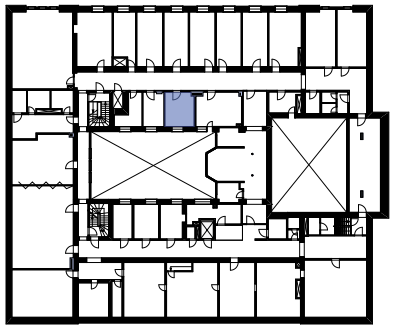




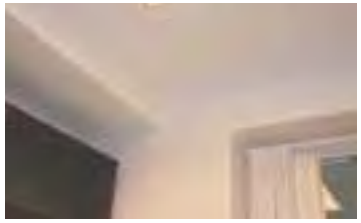

Delvis synlig bjelke i himling

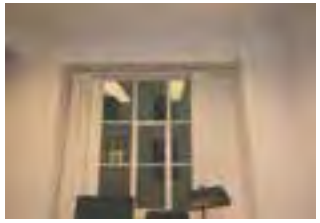

Eldre varevindu mot lysgård

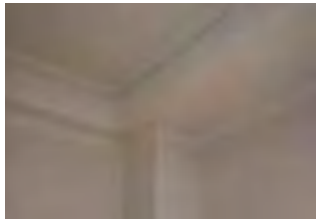

Delvis synlig bjelke i himling

Dør mot korridor

VERNEHENSYN

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 ligger det på samme sted et "Forsøksrum", med tre dører/passasjer; mot korridor og naborom. På tegninger fra 1986 er tre rom slått sammen til ett større "Respirasjonsrom", med to dører; mot korridor, omtrent der dagens dør er, og mot naborom 316. Døren til 316 finnes ikke i bygningen i dag.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, igjen som et mindre rom, med én dør, mot korridor. Overflater antas å være fra da. Eldre dør og vindu har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinnelige hengsler og vrider. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Det er et sprossedelt, eldre vindu mot lysgård. Vinduet har en lufteluke over to ruter. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**


FUNKSJON: KONTOR

ROM: 318

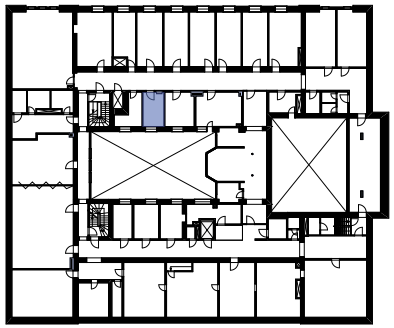





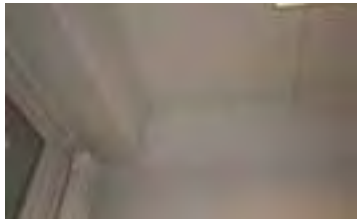

Vinduets overkarm



Eldre dørvrider



Eldre hengsel med eikenøttknopp

Rom 318 sett fra vegg mot lysgård.

Eldre dør

VERNEHENSYN

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 ligger det på samme sted et "Forsøksrum", med tre dører/passasjer; mot korridor og naborom. På tegninger fra 1986 er tre rom slått sammen til ett større "Respirasjonsrom", med to dører; mot korridor, omtrent der dagens dør er, og mot naborom 317. Døren til 317 finnes ikke i bygningen i dag.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, igjen som et mindre rom, med én dør, mot korridor. Overflater antas å være fra da. Eldre dør og vindu har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinnelige hengsler og vrider. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Det er et sprossedelt, eldre vindu mot lysgård. Vinduet har en lufteluke over to ruter. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kopirom**

FUNKSJON: KOPIROM

ROM: 319

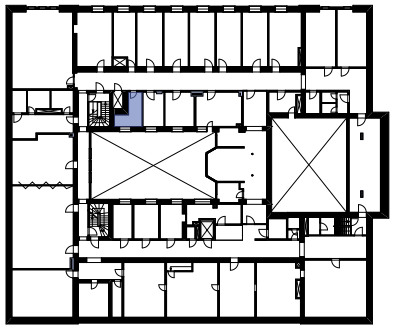







Detalj åpningsluke i varevindu



Bjelke i himling



Mye struktur i malingen

Rom 319, ved vinduet

Varevindu, mørkere farge mot lysgård

VERNEHENSYN

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 ligger det på samme sted et "Foder-rum", med to dører/passasjer; mot korridor og naborom, tilsvarende dagens 318. På tegninger fra 1986 er tre rom slått sammen til ett større "Respirasjonsrom", med to dører; mot korridor, omtrent der dagens dør er, og mot naborom 318. Døren til 318 finnes ikke i bygningen i dag.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, igjen som et mindre rom, med én dør, mot korridor. Overflater antas å være fra da. Eldre dør og vindu har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Veggfarge: 2010-Y70R Fotlister: 2010-Y70R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinnelige hengsler og vrider. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Det er et sprossedelt, eldre vindu mot lysgård. Vinduet har en lufteluke over to ruter. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 320

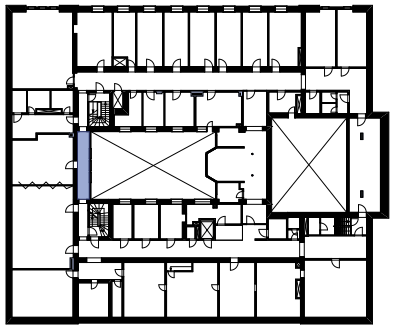

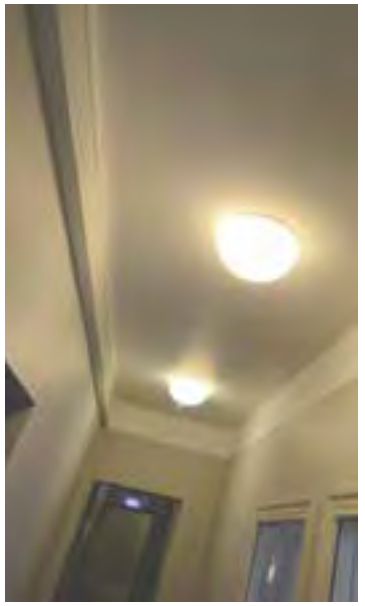






Panelovn under vindu



Glass med struktur

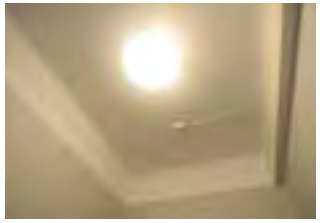

Himlingsfargen er trukket noe ned på vegg.


Plafonder i tak

Korridor 320 sett fra korridor 356.

VERNEHENSYN


Korridoren sees på tegningene fra hovedombyggingen av 1914, men ikke med samme beliggenhet på alle tegningene; på plantegning er det en korridor, men den ligger lenger inne, på snittet sees den som i dag, med andre og tredje etasjes korridorer hvilende som svalganger på de greske søylene i lesesalen, riktignok med fem vinduer, ikke tre. Det ser ut til at korridoren ble oppført i 1914.

På tegninger fra 1986 sees den i plantegning og fremstår som i dag. Det er ingen endringer i forhold til tegninger fra hovedombyggingen i 1994, eller 2015. Eldre dør og eldre vinduer har høy verneverdi.

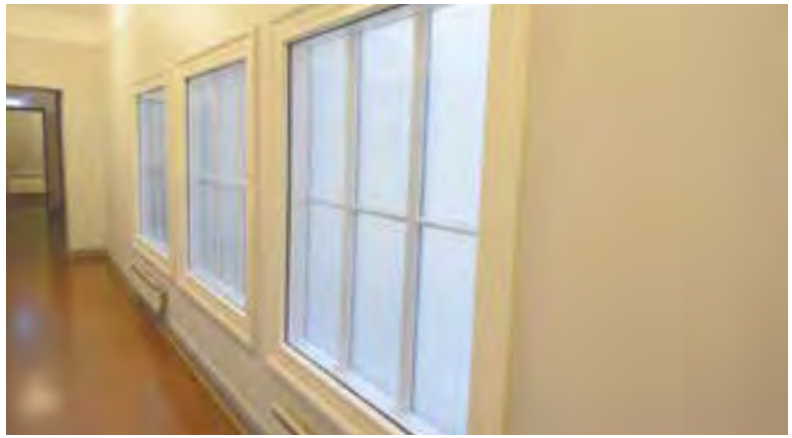

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 1002R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med opprinnelig vrider og hengsler til rom 325 møterom. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Tre sprossedelte, eldre vinduer med nyere varevinduer inn mot korridor, to passasjer til korridorene 351 og 356. Vinduer mot lysgård har eldre glass med en struktur. Mot korridor er det nyere varevindu med nyere glass, antatt A30 brannglass, da dette er brukt i lignende varevinduer i bygningen. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Nyere varevindu har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	Tre plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.




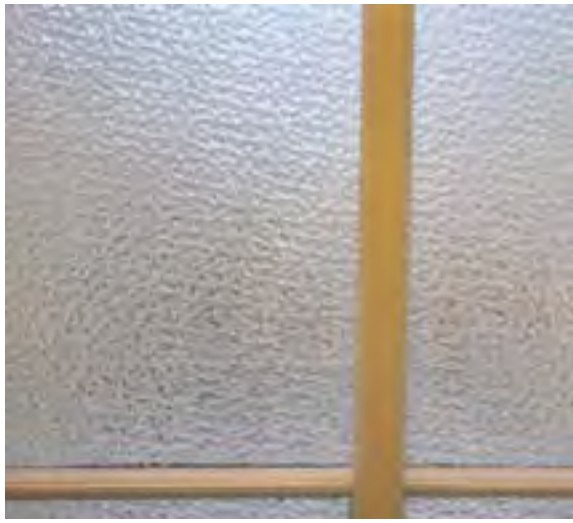

NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR, STUDIEROM

ROM: 321

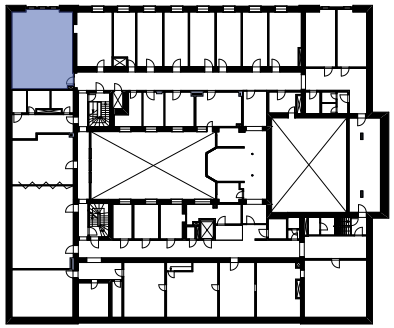





Nyere dørvrider



Himling med overlys og lysstoffrør-kasser



Overlys

Rom 321 sett fra dør til korridor.

VERNEHENSYN

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet tre stykk "Dyrestald" og en korridor. På tegninger fra 1986 sees fortsatt disse rommene, nå "Kjolerom" (isolert), "Fryserom" (isolert) og "Kjolelagre", antatt kjøle- og fryserom med aggregat ("kjole" trolig kjøle).

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er arealet ett rom som i dag, med én dør, mot korridor. Overflater antas å være fra da. Ifølge tegninger 1986-2015 skal det være en nisje etter tidligere dør mot naborom 315, der det i dag står en bokhylle på rom 321.

Endringsliste fra Ingeniørene Bonde & Co as 1993 oppgir sikring av eksisterende dekkekonstruksjon over rom 321, med stag til bjelke (antatt på loft).

Eldre overlys har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 0500 på overlys.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere dør Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys	Det er fire overlys, sprossedelt, noen ruter kan åpnes. Overlysene har ruglet glass. Tre små vinduer mot Universitetshagen i nisje i vegg, to fastvinduer stemplet 04/56 (1956), ett åpningsvindu i midten, stemplet 02/93 (1993). Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre overlys har høy verneverdi. Nyere vindu har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	Ni større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: WC

FUNKSJON: WC

ROM: 322A

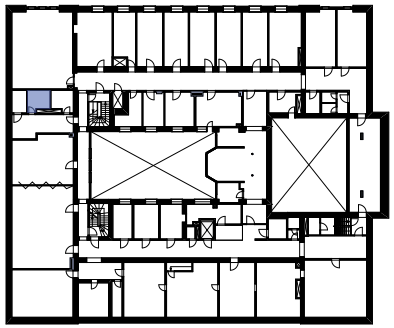



Overlyset avsluttes tett på vegg mot 322b




Overlyset avsluttes tett på vegg mot 322B



Nyere dørvrider



Nyere hengsler

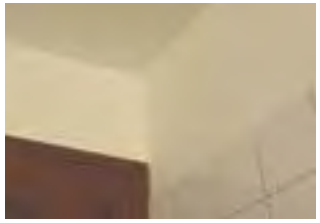

Overgang fliser/gerikter/vegg/ himling



Avrundet (eldre) kontra skarp (nyere) overgang i himling




Avrundet (eldre) kontra skarp (nyere) overgang i himling

VERNEHENSYN

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet som i dag utgjør rommene 322A og B, 323 og 324, to stykk WC. Begge rommene ser ut til å ha vindu mot Frederiks gate, men dette er det ikke funnet spor etter i fasaden. På tegninger fra 1986 er arealet separate garderober og toaletter for damer og herrer, med totalt fire overlys.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er arealet fire rom, som nå, rom 322A fremstår som i dag: toalettrom med to WC, én dør, servant og spanskvegger. Overflater antas å være fra 1994.

Eldre overlys har høy verneverdi.

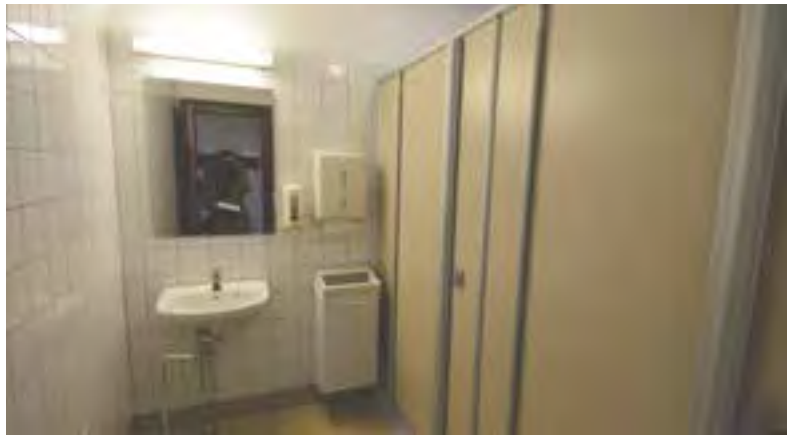

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 maling, fargekode 0500. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er motstridende informasjon fra FDV. Kan være pga våtrom.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	150/150 mm hvit, glasert veggflis. Veggfarge over flisefelt: 0500 Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør med nyere beslag mot rom 323 garderobe. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys	Ett overlys, frostet, med ett glassfelt, dette kan åpnes. Overlyset ser ut til å være delt mellom rom 322A og 322B. Det sees også, stiplet, på tegning fra hovedombyggingen i 1994. Malt med samme malingstype som dørene, trolig fargekode 0500.	Nyere overlys har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Fast inventar	Spanskvegger type SPACE Perstorp, sannsynligvis fargekode PP 1177 U, er fra hovedombyggingen i 1994, eventuelt senere. Nyere servant, blandebatteri, toaletter, speil, antatt fra 1994	Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	Tre plafonder, en lysstoffarmatur ved servant	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: WC

FUNKSJON: WC

ROM: 322B

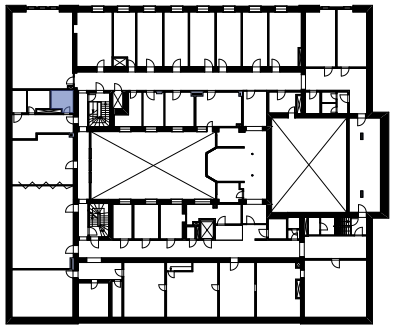



Overlyset avsluttes tett på vegg mot 322a



Overlyset avsluttes tett på vegg mot 322A



Nyere dørvrider



Nyere hengsel



Skilt på dør, i messing



Avrundet (eldre) kontra skarp (nyere) overgang i himling



Spanskvegger

VERNEHENSYN

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet som i dag utgjør rommene 322A og B, 323 og 324, to stykk WC. Begge rommene ser ut til å ha vindu mot Frederiks gate, men dette er det ikke funnet spor etter i fasaden. På tegninger fra 1986 er arealet separate garderober og toaletter for damer og herrer, med totalt fire overlys.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er arealet fire rom, som i dag, rom 322B fremstår som nå: toalettrom med to WC, én dør, servant og spanskvegger. Overflater antas å være fra da. Servant står i nisje som på tegninger fra 1986 ser ut til å være tidligere dør til damegarderobe.

Eldre overlys har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 maling, fargekode 0500. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er motstridende informasjon fra FDV. Kan være pga våtrom.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	150/150 mm hvit, glasert veggflis. Veggfarge over flisefelt: 0500 Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Endringsliste fra ark. Ola Natvig 1993 oppgir at innvendige, buede hjørner er hugget i dette rommet, antatt for å lette/muliggjøre flislegging.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør med nyere beslag mot rom 323 garderobe. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys	Ett overlys, frostet, med ett glassfelt, dette kan åpnes. Overlyset ser ut til å være delt mellom rom 322A og 322B. Det sees også, stiplet, på tegning fra hovedombyggingen i 1994. Malt med samme malingstype som dørene, sannsynligvis fargekode 0500.	Nyere overlys har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Fast inventar	Spanskvegger type SPACE Perstorp, trolig fargekode PP 1177 U, er fra hovedombyggingen i 1994, eventuelt senere. Nyere servant, blandebatteri, toaletter, speil, antatt fra 1994	Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	Tre plafonder, en lysstoffarmatur ved servant	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Garderobe**

FUNKSJON: GARDEROBE

ROM: 323

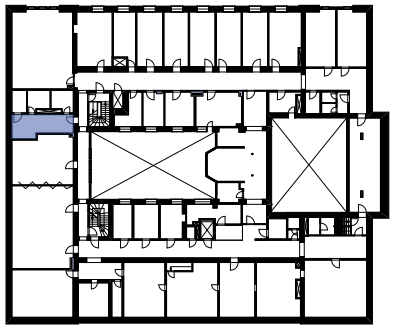



Eldre, fast inventar: garderobehyller



Rommet sett fra vegg mot Frederiks gate.




Overlys med seks glassfelt



Overlys med fire glassfelt



Ruglet glass, luke som kan åpnes

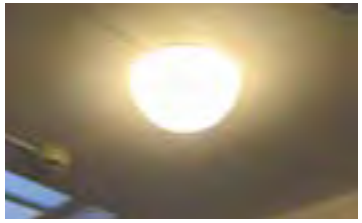

Plafond i tak

VERNEHENSYN


På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet som i dag utgjør rommene 322A og B, 323 og 324, to stykk WC. Begge rommene ser ut til å ha vindu mot Frederiks gate, men dette er det ikke funnet spor etter i fasaden. På tegninger fra 1986 er arealet separate garderober og toaletter for damer og herrer, med totalt fire overlys.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er arealet fire rom som i dag, rom 323 fremstår som nå. Overflater antas å være fra da. Nisje i vegg mot rom 325 rommer nå garderobehyller på rom 323 og tekjøkken på 325, men dette ser på tegninger fra 1986 ut til å være en godt utnyttet vegg fra tidligere herretoalett.

Eldre inventar, garderobehyllene og eldre overlys har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. Halvblank maling 0500	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 1002R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Fire dører, alle nyere fyllingsdører med nyere beslag, til rommene 322A og B WC, 324 HK WC og 351 korridor. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys	To overlys, med ruglet, sprossedelt glass, i fire og seks felt, begge overlys har et felt som kan åpnes. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre garderobehyller. Snekkermester A.C. Bjerkerud inngikk kontrakt om levering av blant annet garderobehyller, denne kan være en av disse. Det er ikke funnet nøyaktig fargekode for fast inventar.	Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter som eksisterende.
Belysning	Tre plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

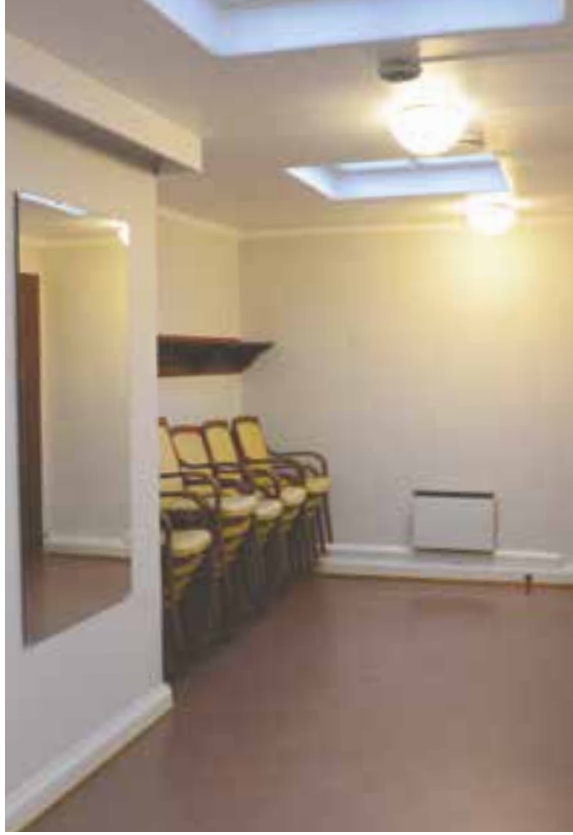




NAVN: WC

FUNKSJON: WC HK

ROM: 324

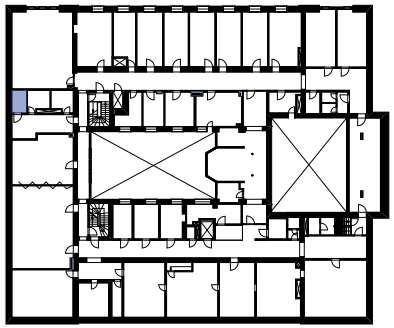



Servant, nyere fylingsdør



Overlys avsluttes tett på vegg mot 322A



Overlys kan åpnes



Overlys

VERNEHENSYN

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet som i dag utgjør rommene 322A og B, 323 og 324, to stykk WC. Begge rommene ser ut til å ha vindu mot Frederiks gate, men dette er det ikke funnet spor etter i fasaden. På tegninger fra 1986 er arealet separate garderober og toaletter for damer og herrer, med totalt fire overlys.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er arealet fire rom som i dag, rom 324 fremstår som nå: HKWC, én dør og servant. Overflater antas å være fra da. Eldre overlys har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 maling, fargekode 0500. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er motstridende informasjon fra FDV. Kan være pga. våtrom.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	150/150 mm hvit, glasert veggflis. Veggfarge over flisefelt: 0500 Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Endringsliste fra arkitekt Ola Natvig 1993 oppgir at innvendige, buede hjørner er hugget i dette rommet, antatt for å lette/muliggjøre flislegging.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør med nyere beslag mot rom 323 garderobe. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad ,er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys	Ett overlys, frostet, med ett glassfelt som kan åpnes. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Nyere overlys har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Fast inventar	Nyere servant, blandebatteri, toalett, speil, antatt fra 1994	Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	En plafond, en lysstoffrørarmatur ved servant	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: Møterom

FUNKSJON: MØTEROM

ROM: 325

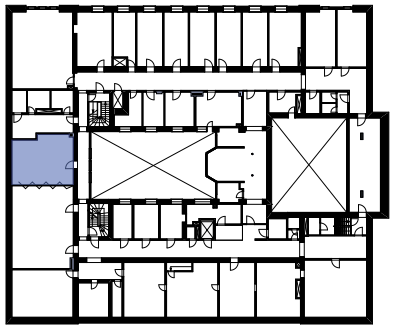



Foldedør mot rom 326, sammenfoldet



Foldedør mot rom 326, sammenfoldet. Eldre, fast innredning på begge sider



Skinne for foldedør mot rom 326



Skinne for skyvedør(er) ved tekjøkken



Skyvedør ved tekjøkken

VERNEHENSYN

Møterommet har en nisje i veggen som nå rommer tekjøkken. Rommet/ arealet betegnes "Frokoststue" på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, "Laboratorium" på tegninger fra 1986.

Det er først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994 at vi ser rommet slik det fremstår i dag. Overflater antas å være fra da. Eldre inventar (bokskap), eldre dør og eldre overlys har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlist: 3005-G80Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med opprinnelig vrider og hengsler, nyere foldedør i hele rommets bredde mot rom 326 møterom. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y	Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys	Det eldre overlyset er sprossedelt i seksten ruter og har to luker som kan åpnes, begge bestående av to ruter, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre bokskap, tekjøkken med skyvedører. FDV oppgir fargekode 5040-Y70R for fast inventar, malt med Fenom, Fenomix eller Bengalakk, dette må kontrolleres på stedet.	Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter som eksisterende.
Belysning	Utstrakt bruk av lysstoffrørarmaturer	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: Møterom

FUNKSJON: MØTEROM

ROM: 326

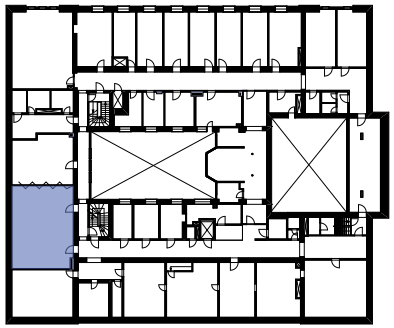




Eldre, fast inventar; bokskap




Eldre, fast inventar; bokskap



Eldre, sprossedelt overlys med seksten ruter

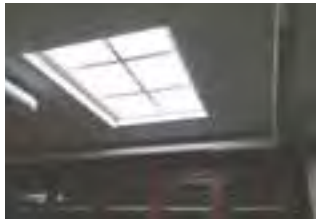

Eldre, sprossedelt overlys med seks ruter

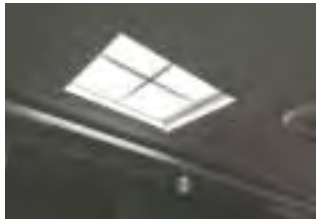

Eldre, sprossedelt overlys med fire ruter



Rom 326, rom 325 i bakgrunnen



Dør mot rom 330 korridor

VERNEHENSYN

Arealet er "Thermostat" og to stykk "Fotografisk rum" på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, "Tilsyns lab" og "Fotografisk atelier" på tegninger fra 1986, med to dører plassert som i dag.

Det er først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994 at vi ser rommet slik det fremstår i dag. Overflater antas å være fra da. Eldre inventar (bokskap), eldre dører og eldre overlys har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlist: 3005-G80Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To eldre fyllingsdører med opprinnelige vridere og hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y Nyere foldedør i hele rommets bredde mot rom 325 møterom.	Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys	De eldre overlysene er sprossedelt i henholdsvis seksten, seks og fire ruter, og har to luker bestående av to ruter (det største vinduet), eller én luke bestående av én rute, som kan åpnes. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500. Endringsliste fra arkitekt Ola Natvig 1993 oppgir at det er sikkerhetsglass i overlys på rom 326. Dette kan være årsak til at glasset er frostet, ikke ruglet som i øvrige rom.	Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre bokskap. FDV oppgir fargekode 5040-Y70R for fast inventar, malt med Fenom, Fenomix eller Bengalakk, dette må kontrolleres på stedet.	Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter som eksisterende.
Belysning	Utstrakt bruk av lysstoffrørarmaturer	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: Lager

FUNKSJON: LAGER

ROM: 327

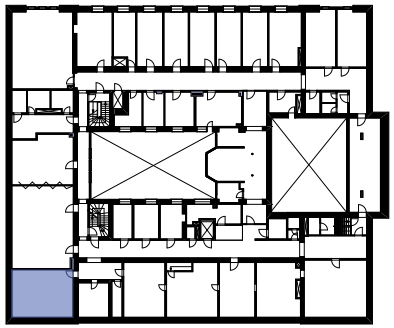





Overkarm dør, vegg, himling



Nyere hengsler



Eldre dørvrider

Dør mot rom 328 korridor

VERNEHENSYN

Rommet ligger på hjørnet av Karl Johans gate og Frederiks gate. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er rommet "Magasin", på tegninger fra 1986 ser det i hovedsak ut som i dag, og er "Fotografisk mørkerom", med en sluse til "Fotografisk atelier" i naborommet.

Eldre dør har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med opprinnelig vrider og nyere hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	Fire større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 328

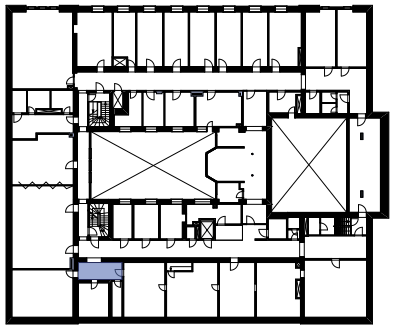



Nyere takplafonder



Detalj av trapp



Korridoren sett fra rom 330



TTrapp med linoleumsbelegg



Dører inn til rom 329b og 338



Eldre dørvrider

VERNEHENSYN

Rommet sees først på tegninger fra 1986, og ser da i hovedsak ut som i dag. Rommet har en trapp med tre trinn. Trappens to nederste trinn er murt, det øverste er snekret, dette kan tyde på at den har vært ombygd/at ett trinn er blitt føyd til, men det er ikke funnet støtte for dette i tegningsmaterialet eller lignende, på tegningene fra 1986 har trappen også tre trinn.

Eldre dører har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Pusset og rullemalt. Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 1002R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Fire dører, alle eldre og med eldre vridere. Døren inn til 327 er noe enklere enn de øvrige tre dørene. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Trapp med tre trinn, utførelsen tyder på at øverste trinn er nyere enn de øvrige (se detalj-bilde).	Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Repara-sjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter som eksisterende.
Belysning	Takplafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Bibliotek**

FUNKSJON: BIBLIOTEK

ROM: 329A

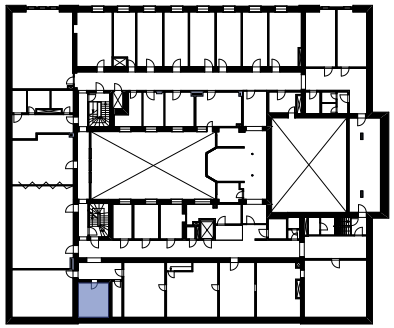

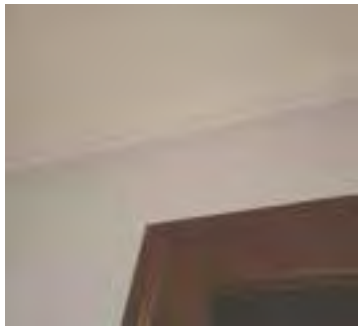

Overkarm dør, vegg, himling



Eldre dør



Detalj ved fotlist, på vegg mot Karl Johans gate



Eldre eikenøtthengsel



Eldre dørvrider, nyere nøkkelskilt




Gerikt, vegg, fotlist, vaskelist, linoleum


VERNEHENSYN


Dette arealet er "Akkumulatorrum" på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, men rommet er først gjenkjennelig som "Laboratorium", med overlys og dør plassert som i dag, på tegninger fra 1986. Rommet er da imidlertid delt av med en lettvegg, og det er først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994 at vi ser rommet slik det fremstår i dag. Overflater antas å være fra da.

Eldre dør og eldre overlys har høy verneverdi.

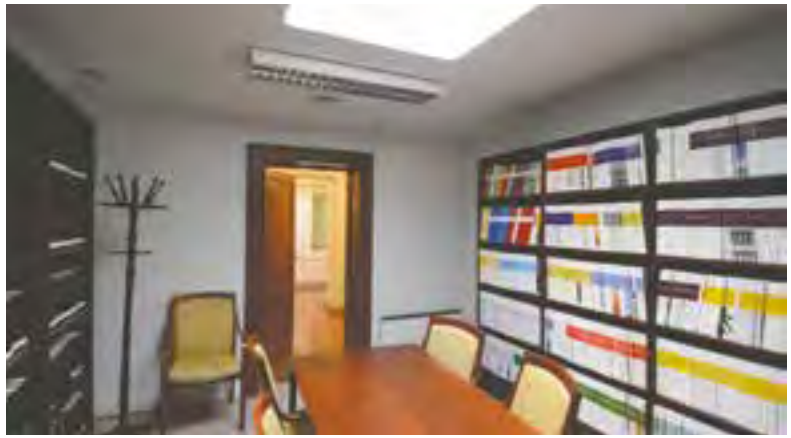


BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med opprinnelig vrider og hengsler, nyere nøkkelskilt. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys	Eldre overlys, sprossedelt i fire ruter, og har en luke bestående av en rute, som kan åpnes. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.

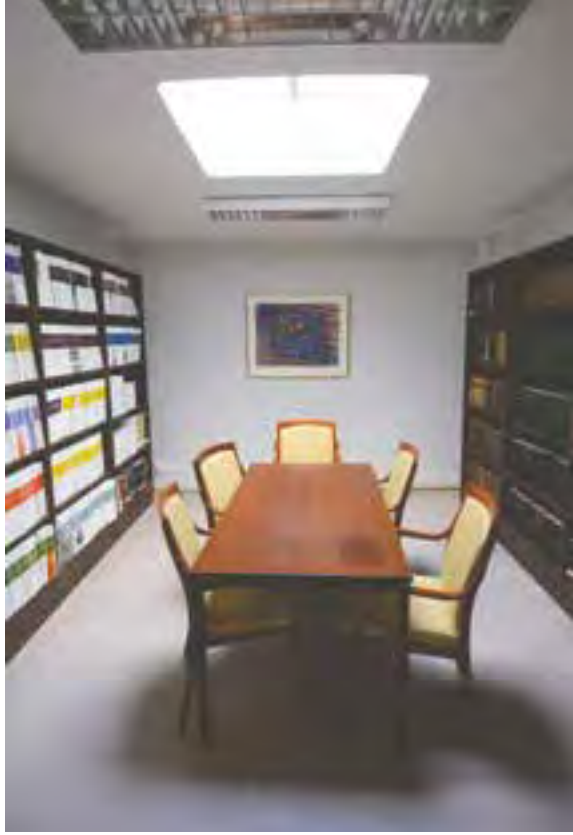

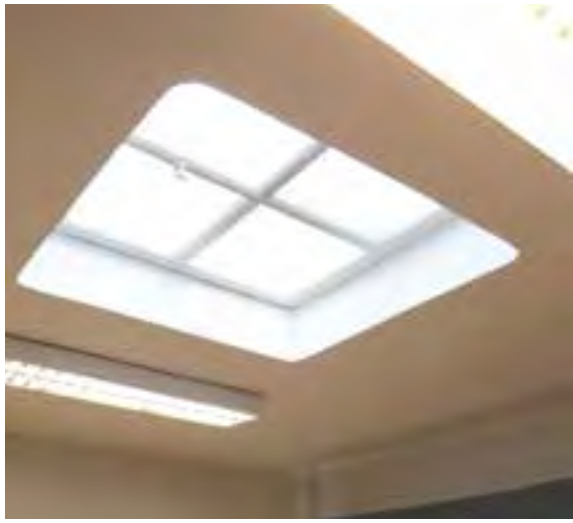

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: 329B

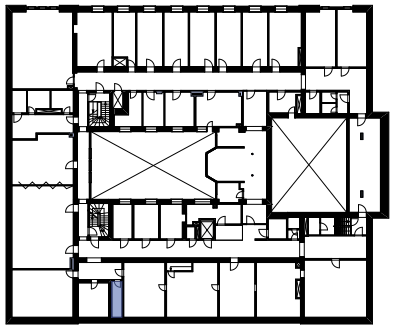







Overlys med vrider for luke som kan åpnes



Eldre dråpehengsel



Eldre dørvrider

Rom 329B lager sett fra rom 328 korridor


Dør mot rom 328 korridor sett fra rom 329B

VERNEHENSYN

Arealet ser ut til å være del av "Magasin for kemikalier" på tegninger fra hoved-ombyggingen av 1914, men rommet er først gjenkjennelig som "Kott" på tegninger fra 1986.

Overlyset sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, slik at det er da vi ser rommet slik det fremstår i dag. Det manglende overlyset kan meget vel være en glipp på tegning fra 1986, overlyset fremstår som eldre. Overflater antas å være fra hovedombyggingen i 1994.

Eldre dør og eldre overlys har høy verneverdi.

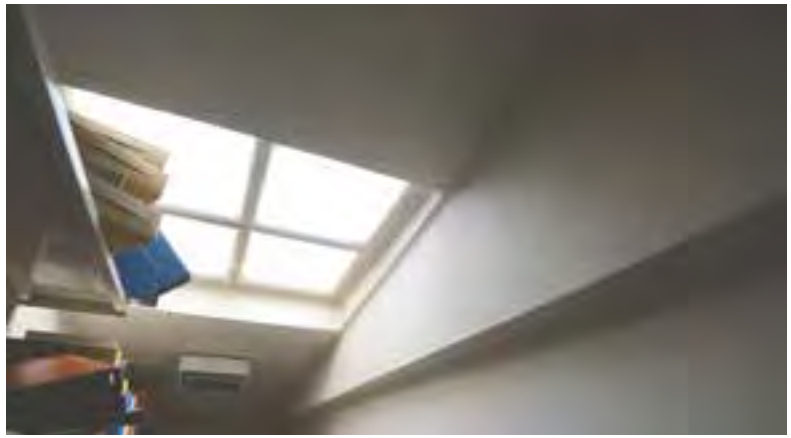

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med opprinnelig vrider og hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB -133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys	Eldre overlys, sprossedelt i fire ruter, og har en luke bestående av en rute, som kan åpnes. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En mindre lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: Korridor


FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 330, 330A

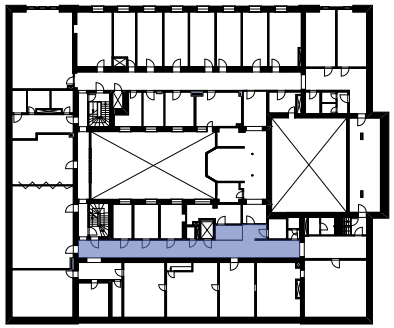




Bjelke i tak

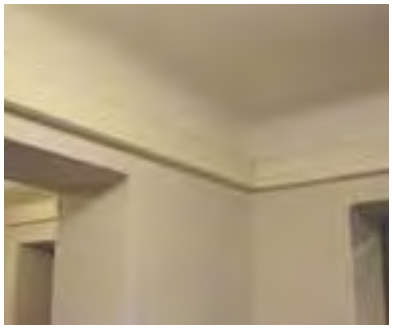

Passasje mot rom 328




Dør og varevindu mot trapperom

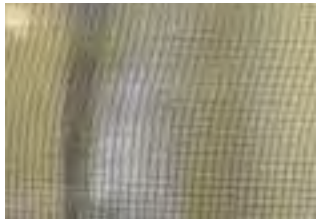

Eldre trådglass i varevindu mot trapperom



Teknisk skap for brannslange, dører i vegg mot lysgård

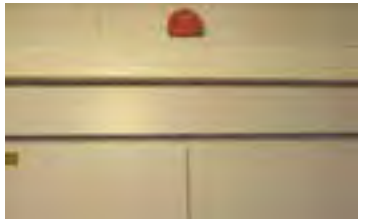

Teknisk skap, med kabelkanal ovenfor



Teknisk skap

VERNEHENSYN

Korridor, forbinder korridorene 328, 343 (med rampe), 349, 356 og bygningens heis. Har ellers dører til åtte rom. Ekspedisjon 330A er en nyere skranke i tilknytning til korridoren. Det er en mindre trapp til biblioteksrom 340, med eldre kantlister og trinn i ulik utførelse, da muligens også av ulik alder.

Korridoren er langstrakt, den har tverrgående bjelker i himling. Langveggen nærmest Karl Johans gate er tykkere enn langveggen nærmest lysgården. Dør til personheis kan være av eldre dato.

Korridoren sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, like lang, men uten det bredere partiet. På tegninger fra 1986 er det et bredere parti ved heis, med det største av overlysene. Plasseringen dette har, tyder på at endringen kan ha blitt gjort allerede under hovedombyggingen av 1914.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår korridoren som i dag, med ekspedisjonsskranke. Eldre detaljer, slik som overlys/varevinduer med glass og eldre dører, har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Himling med avrundete hjørner og kanter og tverrgående bjelker. Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 1002R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Eldre og nyere dører, se de respektive rom for detaljer. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB -133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys, vindu	Det er to eldre overlys (ved 330A og ved 332), sprossedelt, med henholdsvis seks og ni ruter utført i ruglete glass. En av rutene har vrider og kan åpnes. Malt med halvblank maling, fargekode 0500. Vindu i tre med eldre trådglass mot trapperom 301. Dette har nyere varevindu med brannglass på trappesiden.	Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Heisdør med messingdetaljer, mulig eldre. Resepsjonsdisk, nyere. Liten trapp for dør til biblioteksrom 340, med eldre kantlister og trinn i ulik utførelse (da muligens av ulik alder).	Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Plafonder i himling	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.
Tekniske anlegg	Teknisk skap malt i samme farge som vegg.	







NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 331

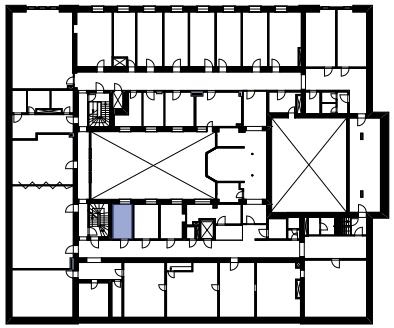



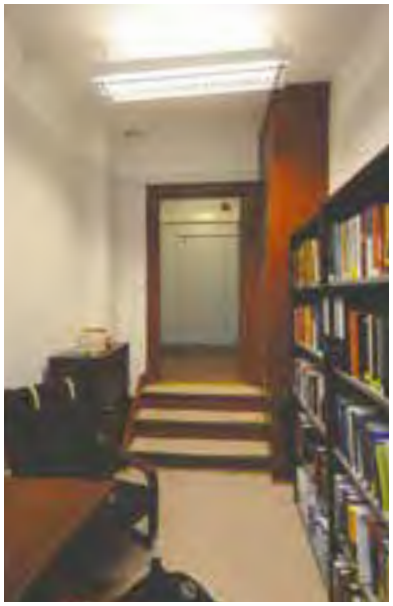



Eldre dørvrider



Fast inventar: skap



Fast inventar: trapp

Fast inventar: skap

Trapp og dør mot korridor

VERNEHENSYN

Rommet har en snekret trapp med tre trinn og et plassbygd skap. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 ligger det på samme sted et rom kalt "Stofskifte", med to dører/passasjer; mot korridor og naborom.

På tegninger fra 1986 er det én dør og en trapp med tre trinn, som i dag. Rommet er betegnet "Kjokken" (sic). På tegninger fra hovedombyggingen av 1994 fremstår rommet uforandret. Overflater antas å være fra da.

Eldre fast inventar, gammel dør og eldre vindu har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med eldre dørvrider, nøkkelskilt og hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Sprossedelt, eldre vindu mot lysgård. Vinduet har en lufteluke over en rute. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Et plassbygd skap, trapp. FDV oppgir fargekode 5040-Y70R for fast inventar, malt med Fenom, Fenomix eller Bengalakk, dette må kontrolleres på stedet. Ifølge endringsmelding fra Statsbygg 1993 er skap tilpasset ventilasjonsdispensorer, med ny frontplate, ny skapbunn og innkassing over skap.	Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter som eksisterende.
Belysning	To større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 332

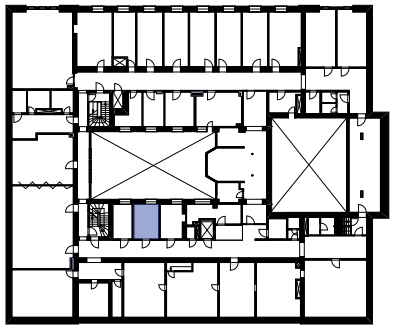







Eldre varevindu mot lysgård



Eldre ventilasjonsrist i messing



Vegg og dør mot korridor, med to plassbygde skap

Eldre, plassbygd skap


Trapp og eldre plassbygd skap med eldre ventilasjonsrist i messing, dør mot korridor

VERNEHENSYN


Rommet har en snekret trapp med tre trinn og to plassbygde skap, det ene med ventilasjonsrist i messing. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 ligger det på samme sted et rom kalt “Stofskifte”, med tre dører/passasjer; mot korridor og naborom.

På tegninger fra 1986 er det én dør og en trapp med tre trinn, som i dag. Rommet er betegnet “Stoffskifte”. På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet uforandret. Overflater antas å være fra da.

Eldre fast inventar, eldre dør og eldre vindu har høy verneverdi.

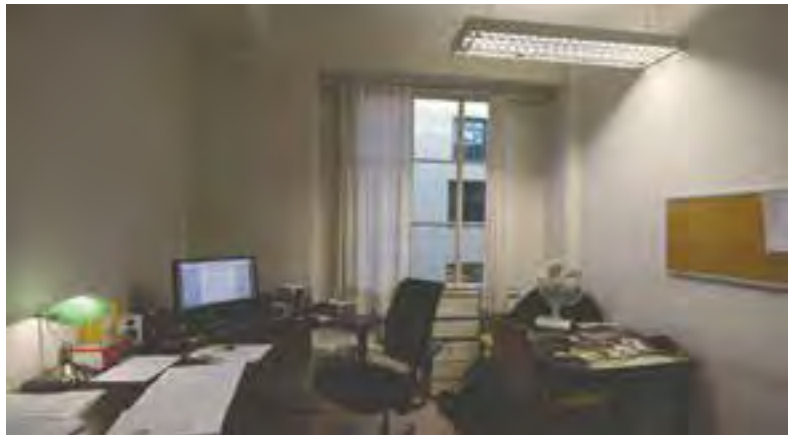

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med opprinnelig dørvrider, nøkkelskilt og hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Eldre varevindu. Vinduet har en lufteluke over en rute. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	To plassbygde skap, ventilasjonsrist i messing og trapp. FDV oppgir fargekode 5040-Y70R for fast inventar, malt med Fenom, Fenomix eller Bengalakk, dette må kontrolleres på stedet. Ifølge endringsmelding fra Statsbygg 1993 er skap tilpasset ventilasjonsdispensorer, med ny frontplate, ny skapbunn og innkassing over skap.	Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Repara-sjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter som eksisterende. Ulakkert messing må pusses.
Belysning	To større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.

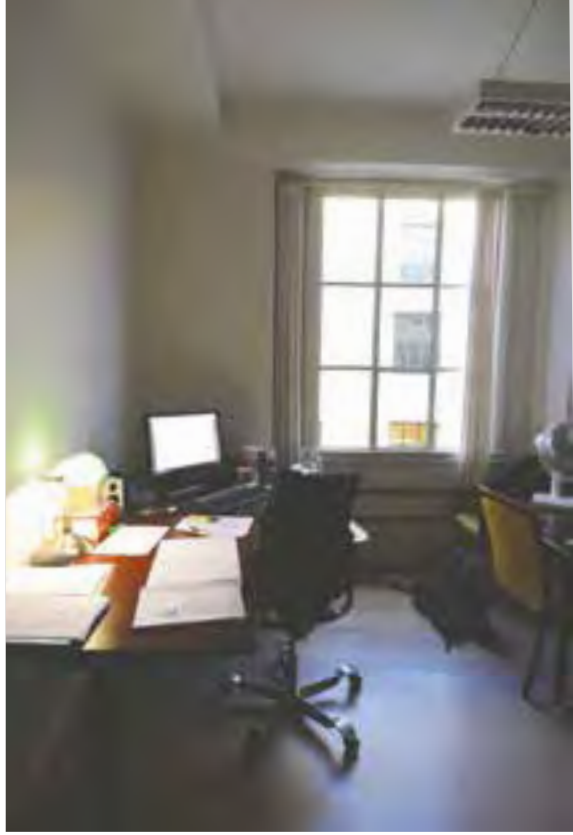




NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 333

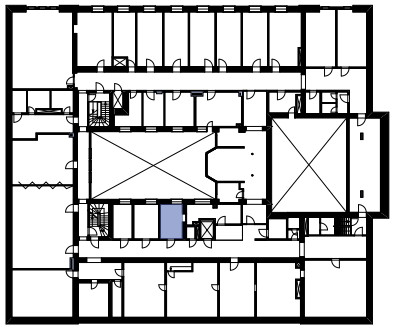







Overkant skap



Skap med innbygd, eldre ventilasjonsrist i messing



Vegg med dør mot korridor

Fast innredning, skap


Fast innredning, skap

VERNEHENSYN


Rommet har en snekret trapp med tre trinn og to plassbygde skap, det ene med ventilasjonsrist i messing. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 ligger det på samme sted et rom "Stofskifte", med to dører/passasjer; mot korridor og naborom. På tegninger fra 1986 er det én dør og en trapp med tre trinn, som i dag. Rommet er betegnet "Stoffskifte".


På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet uforandret. Overflater antas å være fra da. På tegninger fra 1994, og fra 2015, ser det ut til å være en nisje etter gjenbygd dør i vegg mot rom 335. Denne nisjen finnes ikke på rom 333 i bygningen i dag.

Eldre fast inventar, dør og vindu har høy verneverdi.

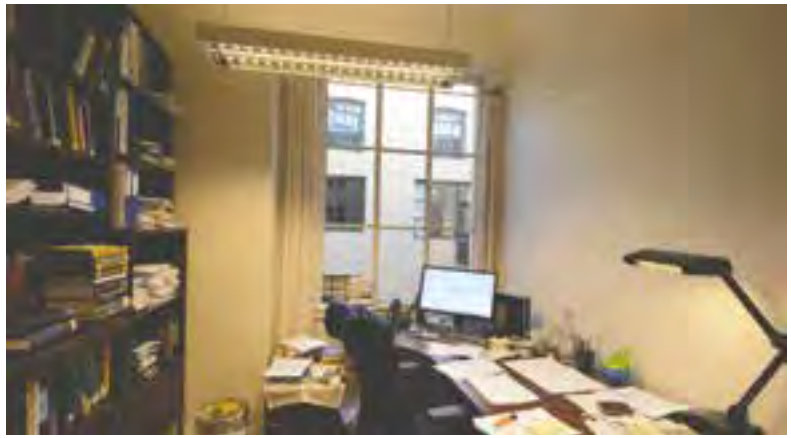

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med opprinnelig dørvrider, nøkkelskilt og hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Det er ett sprossedelt, eldre vindu mot lysgård. Vinduet har en lufteluke over to ruter. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	To plassbygde skap, ventilasjonsrist i messing, trapp. FDV oppgir fargekode 5040-Y70R for fast inventar, malt med Fenom, Fenomix eller Bengalakk, dette må kontrolleres på stedet. Det ser, ifølge endringsmelding fra Statsbygg 1993, ut til at skap er tilpasset ventilasjonsdispensorer, med ny frontplate, ny skapbunn og innkassing over skap.	Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter som eksisterende. Ulakkert messing må pusses.
Belysning	To større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

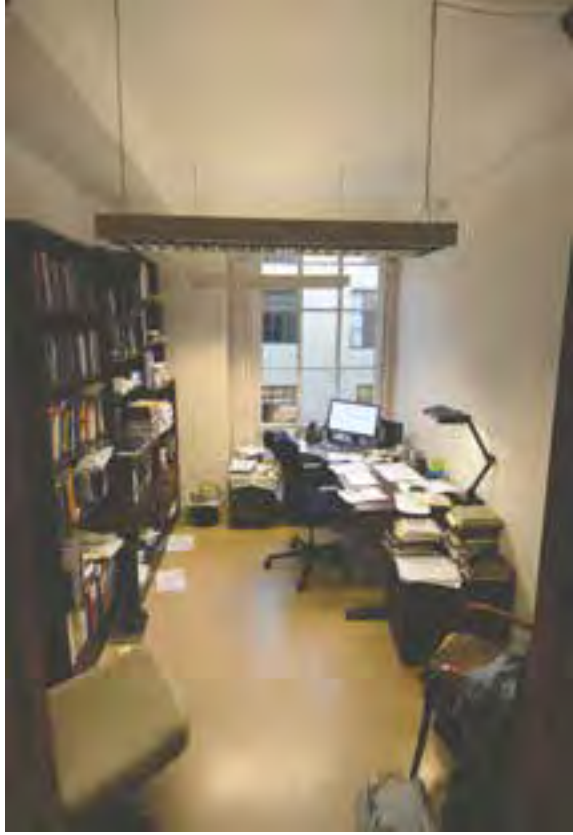


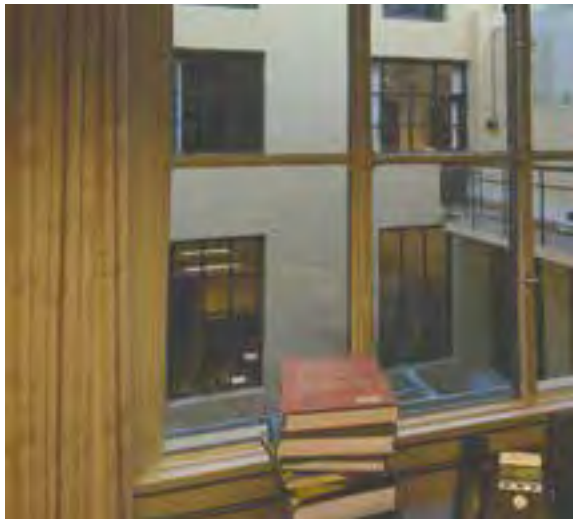

NAVN: **Bøttekott**

FUNKSJON: BØTTEKOTT

ROM: 334

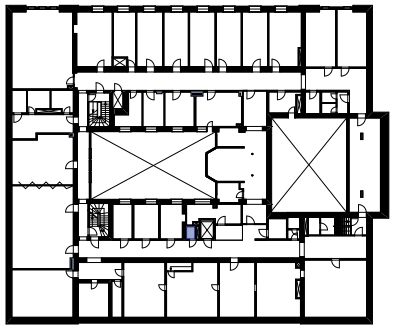



Gerikt, vegg, fotlist, vaskelist, gulvbelegg




Korridor sett fra rom 334 bøttekott



Sluk i gulv



Romnummer i gullfarge på dørblad

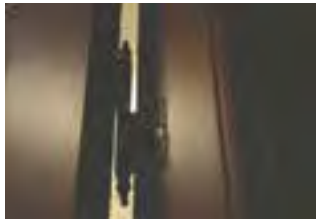

Eldre dråpehengsler



Øverste fylling i nyere platemateriale

VERNEHENSYN

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet som i dag blant annet utgjør rom 334, et større rom, da "Fysiol præparata" (sic). På tegninger fra 1986 er rommet "Rengj." og fremstår som i dag. Overflater ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1994.

Eldre dør har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 1002R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Eldre fyllingsdør med nyere fylling i øverste felt (innfelt plate) og opprinnelig vrider og hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	ALTRO SAFETY Classic Pewter Grey, 2,5 mm	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Utslagsvask	Bør repareres umiddelbart ved svekket funksjonalitet, slik at en minsker risiko for vannskader. Tiltak som medfører boring i vegg, er søknadspliktige.
Belysning	En plafond	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Kontor**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: 335

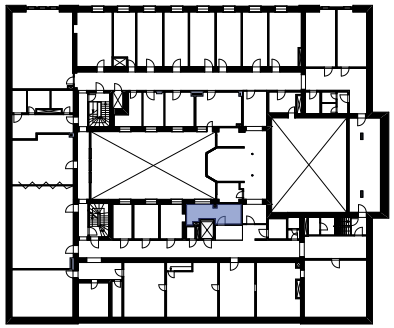




Eldre dørvrider



Eldre dør

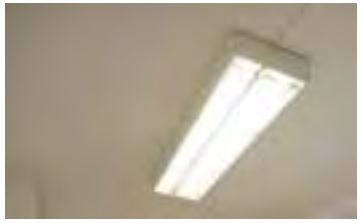

En større lysstoffrørkasse



Nyere vindu mot lysgård



Nyere vindu mot lysgård



Eldre dråpehengsler

VERNEHENSYN

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet som i dag blant annet utgjør rom 335, to større rom, da "Fysiol præparata" (sic) og "Magasin for uorganiske præpar". På tegninger fra 1986 er rommet "Bakteriologisk rom" og fremstår som i dag. Overflater ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1994.

Eldre dør har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Eldre fyllingsdør med nyere fylling i øverste felt (innfelt plate) og opprinnelig vrider og hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Det er ett sprossedelt, nyere vindu mot lysgård. Trolig malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Nyere varevindu har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Pauserom**

FUNKSJON: PAUSEROM

ROM: 336

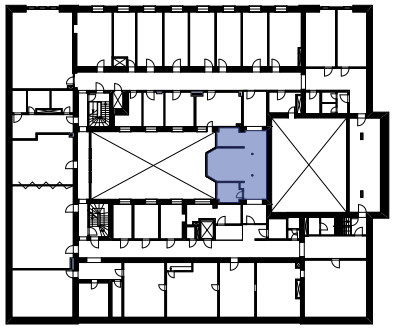




Smal bjelke i himling ser ut til å markere tidligere vegg.



Antatt nisje for håndvask i forberedelsesrom

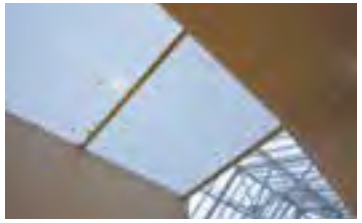

Eldre glasstak



Nisje i vegg på tidligere instrument-rom



Mulig spor etter blandebatteri i nisje for håndvask



Linoleum i gulv ser ut til å markere tidligere vegg.

VERNEHENSYN

Da Sinding-Larsen stod for ombyggingen av den tidligere biblioteksbygningen til tre medisinske institutter, utvidet han etasjene to vindusfag ut i lysgården, slik fikk han et godt opplyst "Operationsrum". Arealet ser på tegninger fra da mer skjematisk ut, men er betegnet "Autoklave og sterilisation", "Forberedelse for operationer", "Operationsrum" og "Instrumentrum".

På tegninger fra 1986 er rommene lett gjenkjennelige, med "Aseptisk operasjonsrom" der lunsjbordet står i dag, "Sterilisasjon" på dagens 336B kjøkken, "Forberedelsesrom" mot syd, "Narkose" mot øst og "Instrument" nærmest Universitetshagen.


Ifølge endringsliste fra arkitekt Natvig skulle skadde fliser i rom 336 erstattes av demonterte fliser fra samme rom, fra vegg mot 336B, som påsettes nye kvadratiske fliser (toppflis/abdeck bevares), etter pålegg fra Riksantikvaren: vær OBS på at det kan være nyere fliser.

Detaljer i interiøret, glasstak, fliser for hygiene, nisjer antatt for håndvask, instrumenter etc. forteller en viktig del av bygningens historie og har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. Søyler og sprosser i glasstaket: halvblank 0500. Endringsliste Statsbygg '93: 25 mm gips erstatter sikkerhetsglass i tak, mulig gipsskjørt.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Vegg: 1005-Y50R, Fotlister (tre): 3010-Y50R, Trukne sokler: 2020-Y50R. Flislagt (eldre fliser) Brystning er malt: 2020-Y50R.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For å endre maling, se himling.
Dører	En eldre dør mot kjøkken, se rom 336B kjøkken	Eldre dører har høy verneverdi.
Overlys, vindu	Glasstak (pyramideformet og flatt) og glass-vindu, alle eldre, fargekode maling: 0500	Vedlikehold skal skje med samme produkter og utførelse. Ved oppmaling bør fargeundersøkelser legges til grunn for valg av malingstype og farge. Oppmaling og endringer er søknadspliktige. Ødelagte glass erstattes med glass av samme type. Tiltaket er søknadspliktig.
Gulv	Forbo Marmoleum Real 3077 Forbo Marmoleum Real 3077 med stripe 3172	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	En større nisje i vegg. En nisje for vask, delvis inne på kjøkken 336B. I nisje sees to tidligere gjennomføringspunkter, mulig for varmt og kaldt vann, og fire festemerker, mulig for blandebatteri. På veggene i tilknytning til pyramideglasstaket er det flislagt brystning med avrundete kanter og hjørner egnet for reinhold. Trukken sokkel. En kan se (der mal-ingen flasser) at flisene er kremhvite. To eldre ventilasjonsrister i messing (i den flislagte brystningen, bak potteplantene)	Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter som eksisterende. Ulakkert messing må pusses.
Belysning	Nyere lysstoffrørarmaturer	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.




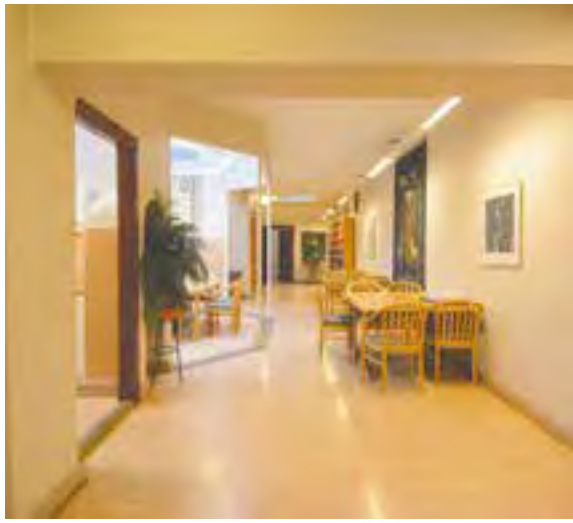

NAVN: **Kjøkken**

FUNKSJON: KJØKKEN

ROM: 336B

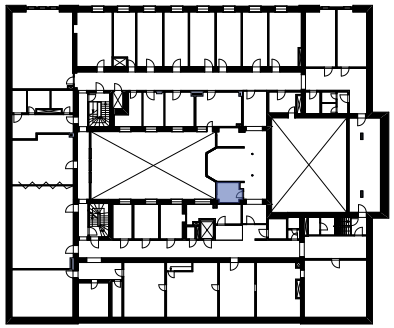



Eldre hengsel med eikenøttknopper



Dør inn til rom 336B kjøkken



Eldre glasstak. Ikke nødvendigvis frostet, kan også være støvete



Flisene er opprinnelig i en hvit nyanse



Eldre fliser, overmalte, på kjøkken



Romnummer i gullfarge, på dørblad

VERNEHENSYN

Da Sinding-Larsen stod for ombyggingen av den tidligere biblioteksbygningen til tre medisinske institutter, utvidet han etasjene to vindusfag ut i lysgården, slik fikk han et godt opplyst "Operationsrum". Arealet er på tegninger fra hoved-ombyggingen av 1914 skjematisk, men er betegnet "Autoklave" og "Sterilisation", "Forberedelse for operationer", "Operationsrum" og "Instrumentrum".

På tegninger fra 1986 er rommene lett gjenkjennelige, med "Aseptisk opera-sjonsrom" der lunsjbordet står i dag, "Sterilisasjon" på dagens 336B kjøkken, "Forberedelsesrom" mot syd, "Narkose" mot øst og "Instrument" nærmest Universitetshagen.

Detaljer i interiøret, glasstak, fliser for hygiene, nisjer antatt for håndvask, slik som nisjen i vegg mellom rom 336B kjøkken og rom 336 pauserom, nisje i vegg mot rom 335 etc. forteller en viktig del av bygningens historie og har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. Søyler og sprosser i glasstaket: halvblank 0500	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger over brystning, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom Vegg: 1005-Y50R Fotlister (tre): 3010-Y50R Trukne sokler: 2020-Y50R Flislagt brystning (eldre fliser) er malt: 2020-Y50R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Eldre dør med øverste fylling i glass, eldre vrider og hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys, vindu	Glasstak og glassvindu, begge eldre, fargekode for maling: 0500	Vedlikehold skal skje med samme produkter og utførelse. Ved oppmaling bør fargeundersøkelser legges til grunn for valg av malingstype og farge. Oppmaling og endringer er søknadspliktige. Ødelagte glass erstattes med glass av samme type. Tiltaket er søknadspliktig.
Gulv	Forbo Marmoleum Real 3077 med stripe 3172	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	En større nisje i vegg, samt en nisje for vask, som vender ut mot 336. Flislagt brystning med avrundete kanter og hjørner egnet for renhold. En kan se (der malingen flasser) at flisene er kremhvite. Nyere kjøkkeninnredning med oppvaskkum og -maskin.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-ende produkter som eksisterende. Ulakkert messing må pusses. Rør o.l. bør repareres umiddelbart ved svekket funksjonalitet, slik at en minsker risiko for vannskader. Tiltak som medfører boring i vegg, er søknadspliktige.
Belysning	En større lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Bibliotek**

FUNKSJON: BIBLIOTEK

ROM: 338

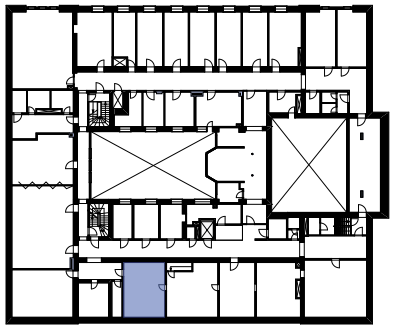







Eldre, fast inventar



Eldre, fast inventar



Eldre, fast inventar

Eldre overlys

Eldre overlys

VERNEHENSYN

Rommet har plasstilpassete, eldre reoler langs veggene. Disse omtales som beiset i bygningsdokumentasjonen fra 1990-tallet og ble da retusjert. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet del av et større "Magasin for kemikalier".

På tegninger fra 1986 er rommet "Ordningsrom" og fremstår som i dag. Overflater ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1994.

Eldre, fast inventar, eldre overlys og eldre dører har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To eldre dører med opprinnelige vridere og hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB -133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys	Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter utført i ruglete glass. En av rutene har vrider og kan åpnes. Vinduet er eldre. Overlys: halvblank maling 0500.	Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Plasstilpassete, eldre reoler langs veggene. Disse omtales som beiset i bygningsdoku-mentasjonen fra nittitallet og ble da retusjert.	Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Repara-sjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter som eksisterende. Ulakkert messing må pusses. Rør o.l. bør repareres umiddelbart ved svekket funksjonalitet, slik at en minsker risiko for vannskader. Tiltak som medfører boring i vegg, er søknadspliktige.
Belysning	Tre større og to mindre lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Bibliotek**

FUNKSJON: BIBLIOTEK

ROM: 339B

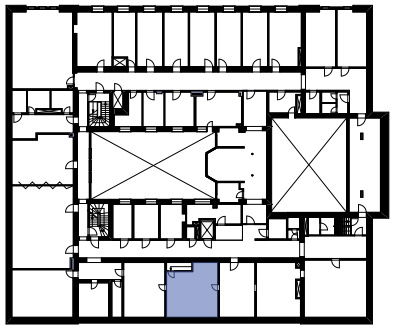



Dør til rom 352 trapperom




Eldre, fast inventar



Eldre, fast inventar, med nummerering



Eldre, fast inventar; skilt med påskrift "Videnskapsselskapets skrifter"

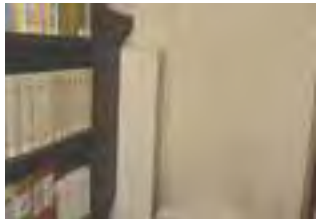

Eldre, fast inventar



Eldre, fast inventar

VERNEHENSYN

Rommet har en passasje flankert av konstruktive søyler. Rom 339B har omfattende, eldre fast inventar: plassbygd biblioteksinnredning med reoler med arbeidsflater. Disse omtales som beiset i bygningsdokumentasjonen fra nittitallet og ble da retusjert. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet del av de større rommene "Magasin for kemikalier" og "Magasiner".

På tegninger fra 1986 er rommet "Bibliotek" og fremstår som i dag, med unntak av rom 352 trapp, som først sees på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Rom 352 ser ut til å være eldre, dette antas derfor å være en feil. Overflater ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1994.

Eldre, fast inventar, eldre overlys og gamle dører har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 0500 på overlys.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger og søyler, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Dør mot trapperom 352: Nyere dør med nyere vrider og hengsler. Ellers eldre fyllingsdører med opprinnelig vrider og hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys	Det er to overlys, sprossedelt, med ruter utført i ruglete glass. En av rutene har vrider og kan åpnes. Vinduet er eldre. Overlys: halvblank maling 0500	Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Plasstilpassete, eldre reoler med arbeidsflater i nisjene. Disse omtales som beiset i bygningsdokumentasjonen fra 1990-tallet (med forbehold om at eksisterende innredning i “rom 338 og 335” skulle vært 338 og 339), og ble da retusjert. Seks søyler langs midtgang, disse synes ikke på tegning.	Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer er søknadspliktige. Nyere dispensere har i seg selv ikke verneverdi, men fjerning kan påføre det eldre inventaret skade, dette må derfor gjøres av fagfolk med kompetanse på underlagsmaterialet (dekorasjonsmaling/eldre flis).
Belysning	11 kuppellamper i tak, nyere	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Bibliotek**


FUNKSJON: BIBLIOTEK

ROM: 340

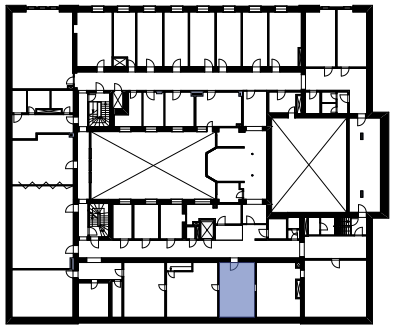

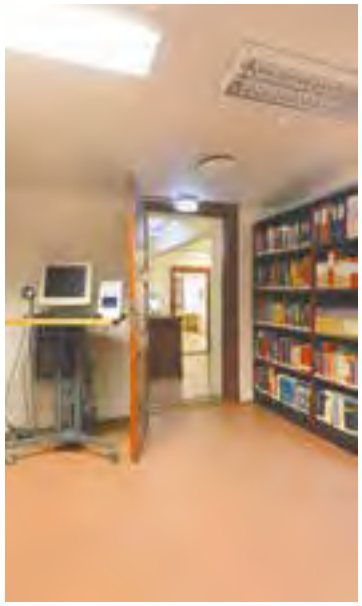



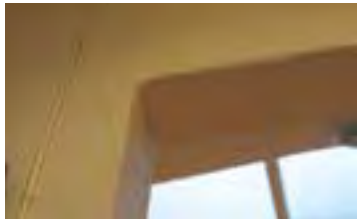

Overkarm passasje



Sidekarm passasje



Trinn

Dør mot rom 330 korridor og 330A ekspedisjon

Overlys

VERNEHENSYN

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet del av større "Magasiner". På tegninger fra 1986 er det rom for "Glassmåleinstrumenter" og er gjenkjennelig i forhold til dagens situasjon, men har sideordnet dør, ikke midtstilt passasje, på vegg mot 341.

På tegning fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag. Overflater ser ut til å være fra da. Det er bygd opp et trinn mot dør til rom 339B. Høydeforskjellen mellom rommene tilsvarer to trinn.

Eldre overlys og eldre dører har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset, buet himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 0500 på overlys.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To eldre fyllingsdører, mot resepsjon 330A og mot bibliotek 339b, begge med opprinnelige vridere og hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys	Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter utført i ruglete glass. En av rutene har vrider og kan åpnes. Vinduet er eldre. Overlys: halvblank maling 0500	Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Bygd opp ett trinn mot døren til 339B	Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	To små og seks store lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Bibliotek**

FUNKSJON: BIBLIOTEK

ROM: 341

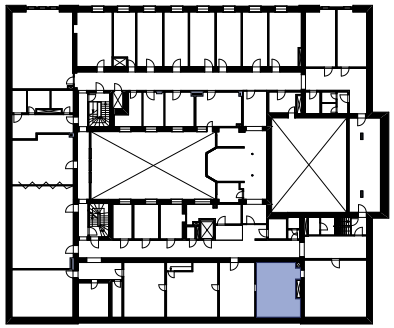



Større lysstoffrørkasse



Overlys



Dørnummerering i gullfarge



Eldre dørvrider



Eldre dråpehengsel



Panelovn

VERNEHENSYN

Rommet har nyere reoler. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet "Magasiner". På tegninger fra 1986 er rommet "Magasin for kem. metallapp", og er gjenkjennelig i forhold til dagens situasjon, med sideordnet dør mot rom 342, som i dag, men også mot rom 340, istedenfor midtstilt passasje, som i dag. Tekniske sjakter sees på tegningen fra 1986.

På tegning fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag. Overflater ser ut til å være fra da. Eldre overlys og eldre dør har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 0500 på overlys.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med opprinnelig vrider og hengsler, mot 342. Det er også en åpning for passasje mot 340, men denne har hverken karm, terskel eller dør. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys	Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter utført i ruglete glass. En av rutene har vrider og kan åpnes. Vinduet er eldre. Overlys: halvblank maling 0500	Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To små og seks store lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Bibliotek**

FUNKSJON: BIBLIOTEK

ROM: 342

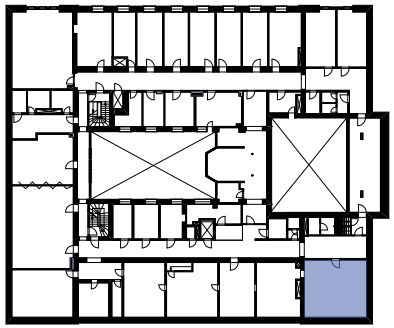



Eldre overlys



Eldre, fast innredning, skap



Eldre dørvrider



Eldre dråpehengsler



Nyere dørskilt i messing



Større lysstoffrørkasse

VERNEHENSYN

Rommet har eldre, fast inventar; to større skap brukt som bokskap, og ellers nyere reoler. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet "Magasiner". På tegninger fra 1986 er rommet "Magasin for glass og porselen" og fremstår som i dag. Overflater ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1994.

Eldre overlys og eldre dør har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 0500 på overlys.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To eldre fyllingsdører med opprinnelige vridere og hengsler. Malt med Jotun Fenom og Feno-mix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys	Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter utført i ruglete glass. En av rutene har vrider og kan åpnes. Vinduet er eldre. Overlys: halvblank maling 0500	Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	To bokskap. Disse er malt med: 5040-Y70R.	Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Tre små og åtte store lysstoffrørkasser, alle nyere	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: Korridor

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 343

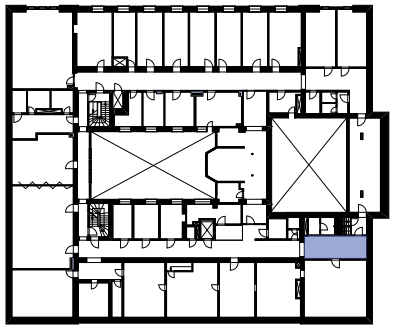



Fast inventar: eldre skap




Eldre skap, detalj av dør



Eldre skap, dørhengsel



Interiør; eldre skap, med eldre overflatebehandling, ikke ulikt skap på rom 254

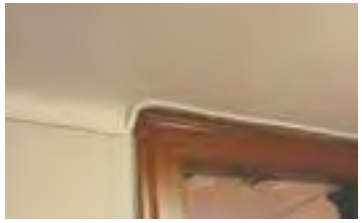

Overkarm dør mot himling: lav takhøyde



Nyere fyllingsdør, mot korridor 346

VERNEHENSYN

Korridoren forbinder korridorene 330 og 346. Det er passasje til rom 330 og nyere fyllingsdør til rom 346. Har ellers eldre fyllingsdør til ett rom, 342 bibliotek. Korridoren er kortere og ligger høyere enn rom 330 korridor, disse er derfor forbundet med en rampe i enden av korridor 330. Rommet har eldre, fast inventar; to større skap brukt som bokskap.

Korridoren sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, med noen avvik fra dagens situasjon. På tegninger fra 1986 ser dagens rom 343 og 346 korridorer ut til å være et felles rom.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår korridoren som i dag, og rommets overflater ser ut til å være fra da. Det er viktig å ta vare på eldre bokskap og dører.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 1002R Fotlister er også oppgitt med fargekode 1002R for maling i bygningsdokumentasjonen fra 1990-tallet. Her er det imidlertid brukt en mørkere, grålig farge i senere tid.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To fyllingsdører, en eldre til rom 342 (bibliotek), en nyere til rom 346. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Rommet har eldre, fast inventar; to større skap brukt som bokskap. Fargekode: 5040-Y70R	Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Tre nyere takplafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: WC

FUNKSJON: WC

ROM: 344

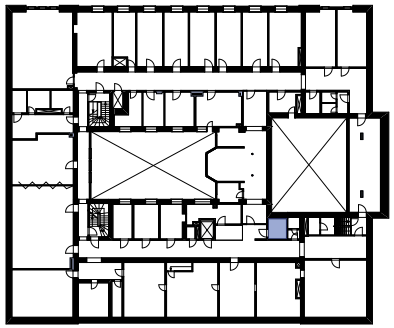


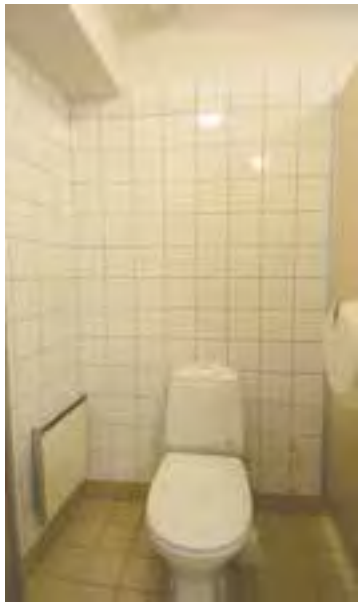





Plafonder i himling

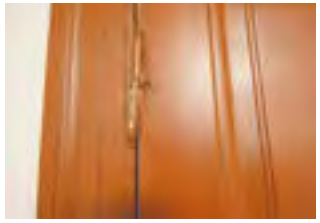

Eldre hengsler med flaggstangknopp



Eldre dørvrider

Avlukke med WC

Avlukke med WC

VERNEHENSYN

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet to WC. På tegninger fra 1986 er rommet "Bad". På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rom 344 som i dag. Overflater ser ut til å være fra denne hovedombyggingen.

Endringsliste fra arkitekt Ola Natvig 1993 oppgir at innvendige, buete hjørner er hugget i dette rommet, antatt for å lette/muliggjøre flislegging.

Eldre dør har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 maling, fargekode 0500. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er motstridende informasjon fra FDV. Kan være pga våtrom.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Flislagte vegger med 150/150 mm hvit, glasert veggflis. Veggflatene for øvrig er slettpusset og malt. Veggfarge over flisefelt: 0500	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Eldre dør med opprinnelig vrider og hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dør og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Fast inventar	Spanskvegger: PP 1977 U Det er bygd opp to trinn i korridoren utenfor, for døren til 344. Servant og to toaletter	Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	Tre kuppellamper i tak, en lysstoffrørarmatur over vask, alle nyere	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Dusjrom med forgang**

FUNKSJON: DUSJ

ROM: 345

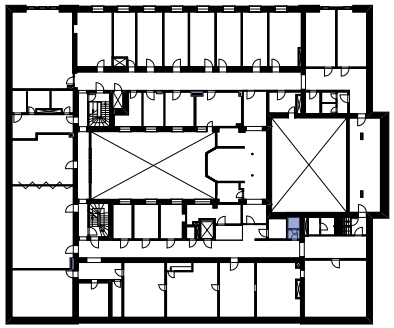







Eldre dørvrider



Eldre hengsler med eikenøttknopp



Plafonder i tak

Dør inn til dusj

Dør inn fra korridor

VERNEHENSYN

Rommet har to dører, begge eldre fyllingsdører med eldre beslag. Det er beige fliser på gulv og hvite på vegg i dusjrom, disse stopper noe under takhøyde, ca. ved dørhøyde. Veggene er ellers pusset og malt.

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet to WC. På tegninger fra 1986 er rommet WC, ikke oppdelt.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rom 345 som i dag. Overflater ser ut til å være fra denne ombyggingen. Endringsliste fra Ola Natvig 1993 oppgir at innvendige, buete hjørner er hugget i dette rommet, antatt for å lette/muliggjøre flislegging.

Eldre dører har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 maling, fargekode 0500. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er motstridende informasjon fra FDV. Kan være pga våtrom.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Flislagte vegger med 150/150 mm hvit, glasert veggflis. Veggflatene for øvrig er slettpusset og malt. Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg: 0502R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	To eldre fyllingsdører med opprinnelige vridere og henglser. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Fast inventar	Spanskvegger: PP 1977 U	Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	To plafonder i tak	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 346

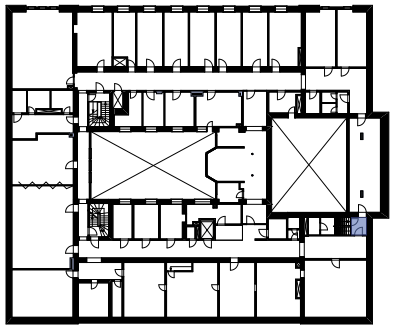







Eldre, murt trapp



Nyere dør



Plafond i himling

Dør til rom 348 trapperom

Dør fra rom 343 korridor

VERNEHENSYN

Korridor, forbinder rom 343 korridor med rom 348 trapperom. Rommet har en eldre, murt trapp til rom 347 lager. Korridoren er på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 del av trapperommet. På tegninger fra 1986 ser dagens rom 343 og 346 korridorer ut til å være ett felles rom.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår korridoren som i dag. Rommets overflater ser ut til å være fra da. Eldre trapp har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Takmaling er oppgitt å være matt maling 0500 i bygningsdokumentasjonen, men ser ut til å være veggfarge: 1002R. Dette kan være valgt av hensyn til rommets mange flater og tilhørende overganger.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 1002R Fotlister er også oppgitt med fargekode for maling 1002R i bygningsdokumentasjonen fra 1990-tallet. Her er det imidlertid brukt en mørkere, grålig farge i senere tid.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Tre dører, alle nyere: Nyere branndør mot 347, og nyere tredører med nyere hengsler og vridere mot trapperom 348 og korridor 343. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Støpt/murt trapp som er malt grå.	
Belysning	En nyere glasskuppel i tak	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Lager**

FUNKSJON: LAGER

ROM: 347

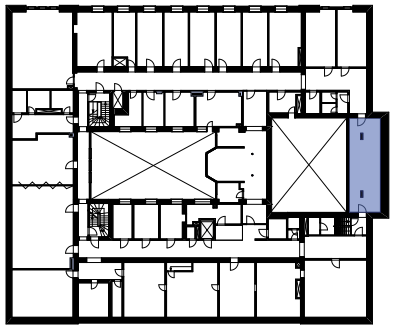







Detalj av himling/vegg



Dør ut til rom 250



Himling

Dør inn til lageret fra rom 350

Lageret sett mot rom 346


VERNEHENSYN

Lager, med dører til rom 346 korridor, nyere branndør i stål, og rom 350, eldre fyllingsdør i spesialformat. Rommet ligger mot *tympanonfeltet* (tempelgavlfeltet) i Domus Bibliothecas hovedfasade, mot Universitetsplassen, og rommets form bærer preg av dette.

Vegger og himling er malt betong med synlige konstruksjoner, rommet er bygningens eneste med himling som skråner mot både Universitetshagen og Karl Johans gate. Under mønet er det en smidd konstruksjon, i rommets fulle høyde, som ser ut til å være del av feste for tympanonfelt i bygningens fasade (se bilde), men dette må ved behov vurderes nærmere.

Rommet er på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 korridor. På tegninger fra 1986 er rommet også korridor. På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er rommet betegnet "Loft", rommets overflatebehandling ser ut til å være fra da.

Eldre dør og smidd konstruksjon har høy verneverdi.

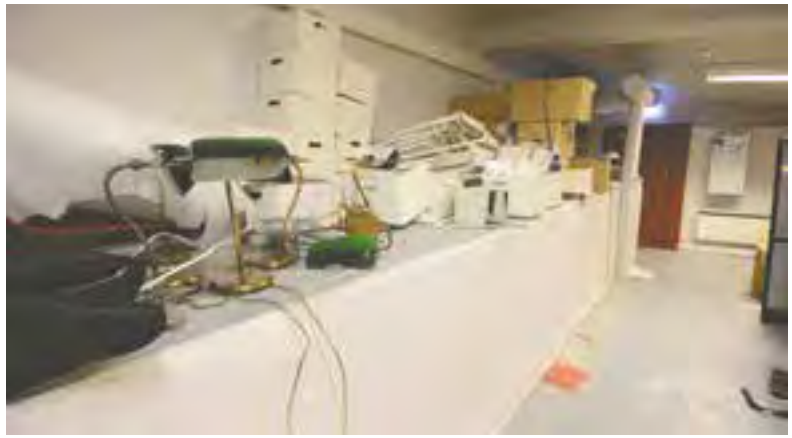

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling med synlige bjelker. Takmaling er oppgitt å være matt maling 0500 i bygningsdokumentasjonen, men ser ut til å være veggfarge: 1002R. Dette kan være valgt av hensyn til rommets mange flater og tilhørende overganger.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 1002R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Dør mot loft er en eldre fyllingsdør i spesial-format, med opprinnelig vrider og hengsler. Dør mot 346 er nyere branndør i metall. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	Epoxy maling: Jotun Penguard Topcoat GRÅ 13	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Fast inventar	Smidd konstruksjon midt i rommet, i rommets fulle høyde, ser ut til å være del av feste for tympanonfelt i bygningens fasade (se bilde), men dette må ved behov vurderes nærmere. Nyere plankebiter påskrevet “russergym” må antas å være en nyere tilføyelse, uten historisk eller konstruktiv verdi.	Fast inventar er omfattet av fredningen, og endrin-ger/fjerning må avklares med Riksantikvaren.
Belysning	Fire nyere lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.
Tekniske anlegg	Ny monitor ved dør mot 350	






NAVN: **Trapperom**

FUNKSJON: TRAPP/KOTT

ROM: 348

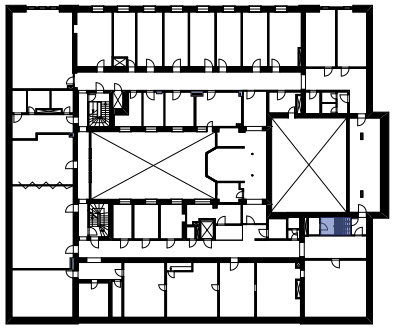







Trinnenes profil, med kantlister



Avrundet kant på utsatt sted over trappeløp. Dette gir en solid støp, og er mindre brutalt for dem som måtte komme borti.



Støpt bjelke

Dør inn til rom 355, nyere

Dør inn til 254 arkiv, nyere spesialformat. Legg merke til at veggfargen er brukt i taket.

VERNEHENSYN

Trapperommet sees første gang på Sinding-Larsens tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Trappen avviker noe fra hans tegninger. Ingeniørtegninger av trapp fra hovedombyggingen av 1914 samsvarer i større grad med dagens situasjon, og det er grunn til å anta at det ble gjort endringer under hovedombyggingen da.

Veggen mot auditoriet sees på tegninger fra Grosch, denne veggen kan være opprinnelig. Rommets mulig opprinnelige vegg og trapp med rekkverk har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling. Takmaling er oppgitt å være matt maling 0500 i bygningsdokumentasjonen, men ser ut til å være veggfarge: 1010-Y30R. Dette kan være valgt av hensyn til rommets mange flater og tilhørende overganger.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete, malte vegger. Veggfarge: 1010-Y30R Fotlister: Som gulv	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Dører er nyere, med nyere hengsler og vridere. Dette kan ha sammenheng med brannkrav i trapperom. Malte dører og gerikter: 3040-Y30R	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	Trappen er malt, men det er ikke funnet farge-kode for denne.	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Fast inventar	Støpt/murt trapp med rekkverk og håndlist i metall.	
Belysning	Nyere kuppel i tak	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: Korridor

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 349

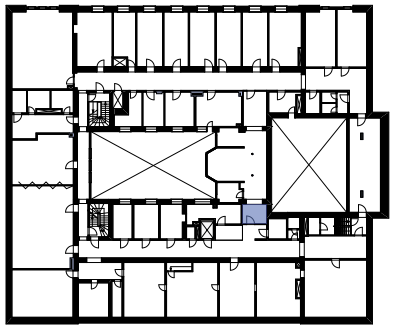





Eldre overlys



Nyere fyllingsdør

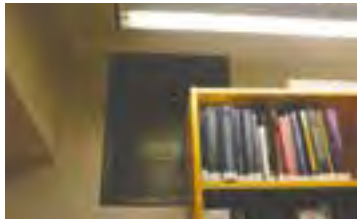

Eldre, fast inventar; ventilasjonsrist i messing

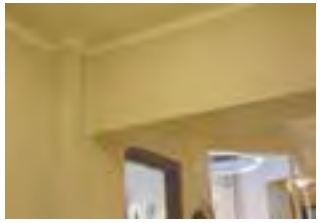

Synlig konstruksjon i himling



Nyere hengsler




Plafond i himling

VERNEHENSYN

Korridor, forbinder rom 330 korridor med rom 336 pauserom, via en passasje. Arealet er på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 “Stofskifte” og “Magasin for uorganiske præpar”. På tegninger fra 1986 ser arealet ut til å være “Gang” og “Forrom”, for operasjonsrommet i dagens pauserom.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår korridoren som i dag, og rommets overflatebehandling ser ut til å være fra da. Rommet har eldre, fast inventar; ventilasjonsrist i messing.

Eldre ventilasjonsrist i messing og eldre overlys har høy verneverdi.

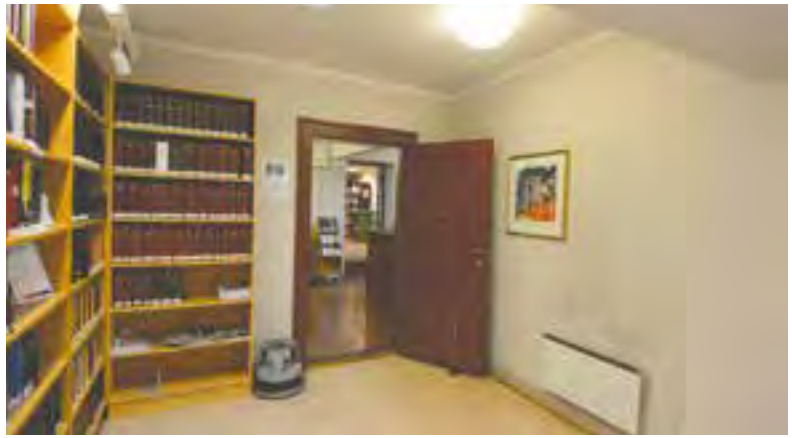

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. Søyler og sprosser i glasstaket: halvblank 0500. (NB! alle fargekoder fra FDV 336)	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Vegg: 1005-Y50R Fotlister (tre): 3010-Y50R Trukne sokler: 2020-Y50R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør, malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys	Det er ett sprossedelt overlys med fire ruter, ruglet glass, en luke som kan åpnes. Malt med halvblank maling 0500.	
Gulv	Forbo Marmoleum Real 3077 Forbo Marmoleum Real 3077 med stripe 3172	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsrist i messing	
Belysning	En nyere plafond og en større lysstoffrør-armatur	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 350

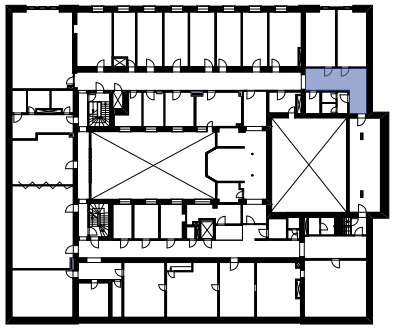




Avrundet hjørne på høyere gulv, med beslag



Trapp til rom 347 lager, tidligere korridor



Trapp til rom 347 lager, tidligere korridor

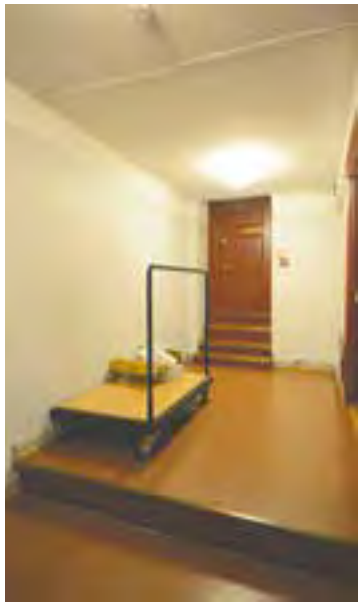

Høyere gulvnivå, inn mot trapp og dør til rom 347 lager, tidligere korridor



Korridoren sett fra hjørne, mot korridor 302

VERNEHENSYN

Korridor, forbinder rom 302 korridor med rommene 347 lager (tidligere korridor) og rom 306 og 307 kontorer. Gulvet er hevet nærmest dør til rom 347 lager, og det er en liten trapp opp til døren. At korridoren i såpass stor grad er tilpasset gulvhøyden i et lagerrom, kan komme av at rommet på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 og på tegninger fra 1986 er betegnet korridor, og da tydeligvis var del av hovedkommunikasjonen i etasjen.

På tegninger fra 1986 sees den mindre trappen opp til rom 347, og dører er som i dag. Rommets overflatebehandling ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1994. Eldre overlys, eldre trapp og eldre dører har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. Takfarge er trukket noe ned på vegg, sannsynligvis for å oppnå en pen og lite krevende overgang til veggfargen. (NB fargekoder fra FDV 302).	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 1002R Fotlister er også oppgitt med fargekode for maling 1002R i bygningsdokumentasjonen fra 1990-tallet. Her er det imidlertid brukt en mørkere, grålig farge i senere tid.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Eldre dør mot loft har spesialformat. Dør inn til toalett er eldre, med opprinnelig vrider og hengsler. Eldre dører inn til kontorer (306, 307) og bøttekott (304) med opprinnelige hengsler og delvis eldre håndtak (306, 304). Dør inn til 304 har nyere plate i øverste speil, der kan det tidligere ha vært glassfelt. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys, vinduer	Det er ett takvindu, sprossedelt, med ruglete glass. En av rutene har vrider og kan åpnes. Vinduet er eldre. Malt med i farge 0500.	Mindre reparasjoner med tilsvarende materialer regnes som vedlikehold, større endringer og utskiftinger er søknadspliktige.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Utskifting med gulvbelegg av tilsvarende type, regnes som vedlikehold, endring av type belegg/farge er søknadspliktig.
Fast inventar	Støpt/murt trapp til loftsdør, med linoleum dekke og metall kantlister. To gulvnivåer	Reparasjon av belegg og kantlister regnes som vedlikehold, ombygging/fjerning er søknadspliktig.
Belysning	Tre nyere, halvkuleformete glasskupler	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 351

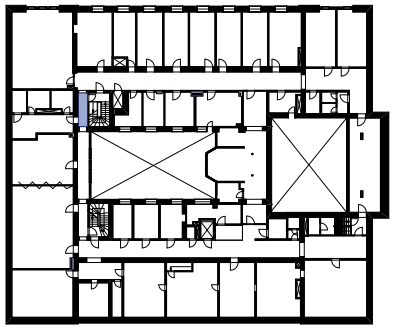

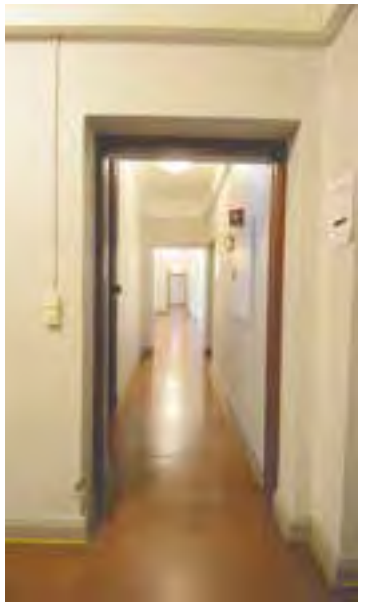





Løs kantbro for å avhjelpe høy dørterskel



Omramming passasje, mulig etter en tidligere, dobbel slådør



Omramming passasje, mulig etter en tidligere, dobbel slådør

Omramming passasje, mot rom 302 korridor

Eldre skap med antatt eldre lampe

VERNEHENSYN

Korridoren forbinder rom 302 og 320 korridorer, via passasjer. I en av veggene er det et gammelt skap med en antatt eldre lampe, tilsvarende finnes på samme sted i andre etasje.

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 og på tegninger fra 1986 er rommet korridor, og da tydeligvis del av hovedkommunikasjonen i etasjen. Treomramming av passasje, som hverken er gerikt eller vanlig karm, kan være karm for dobbel slådør, som det ser ut til å være på tegninger fra 1986.

Rommets overflatebehandling ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1994. Eldre skap i vegg, med antatt eldre lampe, har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. (Fargekoder er hentet fra FDV 320)	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 1002R Fotlister er også oppgitt med fargekode for maling 1002R i bygningsdokumentasjonen fra 1990-tallet. Her er det imidlertid brukt en mørkere, grålig farge i senere tid.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Dør mot trapperom, med overlys, er nyere. Dør inn til 323 garderobe er eldre, med nyere vrider. Karm i åpning inn til 351 fra 302 er eldre. Denne har ikke dørblad, hengsler eller låsstolpe, og har annen profil enn dørkarmer i bygningen. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Lampe i skap på vegg, eldre	
Belysning	Eldre lampe i skap på vegg, nyere kuppel i tak	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Trapperom**

FUNKSJON: TRAPP

ROM: 352

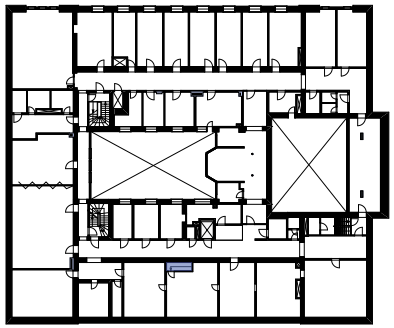

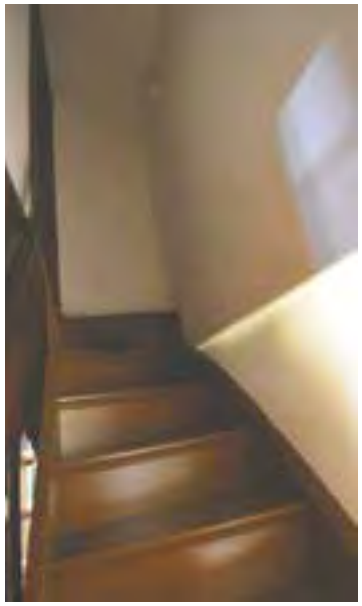





Malt trapp, lakkert håndlist, lasert/ådret vegg i fyllingspanel



Variasjon i malte og lakkerte flater



Eldre vrider i mahognyådret dør

Trapperommet sett fra nederste trinn.

Trapperommet sett fra galleriet på rom 239.

VERNEHENSYN

Tretrappen forbinder eldre bibliotek i andre etasje, rom 239, med spesialbibliotek i tredje etasje, rom 339B. Disse rommene var biblioteksareal også da bygningen for øvrig var dominert av laboratorier og andre medisinske spesialrom.

Trappen er plassbygd, i tre, med fyllingspaneler. Treverket er behandlet med mahognyådring/mahognylasur. Vegg og himling er pusset og malt. Håndlist er i tre. Dør mot 239 er en eldre fyllingsdør, dør mot rom 339B er en nyere branndør.

Det er viktig å bevare rommet som helhet med fast innredning og detaljer.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Delvis slettpussete vegger, delvis kledd med fyllingspanel. Maling: Bunn 2030-Y30R + lasurolje med pigmenter (eng. rød brent terra, oker, brent umbra + lakk)	Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Fyllingsdører med opprinnelig vrider og beslag. Eksisterende mahognylasur er beholdt.	Eldre dører med eldre overflatebehandling har høy verneverdi, må ikke overmales. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	Malt trapp. Fargekode og malingstype er ukjent.	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Fast inventar	Håndlist, plassbygd innredning	Malingsflikking og mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold. Større endringer som fargeendring og utskiftinger, er søknadspliktige.
Belysning	-	-







NAVN: Oasen

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 353

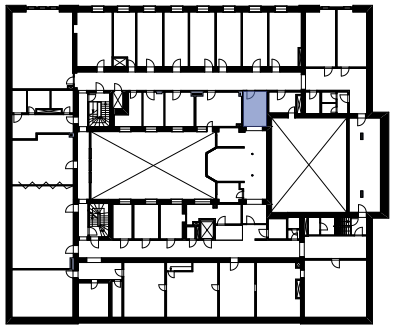

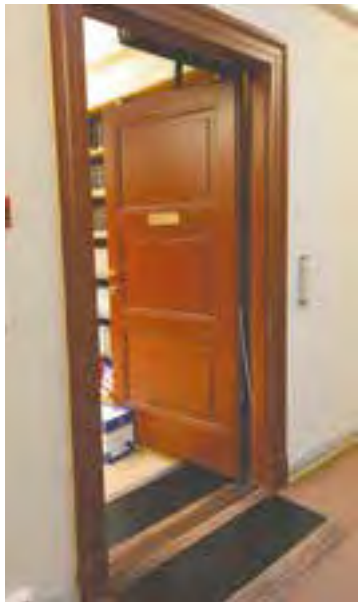



Himling, spor etter tidligere vegg



Antatt synlig konstruksjon i himling



Nyere hengsler



Eldre ventilasjonsrist i messing

Dør fra rom 302 korridor



Himling, spor etter tidligere vegg

VERNEHENSYN

Korridoren forbinder rom 302 korridor med rom 336 pauserom, via en passasje og en nyere fyllingsdør. Arealet er på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 "Dyrebad", så også på tegninger fra 1986. Dette kan være i tilknytning til det daværende operasjonsrommet i dagens pauserom.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår korridoren som i dag, og rommets overflatebehandling ser ut til å være fra da.

Rommet har eldre inventar; ventilasjonsrist i messing. Denne og det eldre overlyset har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. Søyler og sprosser i glasstaket: halvblank 0500. Takfarge er trukket noe ned på vegg. (Alle fargekoder fra FDV 336)	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Pussete og rullemalte vegger. Vegg: 1005-Y50R Fotlister (tre): 3010-Y50R Trukne sokler: 2020-Y50R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Nyere dør med nyere dørhåndtak og hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP. Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R.	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Overlys	Det er ett takvindu, sprossedelt, med seks ruter utført i ruglete glass. En av rutene har vrider og kan åpnes. Vinduet er eldre. Males med halvblank maling 0500.	
Gulv	Forbo Marmoleum Real 3077 Forbo Marmoleum Real 3077 med stripe 3172	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre ventilasjonsluke i messing	
Belysning	En nyere plafond og en større lysstoffrør-armatur	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.







NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR


ROM: 356

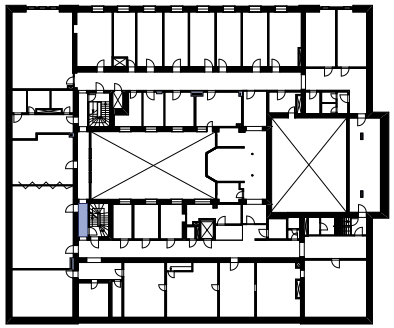

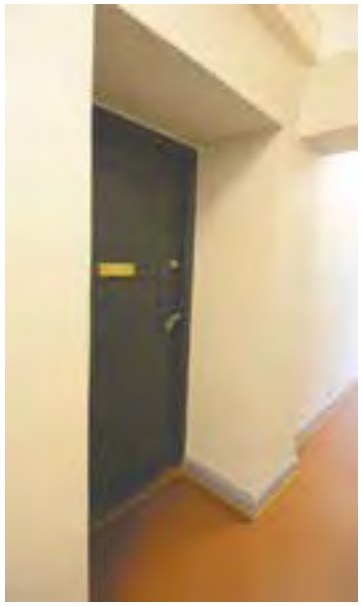




Omramming passasje, mulig etter en tidligere, dobbel slådør

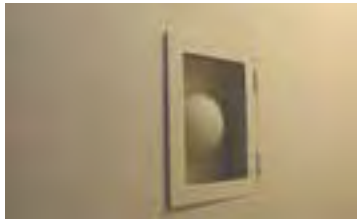

Eldre skap med antatt eldre lampe

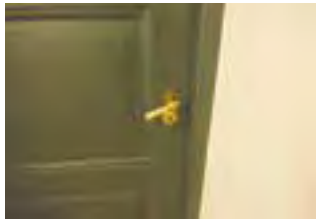

Eldre dør med eldre dørvrider



Plafond i himling

Dør til rom 326 møterom

VERNEHENSYN

Korridoren forbinder rom 320 og 330 korridorer, via passasjer. I vegg er det et eldre skap med en antatt eldre lampe, tilsvarende finnes på samme sted i andre etasje. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 og på tegninger fra 1986 er rommet korridor, og da tydeligvis del av hovedkommunikasjonen i etasjen.

Treomramming av passasje, som hverken er gerikt eller vanlig karm, kan være karm for dobbel slådør, som det ser ut til å være på tegninger fra 1986. Rommets overflatebehandling ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1994.

Eldre skap i vegg, med antatt eldre lampe, har høy verneverdi.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. (Fargekoder er hentet fra 320)	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. Fargekode vegg og fotlister: 1002R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For endring av malingstype, se himling.
Dører	Dør til trapperom er en nyere fyllingsdør med nyere beslag og antatt nyere overlys, dør til rom 326 møterom er en eldre fyllingsdør. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R	Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer inkludert alle inngrep i karm og dørblad er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre skap i vegg med antatt gammel lampe	
Belysning	En nyere plafond i tak, eldre skap i vegg med antatt gammel lampe	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: Trapperom

FUNKSJON: TELEMATIKKROM

ROM: 355

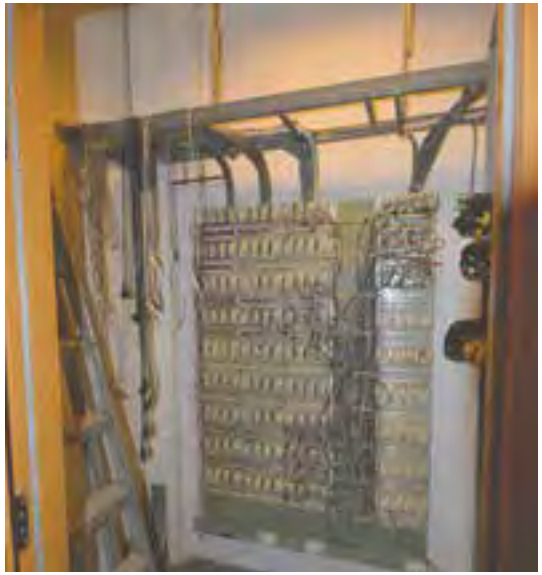


Rom 355 sett fra inngangsdør.



Rom 355, himling



Rom 355, inngangsdør fra repos i trapperom 348

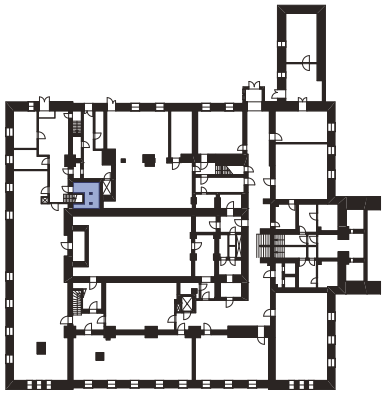

VERNEHENSYN

Mindre rom, med inngang fra repos i rom 348 trapperom. Rommet er betegnet "trapperom" på tegninger fra 2015, men brukes som telematikkrom.


På tegninger fra 1914 ser arealet ut til å være heis, men det er ikke funnet noe annet som tyder på at dette ble gjennomført i bygningen. På tegninger fra 1986 ser rommet ut til å være skap.

Verneverdiene er i hovedsak knyttet til opprinnelige overflater og ikke til fast innredning/teknisk anlegg.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 maling, fargekode 0500, ifølge FDV, men himling ser ut til å være malt med veggfarge. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er en selvmotsigelse i FDV.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slett, kalkpusset, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 1002R.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør, fargekode dør og gerikt 5040-Y70R, malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm, ifølge FDV.	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En mindre lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.





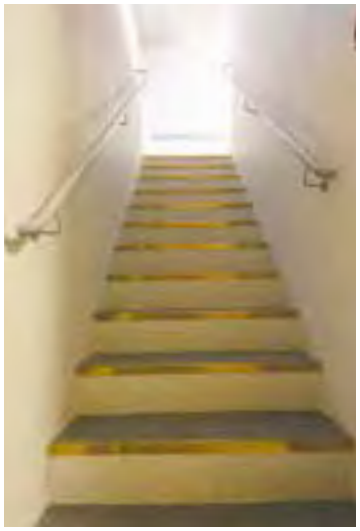










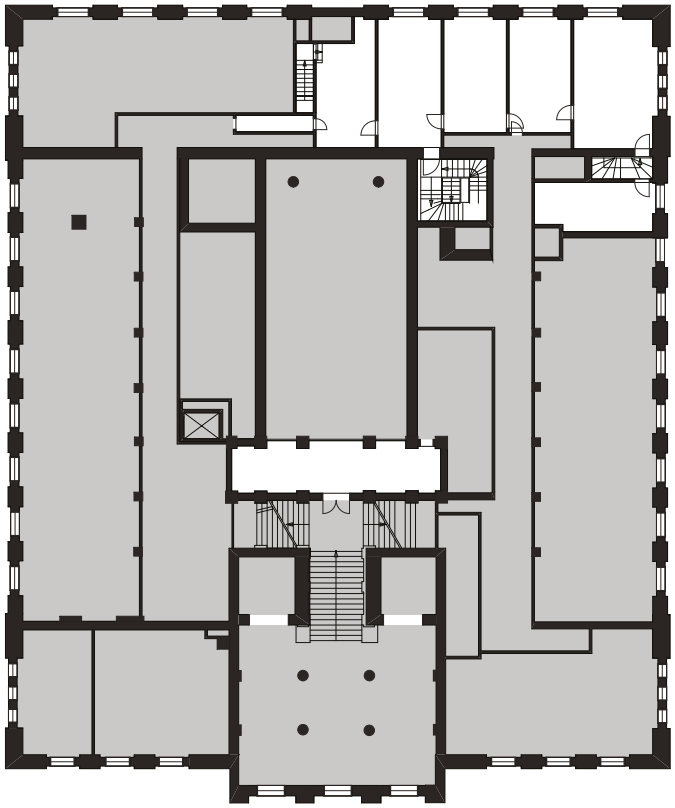

Mesaninetasje Domus Bibliotheca


Domus Bibliothecas mesaninetasje består av galleriet ved lesesalen, rom M86, og de øvrige rommene M80-89, i Domus Bibliothecas nordlige hjørne. Galleriet M86, nå med utsikt til lesesalen, har tidligere vært bak auditoriet Sinding-Larsen tegnet til hovedombyggingen av 1914. Galleriet fikk sin nåværende form ved hovedombyggingen i 1994. Da ble auditoriet tilbakeført til lesesal, slik det hadde vært fra 1880-årene og fram til hovedombyggingen av 1914. Mesaninetasjen for øvrig, mot nord, er fra hovedombyggingen i 1914, og kan ha vært bolig eller verksted for vaktmester. Vaktmesterboligen lå i første etasjes nordlige hjørne, rett under mesaninetasjen, med egen inngang via trapp fra hagen. Trappen gikk videre opp til mesaninetasjen. Det var også dør inn til rom M81 fra en av bygningens bitrapper (rom M89 trapperom).

På den eldste tegningen av mesaninetasjen består denne av rommene M81, M82, M83 og M84, samt trappen M87. Trappen M87 er beskrevet i første etasje, se rom 122 trapperom. Rommene M80, M85 og M88 ser ut til å være nyere. Etasjen rommer i dag kontorer. Etasjen har en særpreget atmosfære, med lav takhøyde, der toppen av det som ellers er første etasjes vinduer, her er lave vinduer fra gulvnivå og litt opp på veggen, som i en opp ned-kjeller.

NAVN: **Pauserom**

FUNKSJON: PAUSEROM/KOPIROM

ROM: M80, M88

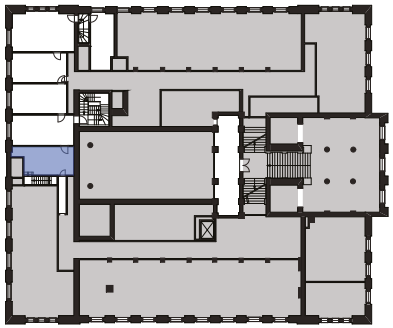



Rommet sett fra vegg mot Frederiks gate.



Nyere dør med ny dørvrider



Nyere hengsler



Teknisk dør i vegg, der det på tegninger står "rom M90 trapp". Det er ikke funnet noen trapp M90.



Hjørne mot øst




Nyere ventilasjonsrist

VERNEHENSYN


Rom M80 pauserom er et rom uten vindu, med "rom M88 trapp" ned til første etasje og to nyere dører; en dør til naborom M81, en dør nederst i trappen. Eldste kilde er en endringsmedling fra Statsbygg/Ingeniørene Bonde og Co AS, 30. mars 1993: Trebjelkelag i "akse A-B/4-7", det vil da si fra og med rom M80 til og med rom M90 "Trapperom" (antatt feil i tegning fra 2015, M90 trapp ser ut til å være teknisk kanal). Tretrapp og teglvegg ble revet og erstattet med betongkonstruksjon. Trappen blir i endringsliste, om oppsetting av ny håndlist, referert til som "bitrapp til mezzaninet". Det ser altså ut til at rommet og trappen var eldre. Samtidig er rom M80 ikke på ingeniørenes opprinnelige tegninger for mesaninetasjen, fra hovedombyggingen av 1914. Den neste tegningen vi har som viser mesaninen, da med rom M80, er fra hovedombyggingen i 1994.

Rommet fremstår som en branncelle, muligens på grunn av trapp, med nyere konstruksjoner, overflater og detaljer (nyere dører). Innkassingen mot Frederiks gate er for å få lys over første etasjes inngangsdør fra gaten. Selv om de enkelte bestanddelene ikke har høy verneverdi, er rommet del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige.

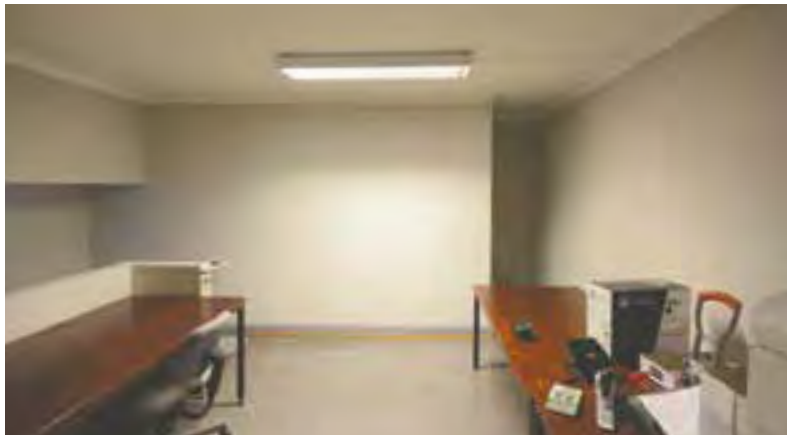

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Pusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Glattpusset og rullemalt, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: Vegg 1002R Fotlist 4005-R20B	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se Himling (over).
Dører	To nyere fyllingsdører med tre fyllinger, nyere beslag Malt med Jotun Fenom/Fenomix (tixotrope alkydmalinger)/HP Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 35V Fargekoder: dører 4005-R20B, gerikter 2000	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Linoleum gulvbelegg: Forbo Marmoleum Real 3123 2,5 mm Malte opptrinn i trapp	Vedlikehold av malt gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Nyere håndlist i trapp	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	To større lysstoffrørkasser, en plafond på vegg, ett lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.
Tekniske anlegg	Dør til teknisk sjakt eller lignende, denne er ikke inspisert.	




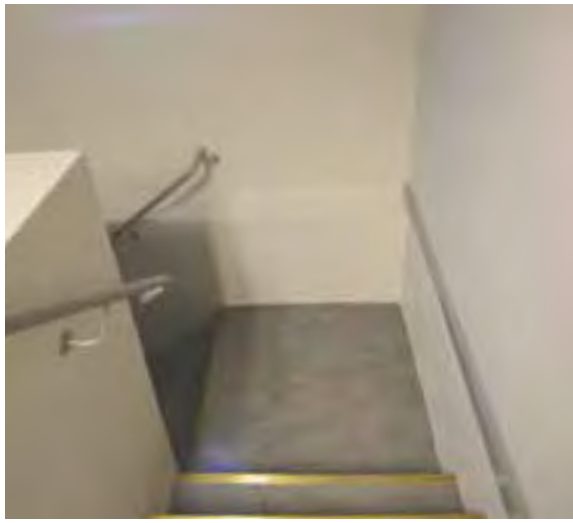

NAVN: Lesesal


FUNKSJON: KONTOR

ROM: M81

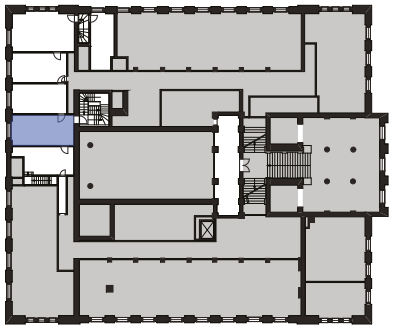





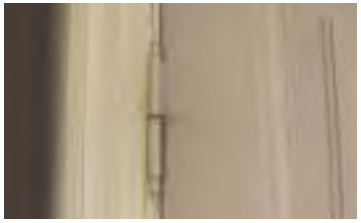

Eldre dør med eldre flaggposthengsler



Nyere ventilasjonsrist



Nyere varevindu

Dører mot M82 og M89

Nyere varevindu, vindu mot Frederiks gate

VERNEHENSYN

Rom M81 lesesal har i dag to arbeidsplasser. Det er ett vindu og tre dører, to dører til naborommene M80 og M82, en dør til rom M89 trapp. Rommet ser ut til å ha vært del av mesaninetasjen siden den ble oppført, i forbindelse med hovedombyggingen av 1914. Første kilde som er funnet, er ingeniørtegninger fra denne hovedombyggingen. Disse viser kun konstruksjonen, uten dører. Den neste tegningen vi har som viser mesaninetasjen, er fra hovedombyggingen i 1994.

Av de tre dørene er to nyere med nyere beslag. Døren inn til M82 er eldre, med gammel dørvrider og eldre flaggposthengsler. Rommet fremstår i det øvrige med nyere overflater. Varevindu er nyere. Dette er gjort som et støydempende tiltak. Eldre dør har høy verneverdi. Rommet er del av helheten og er omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Pusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Glattpusset og rullemalt, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: Vegg 1002R Fotlist 4005-R20B	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se Himling.
Dører	Tre fyllingsdører med tre fyllinger, to nyere med nyere beslag og en eldre med eldre beslag (dråpehengsler). Malt med Jotun Fenom/Fenomix (tixotrope alkydmalinger)/HP Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 35V Fargekoder: dører 4005-R20B, gerikter 2000	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer inkludert alle inngrep i karm og dørblad er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Varevinduer	Nyere varevinduer, dette har blitt gjort som et støydempende tiltak. Fargekode 0500	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av samme type.
Gulv	Linoleum gulvbelegg: Forbo Marmoleum Real 3123 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To større lysstoffrørkasser, to lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.






NAVN: **Lesesal**

FUNKSJON: KONTOR

ROM: M82

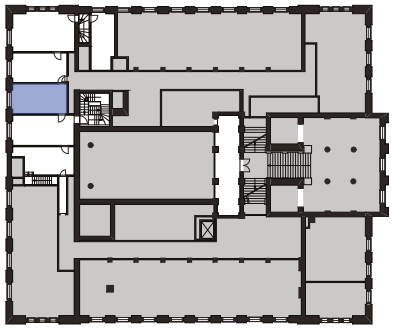



Rom M82 sett fra vegg mot Frederiks gate.



Overkarm vindusåpning




Nyere ventilasjonsrist



Eldre dør, overkarm



Eldre dør, overkarm

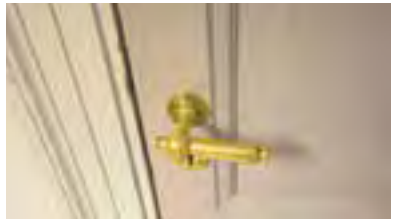

Eldre dørvrider


VERNEHENSYN

Rom M82 lesesal fremstår i dag som kontor. Rommet har ett vindu og to dører, til naborommene M81 og M83. Eldste kilde er ingeniørtegninger fra hovedombyggingen av 1914. Disse viser kun konstruksjonen (lettvegger i mesaninetasjen og bærende vegger i etasjen under), uten dører. Det er da inntegnet lettvegger innerst i rommet M82. Den neste tegningen vi har som viser mesaninetasjen, er fra hovedombyggingen i 1994. Her ser rom M82 og M83 ut til å være noe grunnere enn naborommene.

Dørene er eldre, med gamle dørvridere og eldre hengsler (flaggposthengsler mot M81, eikenøtt mot M83). Varevindu er nyere. Dette er satt inn som et støydempende tiltak. Rommet fremstår i det øvrige med nyere overflater. Eldre dører har høy verneverdi. Rommet er del av helheten og er omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Pusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Glattpusset og rullemalt, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: Vegg 1002R Fotlist 4005-R20B	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se Himling.
Dører	To eldre fyllingsdører med tre fyllinger, eldre beslag (dråpehengsler mot M81, eikenøtthengsler mot M83) Malt med Jotun Fenom/Fenomix (tixotrope alkydmalinger)/HP Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 35V Fargekoder: dører 4005-R20B, gerikter 2000	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevinduer, dette har blitt gjort som et støydempende tiltak. Fargekode 0500	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av samme type.
Gulv	Linoleum gulvbelegg: Forbo Marmoleum Real 3123 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To større lysstoffrørkasser, to lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.
Tekniske anlegg	Dør til teknisk sjakt eller lignende, denne er ikke inspisert.	

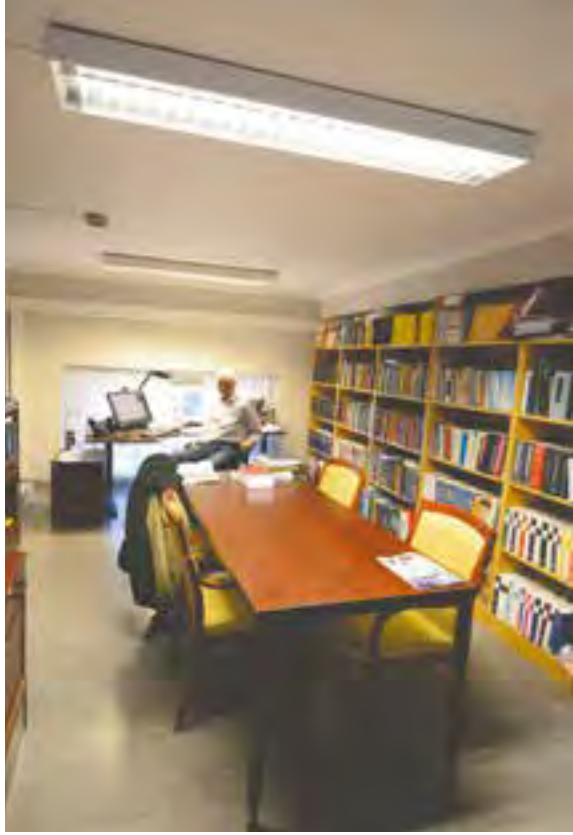






NAVN: **Lesesal**

FUNKSJON: KONTOR


ROM: M83

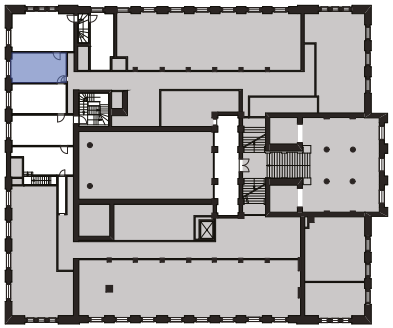

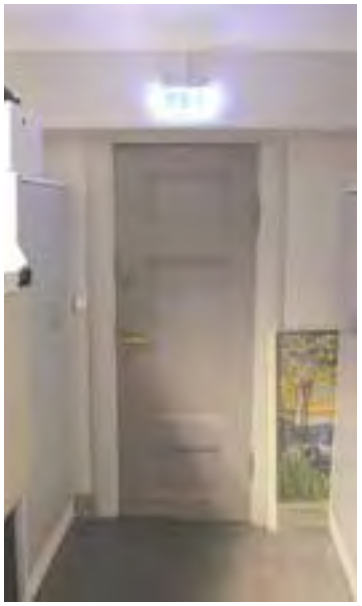


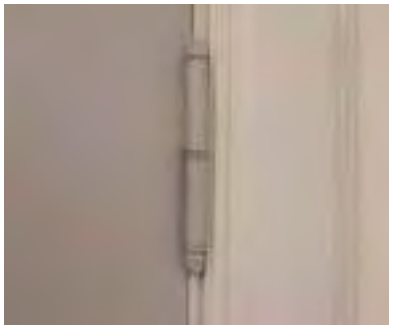


Eldre eikenøtthengsel

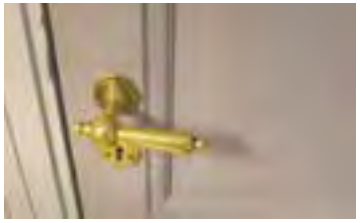

Eldre dørvrider

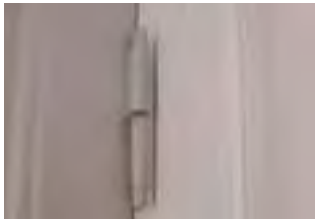


Eldre eikenøtthengsel

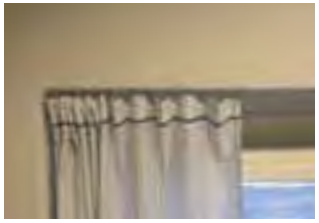

Overkarm vindusåpning

Eldre dør mot M84, spesialformat (smalere, ikke like store fyllinger)

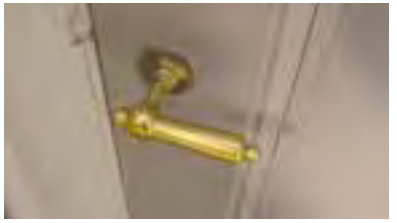


Eldre dørvrider

VERNEHENSYN


Rom M83 lesesal fremstår i dag som kontor. Rommet har ett vindu og to dører, til naborommene M82 og M84. Eldste kilde er ingeniørtegninger fra hovedombyggingen av 1914. Disse viser kun konstruksjonen (lettvegger i mesaninetasjen og bærende vegger i etasjen under), uten dører. Det er da inntegnet lettvegger innerst i rommet M83. Den neste tegningen vi har som viser mesaninetasjen, er fra hovedombyggingen i 1994. Her ser rom M82 og M83 ut til å være noe grunnere enn naborommene.

Dørene er eldre, med gamle dørvridere og eldre eikenøtthengsler. Dør til rom M84 er spesialformat. Varevindu er nyere. Dette er satt inn som et støydempende tiltak. Rommet fremstår i det øvrige med nyere overflater. Eldre dører har høy verneverdi. Rommet er del av helheten og er omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige.

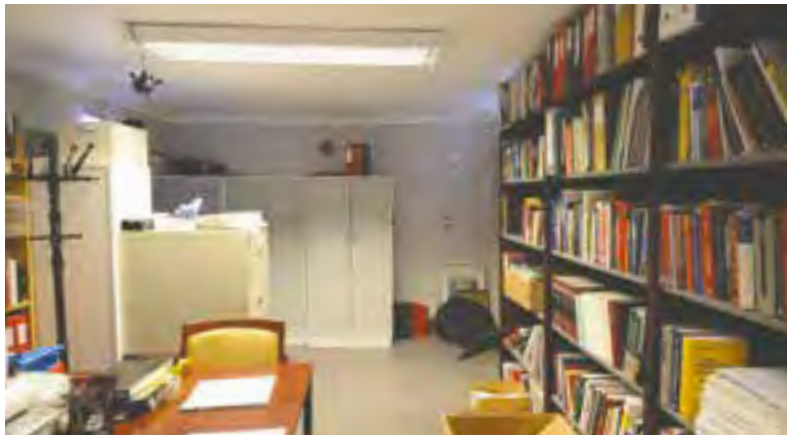

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Pusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Glattpusset og rullemalt, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: Vegg 1002R Fotlist 4005-R20B	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se Himling.
Dører	To eldre fyllingsdører med tre fyllinger, eldre beslag (eikenøtthengsler), dør mot M84 er i spesialformat. Malt med Jotun Fenom/Fenomix (tixotrope alkydmalinger)/HP Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 35V Fargekoder: dører 4005-R20B, gerikter 2000	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevinduer, dette har blitt gjort som et støydempende tiltak. Fargekode 0500	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av samme type.
Gulv	Linoleum gulvbelegg: Forbo Marmoleum Real 3123 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To større lysstoffrørkasser, to lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.
Tekniske anlegg	Dør til teknisk sjakt eller lignende, denne er ikke inspisert.	




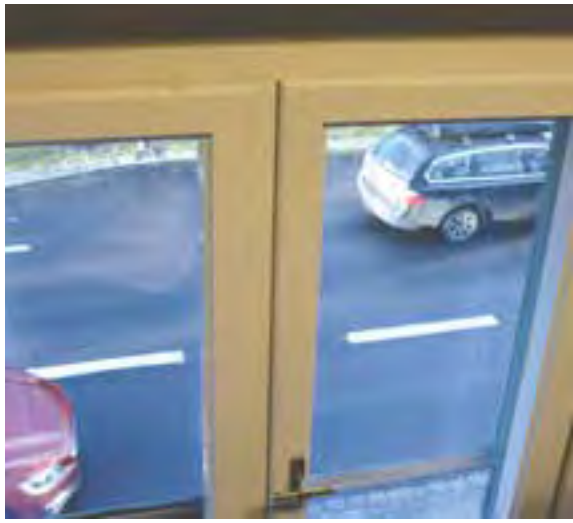

NAVN: **Lesesal**


FUNKSJON: KONTOR

ROM: M84

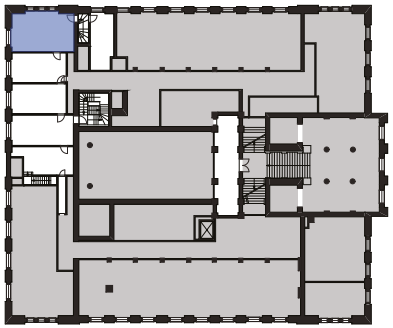



Rommet sett fra vegg mot Frederiks gate.

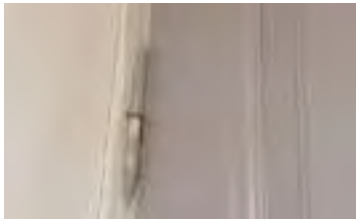


Eldre dråpehengsel



Eldre dørvrider



Utsnitt overkarm vindusåpning

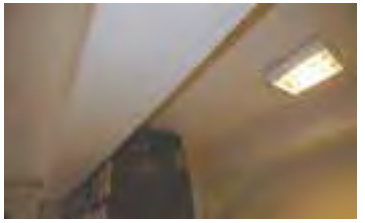

Synlig bjelke i tak



Nyere varevindu

VERNEHENSYN

Rom M84 lesesal fremstår i dag som kontor. Rommet har to vinduer, ett av disse tredelt, og to dører, til naborom M83 og til rom M87 trapperom. For rom M87, se rom 122, trapperommets romnummer i første etasje. Eldste kilde er ingeniørtegninger fra hovedombyggingen av 1914. Disse viser kun konstruksjonen, uten dører (lettvegger i mesaninetasjen og bærende vegger i første etasje). Det er inntegnet to mindre vinduer på denne tegningen, men det er sannsynligvis vinduer i (bærende vegger i) første etasje. De neste tegningene vi har som viser mesaninetasjen, er fra hovedombyggingen i 1994. Romformen ser på disse ut til å være uforandret. Tegningene samsvarer også med dagens situasjon.

Dørene er eldre, med gamle dørvridere og eldre hengsler (flaggpost mot trapperom M87, eikenøtt mot naborom M83). Dør inn til rom M83 er i spesialformat. Varevinduene er nyere. Disse er satt inn som et støydempende tiltak. Rommet fremstår i det øvrige med nyere overflater. Eldre dører har høy verneverdi. Rommet er del av helheten og er omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Pusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Glattpusset og rullemalt, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: Vegg 1002R Fotlist 4005-R20B	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se Himling.
Dører	To eldre fyllingsdører med tre fyllinger, eldre beslag (dråpehengsler mot M87/*122*, eikenøtthengsler mot M83), dør mot M83 er spesialformat. Malt med Jotun Fenom/Fenomix (tixotrope alkydmalinger)/HP Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 35V Fargekoder: dører 4005-R20B, gerikter 2000	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevinduer, dette har blitt gjort som et støydempende tiltak. Fargekode 0500	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av samme type.
Gulv	Linoleum gulvbelegg: Forbo Marmoleum Real 3123 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To større lysstoffrørkasser, to lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.
Tekniske anlegg	To tekniske skap i hjørne mot M83, se bilde øverst til høyre på motstående side.	






NAVN: **Lesesal**

FUNKSJON: LAGER

ROM: M85

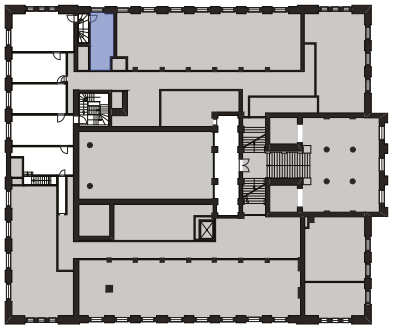



To større lysstoffrørkasser i tak



Utsnitt overkarm vindusåpning



Eldre dørterskel til trapperom



Eldre dørvrider og nøkkelskilt



Detalj vindu, eldre ventil



Nyere varevindu



Hjørne mot øst, med teknisk kanal


VERNEHENSYN

Rom M85 lesesal fremstår i dag som lager. Rommet har et vindu mot Universitetshagen og en dør til rom M87/122 trapp. For rom M87, se rom 122, trapperommets romnummer i første etasje. Rom M85 sees ikke på tegning av mesaninetasjen fra hovedombyggingen av 1914. I øverste del av trappen er det bare trinnene mot M84 som har kantlist, ikke trinnene mot M85. Dette kan tyde på at trinnene mot M85 er en senere tilføyelse. Trappen har også en form, med fletting av to trappeløp, som er uvanlig, enn si upraktisk på grunn av økt fare for fall, og virker derfor ombygd. Siden trappen er eneste adkomst til rom M85, taler dette også for at rom M85 er en senere tilføyelse til mesaninetasjen. Når en ser på fasaden utenfra, er etasjeskillet i vinduet gjort noe ulikt for rom M85 og mesaninetasjen for øvrig.

Eldste kilde er plantegning av mesaninetasjen fra hovedombyggingen i 1994. Her fremstår rommet som i dag. Døren er eldre, med gamle beslag (eikenøtthengsler), varevindu er nyere. Rommet fremstår i det øvrige med nyere konstruksjoner og overflater. Eldre dører har høy verneverdi. Rommet er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Pusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Glattpusset og rullemalt, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: Vegg 1002R Fotlist 4005-R20B	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se Himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med tre fyllinger, eldre dørvrider, eldre nøkkelskilt, eikenøtthengsler. Malt med Jotun Fenom/Fenomix (tixotrope alkydmalinger)/HP Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 35V Fargekoder: dører 4005-R20B, gerikter 2000	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevinduer, dette har blitt gjort som et støydempende tiltak. Fargekode 0500 Yttervinduet har en antatt eldre ventil i glasset.	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av samme type.
Gulv	Linoleum gulvbelegg: Forbo Marmoleum Real 3123 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	To større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

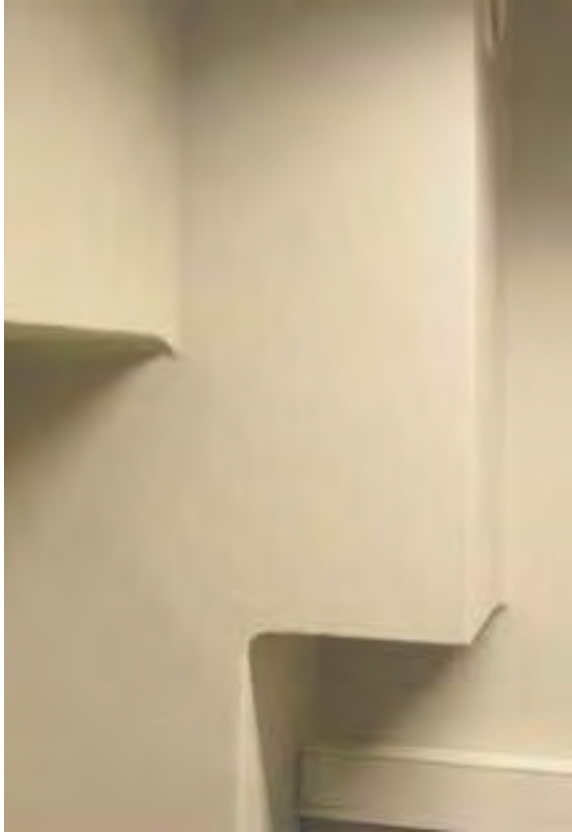




NAVN: **Lesesal**


FUNKSJON: LESESAL

ROM: M86

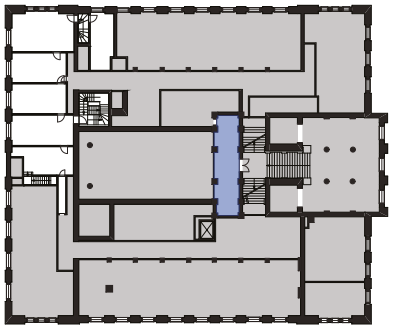



Detalj i dør mot trapperom 256

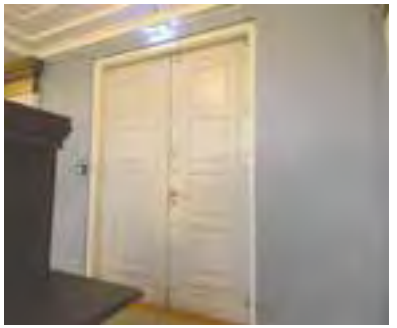

Dør mot trapperom 256



Mesanin sett fra lesesal, forankring av rekkverk



Detalj rekkverk, med nyere plexi-glass



Detalj rekkverk



Rekkverkets topp, denne har en bruks-flate med lett opphøyde kanter.



Kapitel med eldre overflatebehandling

VERNEHENSYN


Rom M86 lesesal er et galleri med leseplasser, åpent ut mot rom 114 lesesal. Rommet har en tofløyet dør mot indre hovedtrapp, og en passasje mot rom 145A trapperom. Det er detaljer i interiøret; søyler, trekninger, rekkverk. Det er eldre, fast inventar (garderobehylle, ventilasjonsrist i messing) og nyere, løst inventar (leseplasser, bokskap). Eldste kilde er snitt fra hovedombyggingen av 1914. Her ser en rommet uinnredet, flankert av søyler, bak(erst i) auditoriet. Den neste tegningen som viser mesaninetasjen og rom M86, er fra hovedombyggingen i 1994. Rommet i dag ser ut til å være uendret siden.

Rommet har trekninger i tak og søyler med kapiteler. Kapitelene har eldre forgylling, metode/produkt er ikke definert. Døren er en eldre, tofløyet fyllingsdør med fire fyllinger i høyden og eldre beslag. Døren er til reposet i rom 256 trapperom. Rekkverket ut mot lesesalen har fellestrekk med rekkverk i rom 144, og kan være eldre, eller inspirert av dette. Vi vet at de bevarte bibliotekene, rommene 239 og 144, inspirerte biblioteksinnredningen ved ombyggingen i 1994. Det er viktig å bevare detaljer i interiøret, slik som større, eldre dør, trekninger, søyler, rekkverk, garderobehylle og ventilasjonsrist i messing. Endringer er søknadspliktige.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Pusset himling med trekninger, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502-R.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Glattpusset og rullemalt, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: Vegg 4010-R90B, Pilaster (halvsøyle) 1002-R, Kapitel: Eks. er beholdt, Fotlist 1502-R	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se Himling.
Dører	Eldre, tofløyet fyllingsdør med fire fyllinger i høyden og eldre beslag. Døren er til bygningens indre hovedtrapp, der den er sentrert på reposet, se rom 256. Døren er eikeådret mot rom 256. Fargekoder: Dør 2502-R Gerikter 1502-R	Eldre dører med eldre overflatebehandling har høy verneverdi, må ikke overmales. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og på søylenes kapiteler utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	Linoleum gulvbelegg: DLW Linoleum Marmorette 121-53 2,5 mm. 22 mm sponplategulv foret opp 22-24 mm, i samråd med el-installatør, hulrommet fylt med steinull, ifølge endringsliste Statsbygg 1993	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Eldre garderobehylle, eldre ventilasjonsrist i messing Rekkverk med topplist og innfelt plexiglass, kan være eldre, eller nyere rekonstruksjon basert på rekkverk i rom 144.	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Fire plafonder, to lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.




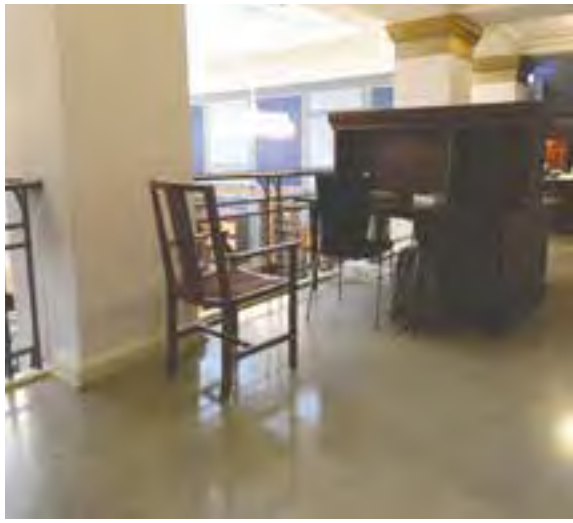

NAVN: **Trapp**

FUNKSJON: TRAPP

ROM: M89

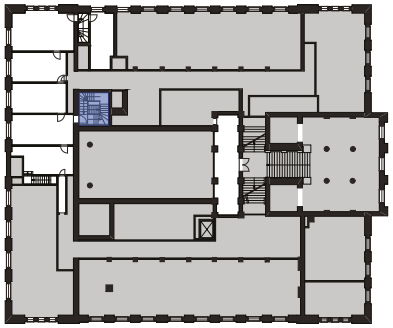



Bjelke i tak på avsats




Avsatsen er ikke så stor, i likhet med et. ellers



Skilt for etasjen, nyere



Nyere dørvrider

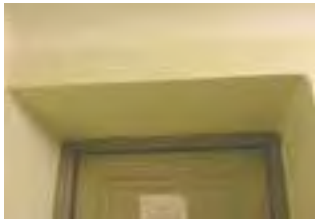

Dør inn til mesaninetasjen



Materialer og farger



Trappen videre nedover


VERNEHENSYN

Den ene av bibliotekets to bitrapper fra kjeller til loft, har en avsats med dør inn til mesaninetasjen. Sinding-Larsen beskriver i byggesøknaden for hovedombyggingen av 1914 "2 trappe fra kjelder til loft i fløien mot Frederiksgate".

Trapperommet sees første gang på arkitekt- og ingeniørtegninger fra hovedombyggingen av 1914, i detaljtegninger trapp. Det er ingeniørtegning av avsatsen for "Mellemetage", i målestokk 1:50. Døren inn til mesaninetasjen er stiplet på denne tegningen, og har samme plassering som dagens dør. Tegningen ser ut til å vise samme situasjon som de øvrige tegningene av trapperom M89, fra hovedombyggingen i 1994 og fra 2015. Trapperommet er godt bevart fra Sinding-Larsens hovedombygging av 1914, rekkverk er sannsynligvis fra denne ombyggingen og viktig å bevare.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Maling med Nodest Uniplast 20 (vannløselig vinylacetat kopolymerbasert interiørmaling)/ Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg 1005-G80Y, malt sokkel og gerikter 4005-G80Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se Himling.
Dører	En nyere fyllingsdør med tre fyllinger, antakelig er døren nyere på grunn av brannkrav i trappe-rom. Maling med Jotun Fenom/Fenomix (tixotrope alkydmalinger)/HP Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekoder: dør 3005-G80Y, gerikt 4005-G80Y	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS
Gulv	Linoleum gulvbelegg: Forbo Marmoleum Real 3181 2,5 mm Opptrinn: malt, fargekode 4005-G80Y	Vedlikehold av malt gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Rekkverk, fargekode 7010-G10Y Inventar malt med Fenom, Fenomix eller Bengalakk	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	En takplafond	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten god-kjenning fra Eiendomsavdelingen.

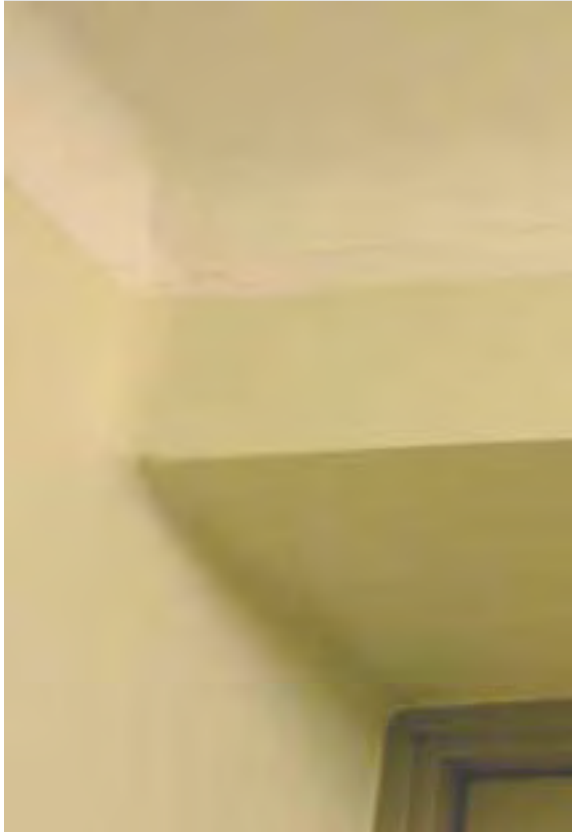











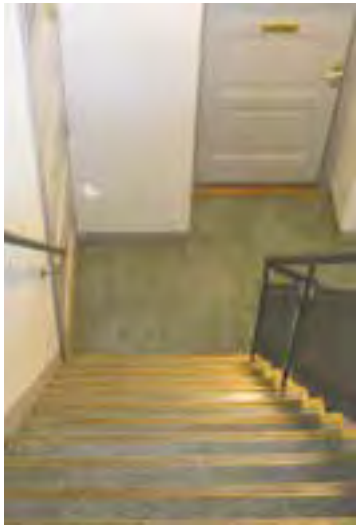







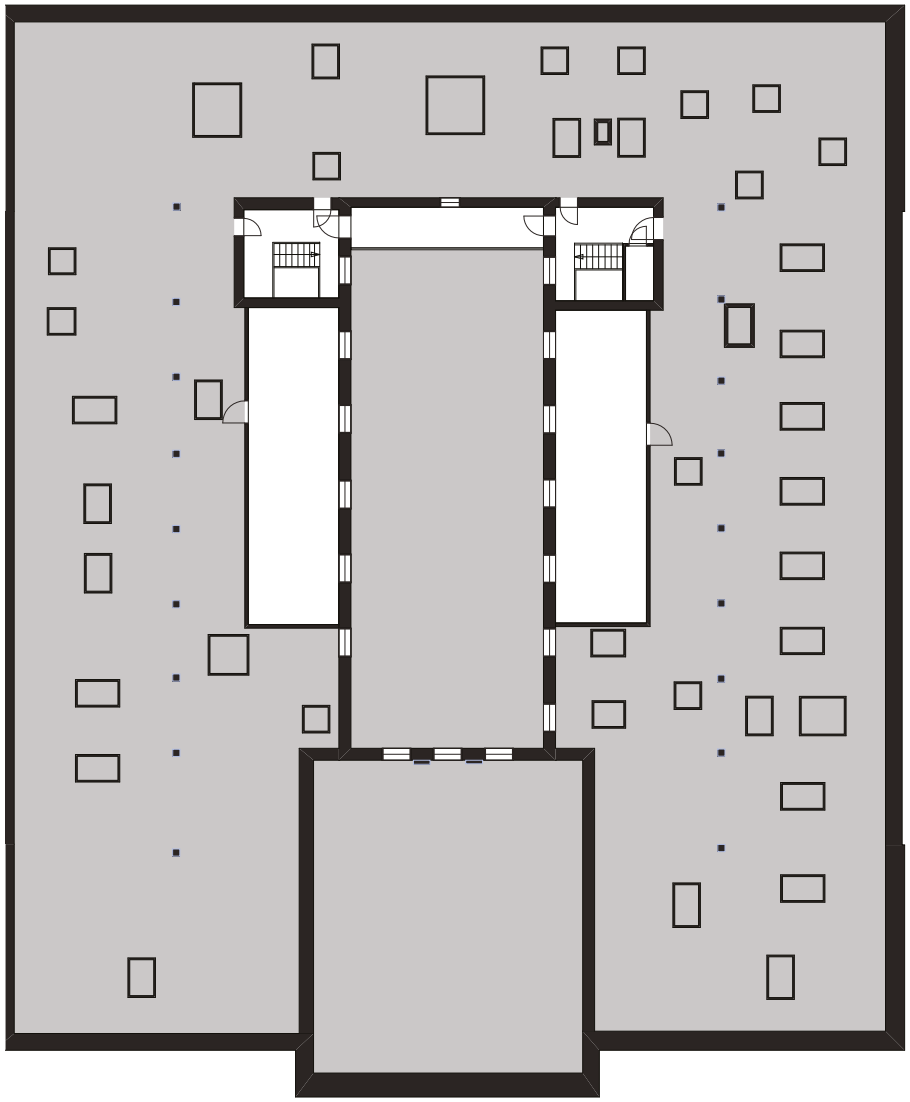

Loftsetasje
Domus Bibliotheca

Domus Bibliotheca har lav takvinkel, et nyklassisistisk grep for å gjøre taket lite synlig fra bakkenivå. Loftsetasjen har også lav takhøyde og få rom. Etasjen er teknisk.

Sinding-Larsen skriver (Stortingsproposisjon 126, 1913) at loftets gulvhøyde ikke kan endres, av hensyn til den utvendige arkitektur. Gulvet var av tre. Sinding-Larsen lagde alle nye gulv i armert betong, men oppgir at han i størst mulig grad ønsker å bevare eksisterende tregulv, ved å rive inn til konstruksjonen mens murarbeider pågikk (på grunn av fuktpåkjenningen), for så å bygge dem opp igjen. Dette ser ut til å ha vært mer aktuelt for etasjeskillet mellom første og andre etasje mot Universitetsplassen.


Loftsgulvet og -taket fremstår i dag som utført i armert betong. Sinding-Larsen skriver om loftet: “Loftet optages udelukkende av kanaler for ventilation av rum og laboratori-enes kapeller”. Kapeller antas å bety lyssjakter for overlys, da disse preger loftet.

Over lysgården er det et glasstak. Det gamle glasstaket var antikvarisk sett meget verdifullt (kontrakt Profilteam as 1991), I-profil åser og fagverkstakstoler ble forutsatt re-parert, rustbeskyttet og malt. Åsene ble allikevel skiftet ut i 1993, ifølge endringsmelding Ingeniørene Bonde og Co as, da eksisterende åser var “uegnet for feste av nytt glass, og dessuten for svake”.

NAVN: Trapp


FUNKSJON: TRAPP

ROM: 400

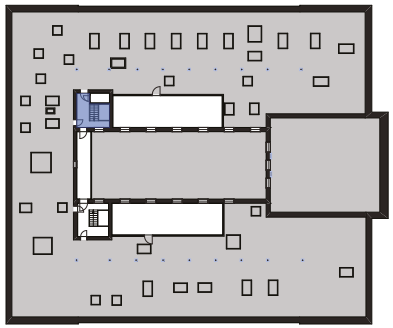




Plafond i himling

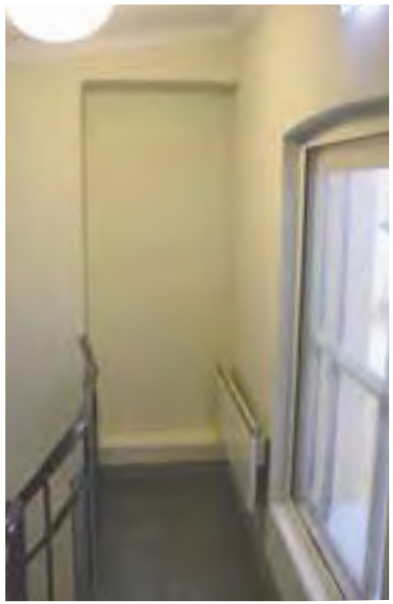

Nisje i vegg, ser ut til å være spor etter tidligere dør/passasje, sees som nisje på tegninger fra 1994.



Forankring rekkverk, linoleumsbelegget er snittet og lagt rundt forankringen.

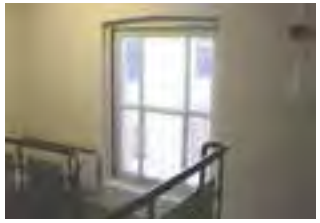

Vindu mot indre gårdsrom



Innfesting av rekkverk i vegg



Detalj rekkverk

VERNEHENSYN

Øverste del av bitrapp fra kjeller til loft, på hagesiden av lysgården. Trappen er en rettløpstrapp og dermed brattere mellom tredje etasje og loft enn mellom de øvrige etasjene. Rommet sees første gang på ingeniørtegninger fra 1914. Det finnes også på tegningssett fra 1994 og 2015. På tegningene fra 1914 er trappens øverste løp en vinkeltrapp. Dette ville gitt en slakere trapp enn dagens.

På tegninger fra 1994 og 2015 er trappen som i dag. Trappen kan være endret senere, eller ved oppføring. Trinn og rekkverk ser ut til å være eldre og skiller seg ikke fra bitrappen for øvrig. Dette taler for at trappen er uendret. Nisje i vegg (se bilde) der trappen kommer opp opprinnelig, taler for at trappen kan være endret. Det er ellers i tegninger fra 1994 tegnet inn tre nisjer, som kan være gjenmurte dører, på den opprinnelige avsatsen. To av disse er i dag i rom 409.

Vinduet er eldre, med nyere varevindu (1994). Vinduet var opprinnelig planlagt gjenmurt, beslutningen ble endret; det virker på korrespondansen som om dette ble gjort etter å ha vurdert lysforhold under byggeprosessen, da muligens med vinduet blendet. Eldre trapp med rekkverk, eldre vindu og opprinnelig romform har høy verneverdi. Spor etter ombygginger skal i prinsippet også bevares.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1005-G80Y, malt sokkel og gerikter: 4005-G80Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	Fire nyere branndører i metall Fargekoder: dør 3005-G80Y, gerikt 4005-G80Y	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu i A-30 brannglass, ifølge brev fra arkitekten anno 1993. Det fremkommer av brevet at vinduet var planlagt gjenmurt, men allikevel ble beholdt på grunn av lysforholdene i trappen, observert under byggingen. Selve vinduet, mot lysgård, er eldre.	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Rekkverk: 7010-G10Y. Opptrinn: 4005-G80Y, malt med Fenom, Fenomix eller Bengalakk. Håndlist på vegg skiller seg noe fra rekkverk, kan være nyere.	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	To plafonder, ett lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.
Tekniske anlegg	To nyere, tekniske skap	







NAVN: **Trapp**

FUNKSJON: TRAPP


ROM: 401

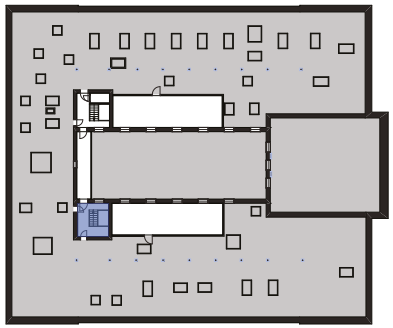

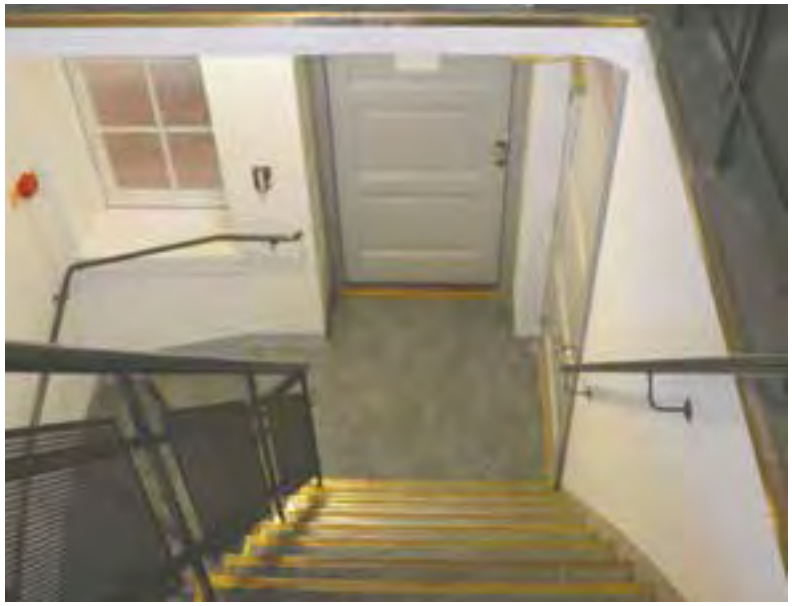



Forankring rekkverk

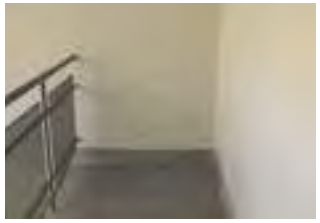

Innfesting rekkverk i vegg



Varevindu

Bratt trappeløp ned til 3. etasjes repos

VERNEHENSYN

Øverste del av bitrapp fra kjeller til loft, på Karl Johan-siden av lysgården. Trappen er en rettløpstrapp og dermed brattere mellom tredje etasje og loft enn mellom de øvrige etasjene. Rommet sees første gang på ingeniørtegninger fra 1914. Det finnes også på tegningssett fra 1994 og 2015.

På tegningene fra 1914 er trappens øverste løp en vinkeltrapp. Dette ville gitt en slakere trapp enn dagens. På tegninger fra 1994 og 2015 er trappen som i dag. Trappen kan være endret senere, eller ved oppføring. Trinn og rekkverk ser ut til å være eldre og skiller seg ikke fra bitrappen for øvrig. Dette taler for at trappen er uendret.


Det er i tegninger fra 1994 tegnet inn tre nisjer, som kan være gjenmurte dører. Vinduet er eldre, med nyere varevindu (1994). Vinduet var opprinnelig planlagt gjenmurt, men beslutningen ble endret. Det virker på korrespondansen som om dette ble gjort etter å ha vurdert lysforhold under byggeprosessen, da muligens med vinduet blendet.

Eldre trapp med rekkverk, eldre vindu og opprinnelig romform har høy verneverdi. Spor etter ombygginger skal i prinsippet også bevares.



BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg: 1005-G80Y, malt sokkel og gerikter: 4005-G80Y	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	Tre nyere branndører i metall Fargekoder: dør 3005-G80Y, gerikt 4005-G80Y	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Varevinduer	Nyere varevindu i A-30 brannglass, ifølge brev fra arkitekten anno 1993. Det fremkommer av brevet at vinduet var planlagt gjenmurt, men ble allikevel beholdt på grunn av lysforholdene i trappen, observert under byggingen. Selve vinduet, mot lysgård, er eldre.	Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Gulv	Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Fast inventar	Rekkverk: 7010-G10Y. Opptrinn: 4005-G80Y, malt med Fenom, Fenomix eller Bengalakk. Håndlist på vegg skiller seg noe fra rekkverk og kan være nyere, men håndlist montert på vegg og rekkverk forankret i gulv er sammenføyd i loftsetasjen, det taler imot aldersforskjell.	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	To plafonder, ett lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.



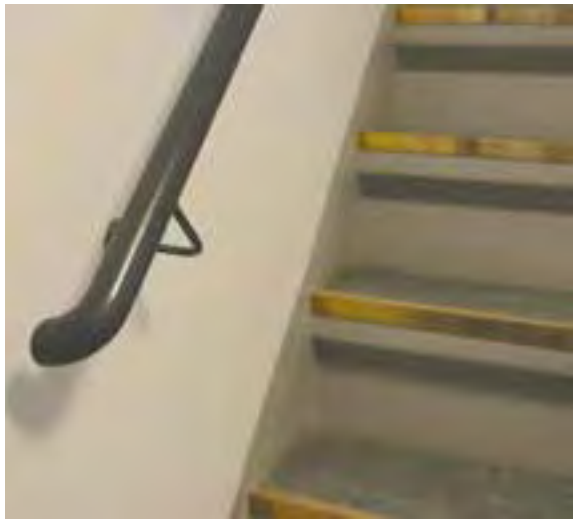

NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: VENTILASJONSROM

ROM: 402




Rom 402 sett mot Frederiks gate.



Rom 402 sett mot Universitets-plassen.



Dør til rom 402, sett fra øvrig loftsareal.

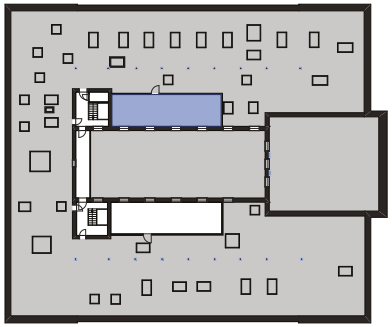

VERNEHENSYN

Rom for ventilasjon, på den delen av loftet der det er mulig å stå oppreist.

Rommet sees ikke på tegninger av loftet fra 1914, "Grunnplan av taket", fra Ingeniørerne Bonde og Norman. Kan skyldes detaljeringsnivå. På tegninger fra 1994 sees rommet for første gang, veggene ser ut til å være lettvegger, utenom vegg mot lysgård. Overflater er nyere, med unntak av bjelker i tak.

Rommet er omfattet av vern, endringer er søknadspliktige.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 maling, ifølge FDV. Fargekode himling 0500. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er en selvmotsigelse i FDV. Himling ser (også) ut til å være kledd med gipsplater.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg og ev. fotlister: 1010-Y30R. Ser ut til å være gråmalt sokkel/linoleum et stykke opp på vegg.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	En nyere branndør i metall Fargekoder: dør 7010-G10Y, gerikt 7010-G10Y	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	Påstøp, 30 mm Rockwool tung plate 150/tilsvarende på eks. betonggulv, tetting av fuger og gjennomføringer med "Compriband eller tilsvarende", ifølge endringsliste Ingeniørene Bonde og Co as, udatert, antatt ca 1994. ALTRO SAFETY Classic Pewter Grey, 2,5 mm	Ved behov kan gulvbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	Lysstoffrørarmaturer	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Korridor

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: 405




Balkong med mobil vedlikeholdsbro for glasstak



Loftsvindu



Utsikt til rom 336 pauserom

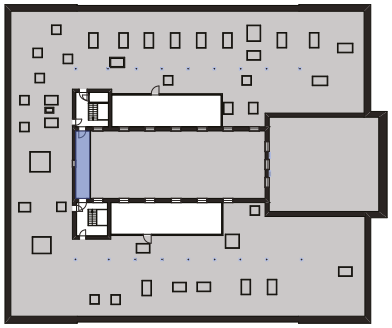

VERNEHENSYN

Balkong ved lysgårdens nordvestre vegg. Sees ikke på alle tegninger fra hovedombyggingen av 1914 (sees ikke på grunnplan av loftet, snitt gjennom overlys, men dette kan skyldes detaljeringsgrad), men sees på snitt av lysgård fra da.

På tegningssett fra 1986 sees korridor i 3. etasje rett under. Balkongen kan være fra hovedombyggingen 1914, eller senere. Kristiania Mekaniske Verksted skulle levere "balkongitter", det kan være dette. Det ser ut til å være eldre vinduer, rekkverk og overflater (delvis), disse har i så fall høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Glasstak med eldre fagverk, nyere åser/ profiler, Profilteam AS. Schüco SK60 profiler med solreflekterende glass, Pilkington antisun, grå, åpningsautomatikk Bramo. Gammelt stål overlystak er sandblåst, malt med Arcanol, oljemalt farge RAL 7038 Achatgrau.	Eldre fagverk har høy verneverdi. Vedlikeholdet skal utføres av fagperson med spesialkompetanse. Vedlikehold skal skje med samme produkter og utførelse, endringer er søknadspliktige.
Vegger	Pusset/utbedret i 1990-årene med kalkpuss med natursand som tilslagsmateriale og luft-kalk og hydraulisk kalk som bindemiddel: K/Kh 40/60 med 500 kg sand per 100 kg kalk.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	To nyere branndører i metall. Branndørene er grå, antatt pulverlakkert, på innside mot trapperom, kan være malt mot utside. De andre dørene er mørk grønne. Fargekoder: Ytterdører er oppgitt å være malt med GJØCO Herregård, farge Olivengrønn nr. 1414.	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	Støpt og malt gulv	Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Vinduer	Tre eldre, sprossedelte vinduer (to tredelte, ett med fire ruter) i vegg mot Frederiks gate, med eldre beslag	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Rep./vedlikehold må skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse. Endringer/utskiftinger er søknadspliktige.
Belysning	To plafonder på vegg	El. komp. kan skiftes ved behov, armatur/kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavd.
Fast inventar/ tekniske anlegg	Mulig eldre rekkverk. Nyere kort stige (fire trinn) til loftsvindu, mobil vedlikeholdsbro fra KOLTEK, teknisk skap/luftinntak	Mulig eldre rekkverk har potensielt høy verneverdi. Vedlikehold skal skje med samme produkter og utførelse, for rekkverk, bro og teknisk, av fagperson.

NAVN: Korridor

FUNKSJON: VENTILASJONSROM

ROM: 406




Rom 406 sett mot Universitetsplassen.



Rom 406 sett mot Frederiks gate.



Dør mot øvrig loftsareal

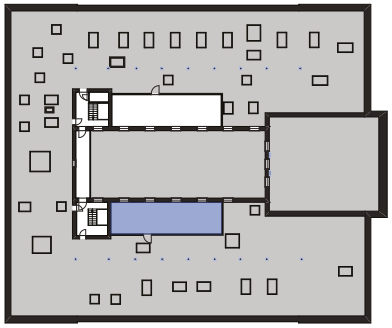

VERNEHENSYN

Rom for ventilasjon, på den delen av loftet der det er mulig å stå oppreist.

Rommet sees ikke på tegninger av loftet fra 1914, "Grunnplan av taket", fra Ingeniørerne Bonde og Norman. Kan skyldes detaljeringsnivå. På tegninger fra 1994 sees rommet for første gang, veggene ser ut til å være lettvegger, utenom vegg mot lysgård. Overflater er nyere, med unntak av bjelker i tak.

Rommet er omfattet av vern, endringer er søknadspliktige.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 maling, ifølge FDV. Fargekode himling 0500. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er en selvmotsigelse i FDV. Himling ser (også) ut til å være kledd med gipsplater.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, produkter, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg 1010-Y30R, eventuelle fotlister: 1010-Y30R, lakkert sokkellist ved linoleumsbelegg. Ser ut til å være malt sokkel/linoleum trukket et stykke opp på vegg.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	En nyere branndør i metall Fargekoder: dør 7010-G10Y, gerikt 7010-G10Y	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	ALTRO SAFETY Classic Pewter Grey, 2,5 mm	Ved behov kan gulvbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	Lysstoffrørarmaturer	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Korridor

FUNKSJON: DATAMASKINROM

ROM: 409




Rom 409 er et smalt rom med tekniske installasjoner.



Dør fra rom 400



Rom 409, sett fra dør

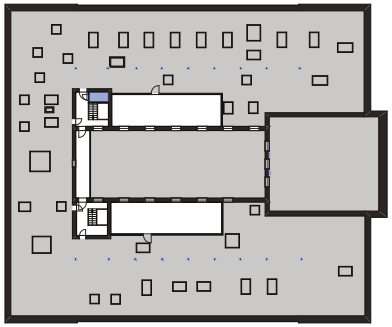

VERNEHENSYN

Teknisk rom, med en dør. Rommet fremstår som et kott, det er litt bredere enn døren inn. På tegning fra 1914, "Grundplan av taket", fra Ingeniørerne Bonde og Norman, sees ikke rom 409. Kan skyldes detaljeringsnivå.

Rommet sees først på tegninger fra 1994. Det ser altså ut til at det er bygd på et senere tidspunkt. Rommet kan allikevel være eldre. På tegningene fra 1994 er det tegnet inn to nisjer, som kan være gjenmurte dører fra den opprinnelige avsatsen.

Rommet er omfattet av vern, endringer er søknadspliktige.


BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 maling, ifølge FDV. Fargekode himling 0500. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er en selvmotsigelse i FDV.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg 1010-Y30R, oppgitt lakkert sokkellist ved linoleumsbelegg	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	En nyere branndør i metall Fargekoder: dør 7010-G10Y, gerikt 7010-G10Y	Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.
Gulv	ALTRO SAFETY Classic Pewter Grey, 2,5 mm	Ved behov kan gulvbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	En lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.










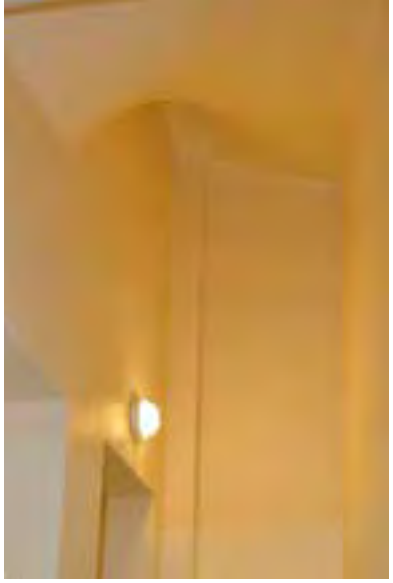





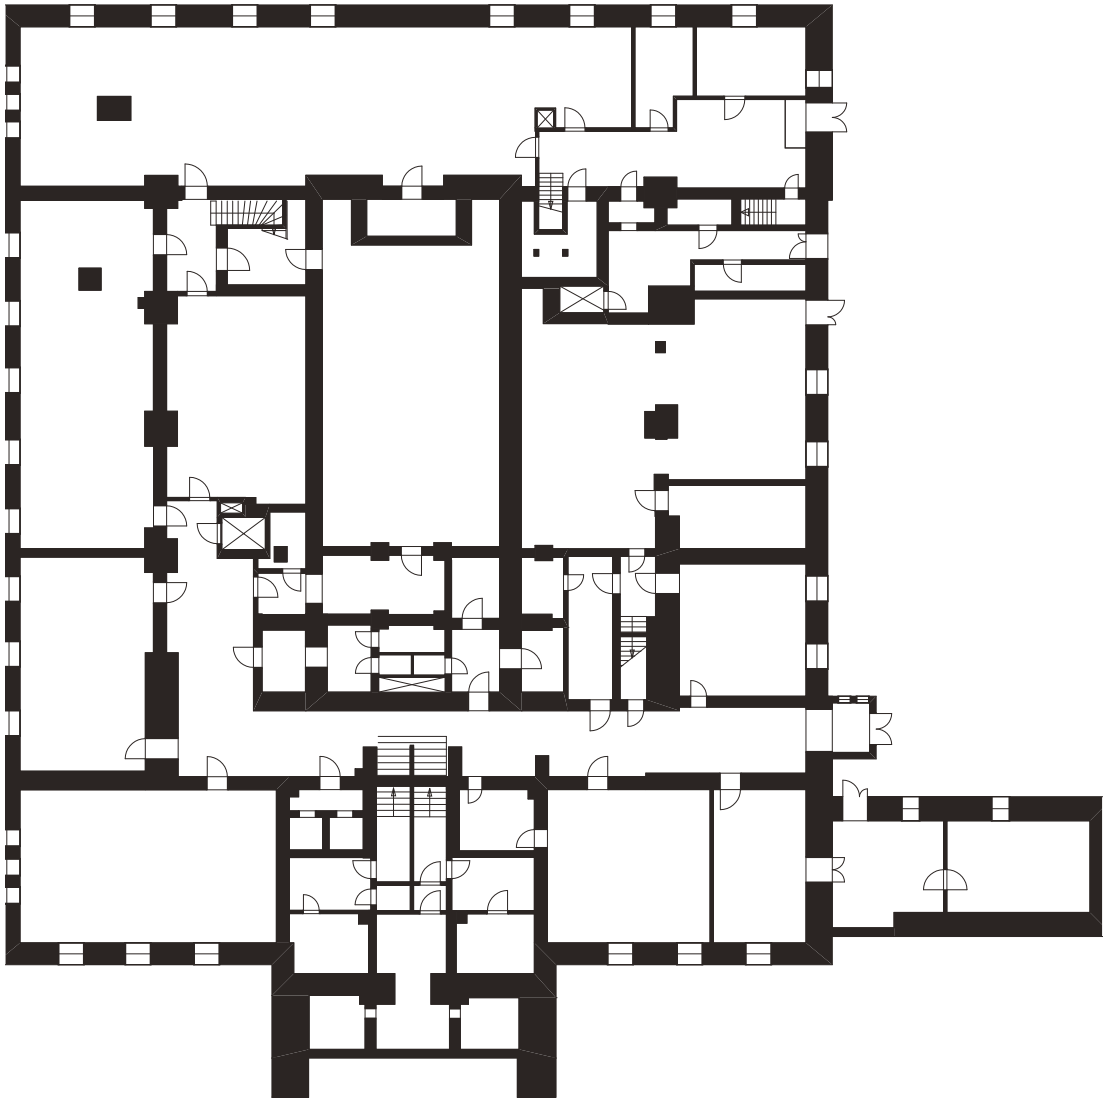

Kjelleretasje
Domus Bibliotheca

Kjelleren er ombygd flere ganger. Opprinnelig var det jordgulv mot hagen og støpt betonggulv og en gjennomsnittlig takhøyde på 2,3 m. Ved hovedombyggingen av 1914 ble kjellergulvet senket: “Det nuværende kjeldergulv senkes, saa kjelderen faar en høide i lyset av ca 3 m.”

Kjelleren ble, ifølge tegninger, innredet med fire hovedfunksjoner: tekniske rom (oppvarming, ventilasjon), spesialrom (syre, giftig gass etc.), garderober (under hall, som i dag), og en U-formet korridor som bandt det hele sammen. Denne hadde dør til hagen ved bygningens nordlige hjørne, var via fire bitrapper ordnet rundt bygningens midte, knyttet til henholdsvis alle bygningens øvrige etasjer (trappene bak i bygningen, mot Frederiks gate) og til første etasje (trappene nærmest Universitetshagen).

På tegninger fra 1986 ser vi endringer, en trapp er revet, og en dør mot hagen er etablert i korridorens andre ende.


Ved hovedombyggingen i 1994, da Det medisinske fakultet flyttet ut av bygningen og Det juridiske fakultet inn med sitt bibliotek, ble rom og deler av korridor slått sammen til bokmagasiner. Det er fortsatt mulig å gå kjellergangen, dels gjennom magasiner. Etasjen har ett undervisningsrom (K39).

Bygningen har nylig blitt refundamentert; synlige spor i kjelleren er randdragere, bjelker boret gjennom bærevegger, kjennetegnes ved sine avskrådde hjørner og kraftige stålkonstruksjoner inntil vegger.


NAVN: **Trapperom**

FUNKSJON: TRAPPEROM


ROM: K02

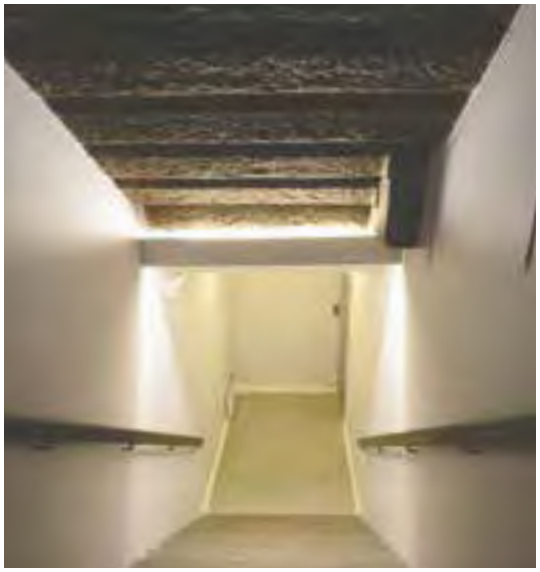


Trapp ned til herretoalettet, fra inngangshall; granitt i himling er undersiden av indre hovedtrapp.

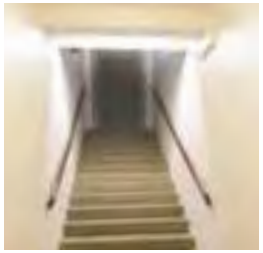

Trapp opp til første etasje

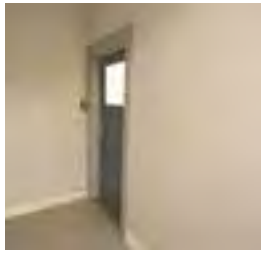

Dør inn til herretoalett K03

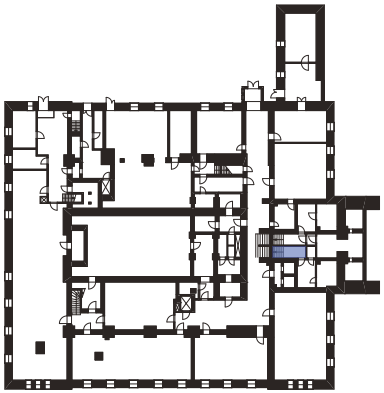

VERNEHENSYN

Rom K02 er et trapperom, fra inngangshall og ned til herretoalett. Rommet er fra hovedombyggingen av 1914 (tegninger), men er på disse tegningene ikke oppdelt. Trappen var felles for dame- og herretoalett, men er i dag oppdelt i to smalere trapper, korridoren er også avkortet. Dette sees først på tegninger fra 1986.


I kontrakt fra hovedombyggingen av 1914 bestilles stein til én kjellertrapp. Trappen er i granitt, så også himlingen; undersiden av indre hovedtrapp (trappen i inngangshallen, rom 102). Trappene, eldre håndlist og dører har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. I himling sees underside av trapp mellom første og andre etasje.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekode vegg 1002-R, fotlister 4010-R90B (som dører), ifølge FDV, men fotlister er i dag malt i en hvit nyanse.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	Eldre dobbeltdør mot første et., eldre håndtak, flaggposthengsler. Eldre fyllingsdør med tre fyllinger, øverste i glass, eldre eikenøtthengsler, nyere dørvrider, til rom K03 toalett. Fargekoder: dør 6010-R90B, gerikt 4010-R90B. Malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Der det er nyere låser og beslag, er disse fra Erik Undall AS.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Steintrapp levert av Huggen Stenhuggeri, med 7 cm overbladning (kontrakt 1915).	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	Tilpasset lysstoffrørarmatur ved overgang granitt/puss i himling	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Herretoalett

FUNKSJON: TOALETT

ROM: K03, K04, K05

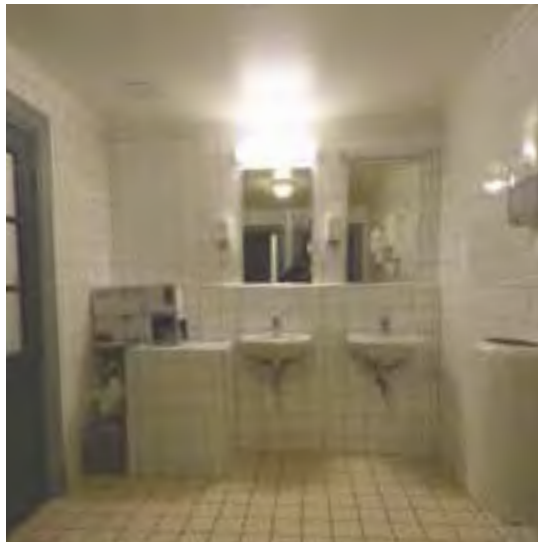


Servanter i K03, fliskledd innkassing kan være randdrager fra refundamenteringen i 2014.



Dør til trapperom på venstre side, til K04 WC på høyre side



Dør mellom K05 og K03

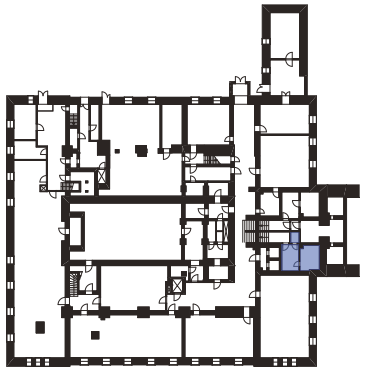

VERNEHENSYN

Herretoalett over tre rom. Toalettrommet er opprinnelig fra hovedombyggingen av 1914 (tegninger). Rommene var damegarderobe (K03), med to servanter og to toaletter i rom K05.

På tegninger fra 1986 ser rommene ut til å ha dagens form, med unntak av toalettet K04, som først sees på tegninger fra hovedombyggingen i 1994.

Eldre kjellervindu med eldre trådglass (se K09, K10 for tilsvarende vindu) og eldre dører har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 maling, fargekode 0500. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er motstridende informasjon fra FDV. Kan være pga. våtrom.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	150/150 mm hvit, glasert veggflis. Veggfarge over flisefelt: 0500 Spanskvegger: PP 2031 U	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	Eldre fyllingsdør mot rom K02. Mulig eldre dør, kan være fra ombygging, med mulig eldre beslag mellom K03 og K05; fyllingsdør med tre fyllinger, en er et sprossedelt glassfelt. Eldre fyllingsdør med tre fyllinger, eldre eike-nøtthengsler, nyere dørvrider, mot K04 WC. Fargekoder: dør 6010-R90B, gerikt 2000 Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Der det er nyere låser og beslag, er disse fra Erik Undall AS.
Gulv	Keramiske gulvfliser: Chumbo 40, Pavigres Chumbo 40 og Baviera 82	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Vinduer	Ett vindu, i rom K05, i side på ytre hovedtrapp. Eldre varevindu med eldre trådglass. Samme malingdstyper som dører. Fargekode 0500	Høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, endringer og utskiftinger er søknadspliktige.
Belysning	Tre lysstoffrørarmaturer, fem plafonder i tak	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Lager

FUNKSJON: TEKNISK ROM


ROM: K06, K07




Rom K06 sett fra inngangsdør, den smalere passasjen kan være eldre.



Detalj halvsøyler som flankerer passasjen.

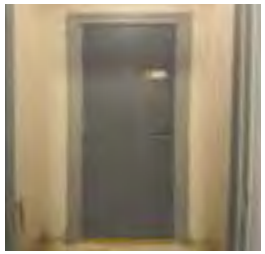

Rom K07 er en mindre forgang, bilde tatt fra korridor K08.

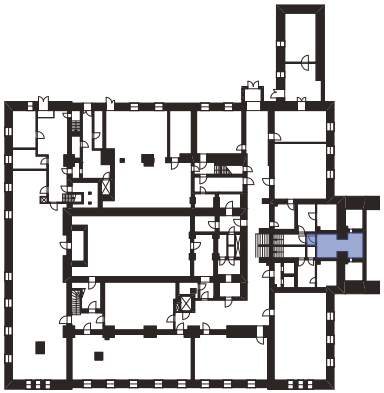

VERNEHENSYN

Dette rommet er i dag teknisk rom, muntlig beskrevet som "gulvvarme Karl Johans gate" av driftspersonale. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er dette arealet korridor/u-beskrevet areal under trapp, med adkomst via dør/passasje.

Rommet slik det er i dag, sees først på tegninger fra 1986. Den mindre forgangen ser ut til å være fra ombyggingen i 1994, muligens ombygd liten korridor sett på tegninger fra 1986.

Passasjen anno 1914 ser ut til å være den samme som dagens innsnevring ca midt i rommet. Hvis dette stemmer, har denne høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling. Fargekode himling 0500 for rom K07. I rom K06 er veggfarge også brukt i tak.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Veggene er slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekode vegg 1002-R for rom K07. Veggene i K06 er ikke oppgitt malt i FDV fra 1994, men de ser ut til å være malt med moderne maling, i en gulhvit nyanse.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	Dørene ser ut til å være fra en ombygging. Antatt eldre fyllingsdør med tre fyllinger, mulig eldre beslag mellom K08 og K07, mulig eldre branndør i metall til K06. Dører malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekoder: dør 6010-R90B, gerikt 4010-R90B	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Der det er nyere låser og beslag, er disse fra Erik Undall AS.
Gulv	K06: Epoxy maling: EPO BIT "Varmgrå 12"	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	To lysstoffrørkasser i K06, én plafond på K07	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.


NAVN: Trapperom

FUNKSJON: TRAPPEROM


ROM: K08



Manglar bildetekstar!

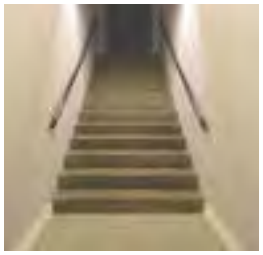



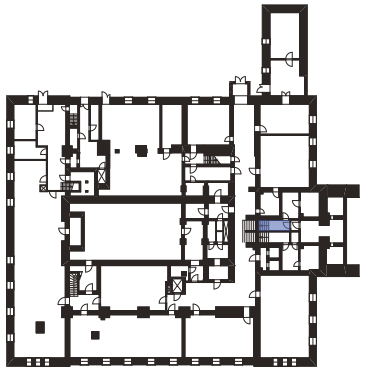

VERNEHENSYN

Trapp og korridor til dametoalett. Rom K08 er et trapperom, fra inngangshallen og ned til dametoalettet. Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da felles for dame- og herretoalett, men er nå oppdelt i to smalere trapper, korridoren er også avkortet. Dette sees først på tegninger fra 1986.

I kontrakt fra hovedombyggingen av 1914 bestilles stein til én kjellertrapp. Rommet har trapp i granitt, så også himlingen; undersiden av trappen i inngangshallen, rom 102.

Trappene, eldre håndlist og dører har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling. Fargekode himling 0500. I himling sees underside av trapp første etasje.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekoder: vegg 1002-R, fotlister 4010-R90B	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	Eldre dobbeltdør til første et., med eldre håndtak og flaggposthengsel. Antatt eldre dør, kan være fra en ombygging, mulig eldre beslag mellom K08 korridor og K07 forgang. Eldre fyllingsdør med tre fyllinger, øverste i glass, eldre eikenøtthengsler, nyere dørvrider mot rom K09. Fargekoder: dør 6010-R90B, gerikter 4010-R90B. Dører malt med Jotun Fenom/Fenomix /HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Der det er nyere låser og beslag, er disse fra Erik Undall AS.
Gulv	DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5mm Steintrapp levert av Huggen Stenhuggeri (kontrakt 1915), med 7 cm overbladning.	Linoleum må bones eller behandles med myk-voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	Tilpasset lysstoffrørarmatur ved overgang granitt/puss i himling	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.


NAVN: **Toalett Damer**

FUNKSJON: TOALETT


ROM: K09, K10




Toalettet har et smalt vindu med karakteristisk vindusnisje. Dette vinduet er i ytre hovedtrapps side.

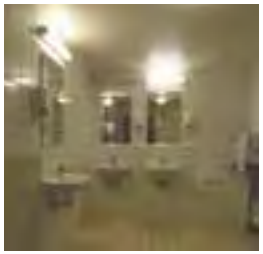

K09 med servanter, fliskledd volum kan være randdrager fra refundamentering i 2014.

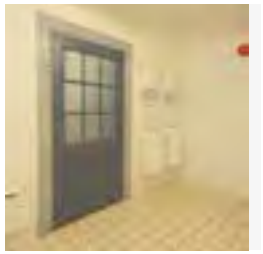

Dør inn til K10

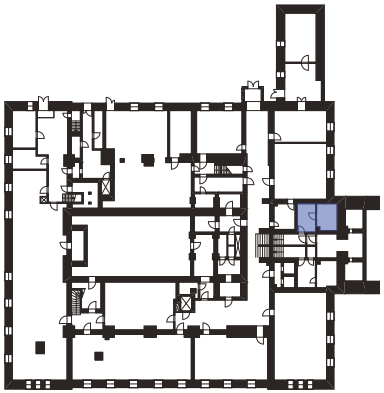

VERNEHENSYN

Dametoalett over to rom. Toalettrommet er opprinnelig fra hovedombyggingen av 1914 (tegninger), men har gjennomgått endringer siden. På tegningene fra hovedombyggingen i 1914 var rommene herregarderobe (K03), med to servanter og to toaletter i rom K05.

Rommene K09 og K10 ser ut til å ha blitt noe endret gjennom årene, dører og sanitærinnredning har blitt flyttet. Eldre kjellervindu og eldre dører har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 maling, fargekode himling 0500. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhet 07, det er en selvmotsigelse i FDV. Kan være pga. våtrom.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	150/150 mm hvit, glasert veggflis. Veggfarge over flisefelt: 0500. Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Spanskvegger: PP 2031 U	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer og utførelse, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	Eldre fyllingsdør med tre fyllinger, en i glass, eldre eikenøtthengsler, nyere dørvrider mot K08. Antatt eldre dør/beslag, mulig fra ombygging, mellom K09 og K10; fyllingsdør med tre fyllinger, ett sprossedelt glassfelt. Fargekoder: dør 6010-R90B, gerikt 2000. Maling: Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Der det er nyere låser og beslag, er disse fra Erik Undall AS.
Varevindu	Eldre varevindu med frostet, mulig eldre glass. Malingstyper som dører. Fargekode ikke oppgitt, er 0500 for andre varevinduer i et.	Høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, endringer og utskiftinger er søknadspliktige.
Gulv	Keramiske gulvfliser: Chumbo 40, Pavigres Chumbo 40 og Baviera 82	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	Tre lysstoffrørarmaturer over servanter, plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Lager

FUNKSJON: LAGER


ROM: K11




Dør inn til rom K13 magasin



Dør mot rom K60 korridor

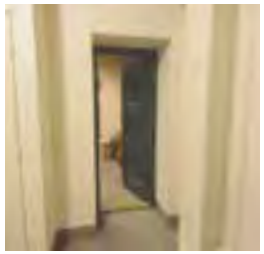

Dør sett fra korridor

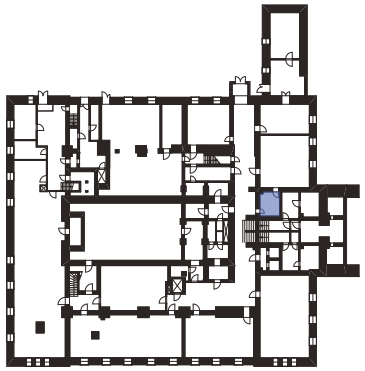

VERNEHENSYN

Lager med to dører. Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Det er da dusjrom med tre dusjer og del av herregarderoben, med inngang kun fra dagens K09.

På tegninger fra 1986 er rommet "Rulle", antatt å bety rom for rulling av tøy. Rommet har på tegningene fra 1986 tre dører, på samme sted som dagens, i tillegg til dør inn til K09, som i dag er fjernet. Rommet har nyere dør mot K13 og eldre dør mot K60. Eldre dører har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling. Fargekode 0500 er oppgitt i FDV. Himling ser ut til å være malt med veggfarge, for så å få veggene overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter refundamenteringen.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekode vegg 1010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se himling. Sokkellist malt i samme farge som gulvet.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	En eldre dør med eldre dørvrider og nyere hengsler mot rom K60 korridor, en nyere dør med nyere beslag mot rom K13 magasin. Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Der det er nyere låser og beslag, er disse fra Erik Undall AS.
Gulv	Epoxy maling: EPO BIT "Varmgrå 12"	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	En lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: **Bokmagasin**

FUNKSJON: BOKMAGASIN

ROM: K13




Rom K13 sett i retning mot Karl Johans gate.



Rom K13 sett i retning mot Universitetshagen.



Dør til rom K6o korridor

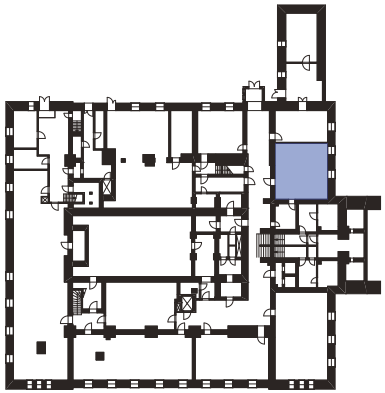

VERNEHENSYN

På Groschs tegninger er rommene K13 og K54 ett rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og ett mot hagen. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er rommet oppdelt med lettvegg og betegnet "Vaskerum/verksted".


På tegninger fra 1986 er det delt opp i fire rom: gang, tørk/vask, verksted og elektriske instrumenter. Det ser ut til at en lettvegg ble videreført ved hovedombyggingen i 1994, slik at hovedformen til K13 bokmagasin stammer fra mellom 1914 og 1986. Gjenmurt nisje på vegg kan være ett av to vinduer på tegning fra 1986. Det er to eldre vinduer mot Universitetsplassen, bak rullearkiv, disse har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500 ifølge FDV. Ser ut til å være malt med veggfarge, for så å få veggene overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter refundamenteringen.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Veggfarge: 0010-Y30R, oppgitt i FDV. Kan være endret, se himling. Malt sokkellist i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	Nyere branndør i metall mot K60, nyere fyllingsdør med tre fyllinger mot K11. Fargekoder: dør 7010-G10Y, gerikt 7010-G10Y Dører malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Varevinduer	To eldre vinduer mot plassen, bak rullearkiv, disse har høy verneverdi. Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, endringer og utskiftinger er søknadspliktige.
Gulv	To synlige randdragere, fra refundamentering. Malt betonggulv, grått	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Tre større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Korridor

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: K14

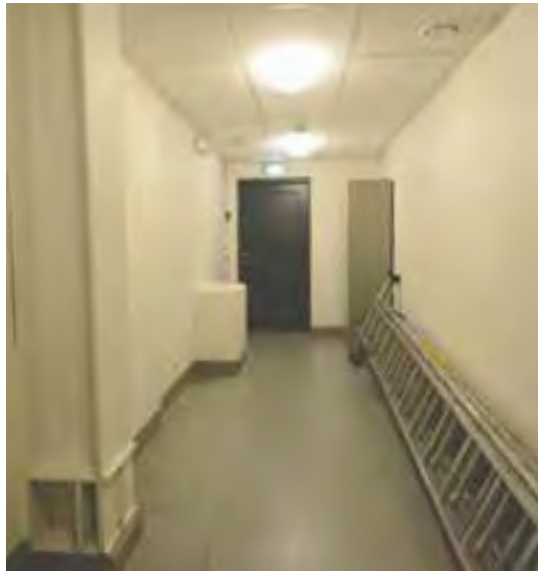


Rom K14 sett mot dør til rom K60 korridor.



Rom K14 sett mot dører til K17 og K19.



Døren inn til K19 er i spesialformat (smalere).

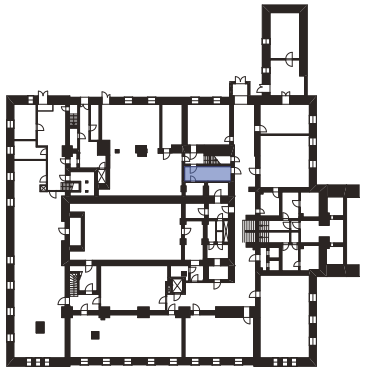

VERNEHENSYN

Korridor med tre dører. Rommet sees første gang på tegninger fra 1986, da oppdelt i magasin og forrom, med passasjer/dører plassert som dagens dører. Rommet er omfattet av vernet, endringer er søknadspliktige.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500 ifølge FDV. Himling som er synlig, er systemhimling, kan være akustisk.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 1010-Y30R. Sokkellist malt i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	Tre nyere fyllingsdører med tre fyllinger i høyden, dør inn til bøttekott er i spesialformat (smalere enn øvrige). Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	En synlig randdrager/hjørne av bjelke, boret gjennom murveggen, og hovedsakelig skjult i gulv, fra Statsbyggs refundamentering 2014. Malt betonggulv, grått	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Tre plafonder, to lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Lager

FUNKSJON: LAGER


ROM: K15




Bøttekottet, med det som ser ut til å være del av den nylige refundamenteringen; en (rand)drager boret gjennom rommet.



Døren til kottet

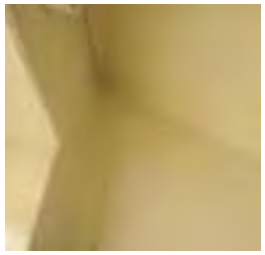

Himling er undersiden av trapp i rom 118 trapperom.

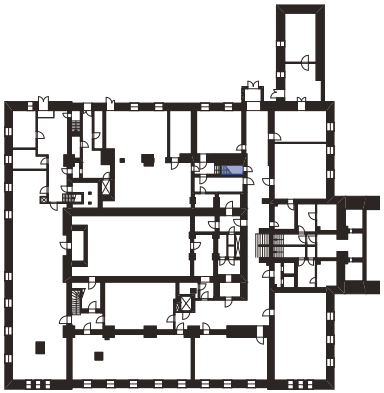

VERNEHENSYN

Kott under trapp. Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, det er tegnet en dør/passasje inn under rom 118 trapperom. På tegninger fra 1986 har rommet et WC.

På tegningene fra hovedombyggingen i 1994 er rommet lager, som i dag. Rommets lagringskapasitet har blitt redusert, da det er gjennomboret av en drager, fra den nylige refundamenteringen av bygningene.

Rommets vegg mot Universitetshagen ser av tegningsmaterialet ut til å være en bærende vegg fra Grosch. Dersom dette stemmer, har den høy verneverdi. Eldre dør har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500 ifølge FDV, men ser ut til å være malt med veggfarge.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekode vegg: 1010-Y30R Sokkellist malt i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	Eldre fyllingsdør med tre fyllinger, eldre eikenøtthengsler, eldre dørvrider. Fargekoder dør og gerikt: 7010-G10Y. Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, grått	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	En plafond	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Kontor

FUNKSJON: KONTOR


ROM: K16



Rom K16 med vinduer mot Universitetshagen



Rommet sett fra vindusveggen.

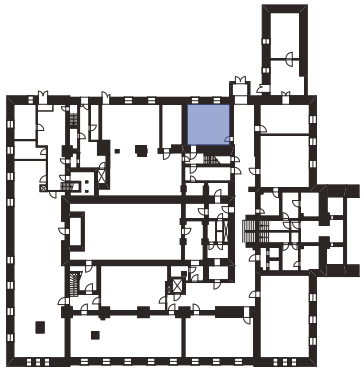

VERNEHENSYN

Rom med to vinduer mot hagen og to dører. Sees på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 ("Akkustiske app"), da med én dør, mot dagens K17, i en nisje.

I 1935 ble det søkt Statens bygningsinspektorat om å etablere "Barnepsykologirum". Tegning angir dobbel dør mot dagens K17, som eksisterende, og observasjonspost i hjørnet, med egen dør, som nytt. Med unntak av dobbel dør og observasjonspost er rommet som i dag.

På tegninger fra 1986 er rommet igjen "Akk. app.", fra hovedombyggingen i 1994 er rommet angitt som "Bibliotekets spesialsamling".

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500 ifølge FDV.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekoder: vegg 1002-Y, sokkellist malt i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	To fyllingsdører med tre fyllinger i høyden; en nyere mot rom K17 korridor, en eldre mot rom K16 korridor Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, randdragere etter refunda-mentering.	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Varevinduer	Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500. Vinduene er ikke smårutete, de har gitter montert på utsiden.	
Belysning	Fire større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Trapperom

FUNKSJON: TRAPPEROM

ROM: K17




Rom K17 sett fra døråpning til rom K16.



Passasje til rom 118 trapperom



Randdrager fra refundamenteringen

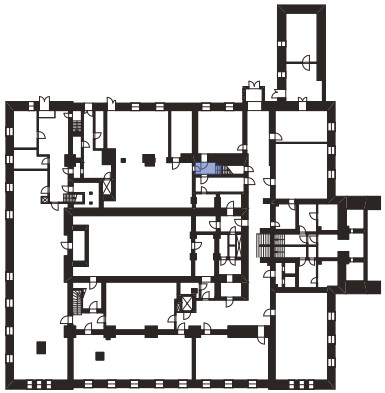

VERNEHENSYN

Rom nederst i rom 118 trapperom; mindre rom med tre dører og en passasje til trapp. Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da med to dører, mot dagens K14 og K16. Rommet K17 har da samme bredde som trappeløp 118.

På tegninger fra 1986 sees døren inn til dagens K21, og veggen mot K16 er trukket noe inn, slik den også er i dag. Rommet har nyere dører. Det er en synlig randdrager fra den nylige refundamenteringen. Vegg mot rom K16 kan være fra Grosch.

Rommet er omfattet av vernet, endringer er søknadspliktige. Forholdet til den opprinnelige trappen, eventuelt også vegg fra Grosch, har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500 ifølge FDV. Himling ser ut til å være malt med veggfarge, for så å få veggene overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter refundamenteringen.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Veggfarge 1010-Y30R H oppgitt i FDV. Kan være endret, se himling. Malt sokkellist i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	To nyere fyllingsdører med tre fyllinger i høyden, mot rommene K16 og K14, en nyere branndør i metall. Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. Dører malt med Jotun Fenom/ Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv: Epoxy maling EPO BIT “Varmgrå 12”	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	En plafond, et lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Bøttekott

FUNKSJON: BØTTEKOTT

ROM: K19




Eldre, sannsynligvis opprinnelig nisje mot bakgård/rom under denne. Nisjen er en av to slike nisjer, den andre (i rom K43A) går fra gulv til tak. Synlig natursteinsmur i veggliv.



Dør inn til rommet fra korridor, smalere enn mest brukte dørbredder.



Synlig natursteinsmur i veggliv

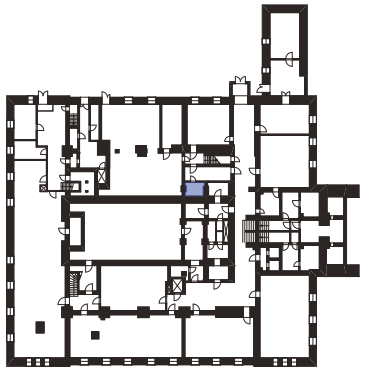

VERNEHENSYN

K19: bøttekott med nisje mot tidligere bakgård og lesbar murkonstruksjon. Nisjen i veggen, og øvrig vegg mot K52, er sannsynligvis opprinnelig. Muligens også vegg mot K51.

Rommet sees på tegninger fra 1914, "Akkumulatorrum", men har da omtrent dobbel dybde i forhold til i dag (nå rom K14). I veggen ved nisjen kan vi lese konstruksjonen, med natursteinsmur nederst (tegl høyere oppe).

Nisje (en av to, en lignende nisje i rom K43A, overfor K19), opprinnelig vegg og synlig konstruksjon har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500 ifølge FDV. Men himling ser ut til å være malt med veggfarge, for så å få veggene overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter refundamenteringen.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 1010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se himling. Sokkellist malt i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	Nyere fyllingsdør med tre fyllinger i høyden, døren er i spesialformat (smalere). Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. Dører malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, grått. Murt kant under nisje ser ikke ut til å være fra refundamenteringen, da den har skarpe hjørner. Randdragerne har avskrådde hjørner.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	En lysstoffrørkasse i tak	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: **Ventilasjonsrom**

FUNKSJON: VENTILASJONSROM

ROM: K21




Rom K21 sett fra utgangsdør mot Universitetshagen.



Rommet sett mot Universitets-plassen.



Rommet sett mot Universitets-hagen.

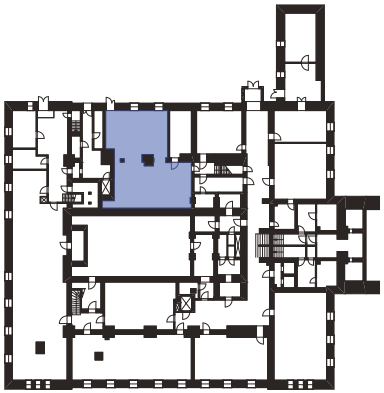

VERNEHENSYN

Rommet er i dag ventilasjonsrom. Dette rommet er fra hoved-ombyggingen i 1994, da flere rom ble slått sammen. Vegger kan være eldre. Arealet er på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 "Kjelerum", "Motor & fordelingsrum", "Filterkammer" og "Bad". På tegninger fra 1986 "Dampkjeller" (sic), "Vifterom", et rom og en korridor.


Antatt tidligere vinduer er nå luftinntak. Dørene er nyere branndører. Rommet ser ut til å ha deler av bærende vegger fra Grosch. Eldre vegger/konstruksjoner og ev. nisjer/spor etter eldre vinduer/dører, både mot bakgård (retning hagen) og mot opprinnelig bakgård på motstående vegg, har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 maling, fargekode 0500 ifølge FDV, men himling ser ut til å være malt med veggfarge. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er en selvmotsigelse i FDV.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg og eventuelle fotlister: 1010-Y30R. Sokkellist malt i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	Tre nyere branndører. På tegninger fra hoved-ombyggingen av 1914 er inngangsdør i midt-erste vindusfelt, på tegning fra 1986 er denne flyttet til dagens posisjon. Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. Dører malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Epoxy maling: EPO BIT "Varmgrå 12"	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Åtte lysstoffrørarmaturer	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Tavlerom

FUNKSJON: TAVLEROM

ROM: K24

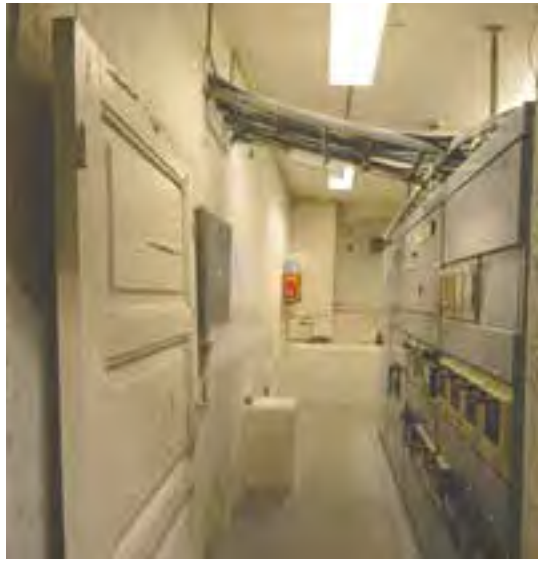


Rom K24 sett fra inngangsdør.



Detalj hjørne vindusnisje



Vindusnisje med gjenmurt vindu

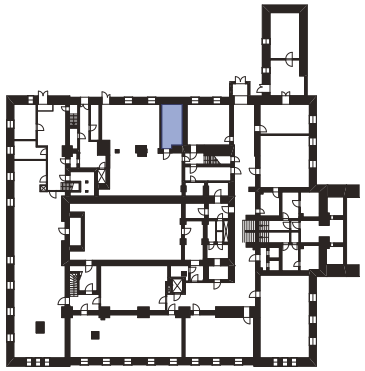

VERNEHENSYN

Rom med nisje etter gjenmurt vindu. Sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da "Koksrum", for lagring av koks (brensel, med risiko for selvantenning). Kan antas å ha konstruksjon/interiør med brannvernhensyn.

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 ser vinduet ut til fortsatt å være åpent, det kan bety at koks ble lastet gjennom vinduet; at det ikke ble gjenmurt av brannvernhensyn. På tegninger fra 1986 er vinduet i behold. Gjenmuringen kan allikevel være eldre.


Romform, nisje og ev. spor av brannvern har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 maling, ifølge FDV. Fargekode himling 0500. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er en selvmotsigelse i FDV.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Det er oppgitt fargekode vegg 1010-Y30R, som rom K21 rett utenfor, men rommene ser ikke ut til å ha samme farge i realiteten. Det er ikke fotlister.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	En nyere branndør i metall Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	ALTRO SAFETY Classic Pewter Grey, 2,5 mm	
Belysning	Tre lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Tavlerom

FUNKSJON: TAVLEROM

ROM: K25

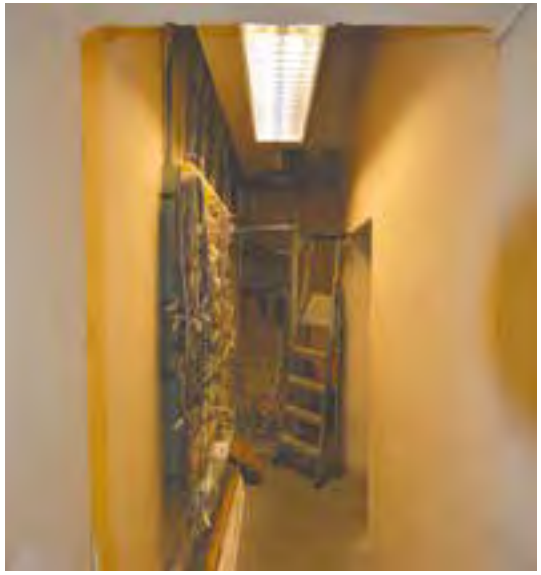


Rom K25 sett fra inngangsdør



Rom K25, rom under trapp (rom 100 trapperom)



Rom K25, rom under trapp (rom 100 trapperom)

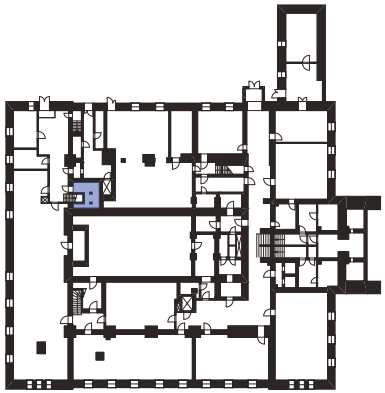

VERNEHENSYN

Rom under trapp (rom 100 trapperom), med romform preget av dette. Arealet under trapp er på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 betegnet "Oplagsrum".

På tegninger fra 1986 er dette arealet et rom med dagens form, betegnet "Maskinrom for heis- og frysean". Rommet har synlige konstruksjoner, da særlig i forhold til trappen (rom 100). De synlige konstruksjonene har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 maling, fargekode 0500, ifølge FDV, men himling ser ut til å være malt med veggfarge. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er en selvmotsigelse i FDV.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling), fargekode vegg 1010-Y30R. Det er ikke fotlister.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	En nyere branndør i metall, fargekode dør og gerikt 7010 G10Y, malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	ALTRO SAFETY Classic Pewter Grey, 2,5 mm	
Belysning	To lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Korridor

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: K26A, K26B




Rom K26A sett mot utgangsdør til bakgård/Universitets-hagen (via skur/uthus).



Rom K26B sett fra rom K30.



Rom K26A sett fra utgangs-dør mot Universitetshagen.

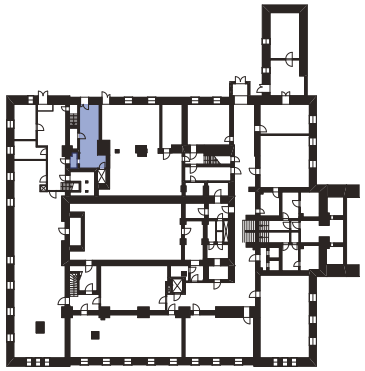

VERNEHENSYN

Korridor med fem dører/passasjer (K26A), med en mindre forgang mot rom K30 (K26B). Rommet består hovedsakelig av det som på tegninger fra 1914 var "Forhal for dyreheis", med inngang utenfra.

På tegninger fra 1986 fremstår rommet som i dag, og er betegnet "Forgang felles for fysiol og farmakol institutt". På tegning av 2015 er det tegnet et rom K27, dette finnes ikke i bygningen i dag (2015). K26 inkluderer arealet som er betegnet "K27" i dette tegningssettet.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500, ifølge FDV, men himling ser ut til å være malt med veggfarge, for så å få veggene overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter refundamenter-ingen.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 1010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se himling. Malt sokkellist i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	Tre antatt nyere branndører i metall, nyere fyllingsdør med tre fyllinger i høyden mot K28. Passasje uten dør fra K26b til K26a. Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, Epoxy maling: EPO BIT "Varmgrå 12"	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	To plafonder, en lysstoffrørkasse i K26A En plafond, på vegg, i K26B	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Lager

FUNKSJON: LAGER

ROM: K28




Trapp mellom første etasje og mesaninetasje sees i himling, spor etter trapp til Universitetshagen, nisjer, sees i vegg.



Rom K28 sett gjennom dør-åpning.



Rester av trapp i himling

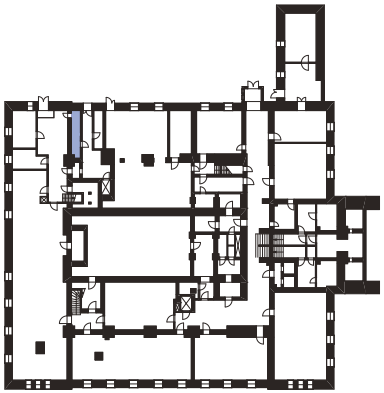

VERNEHENSYN

Lagerrom under trapp fra første etasje til mesaninetasjen (rom 122). På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er dette rommet trapperom; trapp til vaktmesters bolig i første etasje.

På tegning fra 1986 er det to rom; kott og trapp. Dette er sannsynligvis en feil, da trappen er fjernet på tegningen for første etasje. Trappen (K29) sees også på dagens tegninger (2015), men finnes ikke. En kan se rester av trappen i taket (saget av) og nisjer i vegg. Disse sporene og rommets grunnform, med synlige konstruksjoner, har høy verneverdi. Ny tretrapp antatt grunnet randdragere/refundamenteringen.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500 ifølge FDV, men himling ser ut til å være malt med veggfarge, for så å få veggene overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter refundamenteringen.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling), fargekode vegg 1010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se himling. Sokkellist malt i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	Nyere fyllingsdør med tre fyllinger i høyden. Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. Dører malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, grått. Tre randdragere etter nylig refundamentering, antatt nyere tretrapp opp til et høyere gulvnivå ser ut til å være en tilpasning til disse.	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	To plafonder på vegg	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Trapperom

FUNKSJON: TRAPPEROM

ROM: K30A




Støpt trapp, utgangsdør mot Universitetshagen



Den støpte trappen er avrundet, og henvender seg mot tidligere dør til trapp.



Eldre dør

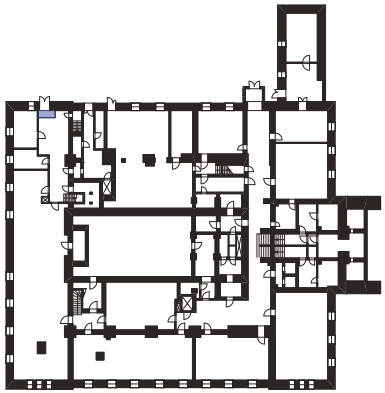

VERNEHENSYN

Trapp og utgangsdør til Universitetshagen. Betegnet "Forhal" på tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Sannsynligvis inngangshall for vaktmesterbolig og adkomst til kjellerrom. Endret siden.

På tegninger fra 1986 ser vi trappen, dørens plassering og dagens romform for første gang, med en (nå fjernet) passasje mot korridoren. Rommet er betegnet "Dyrestall". Passasje mot tidligere trapp til første etasje er gjenmurt, uvisst når (sees på tegninger tom. 2015).


Døren er en eldre fyllingsdør med sidefelt. Døren er visuelt tredelt, i likhet med vinduer over. Trapp og dør har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500 ifølge FDV, men himling ser ut til å være malt med veggfarge, for så å få veggene overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter refundamenteringen.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 1010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se himling. Malt sokkellist i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	Eldre fyllingsdør med sidefelt, begge med fem fyllinger i høyden, totalt tre fyllinger i bredden. Denne oppdelingen i tre visuelle søyler, kan sees som en hilsen til de ovenliggende tredelte vinduene i første og andre etasje. Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, Epoxy maling: EPO BIT "Varmgrå 12"	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Et lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: **Korridor**

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: K30

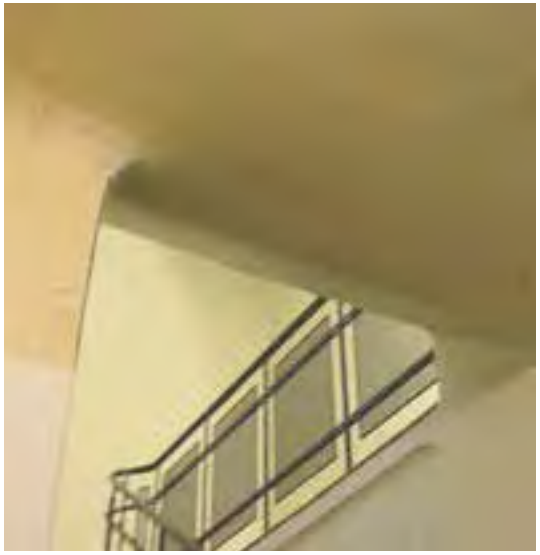


Passasje mot rom 100 trapperom



Konstruksjon fra den nylige refundamenteringen av bygningen



Randdragere fra refundamenteringen, boret gjennom bærekonstruksjonen

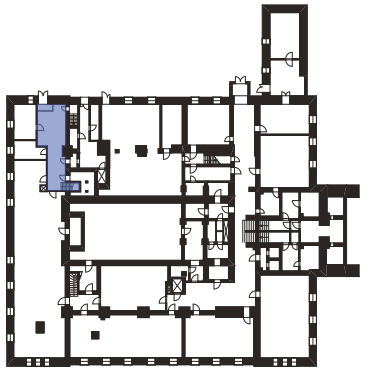

VERNEHENSYN

Korridor med varierende bredde, syv dører og to trapper. Dette rommet har komponenter tilbake til hovedombyggingen av 1914, slik som trapp (rom 100). På tegninger fra hovedombyggingen i 1914 er arealet "Forhal" og del av en lang korridor gjennom bygningen.

I 1986 har rommet dagens grunnform, men korridoren videre er fortsatt like lang, i motsetning til i dag. Dagens situasjon sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994.

Det er viktig å bevare trapper, inkludert gelender, og eldre dører (rom K30A).

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500 ifølge FDV, men himling ser ut til å være malt med veggfarge, for så å få veggene overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter refundamenteringen.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). Fargekode vegg 1010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se himling. Sokkellist i samme farge som gulvmaling.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	For utgangsdør, se rom K30a. En nyere fyllingsdør til rom K33 Fem nyere branndører til øvrige rom (Dør til rom K29, på tegningssett 2015, finnes ikke, ei heller rom K29 trapperom. Se *K28*) Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. Malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, Epoxy maling: EPO BIT "Varmgrå 12"	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Seks plafonder, tre (fire om du regner med rom K30A) lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Teknisk rom

FUNKSJON: TEKNISK ROM

ROM: K31




Rom for nødaggregat, med synlig natursteinsmur i vegg



Nisje, opprinnelig for vindu, nå luftinntak. Vinduet er delvis bevart på utsiden.



Natursteinsmur

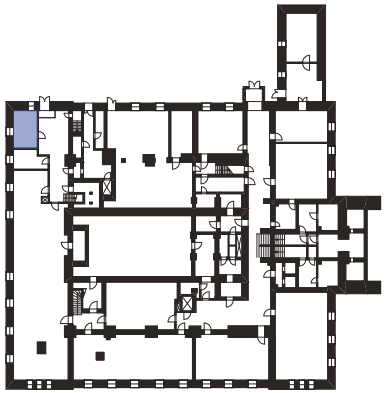

VERNEHENSYN

Lite rom for nødaggregat. Rommet har to vindusnisjer omgjort til luftinntak. I veggen er det synlig natursteinsmur. Rommet sees først på tegninger fra 1986, da er det to mindre rom.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 har rommet dagens form og funksjon. Døren er en nyere branndør. Eldre vindusnisje(r) og natursteinsmur har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500, ifølge FDV, men himling ser ut til å være malt med veggfarge.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg: 1010-Y30R Malt sokkellist i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	En nyere branndør Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Epoxy maling: EPO BIT “Varmgrå 12”	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	To lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Lager

FUNKSJON: LAGER

ROM: K33




Rom K33 sett fra inngangsdør, refundamentering langs yttervegg.



Antatt opprinnelig vindu



Dør inn fra rom K30

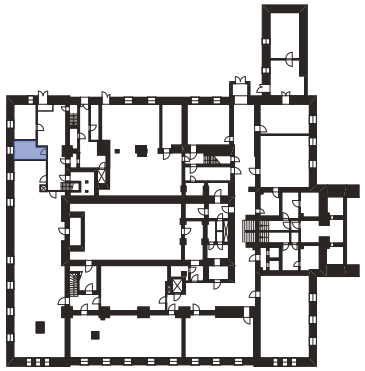

VERNEHENSYN

Rom med seks hjørner, ett vindu og én dør. Rommet sees, med sin nåværende form, først på tegningene fra hovedombyggingen av 1914. Rommet ser i dag ut til å være lyspærelager.

Tidligere har arealet vært "Bryggerhus", "Rulle & strygevær" (1914), Bad (tegninger fra 1986) og Betjentkontor (FDV 1994).

Vinduet er sannsynligvis opprinnelig og har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500, ifølge FDV.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekode vegg: 0010-Y30R. Malt sokkellist i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y Malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, grått	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Vinduer	Malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, endringer og utskiftinger er søknadspliktige.
Belysning	En lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: **Bokmagasin**

FUNKSJON: BOKMAGASIN

ROM: K35




Antatt opprinnelig vindu mot Frederiks gate, randdrager fra nylig refundamentering nede langs vegg



Antatt opprinnelig vindu mot Karl Johans g., refundamentering langs vegg sees såvidt.



Refundamentering langs vegg

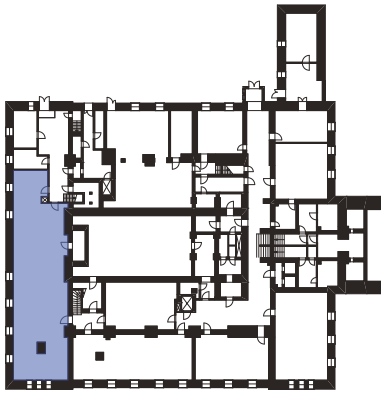

VERNEHENSYN

Større bokmagasin, med ni antatt opprinnelige vinduer og tre dører, nyere branndører. Rommet slik det er i dag, sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994.

Tidligere har arealet vært en rekke rom, med korridor utenfor: 2 "Rystefri opstillinger", "Thermostat", "Giftige gasarter" (hovedombyggingen av 1914), Vaskerom, Rulle, 4 Bokmagasin.

Selv om mange rom er slått sammen, kan godt veggene/konstruksjonen være eldre og ha høy verneverdi. Rommets opprinnelige vinduer har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500 ifølge FDV, men himling ser ut til å være malt med veggfarge, for så å få veggene overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter refundamenteringen.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 0010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se himling. Sokkellist malt i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	Tre nyere branndører Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, grått	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	22 lysstoffrørkasser er synlige, antatt flere over de omfattende kompaktmagasinene	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: **Lager**

FUNKSJON: LAGER

ROM: K36




Rom K36 sett fra inngangsdør, det som kan se ut som en oppmurt hylle, er trolig randdrager fra refundamenteringen.



Hjørne mot Universitetshagen



Hjørne mot Karl Johans gate

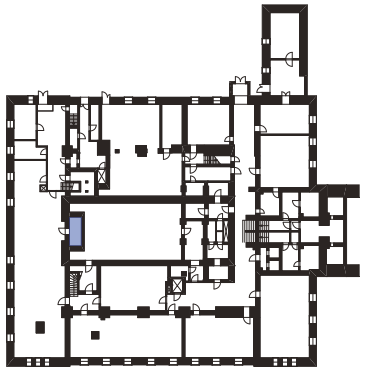

VERNEHENSYN

Mindre, solid bygd lagerrom innenfor rom K35. Dette rommet ligger ved opprinnelig innkjøring bakgård, og de tykke veggene kan være del av opprinnelige/eldre konstruksjoner.

Rommet har tidligere vært betegnet "Kjølerum -2°C" (1914) og "Ildsfarlige væsker" (sic) (1986). Rommets særegne, solide konstruksjon, tilpasset sitt formål, har høy bevaringsverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500, ifølge FDV, men himling ser ut til å være malt med veggfarge, for så å få veggene overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter refundamenteringen.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 1010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se himling. Sokkellist malt i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	En nyere branndør Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, grått Randdragere fra nylig refundamentering	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	En lysstoffrørkasse	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: **Bokmagasin**

FUNKSJON: BOKMAGASIN

ROM: K37




Rom K37 sett i retning mot Frederiks gate.



Rom K37 sett i retning mot Universitetsplassen.



Konstruksjon fra nylig re-fundamentering

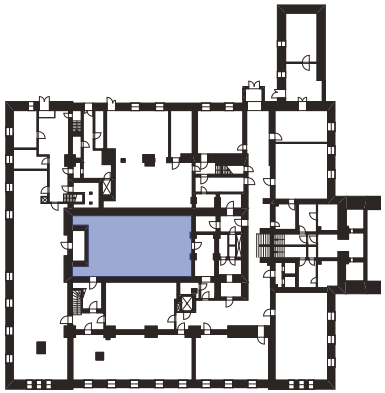

VERNEHENSYN

Større bokmagasin i kjellerens midte, uten vinduer, med to dører. Rommet ligger i Groschs opprinnelige bakgård/fundamentene for denne. Veggene vil være delvis opprinnelige. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er deler av vegg mot Universitetshagen revet. På tegninger fra 1986 er veggen der, muligens gjenoppbygd.

Arealet har vært påtegnet funksjoner innenfor oppvarming, ventilasjon og syrehåndtering. Fom. hovedombyggingen i 1994 er det sikringsmagasin for eldre litteratur.

Hovedkonstruksjonen, særlig veggene, må antas å ha høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, ifølge FDV.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 0010-Y30R. Dører: 7010-G10Y Gerikter: 7010-G10Y Hvis fotlister: 0010-Y30R Ellers: Lakkert eller malt sokkellist ved linoleumsbelegg sokkellist i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	To nyere branndører Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, grått	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Antatt 21 (3x7) lysstoffrørkasser, men disse er delvis skjult over kompaktmagasinene. To lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Korridor

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: K38




Dør til rom K40, passasje til rom 101 trapperom



Dør til rom K35 bokmagasin, spor etter tidl., større åpning rundt dør, søyle fra Grosch i hjørne og ny randdrager.



Forankring rekkverk, de nederste trinnene er uten trinnneser, i motsetning til trappen for øvrig.

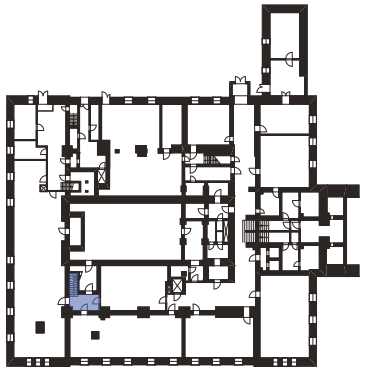

VERNEHENSYN

Rom med fire dører og passasje til trapp (rom 101). Nåværende romform sees på tegninger fra hovedombyggingen i 1994.

Rommet har komponenter sett på eldre tegninger: Grosch; innbygd søyle i hjørne mot K35. Hovedombyggingen av 1914; trappen, mulig dørplasseringene mot K35 og K39. 1986; dør inn til K40, før dette er veggen buet.

Hovedombyggingen i 1994: K38 var inntil da en lengre korridor i retning Universitetsplassen. Nylig refundamentering; synlig randdrager ved søyle. Søylen og trappen har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, ifølge FDV.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg: 1010-Y30R. Malt sokkellist i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	Fire dører, tre nyere branndører, en nyere fyllingsdør, til rom K39. Større nisje rundt dør til K35, denne sees på tegninger fra 1986, da en bredere passasje som del av etasjens u-formete korridor. Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y Malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, grått	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	En plafond, to lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.


NAVN: Juriteket

FUNKSJON: SEMINARROM

ROM: K39




Rom K39 sett fra dør til rom K60.

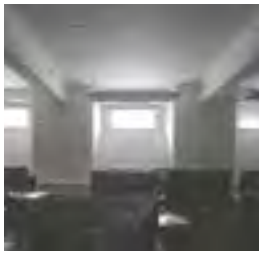

Antatt opprinnelig vindu mot Karl Johans gate



Søyle fra Grosch, med ventilasjonsrist i messing fra ca 1914 og randdrager fra nylig refundamentering.

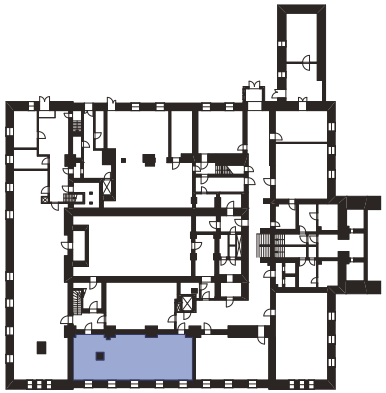

VERNEHENSYN

Seminarrom med fem nyere varevinduer og to dører. Det ser ut til at rommet er slått sammen av tre rom fra hovedombyggingen av 1914 ("Centrifugerum", "Rystefri opstillinger" og "Exstration afdampningsrum"), som også sees på tegninger fra 1986, da er ekstraktrommet verksted.

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 har rommet, EDB-sal, dagens form. Det har fire søyler fra Grosch, delvis innbygd i vegg. Det er tydelige spor etter nylig refundamentering; randdragere, hjørner av dragerne bygningen nå står på.

Søyler og vinduer fra Grosch, samt ventilasjonsrister i messing fra 1914, har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, ifølge FDV. Akustiske himlingsplater, ifølge brev av '95 (se varevinduer), ECOFON FOCUS med kant B	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 1002-Y. Fotlister fargekode 3005-G50Y ifølge FDV. De ser ut til å være malt i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	To nyere fyllingsdører, fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Varevinduer	Fem vinduer, brev fra Arkitekt Ola Natvig MNAL (1995), beskriver anbud på levering av fem nyere, topphengslete varevinduer med buet overkant til dette rommet, ferdig malt med "hvit halvblank oljemaling". Vinduene kan se ut til å være permanent lukket, i dag og i dok.	
Gulv	Malt betonggulv, grått	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	10 lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Lager

FUNKSJON: LAGER

ROM: K40




I himling sees underside av rom 101 trapp. I bakgrunnen dør inn til rom K37, denne døren er funksjonell, men ser ikke ut til å være i bruk.



Rom K40 sett fra dør til K38.



Underside av rom 101 trapp

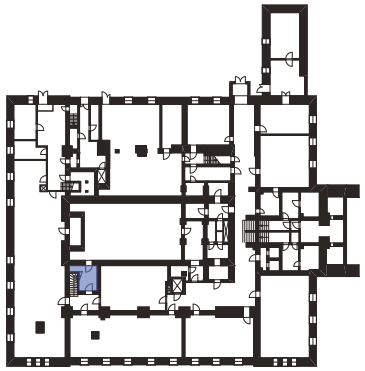

VERNEHENSYN

Rom under trapp, kan beskrives som kott eller gang. Det er et rom under trapp på tegninger fra 1914, men dette har en buet vegg mot K38 og bare én dør/passasje.

På tegninger fra 1986 ser rommet i hovedsak ut som i dag, men det er en dør på vegg mot Frederiks gate. På tegninger fra 1994 ser rommet ut som i dag, døren mot dagens K35 er murt igjen, men nisjen ser ut til å ha blitt stående.

Underside av rom 100 trapp preger rommet, denne har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500 ifølge FDV, men himling ser ut til å være malt med veggfarge, for så å få veggene overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter refundamenteringen.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 1010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se himling. Sokkellist malt i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	To nyere branndører i metall, fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, grått	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	En lysstoffrørkasse, ett lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: **Bokmagasin**

FUNKSJON: BOKMAGASIN

ROM: K41




Rommet sett fra dør ut mot rom K38, mot dør til rom K60.



Rommet sett fra dør mot rom K60, mot dør til rom K38.



Vegg mot rom K37, himling

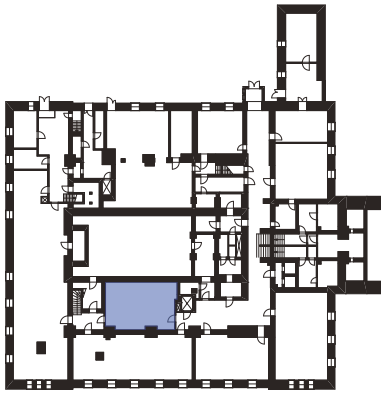

VERNEHENSYN

Bokmagasin med to dører, uten vinduer. Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Arealet har tidligere vært ulike spesialrom, ordnet langs en korridor; "Kjølerum", "Akkumulatorrum", "Thermostat" (tegninger hovedombyggingen av 1914), termostater, mørkerom/foto, akkumulator og fryserom (tegninger 1986).

Rommet har to delvis innebygde søyler, samt en vegg, fra Grosch. Det er tydelige spor etter nylig refundamentering, med randdragere; hjørner av dragerne bygningen nå står på.


Søyler fra Grosch, samt sannsynligvis delvis opprinnelige konstruksjoner/vegger, har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, ifølge FDV.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 0010-Y30R. Malt sokkellist i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	To nyere branndører i metall Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv Randdragere fra nylig refundamentering	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	13 lysstoffrørkasser 2 lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: **Bokmagasin**

FUNKSJON: BOKMAGASIN


ROM: K42

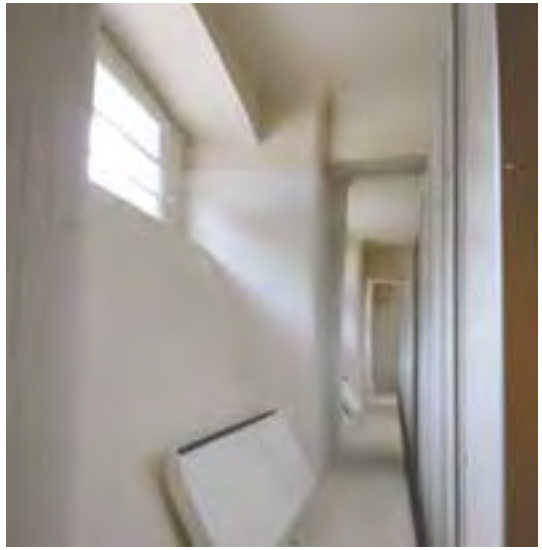


Vinduer mot Karl Johans gate, refundamentering fra 2014 langs yttervegg



Refundamentering fra 2014 ved søyle fra Grosch i hjørne og langs innervegg

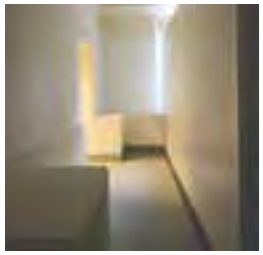

Refundamentering fra 2014 langs bærende innervegg fra Grosch, passasje til rom K44

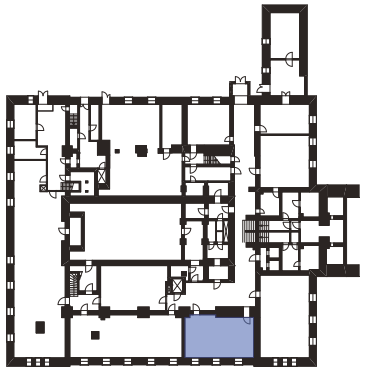

VERNEHENSYN

Bokmagasin med tre antatt opprinnelige vinduer, to dører og en passasje til rom K44. Det ser ut til å være to rom fra hovedombyggingen av 1914 ("Hovedoplag af kemikalier", "Droger"), og på tegninger fra 1986 (fordampning, giftige gassarter), som er slått sammen til rom K42.

Rommet har en delvis innbygd søyle og to bærevegger fra Grosch, disse har randdragere fra nylig refundamentering; hjørner av dragerne bygningen nå står på.


Søyler, vegg og vinduer fra Grosch, samt ventilasjonsrister i messing fra hovedombyggingen av 1914 har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500 ifølge FDV, men ser ut til å være malt med veggfarge, for så å få veggene overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter refundamenteringen.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 0010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se himling.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	To nyere branndører i metall, samt en passasje til rom K44 som ikke sees på tegninger fra 2015 (finnes på tegninger fra 1994). Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. Dører malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv Malt sokkellist i samme farge som gulv.	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Varevinduer	Tre antatt opprinnelige vinduer, malt med samme malingstype som dørene, fargekode er ikke oppgitt, men den er 0500 for andre vinduer i etasjen.	Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, endringer og utskiftinger er søknadspliktige.
Belysning	Antatt 15 lysstoffrørkasser, men disse er delvis skjult over kompaktmagasinene.	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Korridor

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: K43A

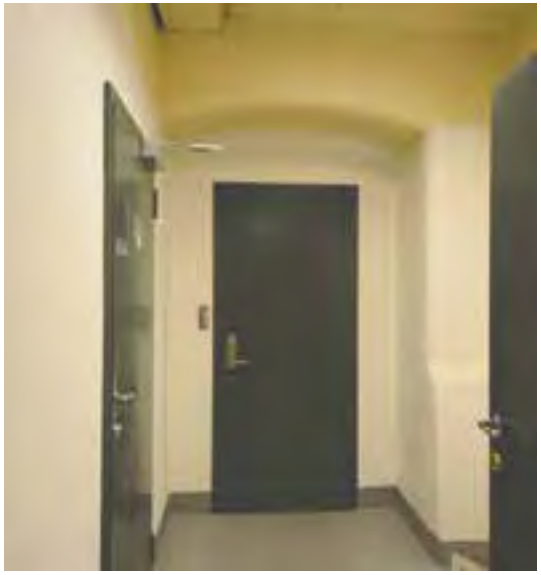


Eldre, trolig opprinnelig nisje mot bakgård/rom under denne. Nisjen er en av to slike nisjer, den andre (rom K19) går ikke fra gulv til tak.



Dør til rom K60



Hjørnedetalj av nisje, med en mindre bue inne i den store

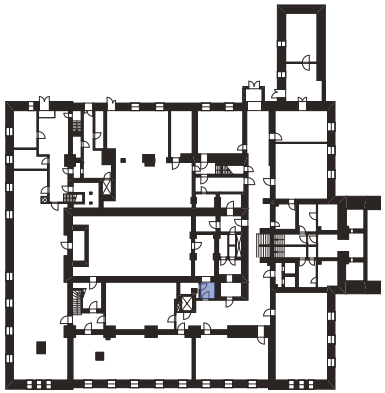

VERNEHENSYN

Mindre korridor med tre dører. Eldre nisje, muligens fra Grosch, rundt dør mot K43B, i vegg som tidligere var mot bakgård/fundament for denne.

Rommet slik det er i dag, sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, da med passasje uten dør mot K43B. Før dette er arealet betegnet magasin på tegning fra hovedombyggingen av 1914, og maskinrom for heis og fryseanlegg på tegninger fra 1986.

Nisjen har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500 ifølge FDV, men himling ser ut til å være malt med veggfarge, for så å få veggene overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter refundamenteringen.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg: 1010-Y30R. Sokkellist malt i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	Tre nyere branndører i metall Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, grått	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	En lysstoffrørkasse Ett lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: **Bokmagasin**

FUNKSJON: BOKMAGASIN

ROM: K43B




Rom K43B, med dør til rom K37



Dør til rom K43A



Dør til rom K37

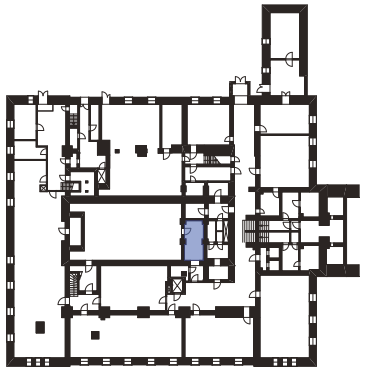

VERNEHENSYN

Mindre rom med to dører. Rommet slik det er i dag, sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, da betegnet forrom. Før dette er arealet betegnet magasin på tegning fra hovedombyggingen av 1914, og maskinrom for heis og fryseanlegg på tegninger fra 1986.

Veggen mot K43A kan være opprinnelig. Nisjen rundt dør i denne veggen (spor etter en større passasje med buet overkarm) er viktig å bevare.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500, ifølge FDV, men himling ser ut til å være malt med veggfarge, for så å få veggene overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter refundamenteringen.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 1010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se himling. Sokkellist malt i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	To nyere branndører i metall, fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y Dører malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, grått	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	To lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Heismaskinrom

FUNKSJON: HEISMASKINROM

ROM: K43C




Heismaskinrom K43C, sett fra dør til rom K43A. Antatt heismaskin rundt hjørnet, innenfor passasjen.



Randdrager fra refundamenteringen i 2014



Antatt heismaskineri

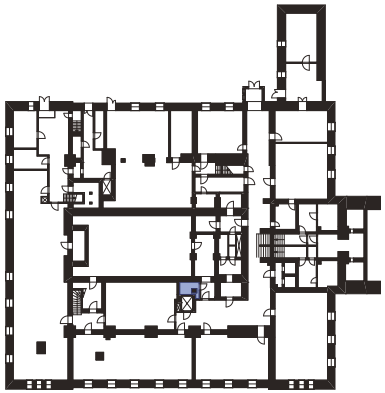

VERNEHENSYN

Maskinrom for heis, med en dør. Rommet slik det er i dag, sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Før dette er arealet betegnet magasin på tegning fra hovedombyggingen av 1914, og maskinrom for heis og fryseanlegg på tegninger fra 1986.


Veggen mot K37/K43B kan være opprinnelig. Rommet er omfattet av vernet, endringer er søknadspliktige.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500 ifølge FDV, men himling ser ut til å være malt med veggfarge.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 1010-Y30R. Sokkellist malt i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	En nyere branndør i metall Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, grått	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Ett lysstoffrørarmatur i tak	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: **Bokmagasin**

FUNKSJON: BOKMAGASIN


ROM: K44

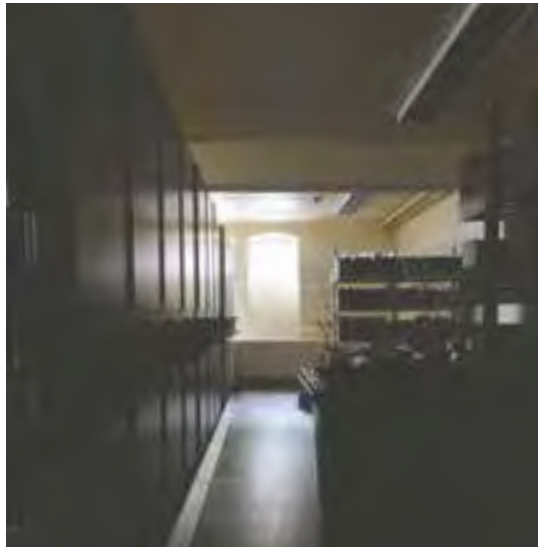


Rom K44 sett mot Karl Johans gate.



Tre vinduer mot Karl Johans gate

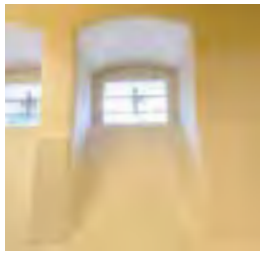

Vindusnisje mot Karl Johans gate

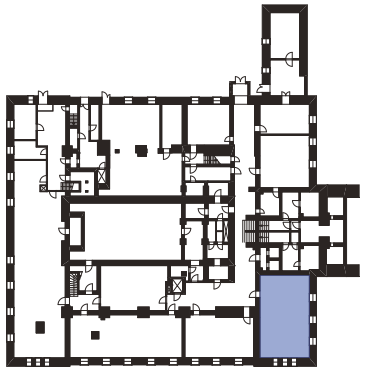

VERNEHENSYN

Bokmagasin med seks antatt opprinnelige vinduer, en dør og passasje mot rom K42. Rommet sees først på tegning fra Grosch. På tegninger fra 1914 er rommet delt opp ("Verksted", "Vaskerum").

På tegninger fra 1986 er det ett rom, med dagens hovedform, delt med en lettvegg (sentrifuger, ukjent bruk), og med to vinduer mot gang, som ikke finnes i dag.

Rommet ser ut til å ha en bærende innervegg (delen mot K42) fra Grosch. Randdragere (se K42) fra refundamenteringen i 2014. Romform, vinduer og vegg fra Grosch har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500, ifølge FDV, men ser ut til å være malt med veggfarge, for så å få veggene overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter refundamenteringen.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 0010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se himling.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	En nyere branndør i metall, samt en passasje til rom K44 som ikke sees på tegninger fra 2015 (finnes på tegninger fra hovedombyggingen i 1994). Fargekode dør og gerikt: 7010- G10Y. Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv Malt sokkellist i samme farge som gulv.	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Vinduer	Seks antatt opprinnelige vinduer, maling som dørene, fargekode ikke oppgitt (0500 for andre vinduer i etasjen). Eldre trådglass i vindu nærmest rom K42. Ellers mulig eldre trådglass.	
Belysning	Antatt 16 lysstoffrørkasser, men disse er delvis skjult over kompaktmagasinene.	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Garderobe

FUNKSJON: GARDEROBE

ROM: K45, K46A




Rom K45 sett fra dør til K60, rom K46A innenfor.



Vegg med dør mot rom K60 korridor



Dør sett fra rom K60 korridor

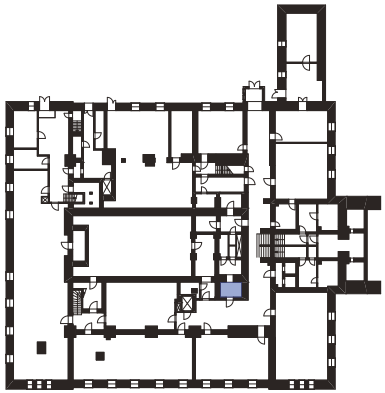

VERNEHENSYN

Garderobe med dusj og toalett. Rommene K45 og K46A er garderoben og forrommet for dusj og toalett. Dusj og toalett er nærmere beskrevet ved K46B, C.

Rommet har tidligere vært bakgård/fundament for denne, magasin (tegninger fra 1914) og todelt fryserom (tegninger fra 1986).


Veggene mot K60 og mellom K45 og K46A kan være fra Grosch og har i så fall høy verneverdi. Veggen mellom K45 og K46A sees ikke på tegninger fra 1914, men den kan allikevel ha blitt stående, siden den igjen sees i dag.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, ifølge FDV. Fargekode himling 0500. For rom K46a er det oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er en selvmotsigelse i FDV. Synlig himling er systemhimling i begge rom, mulig akustisk.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. For K45 er det oppgitt fargekode vegg og fotlister 0502R i FDV, som for garderobe K52, men rommet er i realiteten malt i en hvit nyanse. K46A: 150/150 mm hvit, glasert veggflis. Veggfarge over flisefelt: 0500	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	Tre nyere fyllingsdører med tre fyllinger i høyden, fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, grått, med malt fotlist i samme farge K46a: Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	En lysstoffrørkasse, to plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Garderobe

FUNKSJON: GARDEROBE

ROM: K46B, K46C

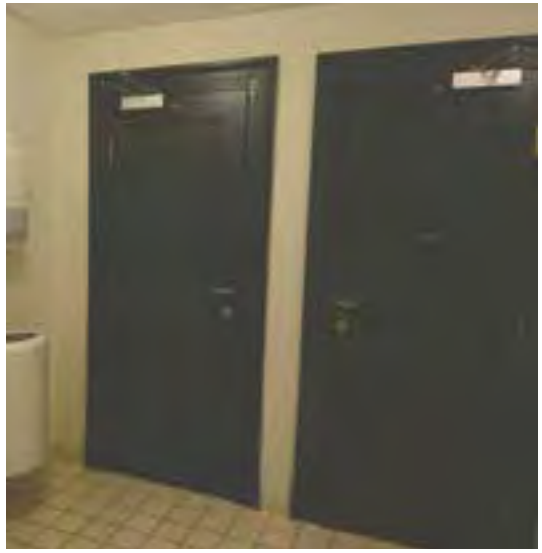


Dører inn til K46B og C



K46B



K46C

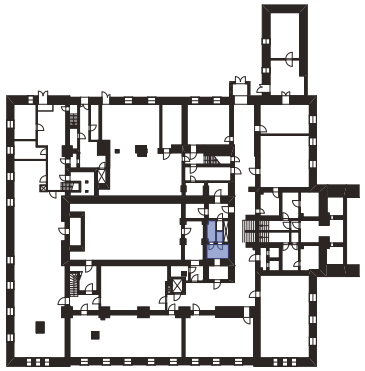

VERNEHENSYN

Garderobe med dusj og toalett. Rommene K46B og K46C er henholdsvis toalett og dusj. Øvrige garderoberom, se K45, K46A. Arealet har tidligere vært bakgård/fundament for denne, trapp (tegninger fra hovedombyggingen av 1914) og syrerom (tegninger fra 1986).

Veggen mot K60 kan være fra Grosch og har i så fall høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 maling, farge-kode himling 0500. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er en selvmotsigelse i FDV. Synlig himling er systemhimling, mulig akustisk.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Veggfarge over flisefelt: 0500 150/150 mm hvit, glasert veggflis. Endringsliste av 1993 oppgir at innvendige, buete hjørner i begge rommene er hugget, for flislegging.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	To nyere fyllingsdører med tre fyllinger i høyden Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-ende produkter og utførelse.
Belysning	To plafonder, en i hvert rom	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-ing fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Lager

FUNKSJON: LAGER

ROM: K47A, K47B, K47C




Rom K47A, B og C sett fra dør til rom K60 korridor. Rommet er delt opp i to nisjer, disse ser ut til å ha hatt dører.



K47C



K47B

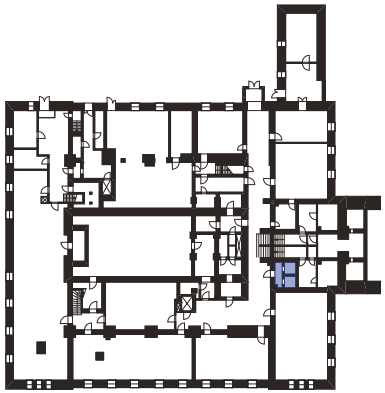

VERNEHENSYN

Rom med én forgang og to nisjer. Rommet slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra 1986. Der er rommet betegnet "Termostater", og det er i tillegg til dør mot korridor, dører inn til nisjene.

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er dette rommet badeværelse for damegarderoben, med adkomst fra denne (dagens K03). I dag har rommet kun adkomst fra rom K60 korridor. Fra og med tegninger fra hovedombyggingen i 1994 sees ikke dører til nisjene.

Veggen mot K44 kan være fra Grosch og har i så fall høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, ifølge FDV. For rom K47b og c er det oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er en selvmotsigelse i FDV. Kan være pga. våtrom. FDV oppgir fargekode 0500, men himling ser ut til å være malt med veggfarge.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg: 1010-Y30R. Sokkellist malt i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	En eldre fyllingsdør med tre fyllinger i høyden Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Eventuelle nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, grått	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Tre plafonder	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Garderobe

FUNKSJON: GARDEROBE, TOALETT

ROM: K50, K50A




Rom K50 garderobe, sett mot dør til rom K60 korridor, randdragere fra nylig refundamentering.



Dør inn til rom K50 garderobe fra rom K60 korridor



Rom K50A, toalett

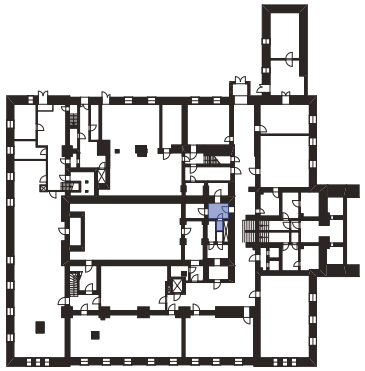

VERNEHENSYN

Garderoberom, toalett. Arealet har tidligere vært bakgård/ fundament for denne, rom for "Ildsfarlige vædsker" (tegninger fra hovedombyggingen av 1914) og forrom (for syrer og ildsfarlige væsker) (tegninger fra 1986).


Dagens situasjon sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Veggene mot K60 og K51 kan være fra Grosch, og har i så fall høy verneverdi. For historisk info om toalettet K50A, se også K46B, K46C, da disse deler forhistorie. I K50A er det også viktig å være obs på vegg mot K60.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 maling, fargekode himling 0500, ifølge FDV. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er en selvmotsigelse i FDV. Synlig himling er systemhimling, mulig akustisk.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Veggfarge over flisefelt: 0500 150/150 mm hvit, glasert veggflis. Endringsliste av 1993 oppgir at innvendige, buete hjørner i rom K50A WC er hugget, for flislegging.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	Fire nyere fyllingsdører med tre fyllinger i høyden Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y Dører malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	En lysstoffrørkasse i tak, lysstoffrørarmatur over servant, plafond på WC	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.


NAVN: Dusj

FUNKSJON: DUSJ

ROM: K51

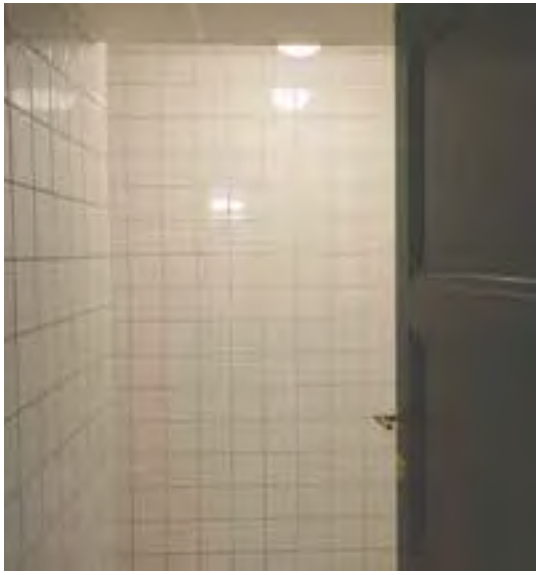


Rommet sett fra dør til rom K50 garderobe.

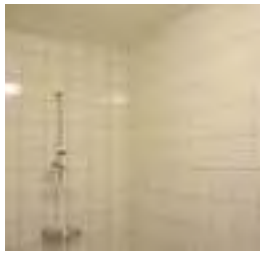

Dusjen



Fliskledd innkassing kan være randdrager fra refundamenteringen i 2014

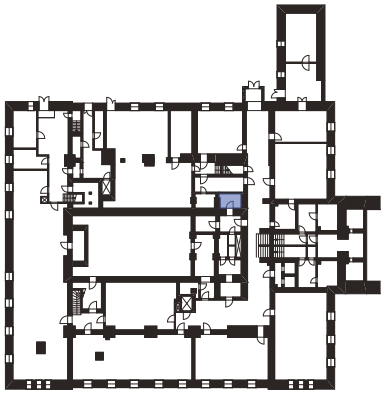

VERNEHENSYN

Dusjrom med adkomst fra garderoberom. Dette rommet, slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, men grunnformen sees på tegninger fra 1986. Da er imidlertid ikke rommet dusj, men syrerom. Før dette (tegninger fra hovedombyggingen av 1914) var rommet like bredt, men dypere mot Universitetshagen, og betegnet magasin.

Veggene mot K19, K50 og K60 kan være fra Grosch (se tegninger) og har i så fall høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 maling, ifølge FDV. Fargekode himling 0500. Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er en selvmotsigelse i FDV.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. Veggfarge over flisefelt: 0500 150/150 mm hvit, glasert veggflis. Endringsliste av 1993 oppgir at innvendige, buete hjørner i dette rommet er hugget, for flislegging.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør med tre fyllinger i høyden Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	En plafond	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Garderobe

FUNKSJON: GARDEROBE

ROM: K52




Rom K52 garderobe



Dør mot rom K50 garderobe, i bakgrunnen rom K6o korridor



Det er i noen grad synlige murdetaljer i vegg.

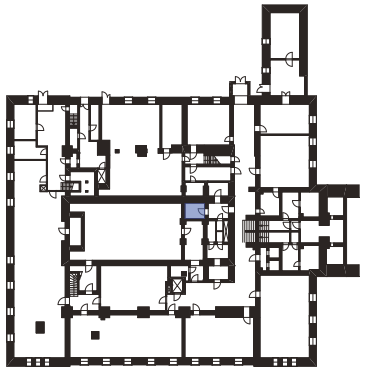

VERNEHENSYN

Garderoberom med adkomst fra utenforliggende garderoberom. Dette rommet, slik det fremstår i dag, med dør mot K50, sees først på tegninger fra 1986. Da er rommet beregnet for "Ildsfarlige væsker". Før det (tegninger fra hovedombyggingen av 1914) var rommet like bredt, men dypere mot Karl Johans gate, og betegnet magasin.

Veggen mot K19 kan være fra Grosch (se tegninger) og har i så fall høy verneverdi. I murveggen kan en skimte bygningens konstruksjon (se bilde), dette er en detalj med høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500 ifølge FDV. Synlig himling er systemhimling, mulig akustisk.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. I FDV er det oppgitt fargekode vegg og fotlister 0502R (lys gråro-sa), dører/gerikter 5040-Y70R (kraftig orange farge) i FDV, som for garderobe K50, men rommet er i realiteten malt i en lys gul nyanse, med grønnmalt dør.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	En nyere fyllingsdør med tre fyllinger i høyden Fargekoder: ser i realiteten ut til å være 7010-G10Y, som naborom. Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, grått, med malt sokkellist i samme farge.	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	En plafond	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Lager

FUNKSJON: LAGER

ROM: K54




Antatt opprinnelig vindu mot Universitetsplassen, randdrager fra nylig refundamentering langs yttervegg



Nisje etter eldre, gjenmurt dobbel fyllingsdør



Detalj eldre dør i nisje etter gjenmurt dobbel fyllingsdør

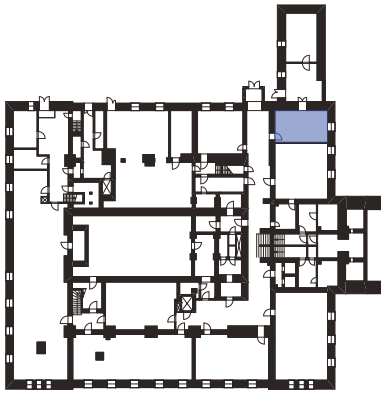

VERNEHENSYN

På Groschs tegninger er rommene K13 og K54 ett rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Universitetshagen. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er rommet delt opp med en lettvegg.

På tegninger fra 1986 er det større rommet delt opp i fire rom, ett med utgang til hagen. Det ser ut til at en lettvegg ble videreført ved hovedombyggingen i 1994, slik at hovedformen til K54 stammer fra mellom 1914 og 1986. Eldre dør mot hagen står nå i en gjenmurt nisje, uten kontakt mot K55.

Romform, eldre vegger/konstruksjoner, vinduer og dører har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500, ifølge FDV.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg: 0010-Y30R. Malt sokkellist i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	En eldre, dobbel fyllingsdør mot K55 (gjenmurt), denne har eldre maling og farge. En nyere branndør i metall mot korridor K60. Fargekode dør og gerikt mot korridor: 7010-G10Y. Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Varevinduer	Ett eldre vindu, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	
Gulv	Malt betonggulv, grått Randdragere etter refundamenteringen	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Fire fritthengende lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Trykkeri

FUNKSJON: TRYKKERI

ROM: K55




Rom K55 sett fra inngangsdør



Inngangsdør



Vindfang

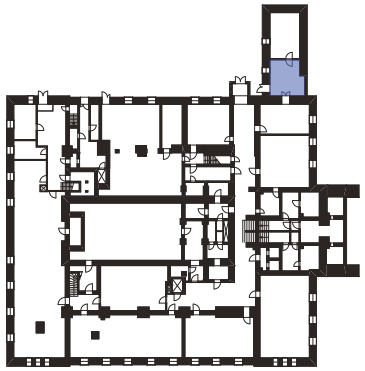

VERNEHENSYN

Rom med inngangsdør fra hagesiden, et mindre vindu i vegg, takvindu og tekjøkken, gjennomgang til rom innenfor. Ligger i en mindre fløy ut mot Universitetshagen. Hos Grosch sees det en mindre fløy på samme sted i en av to tegninger av kjelleretasjen. På tegninger fra 1914 sees fløyen ikke.

Fløyen sees på tegninger fra 1986, med hovedform som i dag, da ett åpent rom, betegnet dyrestall. På tegninger fra 1994 er stallen delt opp i to rom, som i dag, det ene betegnet hustrykkeri. Maling ser ut til å avvike vesentlig fra fargekoder oppgitt i FDV.

Rommet er omfattet av vern, endringer er søknadspliktige.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling oppgitt fargekode i FDV 0500. Ser ut til å være akustiske plater i himling.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun FenomFDV oppgir fargekoder: vegg 1002R, dør og fotlist 4005-R20B, gerikt 2000, men hele interiøret ser i dag ut til å være malt i en hvit nyanse.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	To nyere, tofløyete dører ut, mulig eldre dørvrider. En nyere, glatt dør mot rom K56. Malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	FDV oppgir Forbo Marmoleum Real 3123, 2,5 mm, det er i dag lysegrått/beige gulvbelegg.	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Vinduer	Ett vindu i vegg, ett i tak, samme malingstype som dørene, FDV oppgir fargekode 0500.	
Belysning	To fritthengende, større lysstoffrørkasser Belysning ved tekjøkken Ett lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Trykkeri

FUNKSJON: TRYKKERI

ROM: K56




Rom K56 sett fra inngangsdør.



Dør til K55



Vindusnisje i vegg

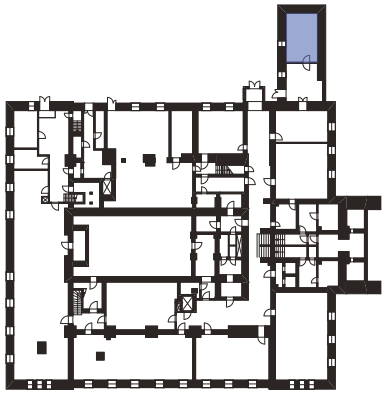

VERNEHENSYN

Rom med inngangsdør fra utenforliggende rom, takvindu og lite vindu på vegg. Ligger i en mindre fløy som bygger ut mot hagen. Hos Grosch sees det en mindre fløy på samme sted i en av to tegninger av kjelleretasjen. På tegninger fra 1914 sees fløyen ikke.

Fløyen sees på tegninger fra 1986, med hovedform som i dag, da ett åpent rom, betegnet dyrestall. På tegninger fra 1994 er stallen delt opp i to rom, som i dag.

Rommet er omfattet av vern, endringer er søknadspliktige.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500 ifølge FDV. Ser ut til å være akustiske plater i himling.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, FDV oppgir fargekoder: vegg 1002R, dør og fotlist 4005-R20B, gerikt 2000, men hele interiøret ser i realiteten, i dag, ut til å være malt i en hvit nyanse.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se himling.
Dører	En nyere, glatt dør. Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Varevinduer	Ett vindu i vegg, to i tak, malt med samme malingstype som dørene, fargekode 0500.	
Gulv	FDV oppgir Forbo Marmoleum Real 3123, 2,5 mm, det er i dag lysegrått/beige gulvbelegg.	Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Belysning	Tre fritthengende, større lysstoffrørkasser	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.


NAVN: Korridor

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: K57




Utbygget som danner rom K57 korridor, sett utenfra.

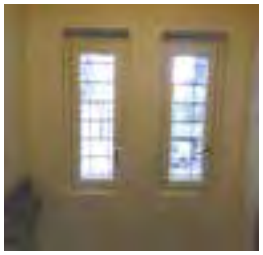

To vinduer, sett innenfra. Vinduene er ikke sprossedelt, det er gitter på utsiden.



Dør sett innenfra

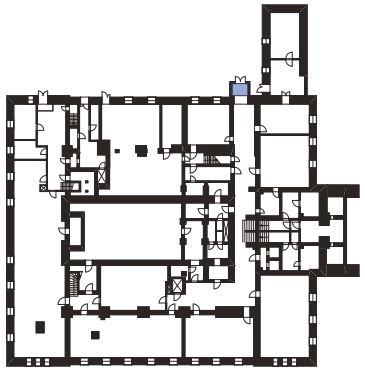

VERNEHENSYN

Mindre korridor i enden av korridor K60. Korridoren bygger ut fra fasadelivet. Den har to vinduer og en dør mot ute, med sidefelt. På tegninger fra Grosch og hovedombyggingen av 1914 sees ikke utbygget.

Det sees for første gang på tegninger fra 1986, men i annen form. Dagens utbygg sees for første gang på tegninger fra 1994.


Korridoren er omfattet av vernet, endringer er søknadspliktige.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 matt maling fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 1010-Y30R.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	En nyere dør mot ute, fargekode dør og gerikt 7010-G10Y. Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Skiferheller, gråmalte fotlister i tre	Vedlikehold skal skje med samme materiale og teknikk som opprinnelige, endringer er søknadspliktige.
Vinduer	To nyere vinduer i vegg, malt med samme malingstype som dørene, fargekode ikke oppgitt, men den er 0500 for andre varevinduer i etasjen, der fargekode er oppgitt. Vinduet har gitter montert på utsiden, med (nyere) sveiselarve og sekskantede bolter.	Nyere vinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utførelse.
Belysning	En plafond, et lysskilt for nødutgang	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Lager

FUNKSJON: LAGER

ROM: K58

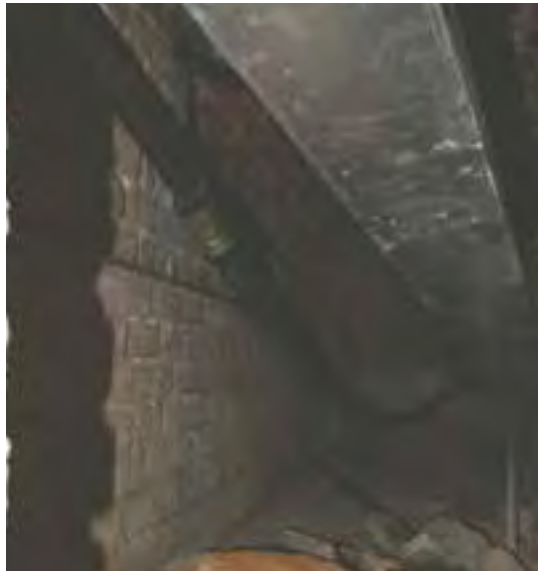


Rom K58 sett fra åpning mot rom K06.



Teglhvelv



Åpning mot rom K06, eneste adkomst

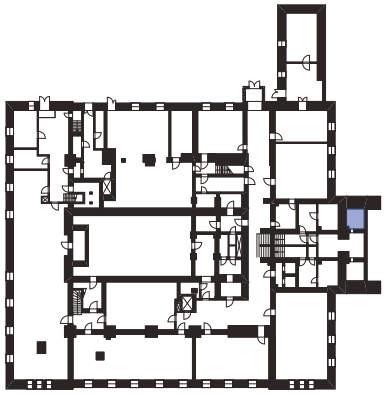

VERNEHENSYN


Rom/kulvert under utvendig hovedtrapp, med tilgang fra naborom K06, gjennom mindre åpning i vegg. Rommet har eldre tegl-steinshvelv, muligens fra Grosch, av høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Hvelvet himling av tegl, delvis pusset og malt	Tiltak som endrer konstruksjon /overflater er søknadspliktig
Vegger	Teglvegger, delvis pusset og malt	Tiltak som endrer konstruksjon /overflater er søknadspliktig
Dører	Ingen dør, kun mindre åpning i vegg	-
Gulv	-	
Belysning	-	

NAVN: Lager

FUNKSJON: LAGER

ROM: K59

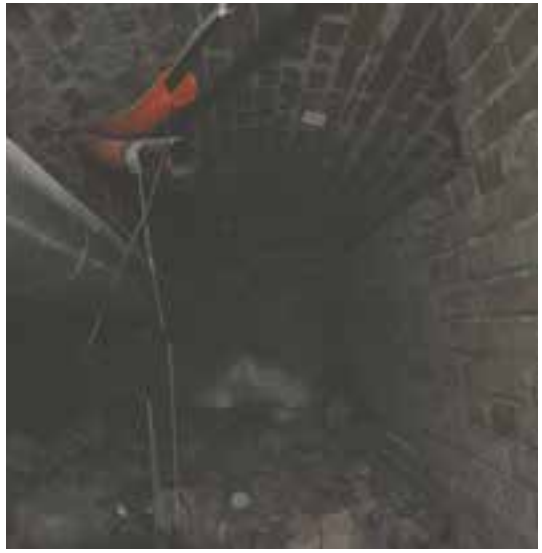


Rom K59 sett fra åpning mot rom K06; teglhvelv.



Antatt løs stein



Åpning mot rom K06, eneste adkomst

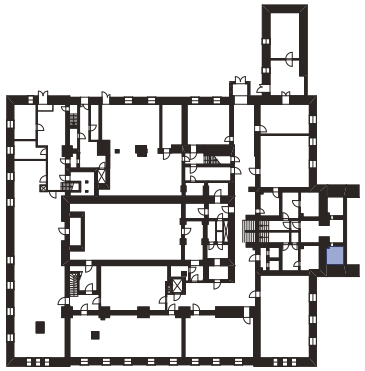

VERNEHENSYN

Rom/kulvert under utvendig hovedtrapp, med tilgang fra naborom K06, gjennom mindre åpning i vegg. Rommet har eldre teglsteinshvelv, muligens fra Grosch, av høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Hvelvet himling av tegl, delvis pusset og malt	Tiltak som endrer konstruksjon /overflater er søknadspliktig
Vegger	Teglvegger, delvis pusset og malt	Tiltak som endrer konstruksjon /overflater er søknadspliktig
Dører	Ingen dør, kun mindre åpning i vegg	-
Gulv	Løsmasser	-
Vinduer	-	
Belysning	-	

NAVN: Korridor

FUNKSJON: KORRIDOR

ROM: K60




K60; med eldre bue. Denne ser ut til å være konstruktiv. Sees først på tegning fra 1914, men kan være eldre (opprinnelig).



Underside rom K02 og K08, trapper fra inngangshall til toaletter



Dør inn til K47

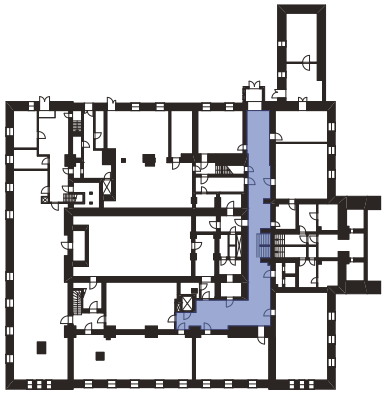

VERNEHENSYN

Større korridor med 16 dører og en passasje mot K57.
På tegninger fra Grosch er kjelleretasjen i stor grad åpen, uten behov for korridor. På tegningene fra hovedombyggingen av 1914 er imidlertid dette endret, og vi ser en større, u-formet korridor fra dagens K30A til dagens K57. Denne korridoren er nå i stor grad innlemmet i magasiner, men K60 finnes fortsatt.

Strekket parallelt med Universitetsplassen er i stor grad bevart fra hovedombyggingen av 1914, delen langs Karl Johans gate gjenkjennes bedre på tegninger fra 1986. Rommet har synlige, eldre bærekonstruksjoner, delvis vegger fra Grosch (se tegning) og noen eldre dører. Dette har høy verneverdi.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.	Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.
Vegger	Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 1010-Y30R. Malt sokkellist i samme farge som gulv.	Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.
Dører	16 dører: 4 nyere, 4 eldre, 7 branndører i metall, en heisdør. Se de respektive rom for detaljer. Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.
Gulv	Malt betonggulv, randdragere og stålkonstruksjoner fra refundamentering	Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.
Belysning	Plafonder og lysstoffrørarmaturer	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.
Teknisk anlegg	Teknisk skap	

NAVN: **Heis**

FUNKSJON: HEIS

ROM: K61




Heisrom



Heisdør, vindu, sett fra innside



Heisdør

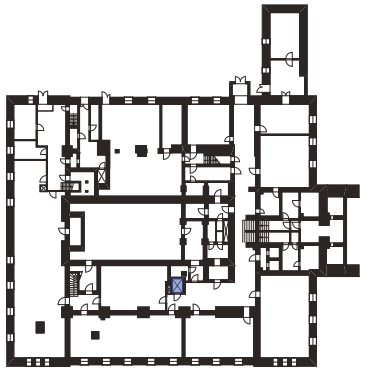

VERNEHENSYN

Heisen sees først på tegninger fra 1986, dette tegningssettet ble laget fordi heissjakten ble utvidet 30 cm, så heissjakten (deler av den) er åpenbart eldre. Heisdøren kan være eldre og vil i så fall ha høy verneverdi.

Byggeprogram fra SBE 1991 angir "ny hydraulisk personheis i de senere år i vestre bygning. Heisen vil ivareta persontransport (...) og mindre varetransport".

Heis og heisrom for øvrig er omfattet av vernet, og større endringer er søknadspliktige.

BYGNINGSDEL	BESKRIVELSE	TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling	Platekledd	Platene kan skiftes ut med tilsvarende ved behov
Vegger	Platekledd	Platene kan skiftes ut med tilsvarende ved behov
Dører	Heisdør, mulig eldre. Kontrakt fra hovedombyggingen av 1914 beskriver (den tidligere) heisen slik: "Personheis for 400 kg. ved 0,5 m. hastighet pr. sek. utført med komplet heisemaskineri, bøkeskinner, heisekupe av furu med svingbare døre, elektriske etagevisere."	Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Nyere låser og beslag er ra Erik Undall AS.
Gulv	Linoleum	Belegget kan skiftes ut med tilsvarende ved behov
Vinduer	-	
Belysning	2 lysstoffrørarmaturer	Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.


8 Historikk

8.1 | BAKGRUNN

Da Det Kongelige Frederiks Universitet ble opprettet 2. september 1811 av kong Frederik 6, var en lang kamp for et eget norsk universitet endelig over. Den dansk-norske kongen hadde lenge tviholdt på prinsippet om at utdannelsen skulle være sentralisert i København. Han fryktet at et eget norsk universitet ville skape splid mellom de to landene. Det Kongelige Selskab for Norges Vel, med Grev Wedel Jarlsberg i spissen, klarte likevel å overbevise kongen om at hans godkjenning tvert imot ville befeste hans popularitet. Den 2. september 1811 ble «Det Kongelige Frederiks Universitet» stiftet. Universitetet åpnet i 1813, og bare ett år senere erklærte Norge seg som selvstendig stat.

Hvor skulle universitetet ligge? I utgangspunktet var tanken at Kongsberg skulle bli Norges nye universitetsby. Der lå Bergseminaret, og man ville kunne dra nytte av allerede etablerte lærerkrefter. Kort tid etter ble beslutningen omgjort, og valget falt på Christiania. En by med etablert sykehus ga nemlig muligheter for også å gjennomføre medisinstudier. Både tomtevalg og planlegging tok lang tid, og de første årene holdt universitetet til i leide lokaler. Kongen kjøpte inn gården Tøyen/Kjølberg og ga den som byggeplass for universitetet, men av ulike årsaker ble plasseringen på Tøyen vurdert som uhensiktsmessig. Lenge var Kontraskjæret, Akershus festnings forterreng mot Rådhusgata, en aktuell tomt.


Den 25 år gamle arkitekten *Christian Heinrich Grosch* (1801–65) ble hyret inn for å vurdere to ulike alternative plasseringer av et universitetsanlegg i dette området. Prosjektet ble imidlertid skrinlagt. Dette skyldtes delvis manglende finansiering og delvis midlertidig byggestopp i forterrenget fordi man vurderte å gjenoppruste festningen. Etter forslag fra slottsintendant H.D.F. Linstow vedtok Stortinget at universitetet skulle ligge langs Norges nye paradegate, på den nyinnkjøpte tomten mellom byen og kongeboligen. De første bevilgningene fra Stortinget kom i 1839, og i 1841 ble grunnsteinen til Norges nye universitet lagt ned.

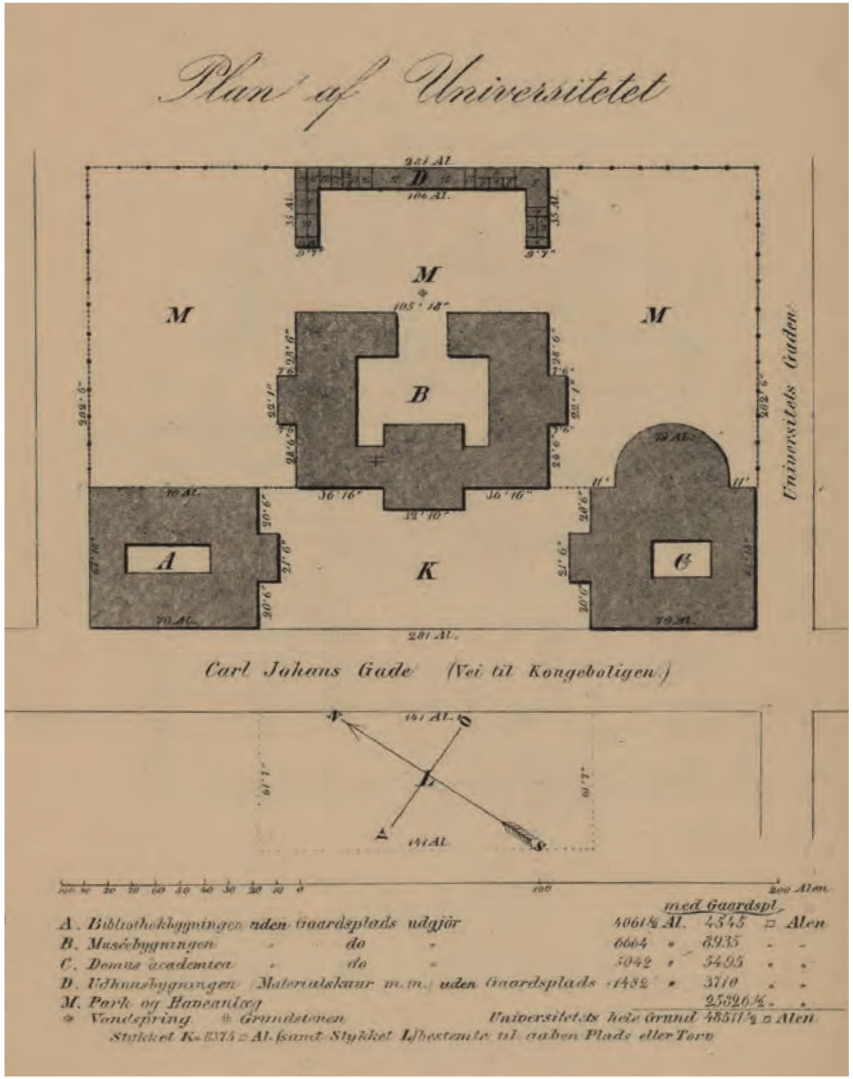

Groschs plan for universitetsanlegget ved Carl Johans Gade. Gjengitt i Chr. Holsts beskrivelse fra 1852.

8.2 | PLANLEGGING OG PROSJEKTERING

I planleggingsfasen var det, i tillegg til Grosch, også to andre arkitekter som hadde innflytelse på prosjekteringen. Slottsarkitekt Linstow la i 1838 fram en plan for forbindelsesgate og bebyggelse mellom kongeboligen og byen. Planen viste en rektangulær plass med Stortinget, kunstmuseum og teknisk skole på den ene siden og universitetsbygningene på motsatt side. Linstow argumenterte også for at hver bygning skulle ha en særpreget, arkitektonisk stil, og publiserte samtidig en perspektivtegning og en artikkel der han ga utrykk for sin mening både om bygningenes plassering og stilmessig utforming. Linstow foreslo at universitetsbygningene skulle utformes i en middelaldersk eller "Florentinsk stil". Han var opptatt av at fagenes ulike behov og aktivitet skulle gjenspeiles i fasadekomposisjon og arkitektonisk utforming. Grosch på sin side argumenterte for en enhetlig stil og falt til slutt ned på den greske: «*Disse bygningene som er bestemt for vitenskapen og de daglige fremskritt, vil dermed stå som evig gyldige, og den greske er derfor å foretrekke framfor en nyere stil.*»

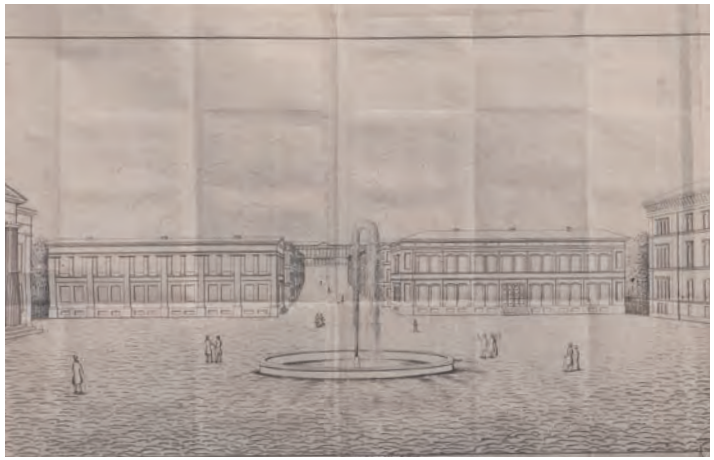

Perspektivskisse til Linstows plan fra 1838 for bebyggelse mellom Slottet og byen. (Avfotografert i Riksantikvarens arkiv)

Utbyggingen av universitetet var, ved siden av Slottet, det største byggeprosjektet for Norge som ung, selvstendig nasjon. Byggingen av et eget universitet skulle bevise at Norge var kommet på linje med Europas øvrige kulturnasjoner. Groschs planer skulle derfor sendes til Berlin for en «second opinion» fra den berømte tyske arkitekten Karl Friedrich Schinkel. Schinkel var begeistret for utkastene til Grosch, men hadde en del innspill, særlig når det gjaldt inngangspartiene og utformingen av festsalen.

8.3 | UNIVERSITETSANLEGGET REISER SEG

Byggingen av universitetsanlegget tok elleve år. Byggematerialene ble i hovedsak hentet fra norske bedrifter. Til soklene, utvendige trapper og de store portikus-søylene på Domus Media ble det brukt granitt fra Christopher Pedersens forekomst på Grorud. Sandsteinen som ble brukt på utstikkende, horisontale ledd i fasaden, ble hentet fra Nes på Jeløya ved Moss. Tilformingen og slip-



Universitetsanlegget i 1850-årene. (Riksantikvarens arkiv)

ingen av både sandstein og granitt ble utført av fanger på Akershus festnings straffeanstalt. Selve hovedkonstruksjonen ble bygd av tegl, pusset med kalkmørtel. Takene var i utgangspunktet planlagt tekket med mørkeblå, glasert tegl, med platekledde frontespiser. Like etter at fundamenteringen begynte, bestemte man seg imidlertid for å platekle alle takflatene. På denne måten kunne takene gis samme flate vinkel som frontespisene, og man ville unngå hyppig tilsyn og reparasjoner. Takplatene ble levert fra Moss Jernverk.

Man bestemte seg også for å utføre bygningenes hovedgesimser av jern, siden det var vanskelig å utføre et så stort gesimsutspring i tegl. Jerngesimsen ble prydet med løvehoder som skulle fungere som utspylere. Løvehodene ble støpt på Bærums Verk, etter en tremodell skåret av maleren Flintoe. Løvehodene var bare i funksjon noen få år før de ble tettet igjen pga. sprutskader på murpussen.

Våren 1844 var Domus Media på det nærmeste ferdig utvendig, og Domus Bibliotheca var oppført til over sokkelen. Da ble det klart at byggetomten skrånet mot øst, og at bygningene ikke ville ligge plant etter hverandre. Domus Academica måtte enten legges betydelig lavere enn biblioteket, eller oppføres på en så høy sokkel at bygningens proporsjon ville forrykkes. Løsningen ble en forhøyelse av sokkelen på fasaden langs Karl Johans gate. Rundt hjørnet, mot Universitetsgata, ble granittsokkelen brukket ett trinn ned, slik at det var plass til en leilighet (til portner og pedell) nærmest på gatenivå på hver side av porten.

Til utsatte steder i fasadene ble det brukt Portlandsement levert fra England. Materialet ble også brukt til dekorative elementer, som på kapitelene over pilastrene på sidebygningene. Akroteriene over dørene ble støpt i jern.

I 1851 ble de 4 store granittsøylene til midtbygningens portikus heist på plass med en heisekran spesialbestilt på Akers mek., verk-



Universitetsanlegget med Domus Media og Domus Bibliotheca. (Riksantikvarens arkiv)



Domus Academicas fasade mot Universitetsplassen. (Riksantikvarens arkiv)

stedet som senere støpte gitterportene mellom bygningen og vestibylens podie- og trappegelender. Søylene i vestibylene og i Gamle festsal ble bestilt fra Berlin og utført i sink.

Instituttene med deres samlinger og laboratorier flyttet inn etter hvert som lokalene ble ferdige. Den siste store interiøroppgaven var utsmykkingen av Aulaen (Gamle festsal) i Domus Academica. De 16 figurene (karyatidene) over galleriet ble støpt i gips, etter billedhugger Christopher Borchs modeller. Han laget også modellene til feltene i galleribrystningen. De øvrige arkitektoniske gipsornamentene ble støpt etter modeller fra arkitektens bror, snekker Grosch. All dekormaling ble utført av datidens store teater- og dekorasjonsmaler, Peder Wergmann, som også dekorerte flere interiører på Slottet og senere i Stortinget.

Da de tre hovedbygningene var ferdige, gjenstod det en bygning, nemlig uthuset. Et uthus i utmurt bindingsverk var riktignok reist som det første i anlegget, men det brant i 1852 (trolig sammen med en god del av tegningene, siden bygningskommisjonen hadde kontor der). I utgangspunktet var planen å bygge et nytt og noe større uthus i mur, men nye krav endret på planene. Studentene ville ha gymnastikksal, og det var også ønske om en familieleilighet for dosenten. Grosch fant det riktig å dele oppgaven i to og legge en bygning i hvert hjørne av tomta.

I 1856 sto uthusene ferdige, og anlegget ble overlevert. Dermed var Groschs 30 år lange oppdrag for universitetet over. Norge hadde endelig fått sitt eget universitet.



Domus Bibliotheca i bakgrunnen og Domus Media til høyre i bildet. Postkort merket 'Eneret Mittet & Co. 24'. Albumtittel: "Universitetshaven & plassen. Uranienborg". Foto: Oslo Museum (CC BY-SA)

8.4 | ARKITEKTENE

CHRISTIAN HEINRICH GROSCH (1801–1865)

Universitetsanleggets arkitekt, C.H. Grosch ble født i København i 1801, som sønn av arkitekt og kunstmaler Heinrich August Grosch. I 1811 flyttet familien til Norge, og faren til Christian Heinrich ble ansatt av Den Kongelige Tegneskole i 1818. Mellom 1819 og 20 fikk Grosch sin første tegneundervisning av sin far og på tegneskolen. Der fikk han også teknisk undervisning. I 1820 mottok han et stipend fra Selskabet for Norges Vel til å ta tømmermannsutdannelse i København. Der gikk han i lære hos oldermann Henrik Thyberg, samtidig som han studerte ved Kunstakademiet.

Ved siden av å bli undervist i bygningslære ved akademiet, arbeidet også Grosch hos den store danske arkitekten C.F. Hansen, som stod bak en rekke av hovedverkene i dansk arkitektur på begynnelsen av 1800-tallet. Grosch sine første arbeider i Christiania er tydelig påvirket av C.F. Hansen. Etter utdannelsen i København reiste Grosch tilbake til Christiania. Her gikk han i lære hos slottsintendant H.D.F. Linstow mellom 1824 og 1827 og jobbet som tegner ved slottsbygget.

Grosch var den første profesjonelle arkitekten med fast tilhold i Norge, og han dominerte innenfor arkitekturen i Norge fram til 1850-årene (Store norske leksikon). På begynnelsen av karrieren var det en rekke funksjoner som skulle etableres i den nye hovedstaden Christiania etter 1814. Dette var institusjoner som bank, børs, teater og ikke minst landets første universitet. Grosch var bevisst på at hans arbeider måtte være noe som også skulle ha verdi for fremtidige generasjoner. Arkitekturen hadde for han både en politisk og kulturell betydning. Hans første oppdrag for den norske stat var Børsbygningen, som ble oppført i 1826–1828. Bygningen i empirestil av pusset tegl er tydelig påvirket av Grosch sitt samarbeid med C.F. Hansen i København. Et annet eksempel er Norges Banks bygning på Bankplassen i Oslo, oppført i årene 1826–1830.



Christian Heinrich Grosch (1801-65)

Universitetet
Universitetsanlegget på Karl Johan markerer avslutningen på Groschs arbeider i det klassisistiske formspråket. Universitetsanlegget regnes samtidig som Grosch sitt hovedverk i hele hans enorme produksjon. Grosch og Linstow la grunnlaget for byutvikling og arkitektur i hovedstaden etter 1814. Universitetsanlegget var en del av den helhetlige planen for området rundt Slottet, et arbeid som Linstow stod bak. Utbyggingen av universitetet var en lang prosess, og Grosch laget mange utkast til anlegget. Han ble også sendt på en «studiereise» til Berlin i 1838 for å legge fram tegningene sine av universitetet til K.F. Schinkel, som var samtidens mest berømte og nyskapende arkitekt. Anlegget er i stor grad påvirket av Schinkel.

Det finnes noen svært få originale interiører igjen etter Grosch. De mest storslagne tilhører begge Universitetet i Oslo; Gamle Festsal og Observatoriets rotunde. Flere rom i Domus Academica har bevarte interiører fra Grosch (3.5.2001 – *Aftenposten*, skrevet av riksantikvar Nils Marstein).

Andre prosjekter
Grosch var også en betydelig bidragsyter til kirkebyggeboomen på midten av 1800-tallet. Han la grunnlaget for bruken av nygotikken i norsk kirkearkitektur. Han hadde en svært produktiv karriere og leverte tegninger til offentlige bygninger over hele landet, også over 70 kirker. Han tegnet dessuten tollboder, bl.a. for Kristiansand og Stavanger. Andre arbeider han gjorde, var reguleringsplanen for Jernbanetorget, St. Olavs plass og Youngstorget – som fram til i dag har fått beholde sin opprinnelige karakter.

Utvikling
På sine studiereiser til Berlin og Storbritannia blir Grosch kjent med de nye retningene innenfor arkitekturen. Etter Berlinturen i 1838 ble Grosch påvirket av Schinkels formspråk som han så der, et formspråk som var inspirert av middelalderens uttrykk, med upusset tegl og naturstein. Etter denne reisen blir Grosch sine arbeider utført med dette nye formspråket og fasadeuttrykket. Første eksempel er Pipervikens skolehus fra 1839. Groschs hovedverk innenfor denne stilretningen er Kirkeristen bak Domkirken i Oslo.

Verv/stillinger
Grosch påtok seg også læreroppgaver, og jobbet med perspektivtegning, tegnekunstens teori og tømmerkonstruksjoner. Han underviste dessuten i bygningsklassen og maskinklassen ved tegneskolen i Christiania. Han ble også den første stadskonduktøren i Christiania i 1828, en forløper til dagens byplansjef i Oslo. I 1833 ble han utnevnt til inspektør for statens bygninger i Christiania og omegn. Grosch ble kåret til ridder av den svenske Vasaordenen i 1864, året før han døde.

(Teksten er hentet fra Norsk biografisk leksikon og Norsk kunstnerleksikon.)

HOLGER SINDING-LARSEN (1869–1938)

Holger Sinding-Larsen ble født i Christiania i 1869, som sønn av brigadeauditør (krigsadvokat) Nils Ulrik Alfred Sinding-Larsen og Anne Elisabeth Lange. Sinding-Larsen regnes som en av de mest markante arkitektene på begynnelsen av 1900-tallet. Han fikk sin hovedutdannelse i Tyskland, men begynte på Christiania Tekniske Skole, før han avsluttet utdannelsen i Berlin i 1893.

Sinding-Larsen dro på studiereiser til Storbritannia, Sverige, Spania, Italia og Hellas. Han ble tilsatt som bygningsinspektør for Universitetet i Kristiania i 1907, og ble der til 1924. Han jobbet også som lærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Som arkitekt var han kjent for sin økonomiske nøkternhet. Sinding-Larsen stiftet Yngre Arkitekters Forening i 1891, og han var med på å stifte Kristiania Arkitektforening i 1906.

Han fikk gullmedalje på Verdensutstillingen i Paris i 1900 for sin norske Pavillion, en større bygning i moderne dragestil. Han vant olympisk sølvmedalje i arkitektur i 1920. Han fikk Kongens fortjenestemedalje i gull og Fridtjof Nansens belønning, og han ble kåret til ridder av den svenske Vasaordenen.

(Tekst hentet fra Norsk biografisk leksikon og Norsk kunstnerleksikon.)



Arkitekt Sinding-Larsen viser modell av UB til reguleringssjef Harald Hals, 1931. Foto: Ukjent. Oslo Museum (CC BY-SA)



1



2



3



4

1. Den Drolsumske Lesesal 1880–1914 sett mot Frederiks gate. Ukjent fotograf. MUV_16159

2. Biblioteksbygningen før 1914. Ukjent fotograf. MUV_16702

3. Den Drolsumske Lesesal sett i retning mot Universitetsplassen 1880–1914. Ukjent fotograf. MUV_21544

4. Den gamle biblioteksbygningen før 1914. Ukjent fotograf. MUV_16701


8.5 | TEGNINGER


Tegninger; fra Grosch, fra Sinding-Larsens hovedombygging omkring 1914, fra utvidelse av heissjakten i 1986, fra Natvigs hovedombygging ca 1994, og fra 2015, som viser dagens situasjon.

Tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er i stor grad fra før faktisk bygging, endringer mellom disse og tegninger fra 1986 er derfor ikke bare en dokumentasjon av endringer i bygningen etter oppførelse, men også mulig dokumentasjon av bygningen slik den i realiteten ble bygd i 1914. En vurdering må gjøres i hvert tilfelle.

For å tydeliggjøre materialet for leseren, er tegningene delt opp etter hvilken byggeprosess de var del av, selv om alt arbeid relatert til eksempel-vis hovedombyggingen av 1914 ikke var gjort innenfor ett år. Den dedikerte leser bes se på de aktuelle tegningene for mer nøyaktig datering.


Opprinnelig plan, kjeller
(Arkitekturmuseets arkiv)

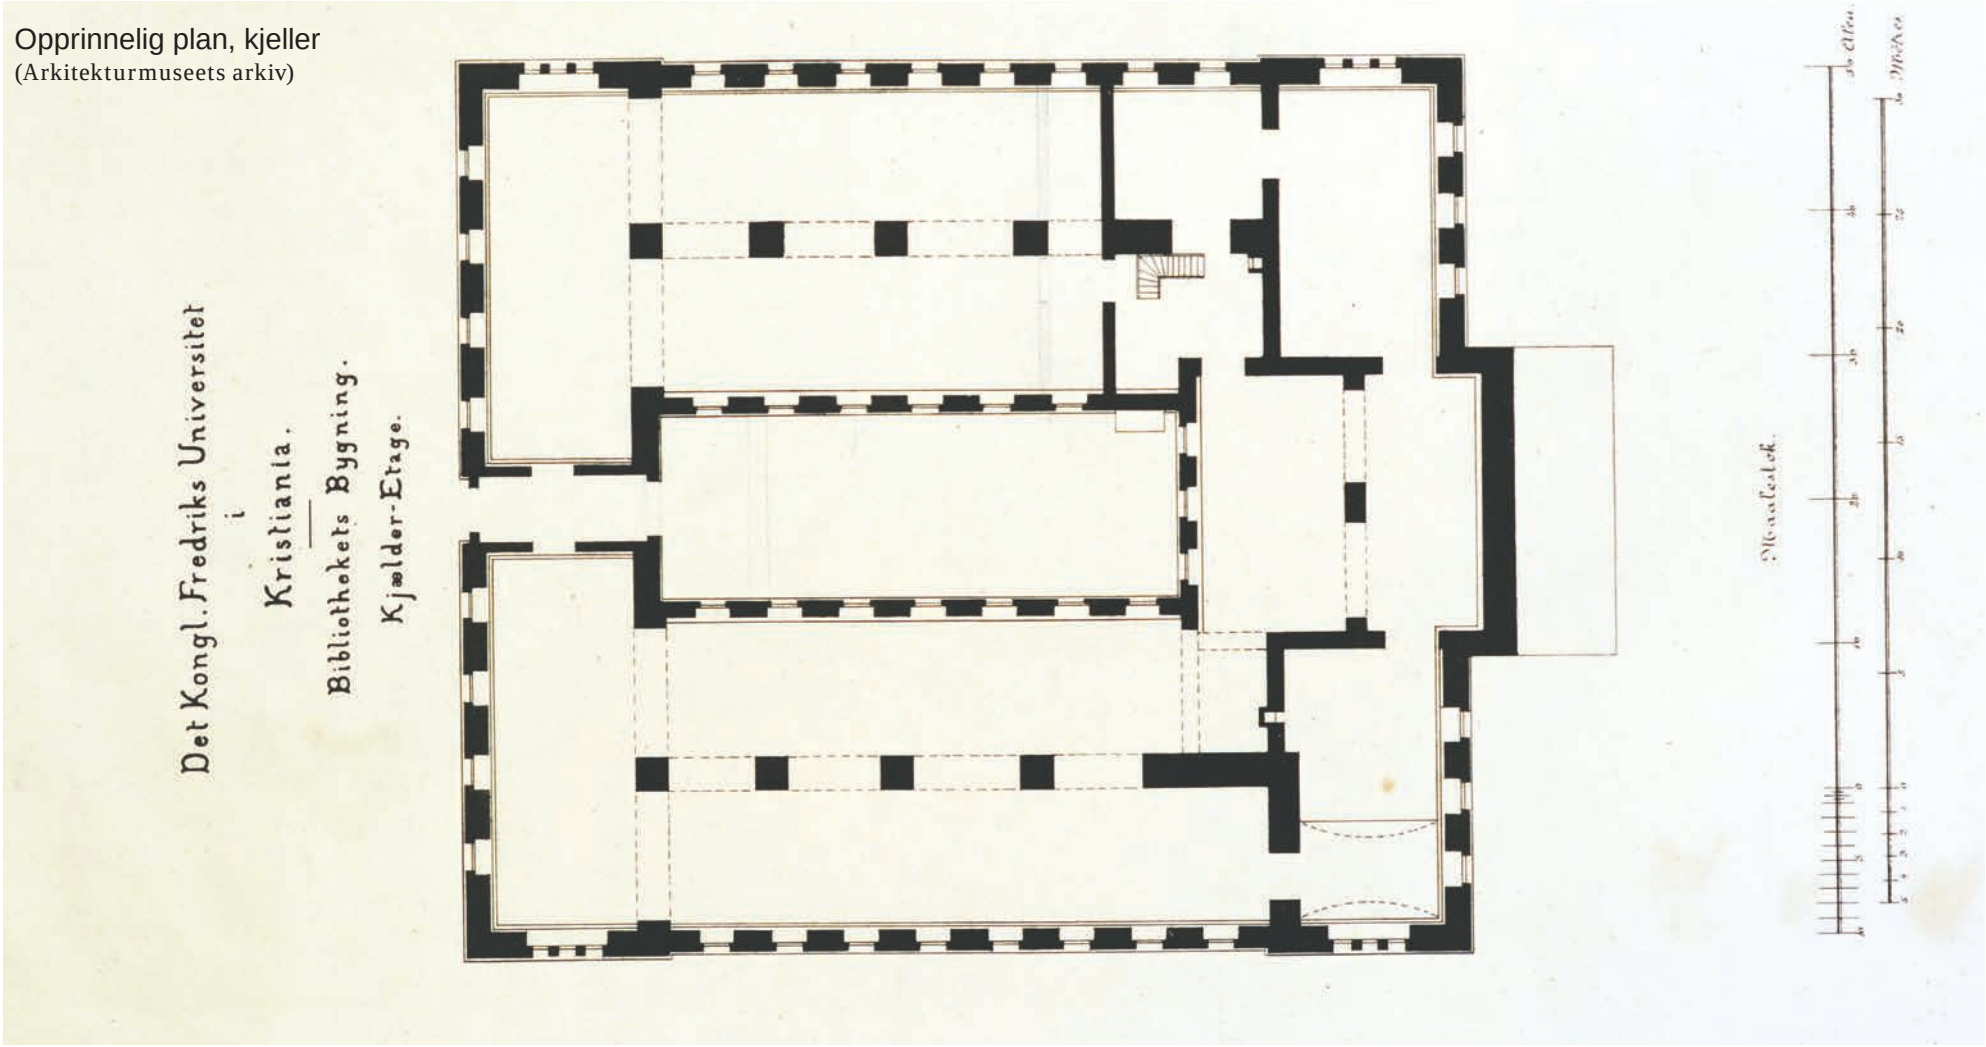

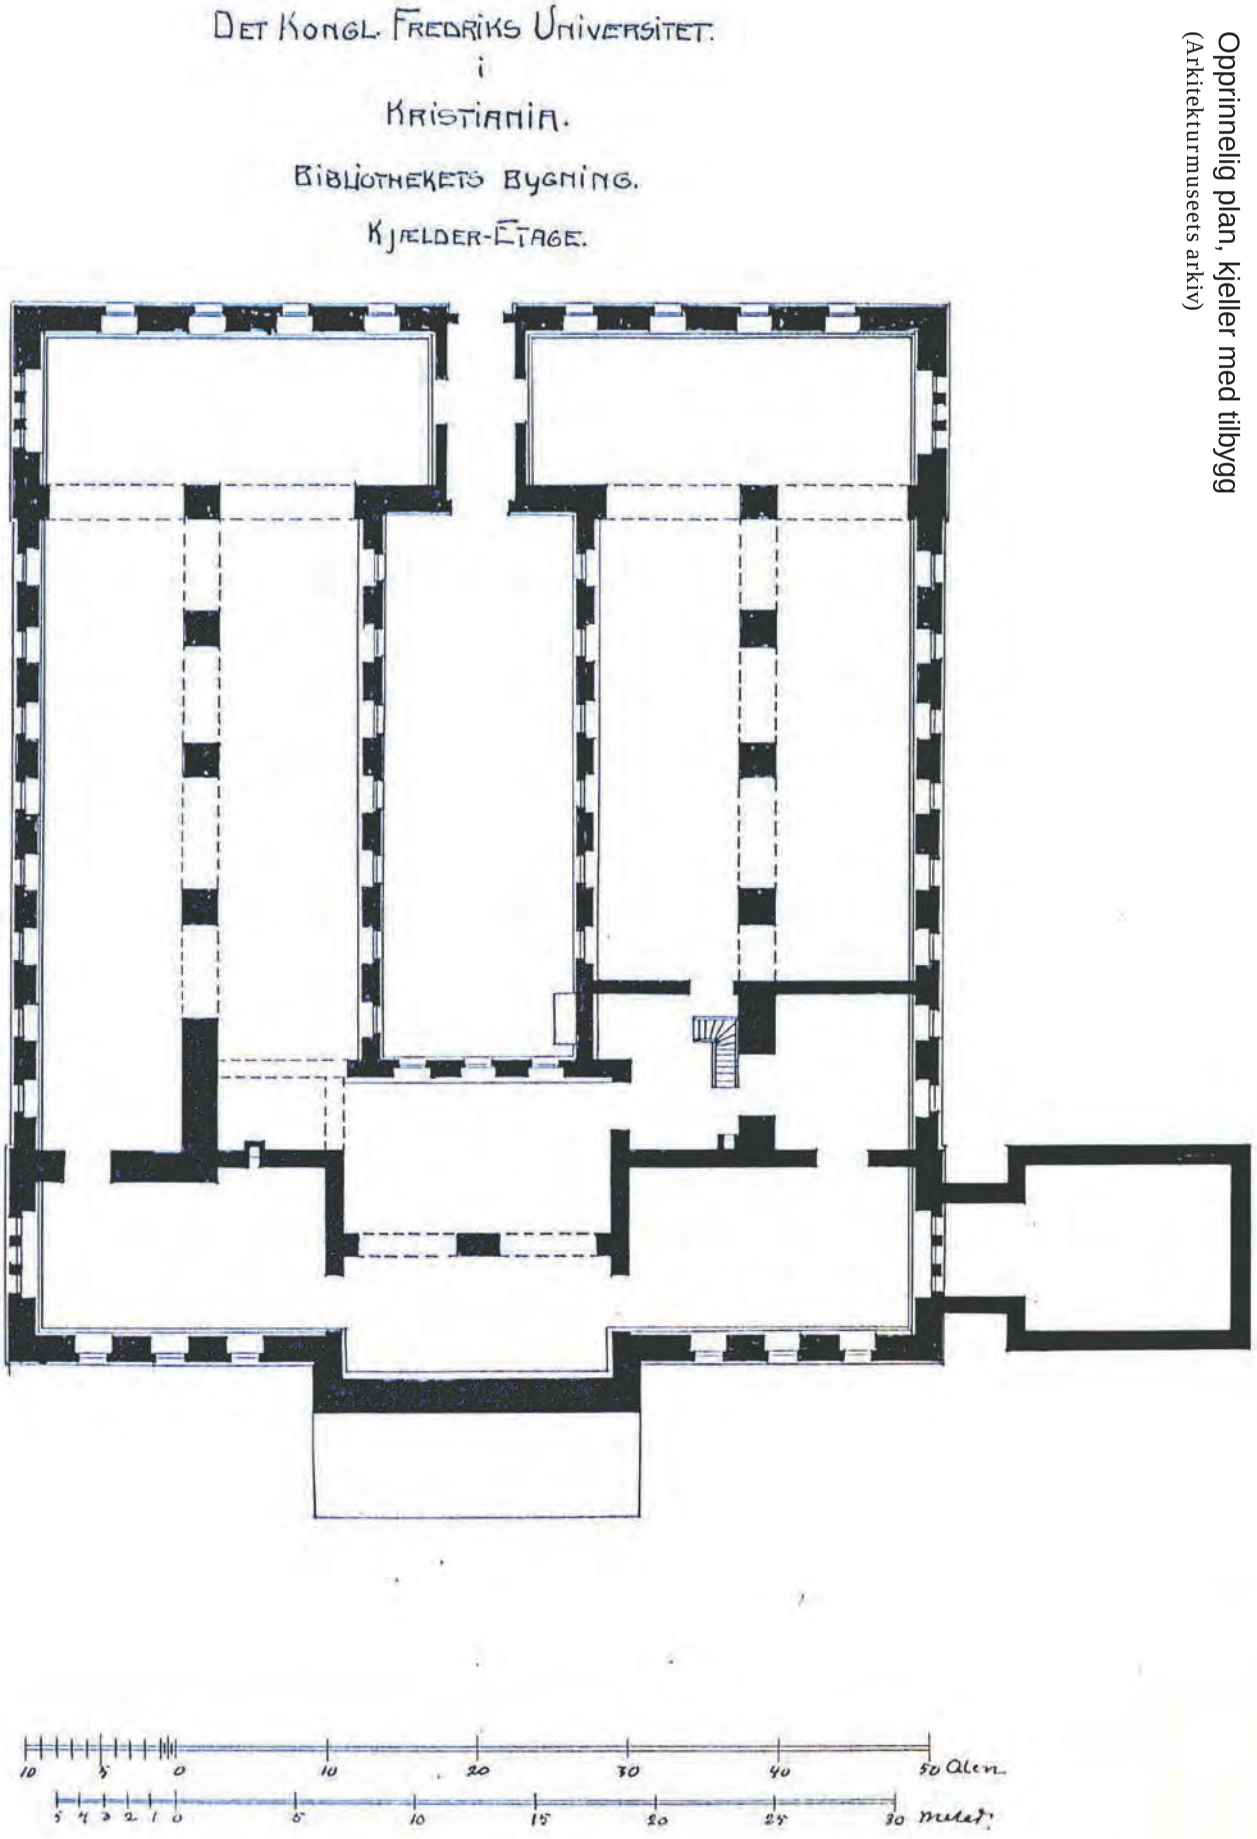

Opprinnelig plan, kjeller med tilbygg
(Arkitekturmuseets arkiv)

Opprinnelig plan, 1. etasje
(Arkitekturmuseets arkiv)

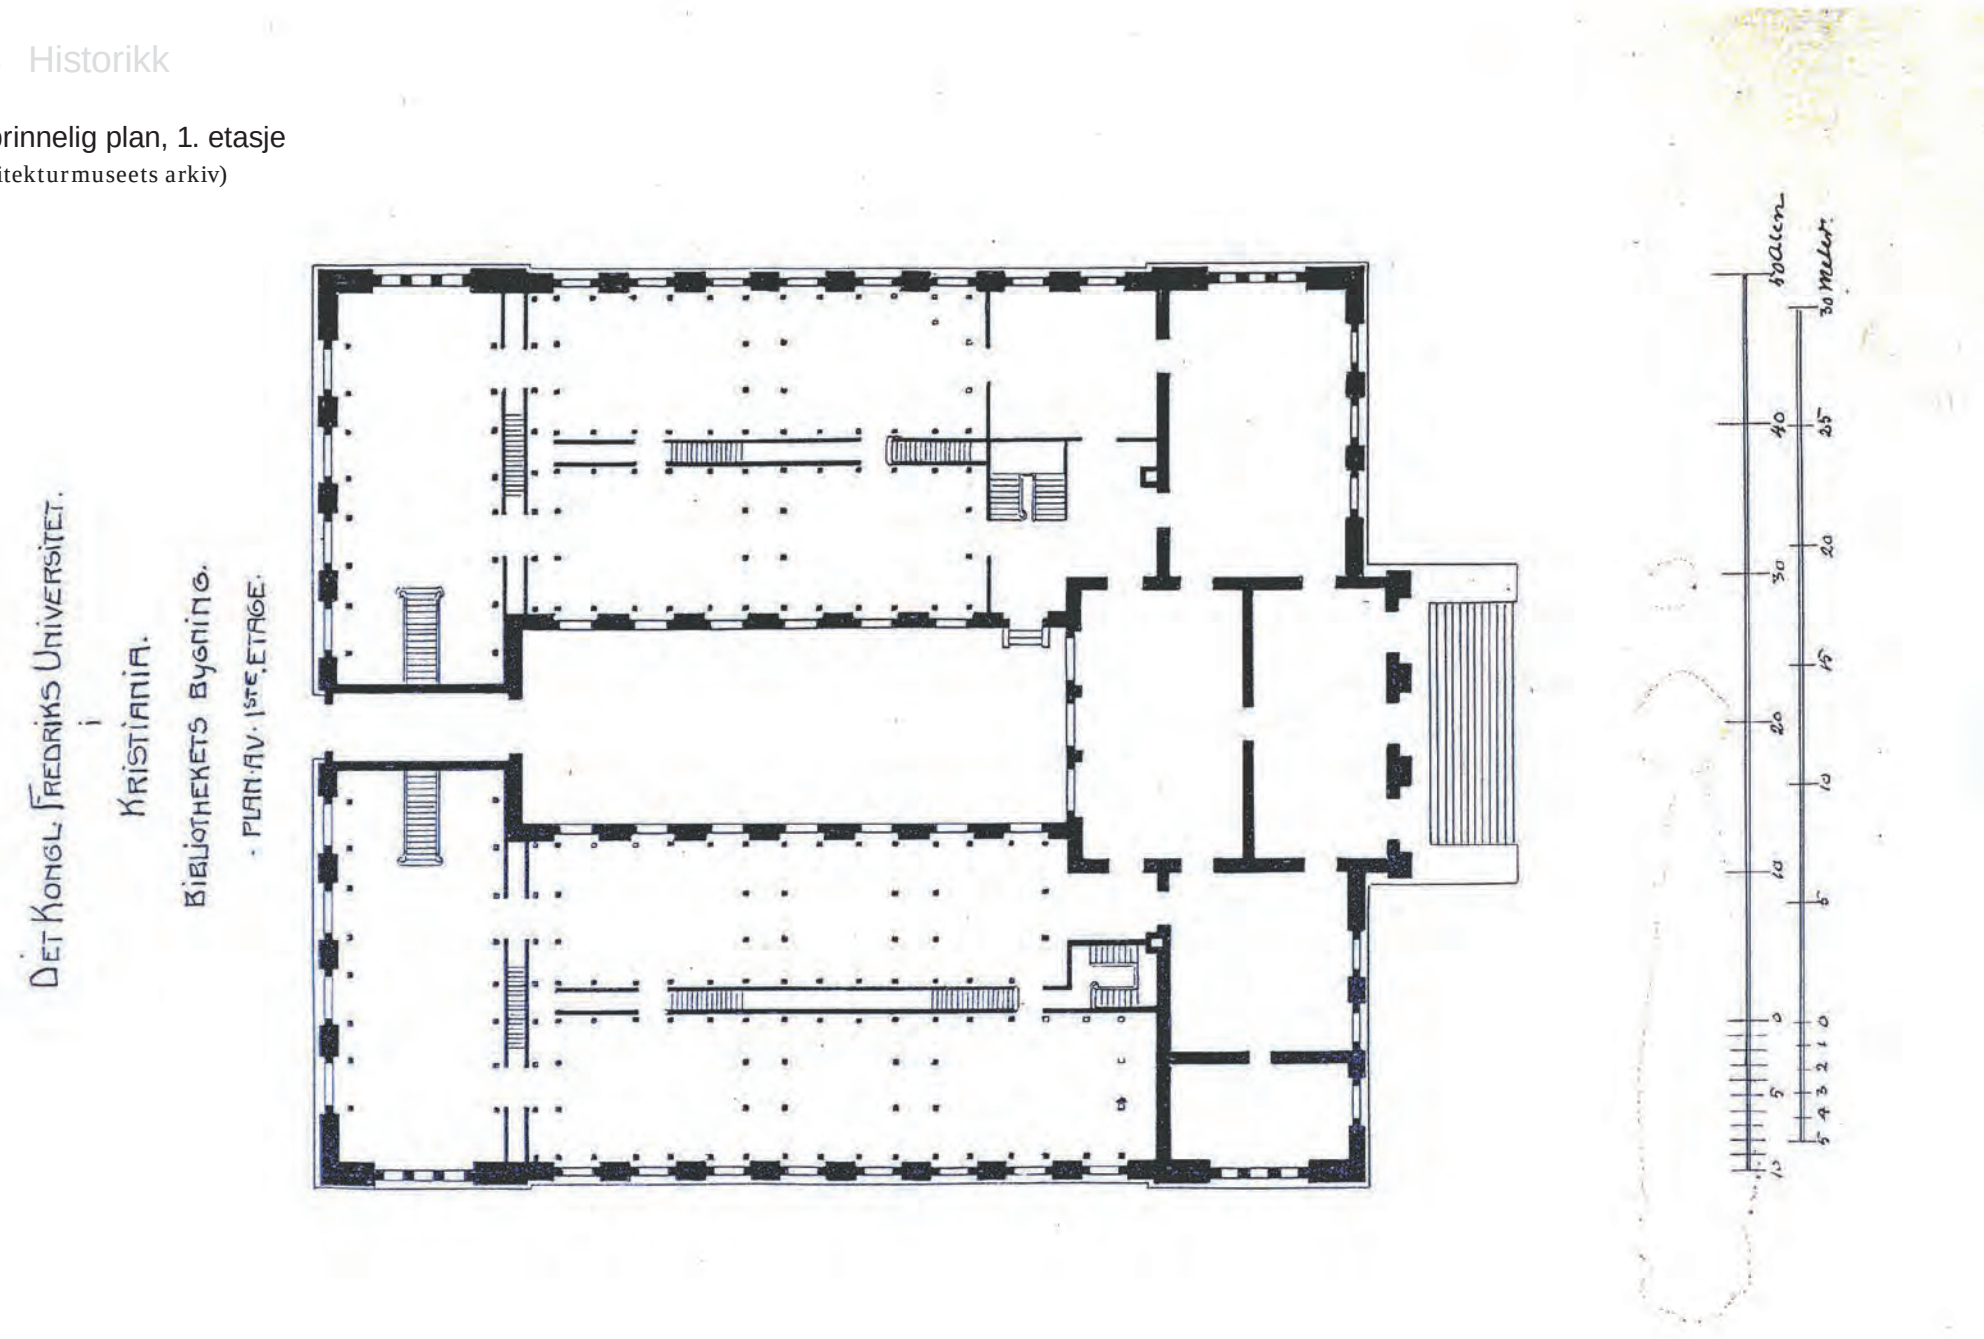


Opprinnelig plan, 2. etasje
(Arkitekturmuseets arkiv)

Det Kongl. Fredriks Universitet
i
Kristiania.

Bibliothekets Bygning.


Anden Etage.

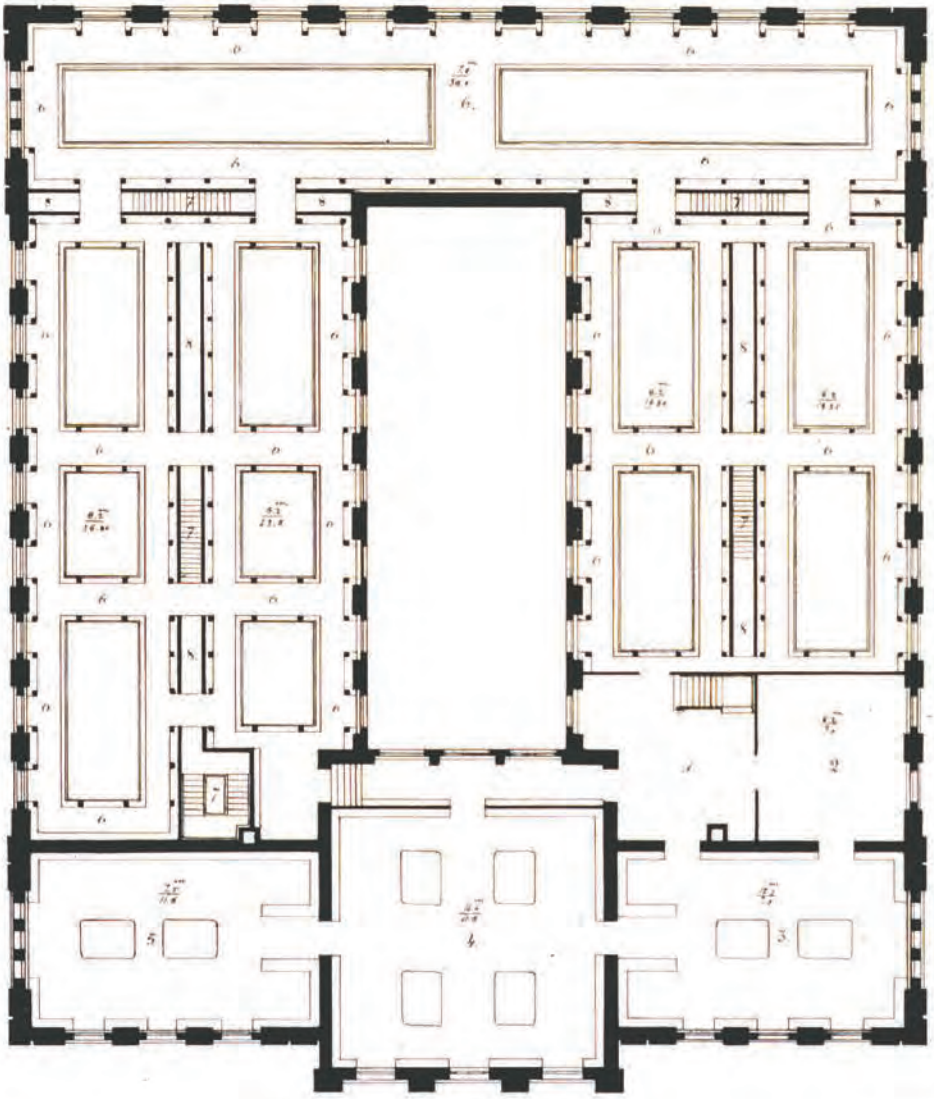

1. Gang.
2-5 Sale for Bogsamlinger.
6. Gallerier for Bogsamlinger (i 3 Etager)
7. Trapper til Gallerierne
8. Afslukker.


Maalestok



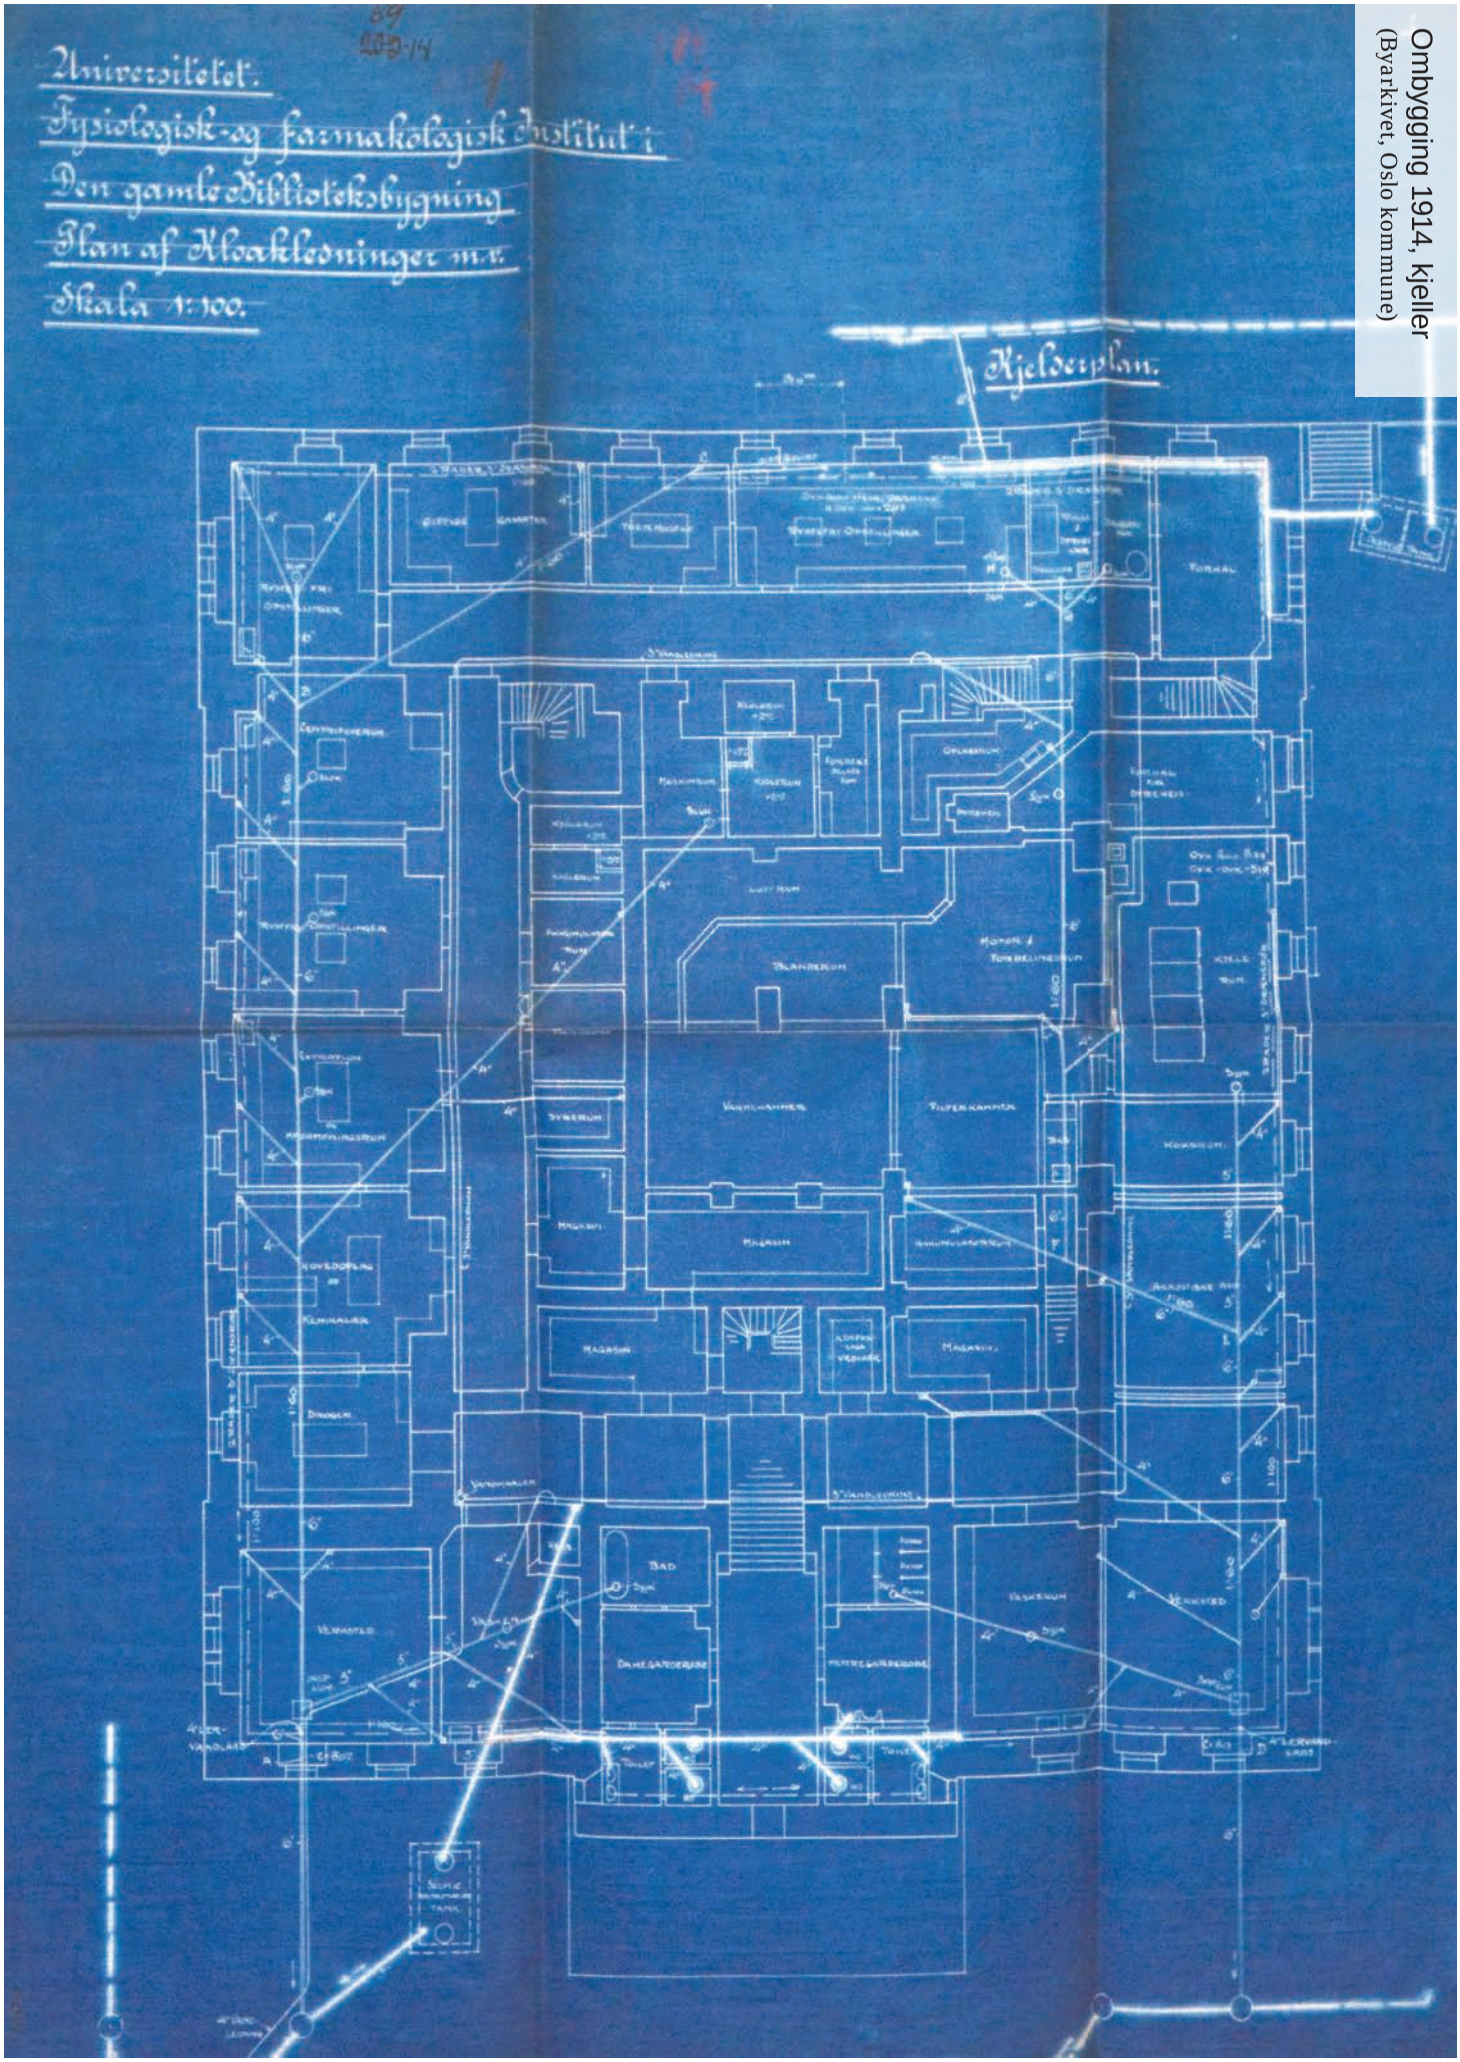


Ombygging 1914, kjeller
(Byarkivet, Oslo kommune)


Ombygging 1914, 1. etasje
(Byarkivet, Oslo kommune)

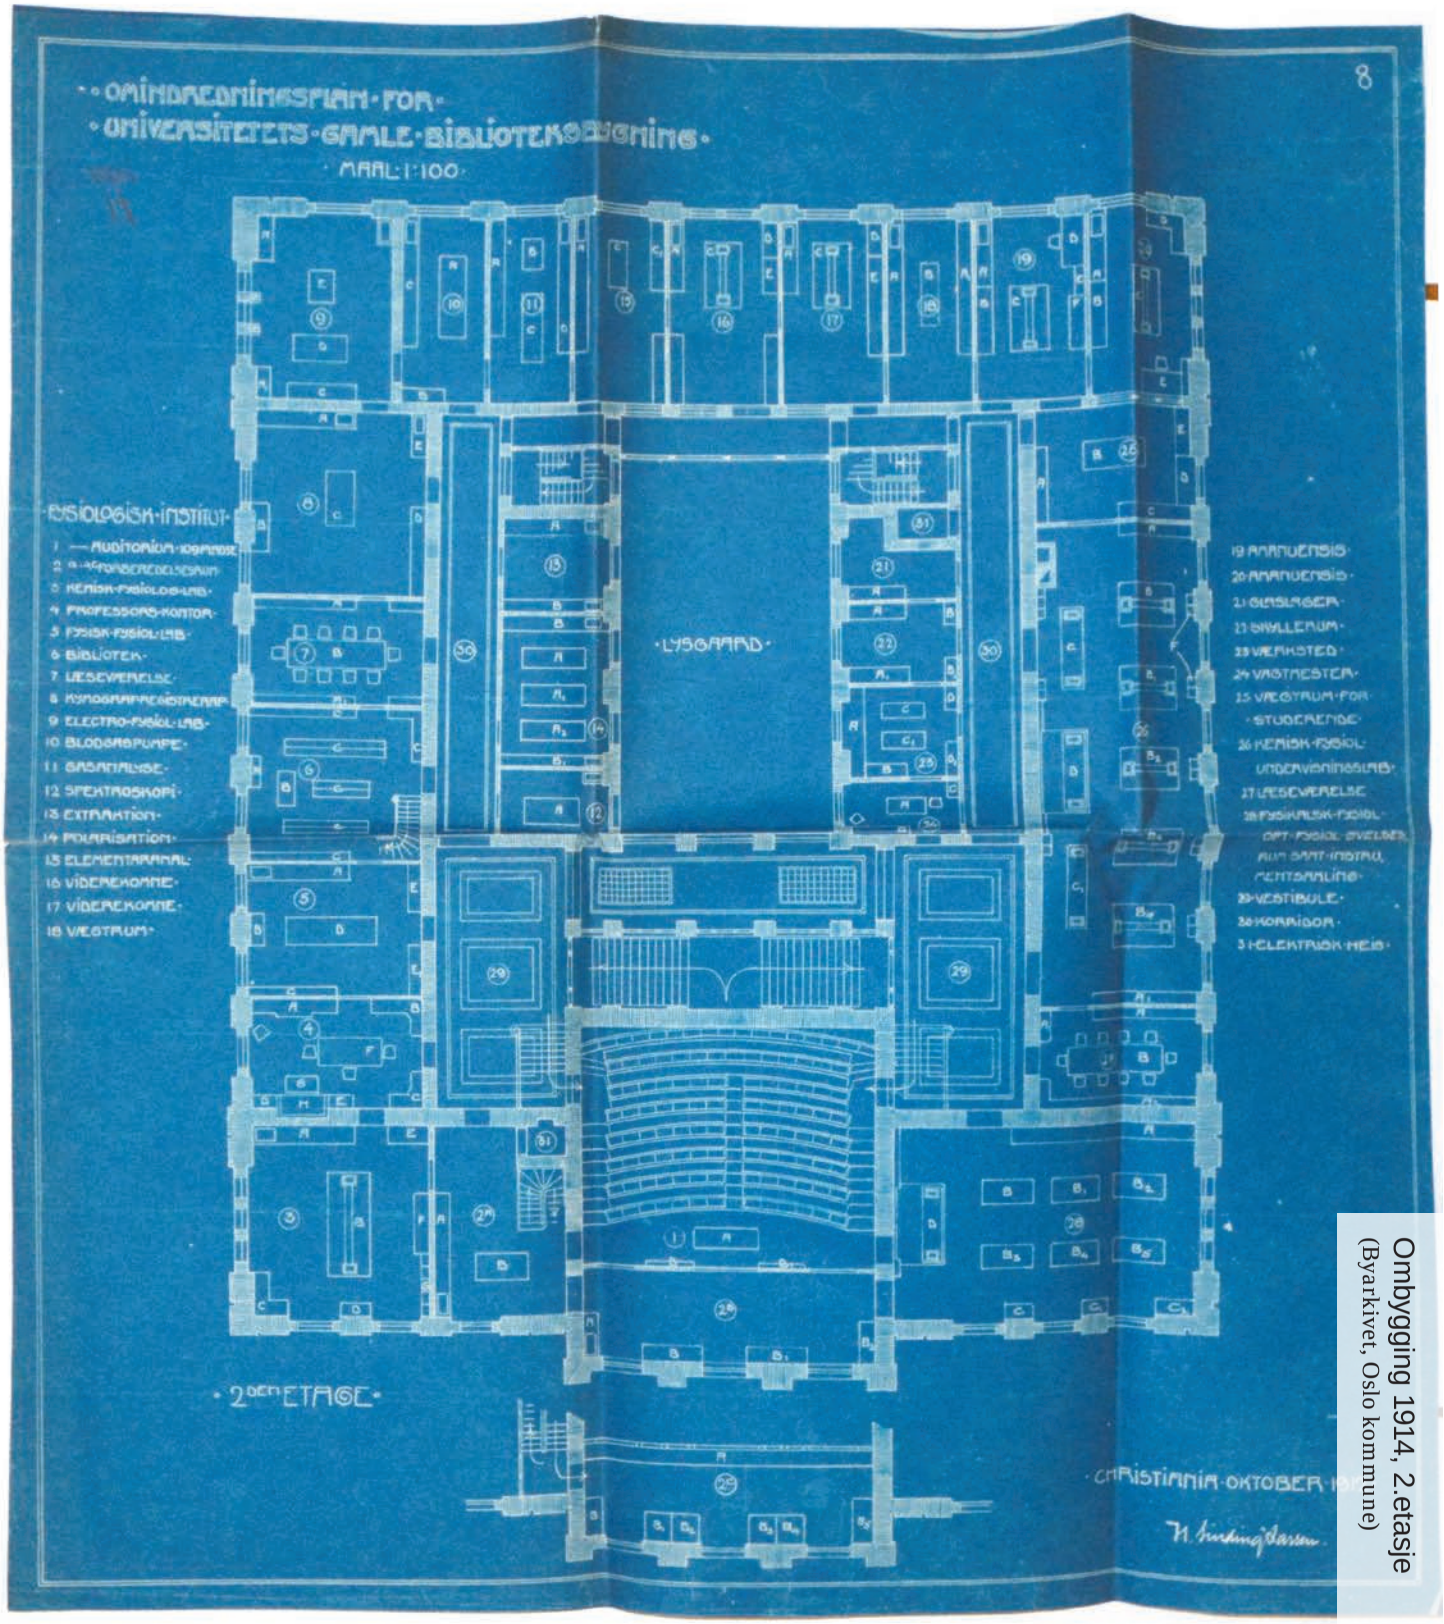

Ombygging 1914, 2.etasje
(Byarkivet, Oslo kommune)

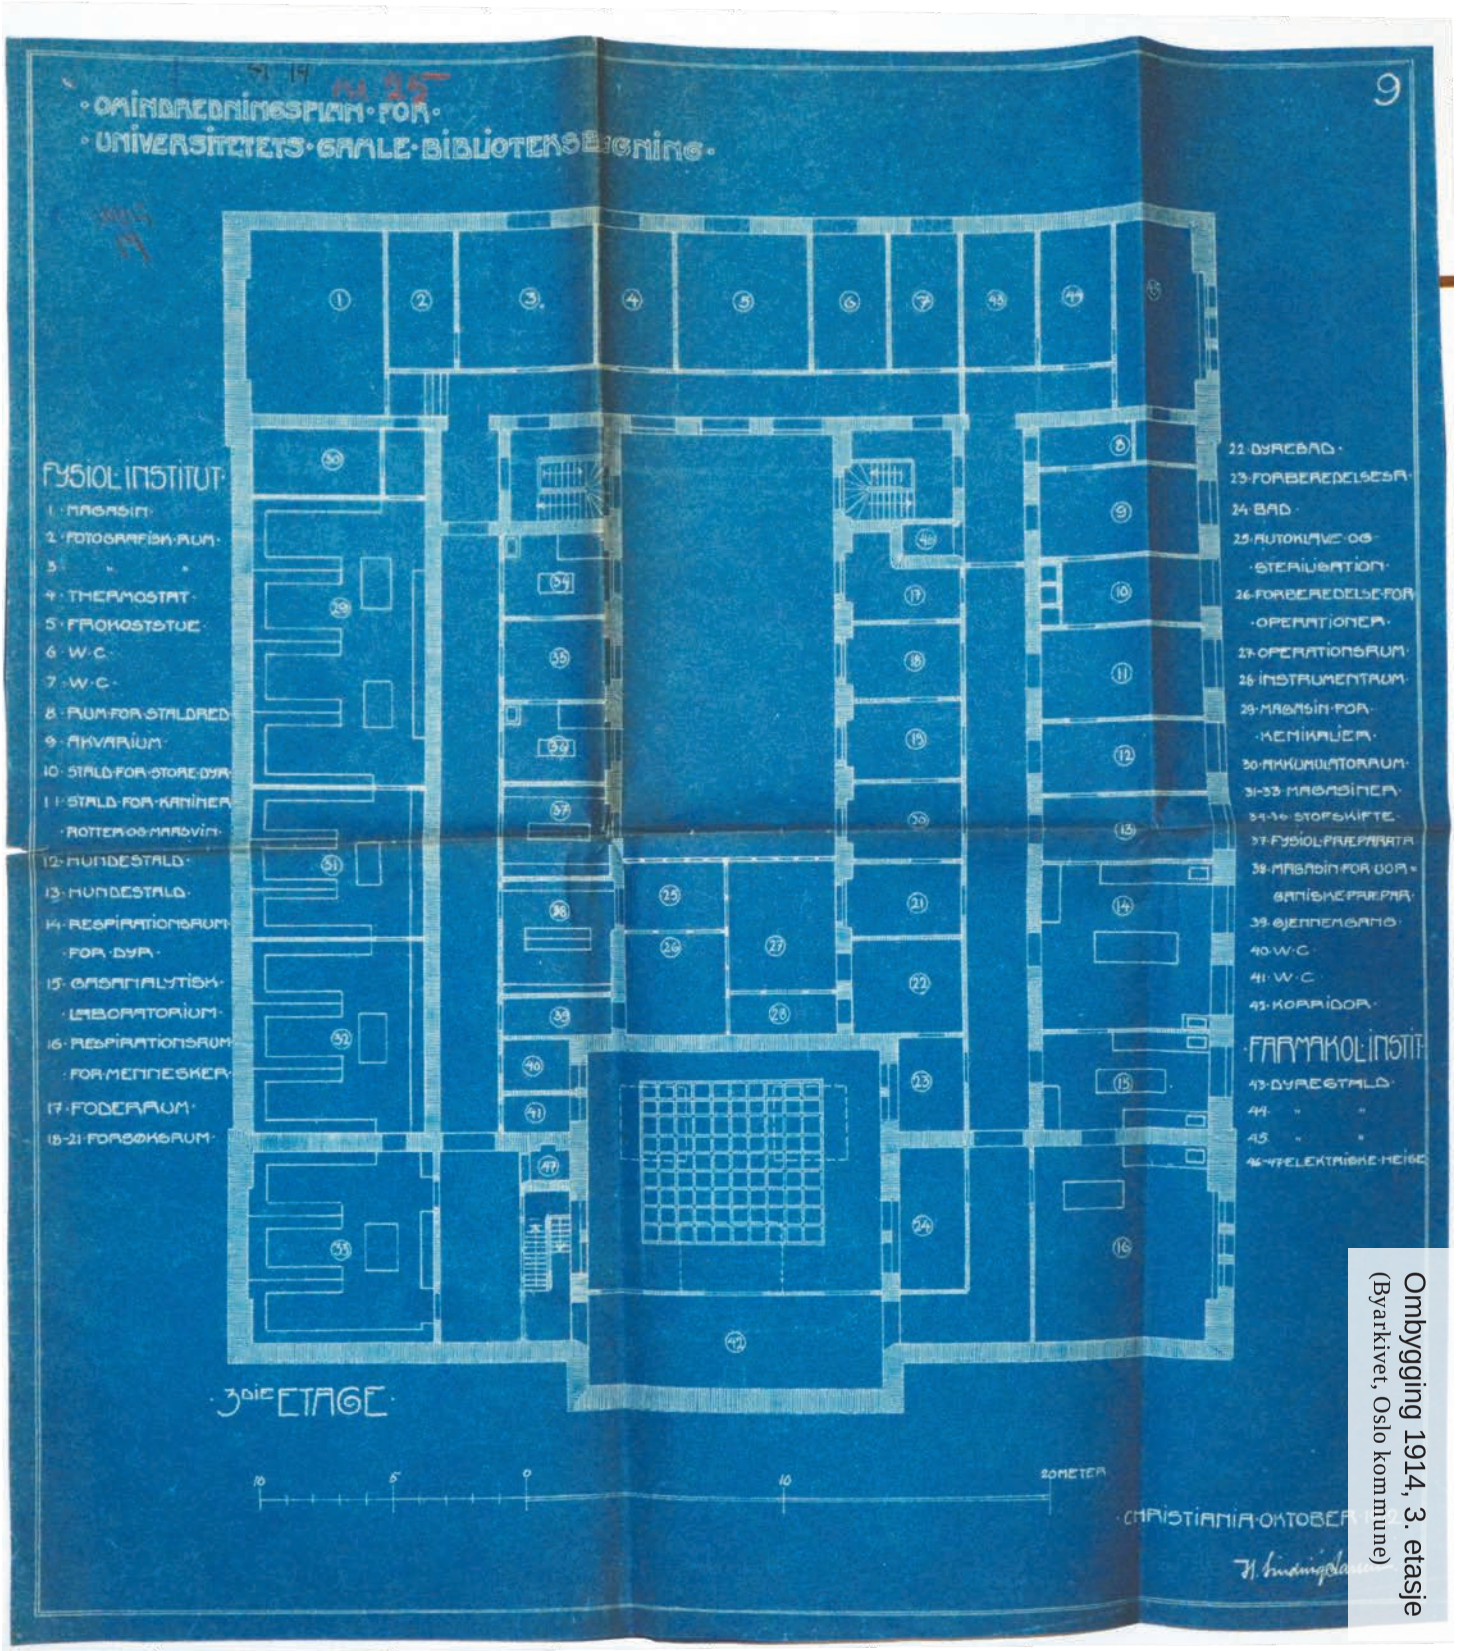


Ombygging 1914, 3. etasje
(Byarkivet, Oslo kommune)

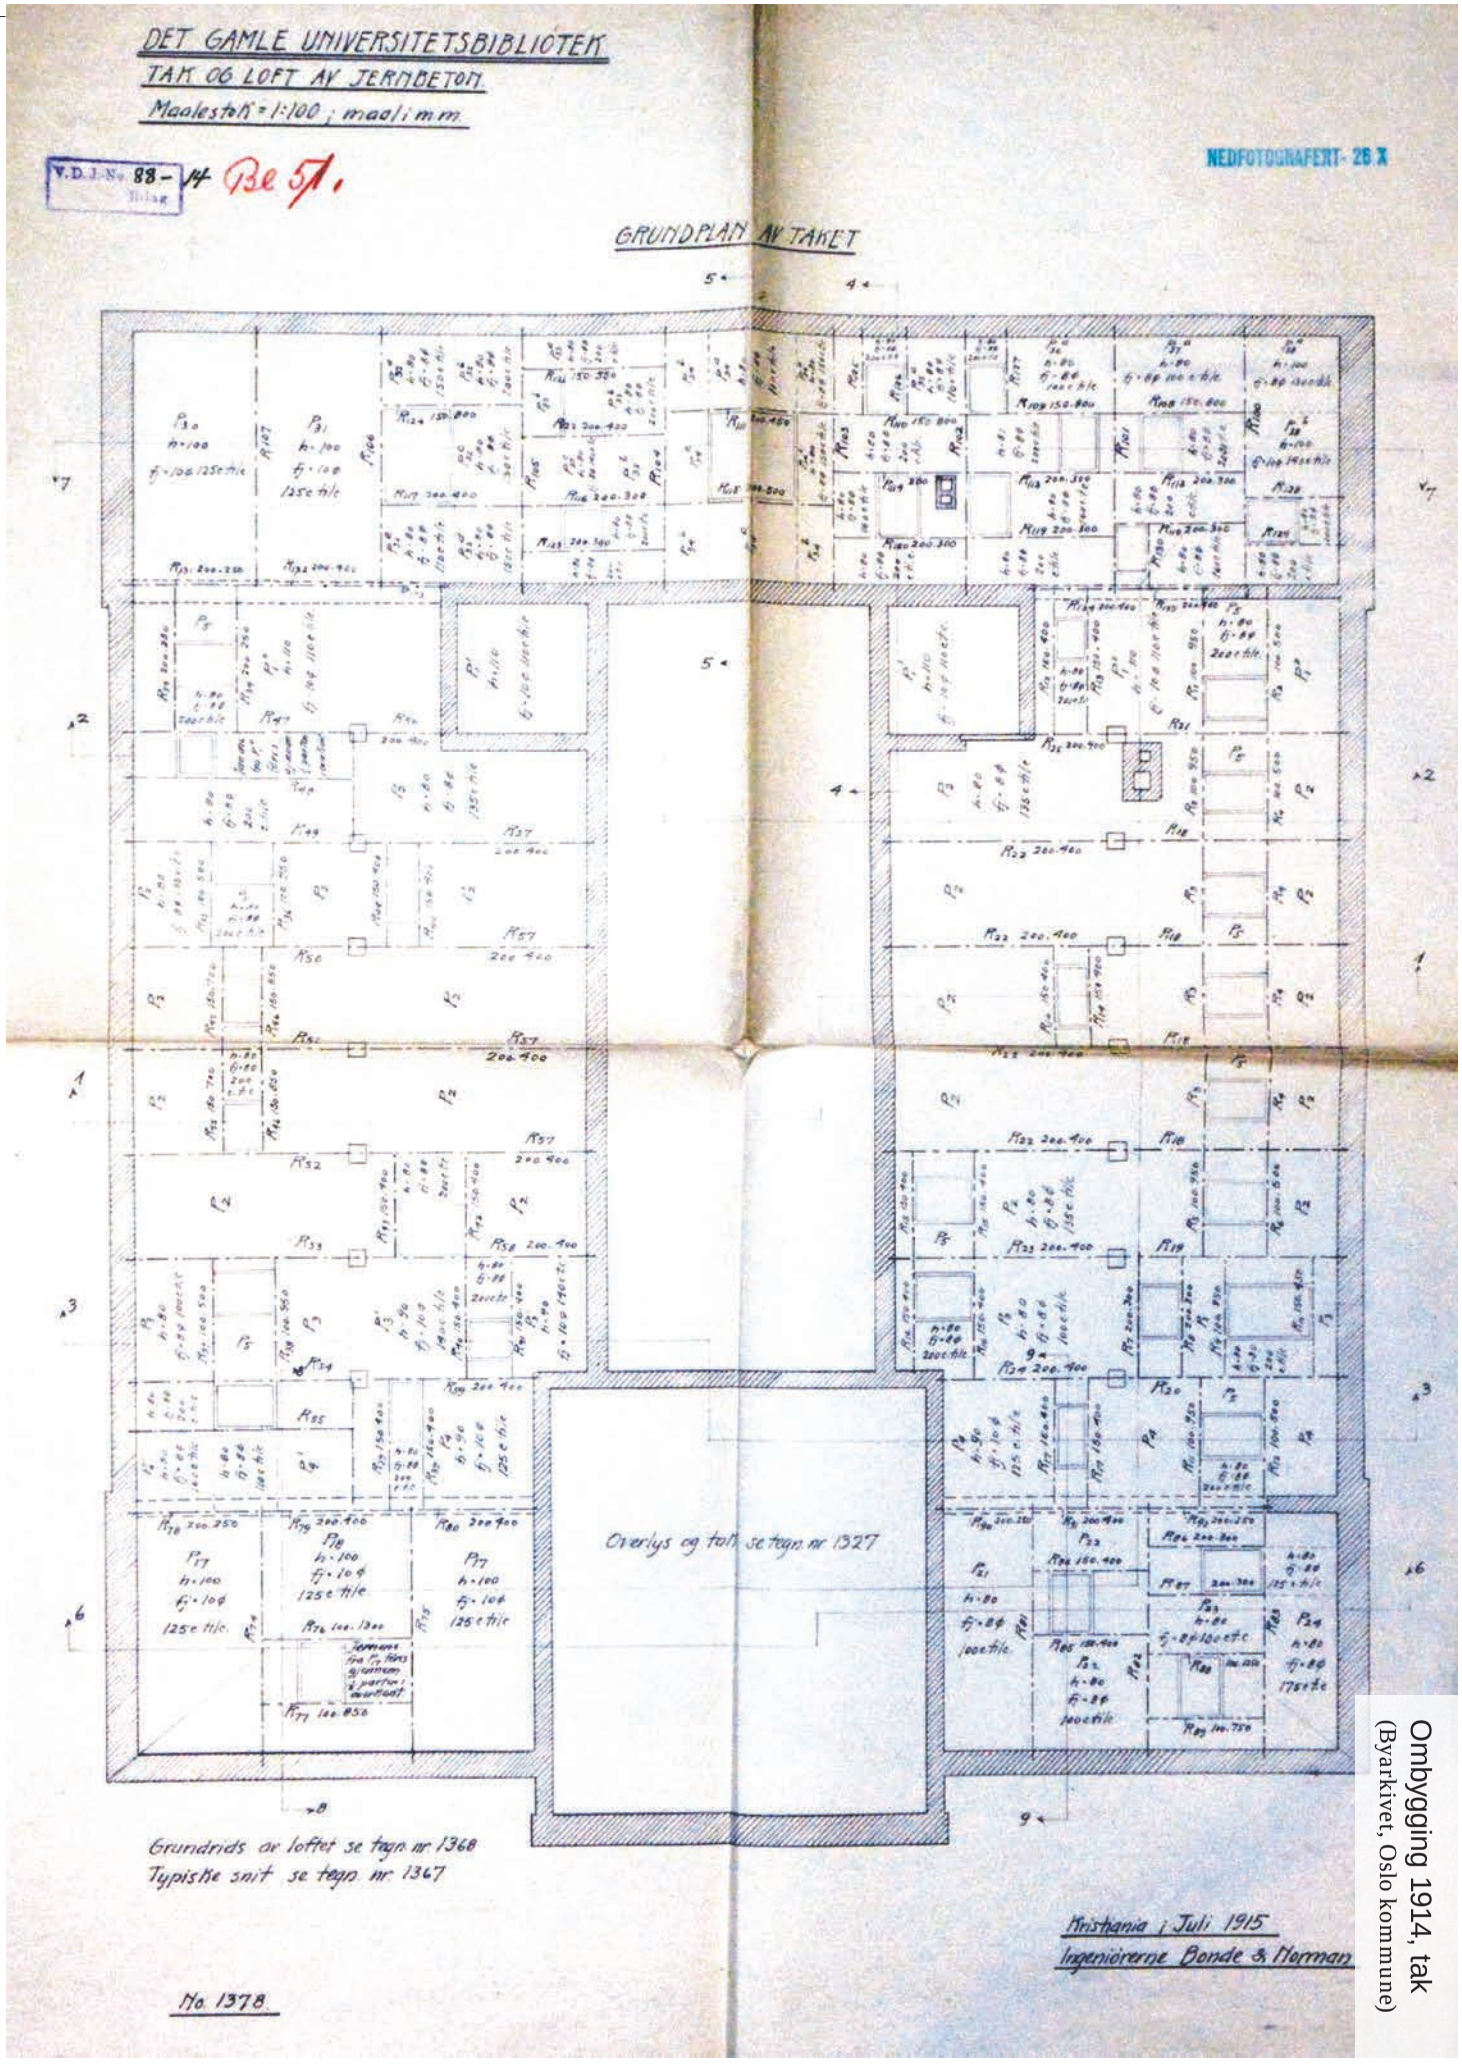



Ombygging 1914, tak
(Byarkivet, Oslo kommune)

Ombygging 1914, snitt (nordøst-sørvest)
(Byarkivet, Oslo kommune)

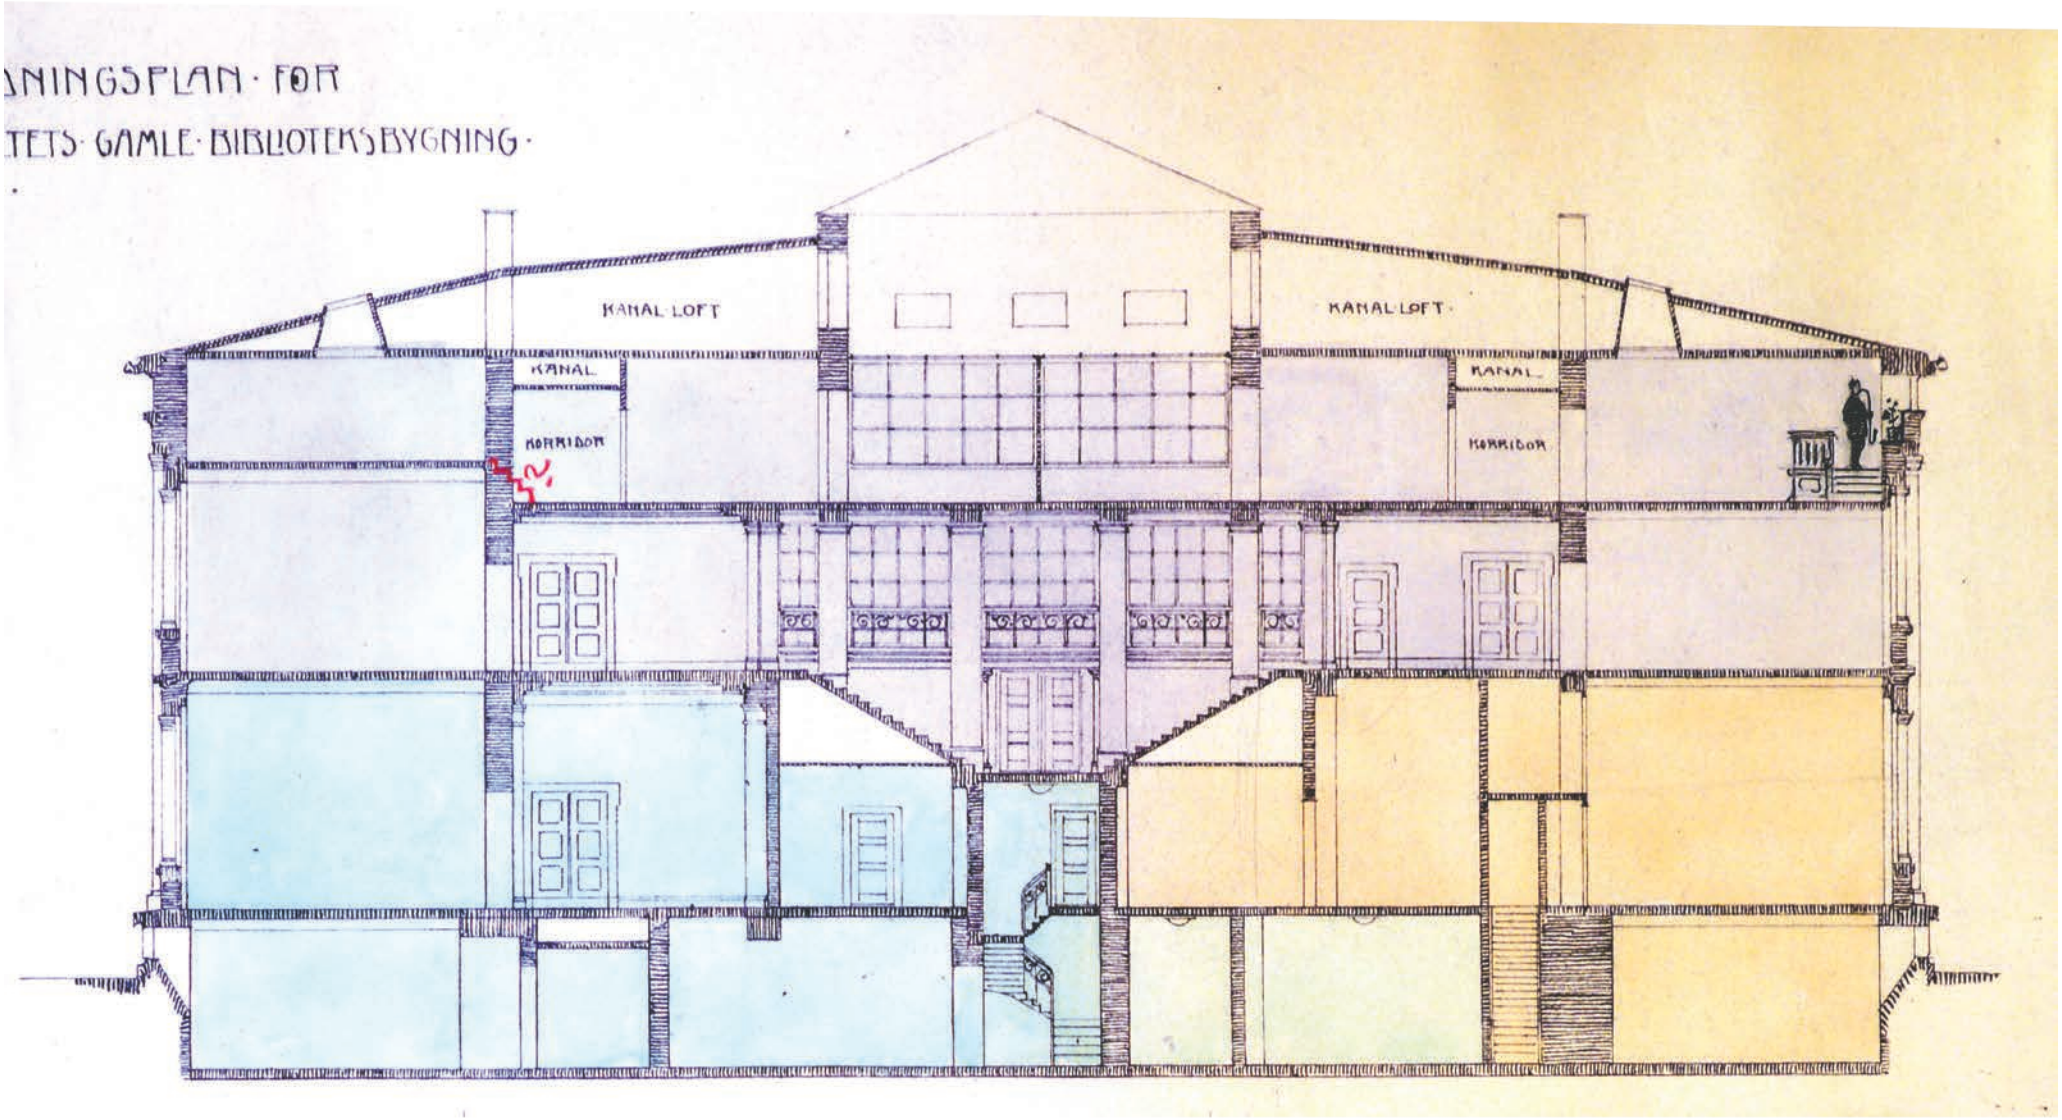


Ombygging 1914, snitt (sørøst-nordvest)
(Byarkivet, Oslo kommune)

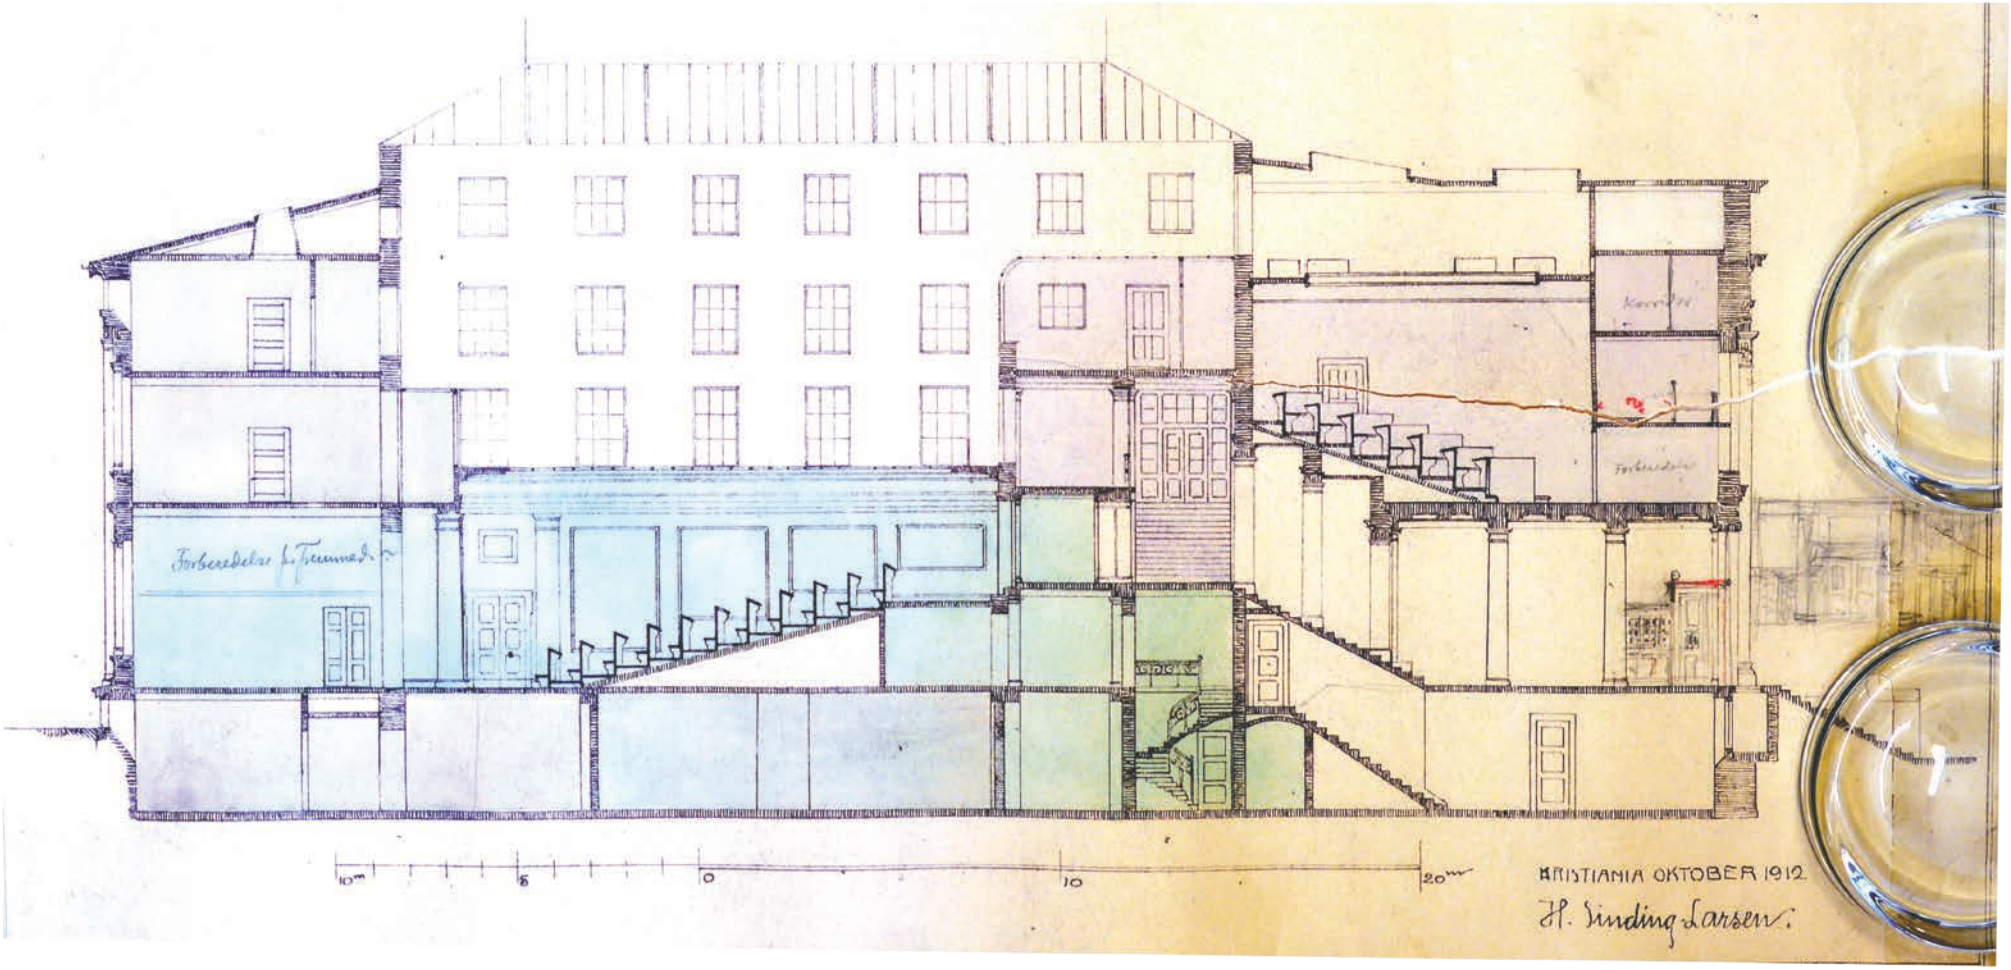


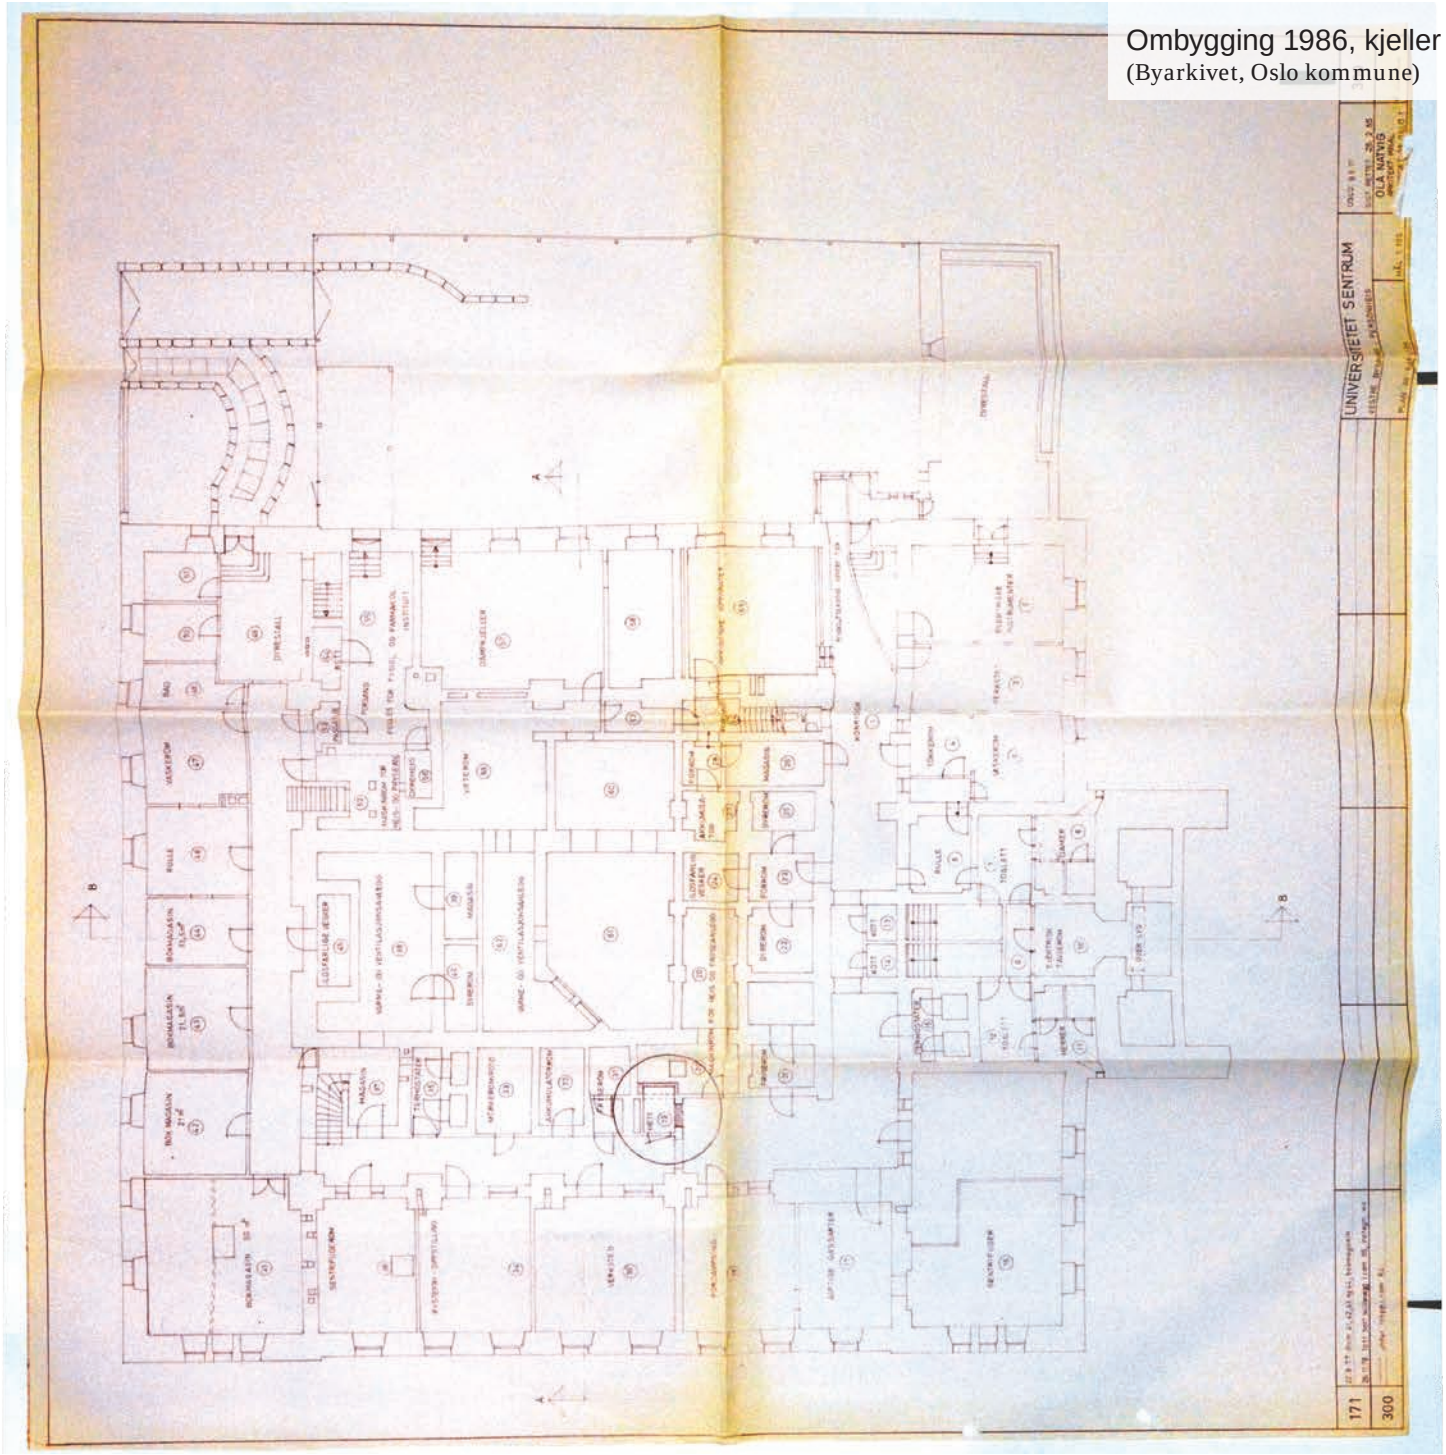


Ombygging 1986, kjeller (ny heissjakt)
(Byarkivet, Oslo kommune)

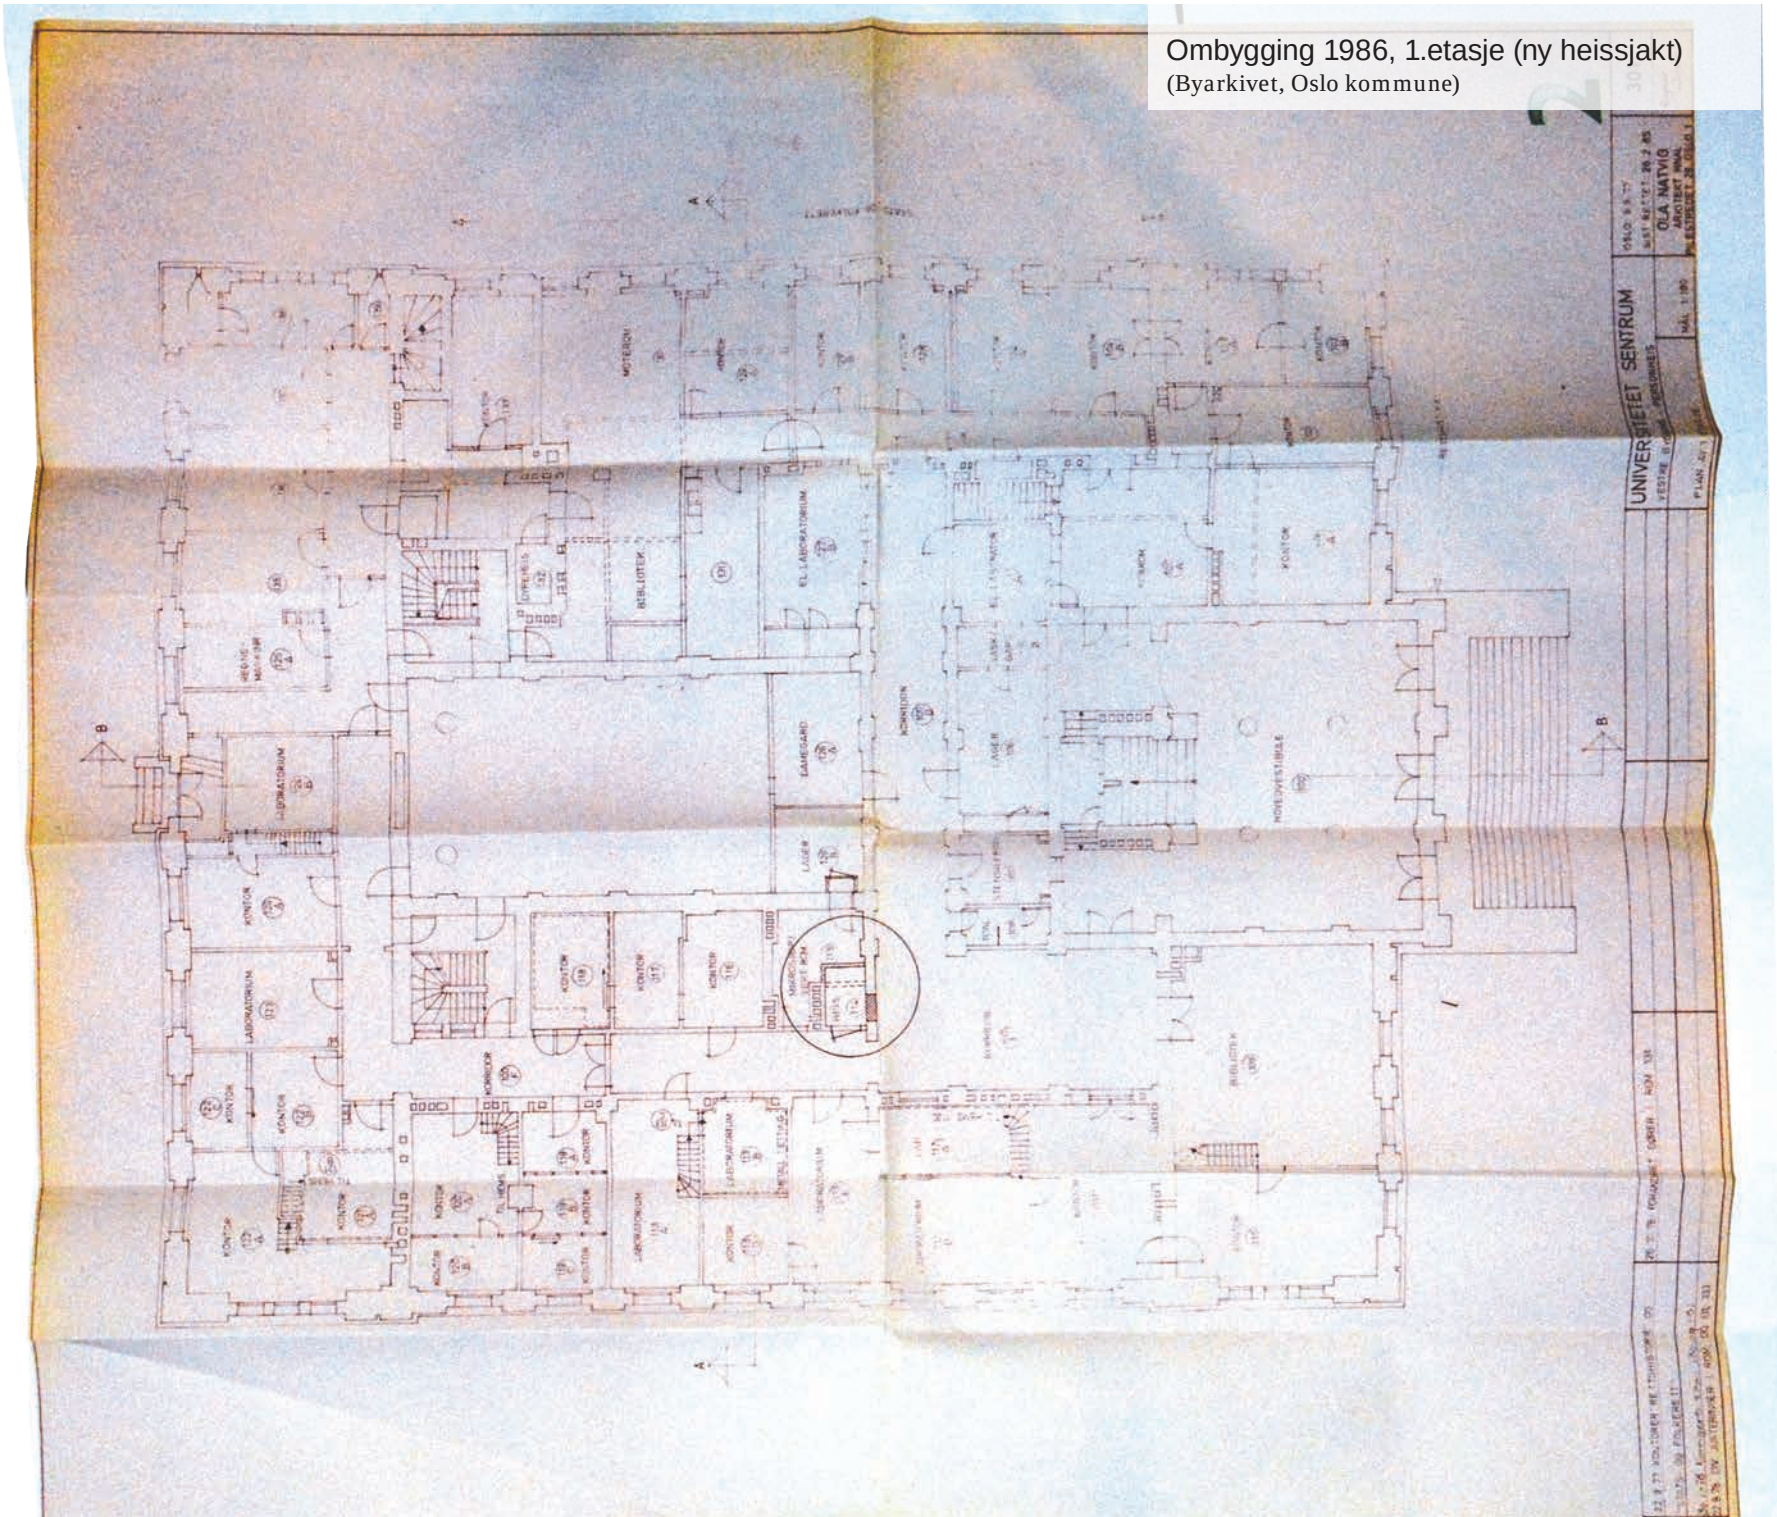

Ombygging 1986, 1.etasje (ny heissjakt)
(Byarkivet, Oslo kommune)

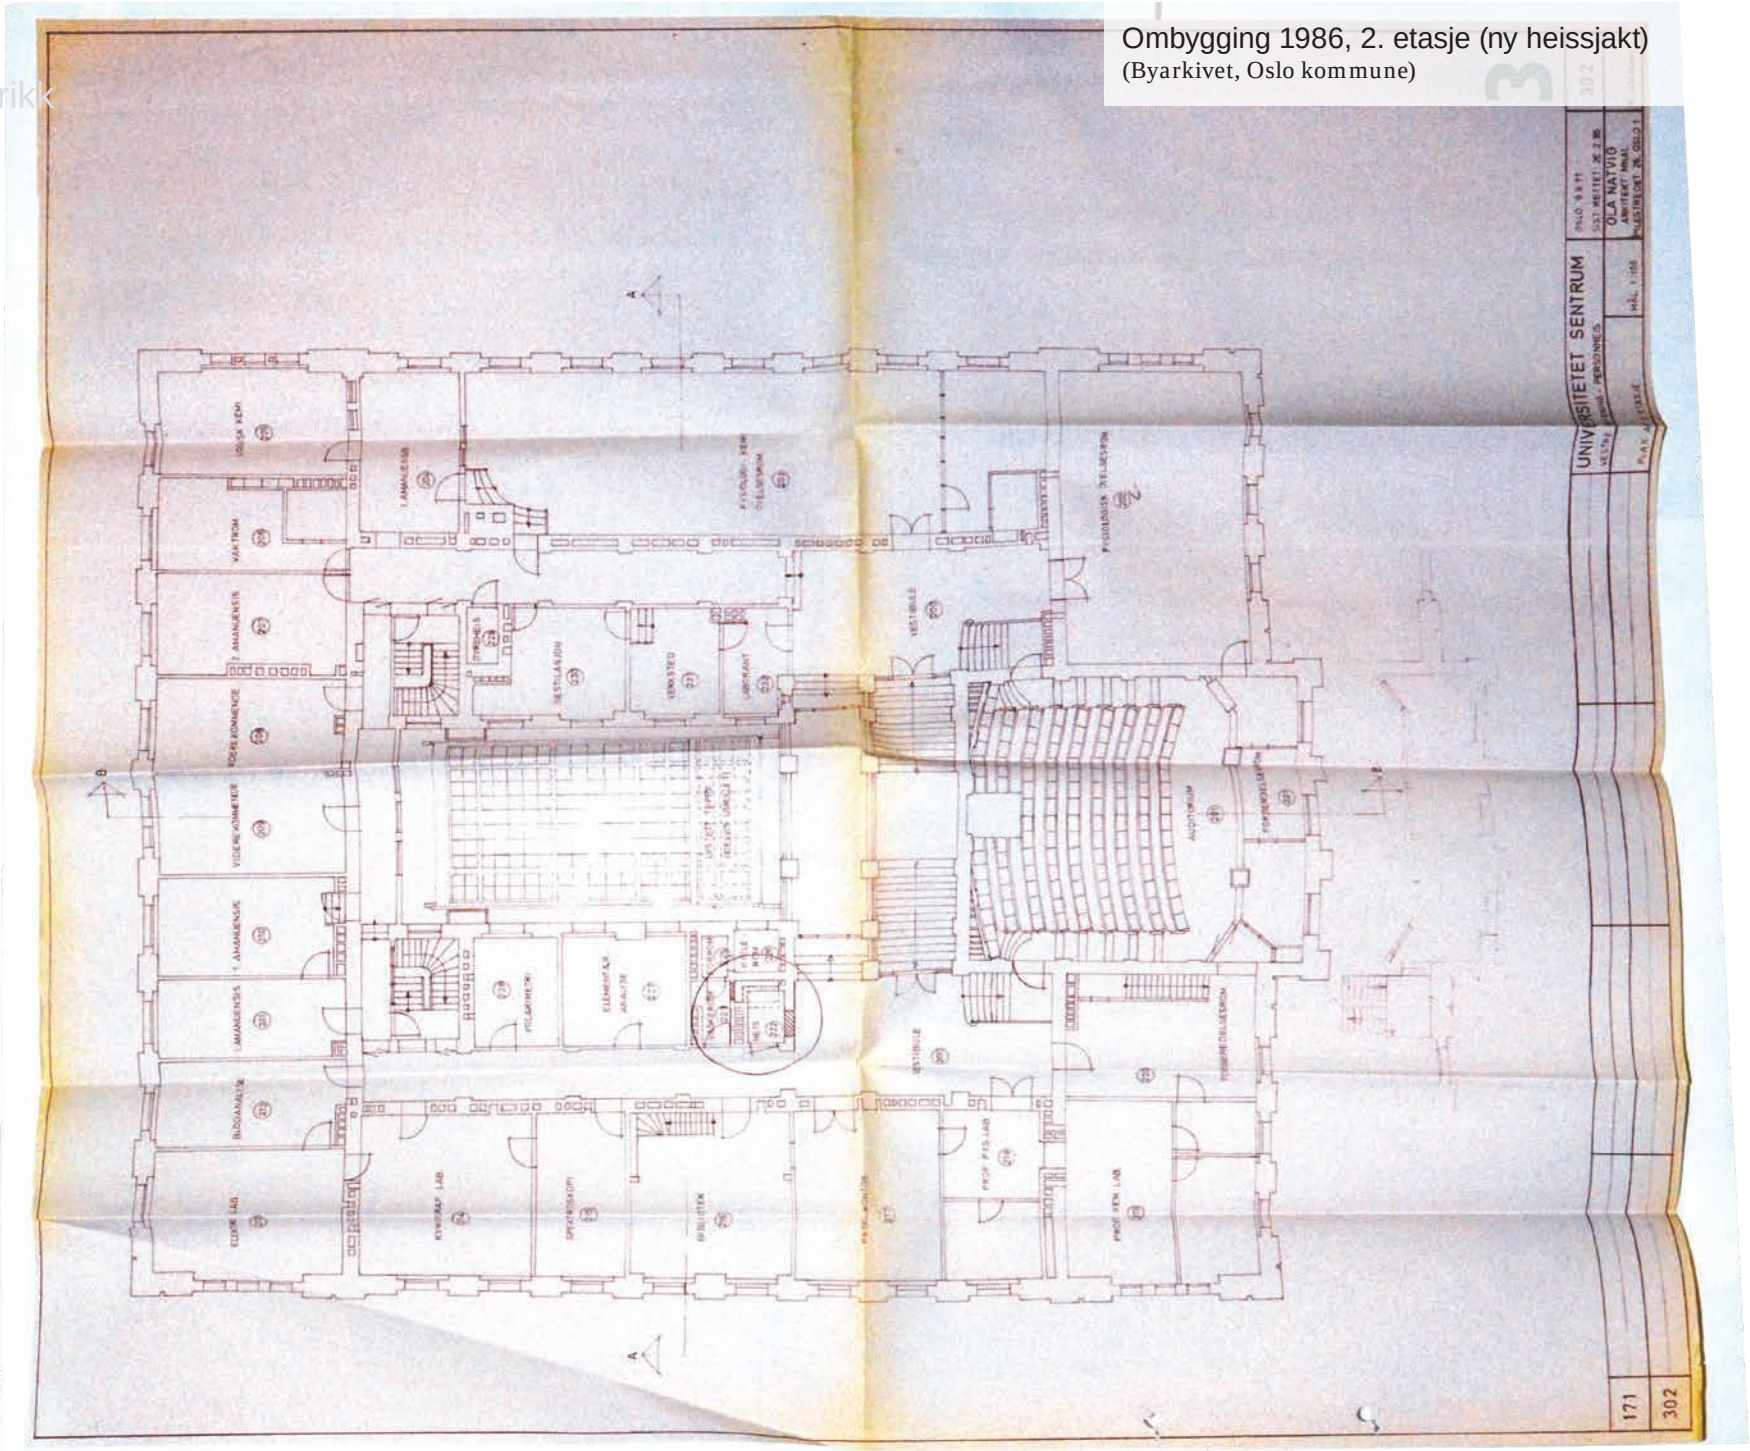


Ombygging 1986, 2. etasje (ny heissjakt)
(Byarkivet, Oslo kommune)

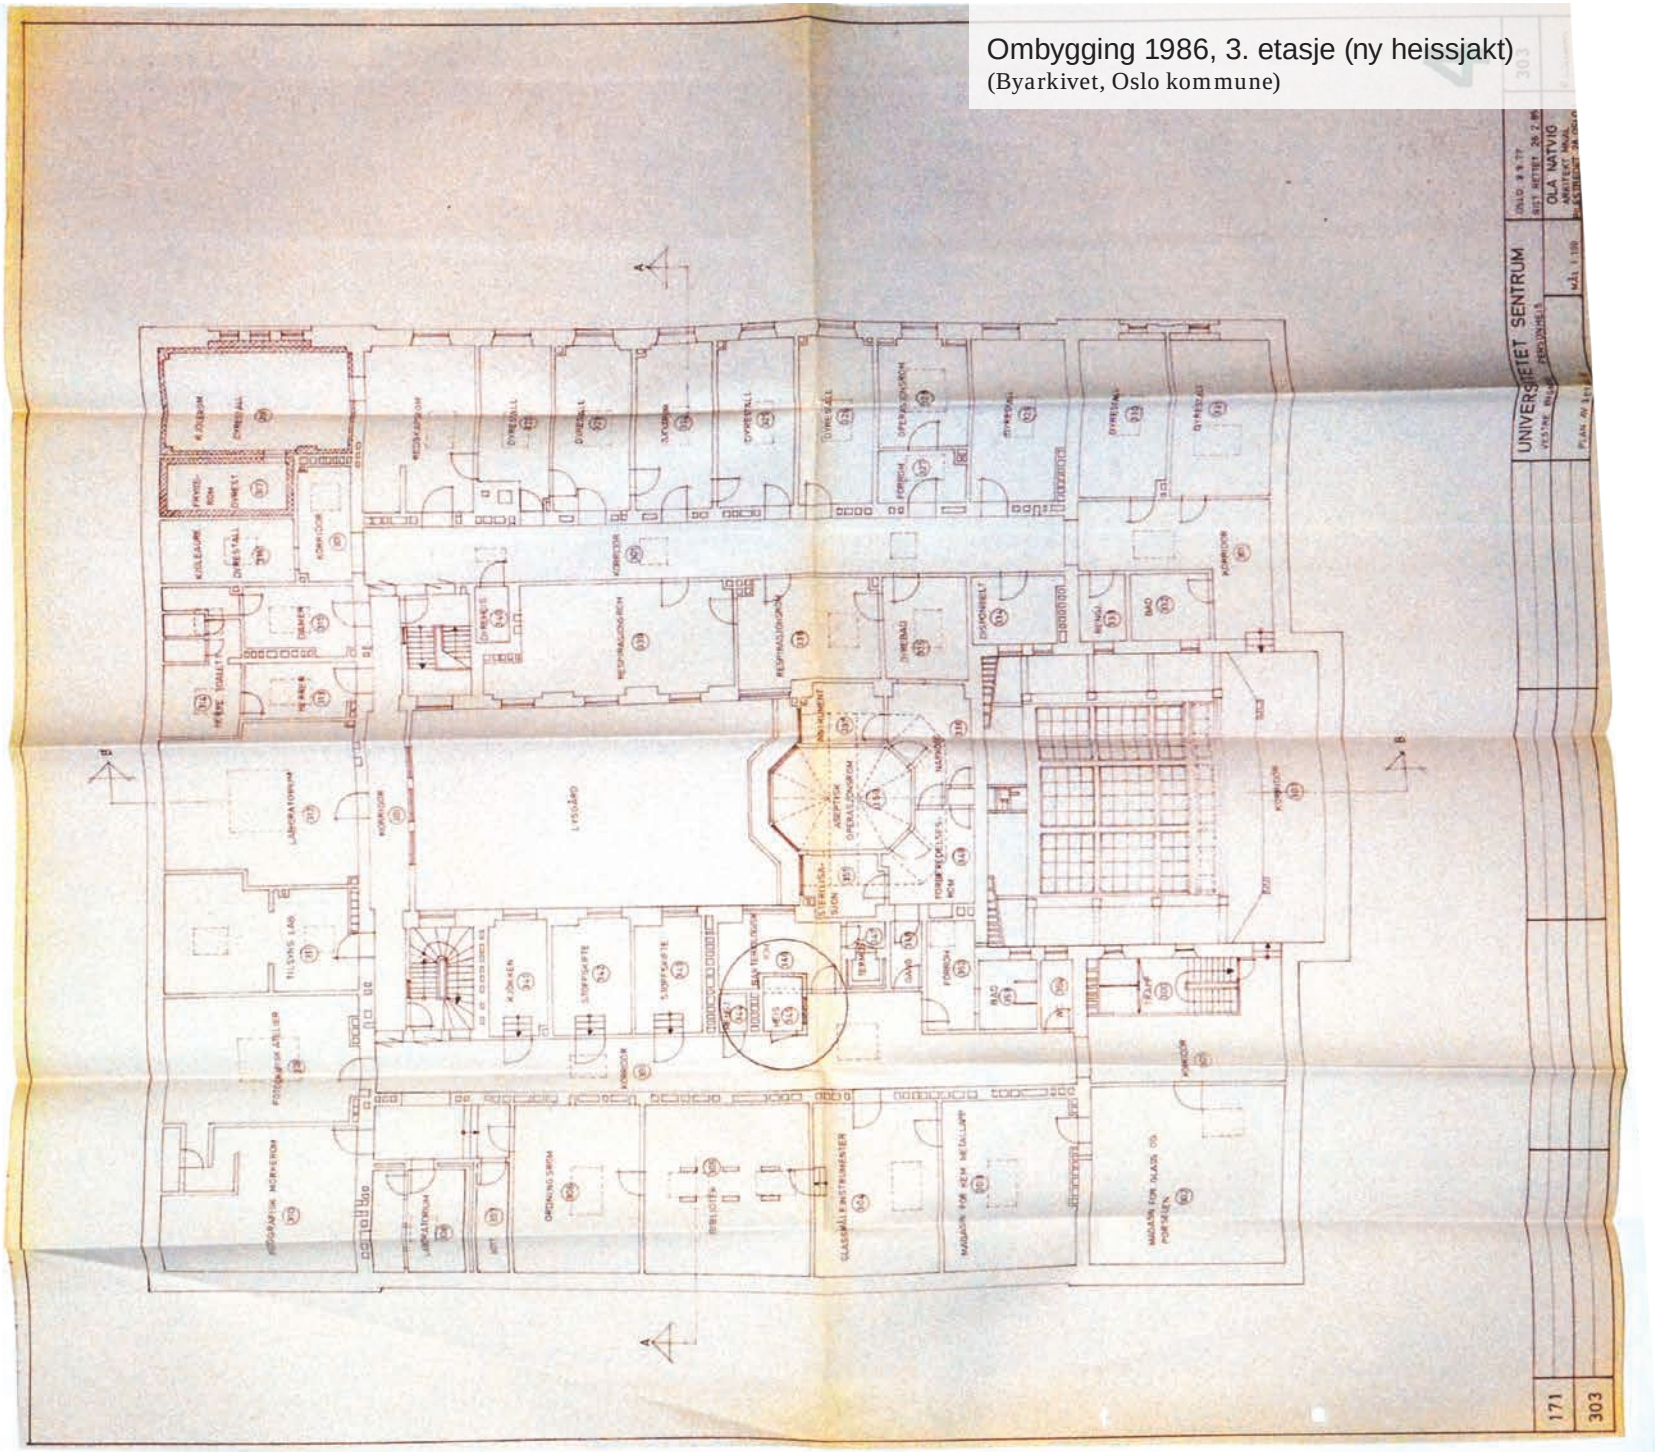


Ombygging 1986, 3. etasje (ny heissjakt)
(Byarkivet, Oslo kommune)


Ombygging 1994, kjeller
(NAV A.S Arkitekter)

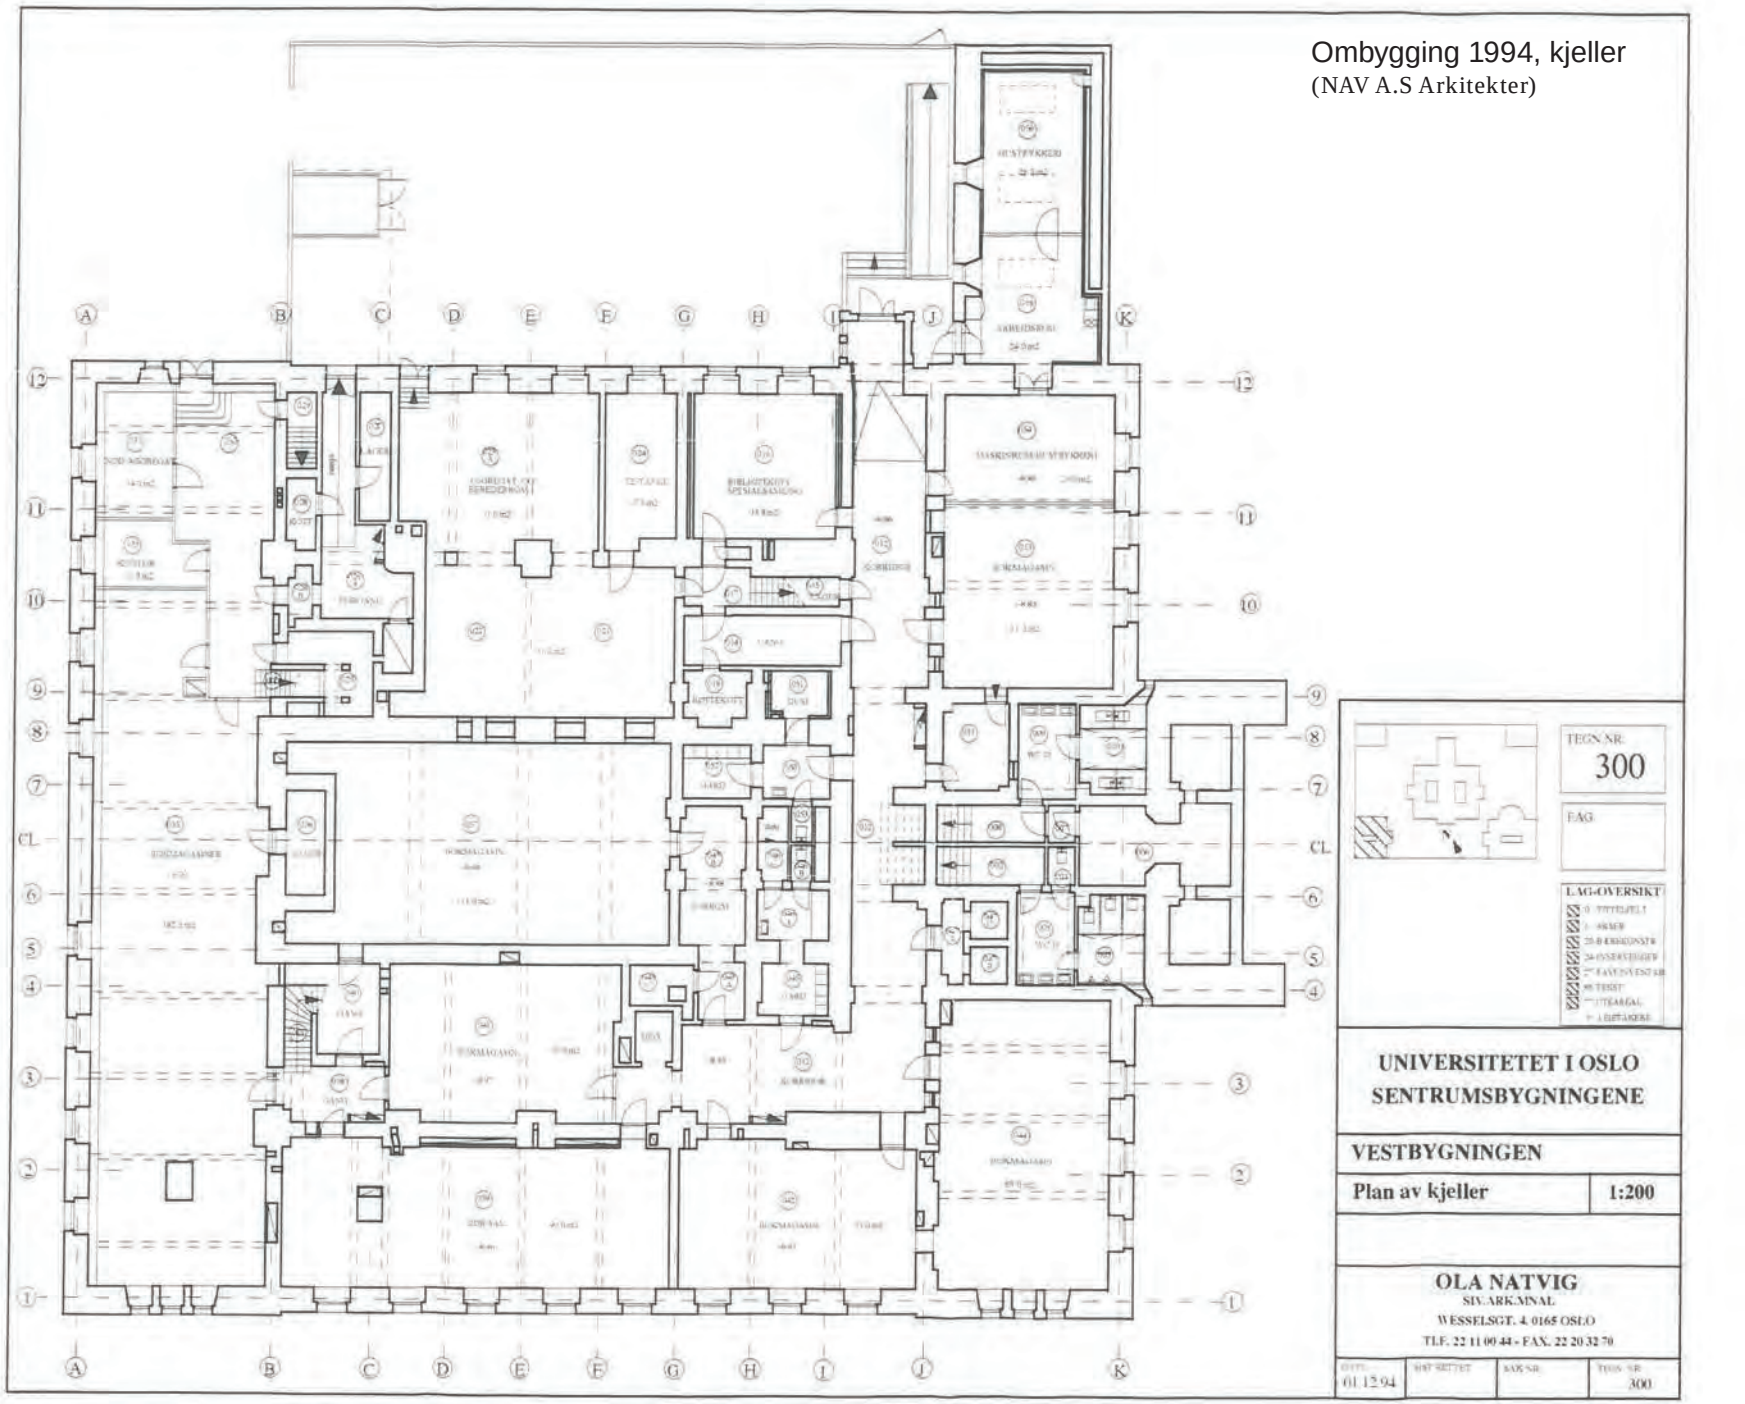


Ombygging 1994, 1.etasje
(NAV A.S Arkitekter)

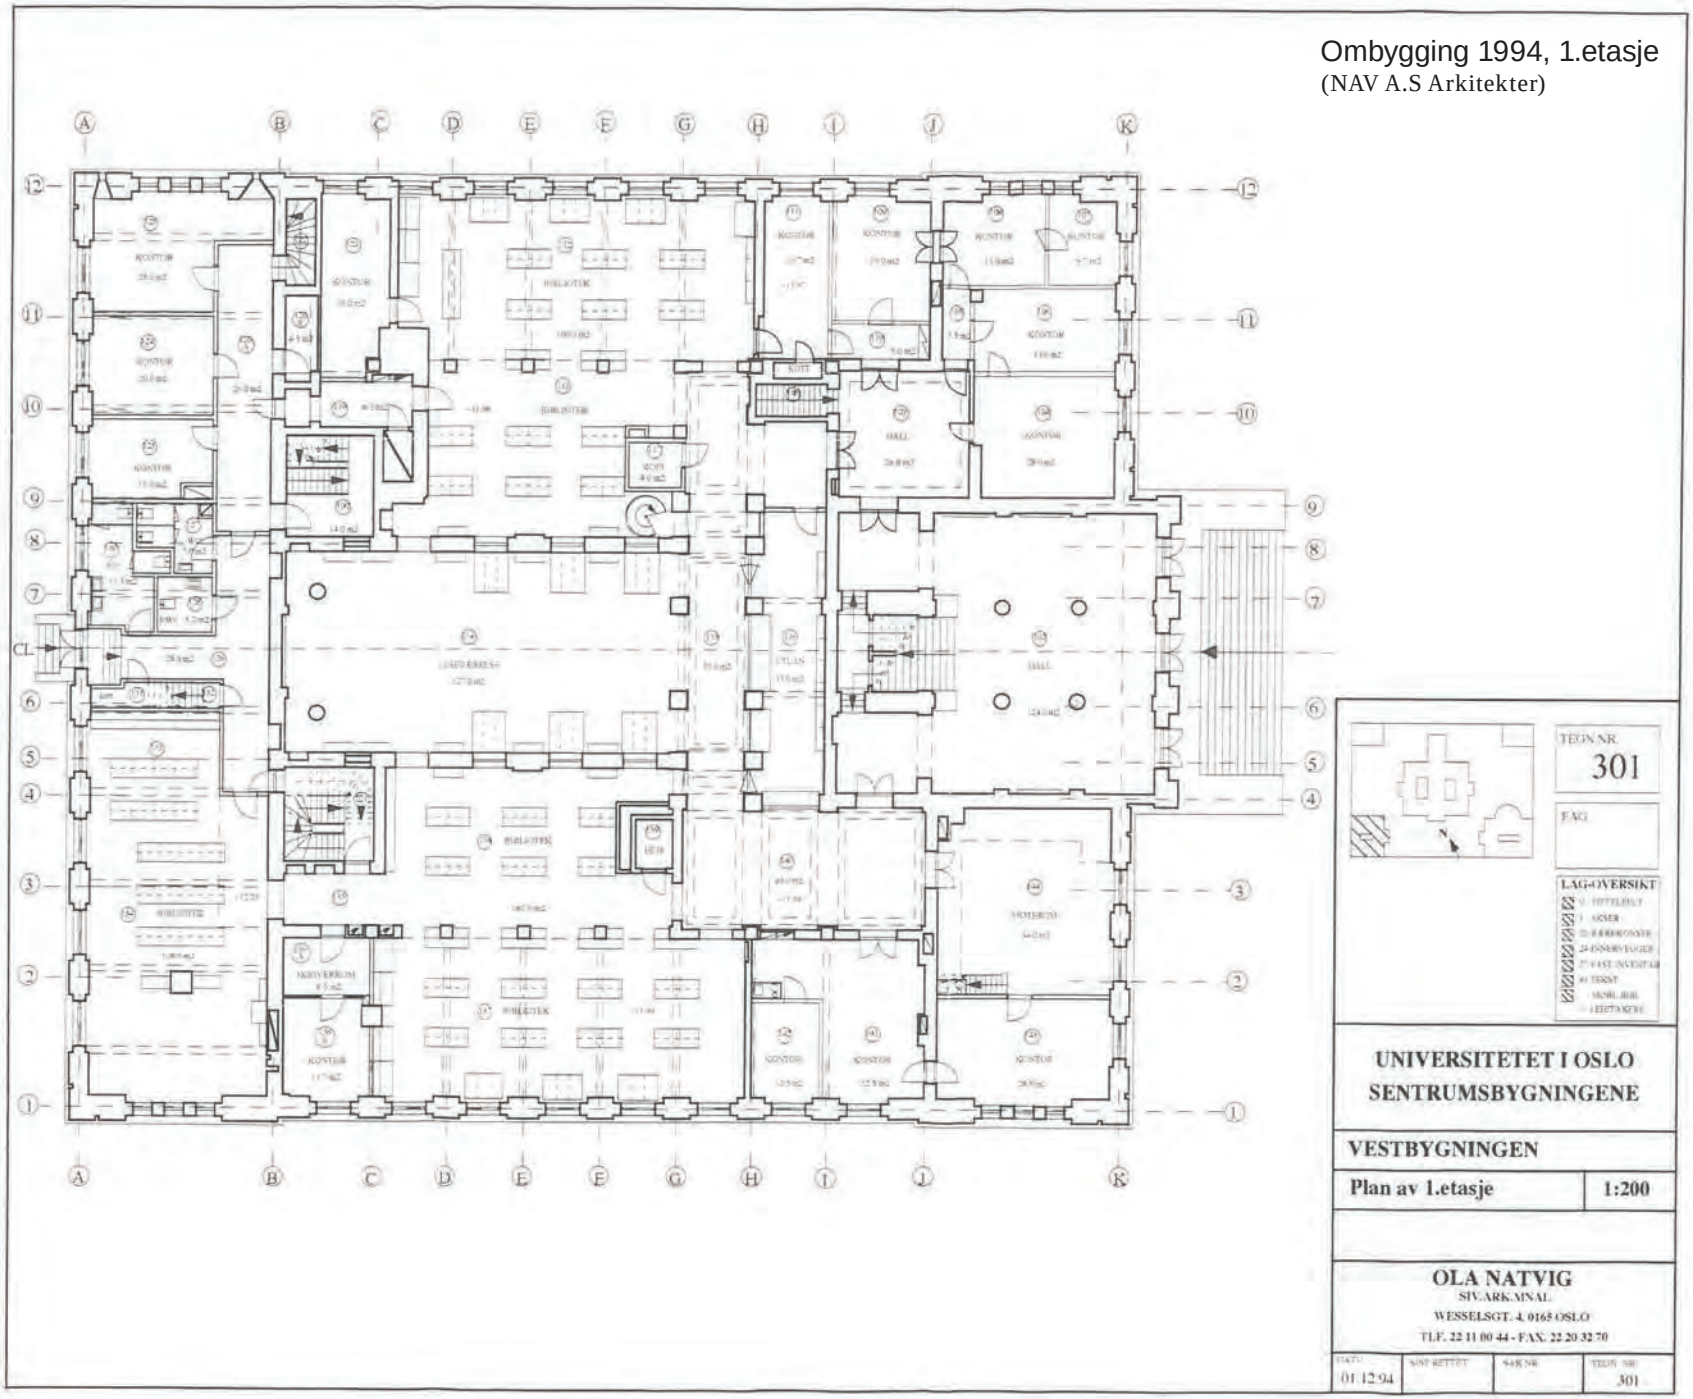


Ombygging 1994, mellom etasje
(NAV A.S Arkitekter)

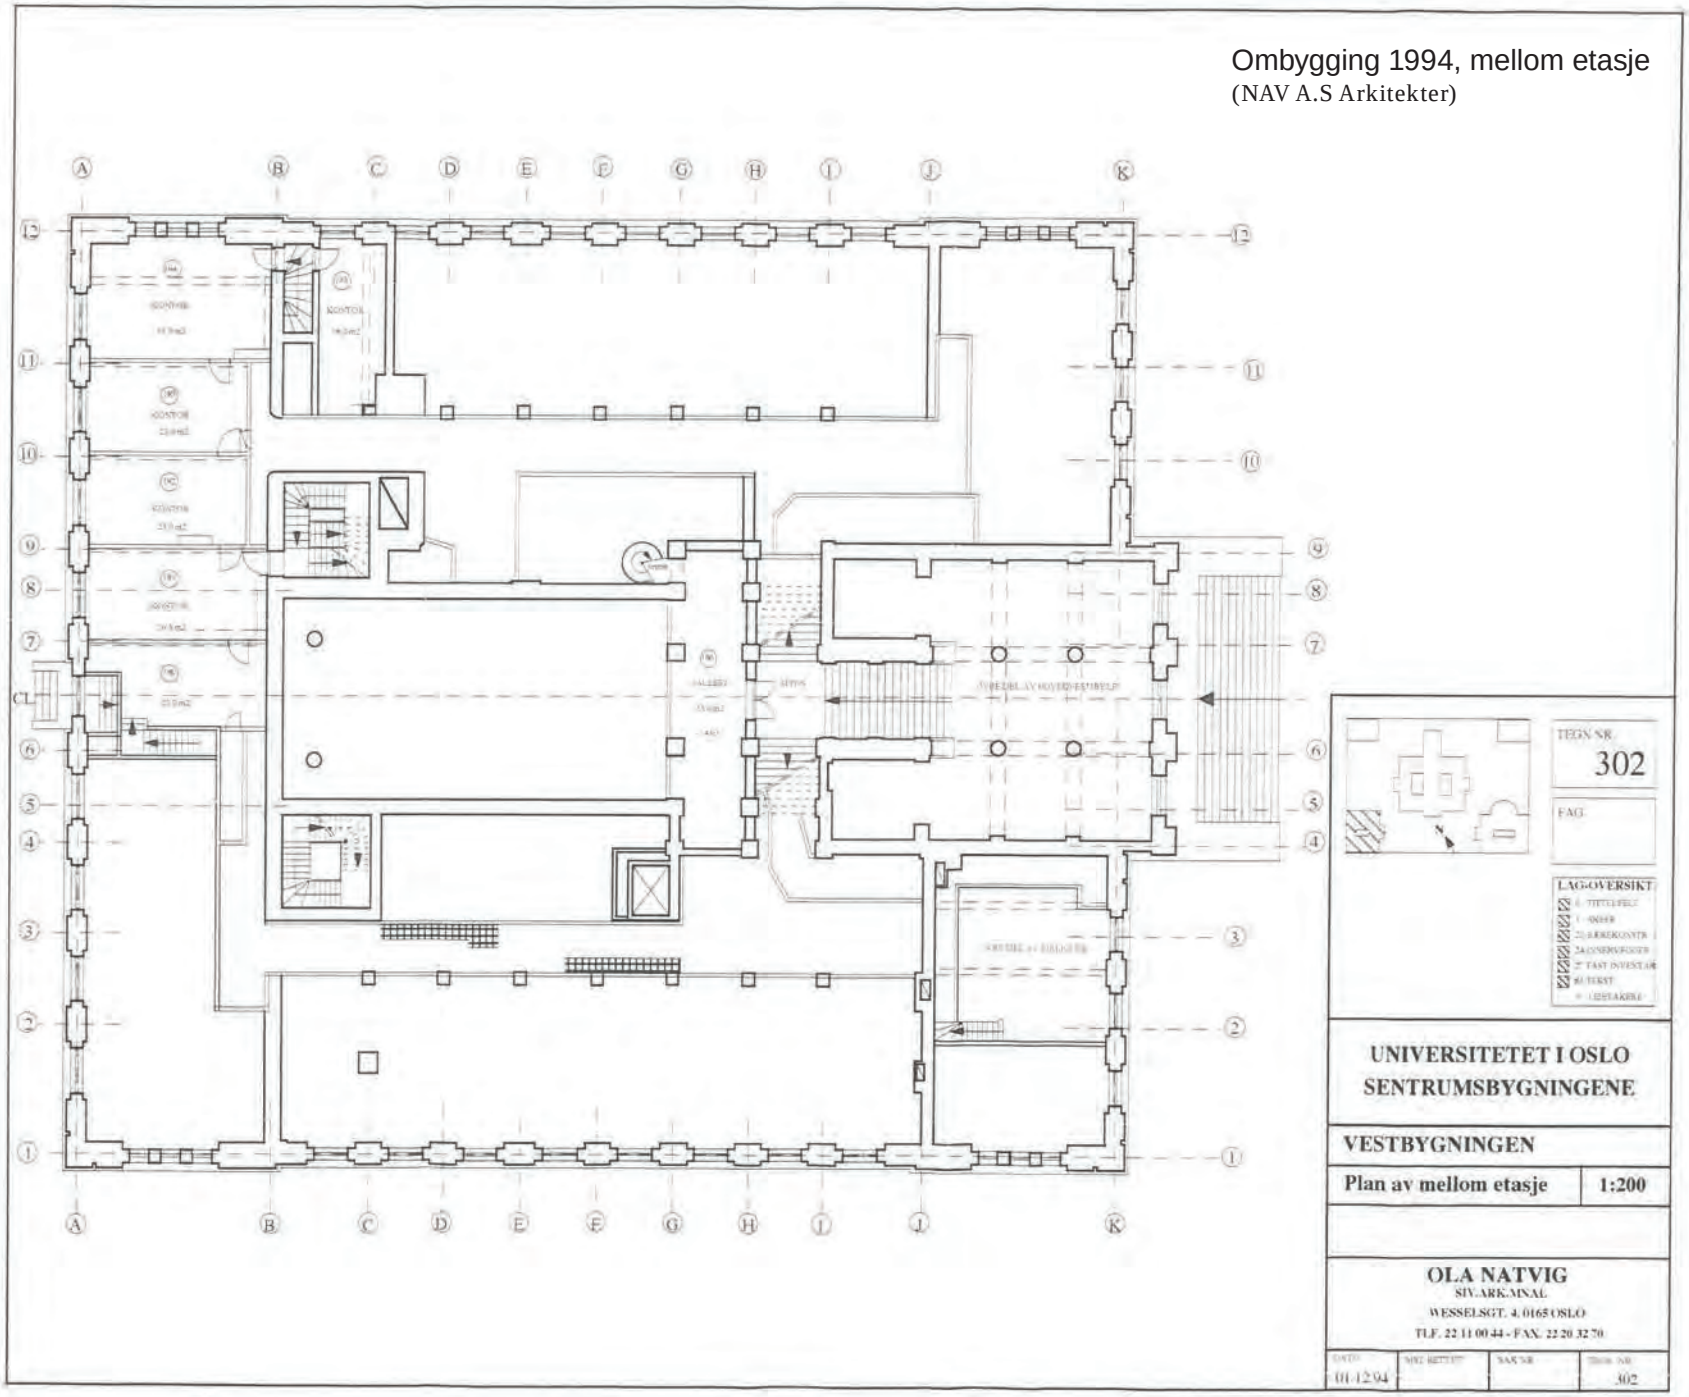


Ombygging 1994, 2. etasje
(NAV A.S Arkitekter)

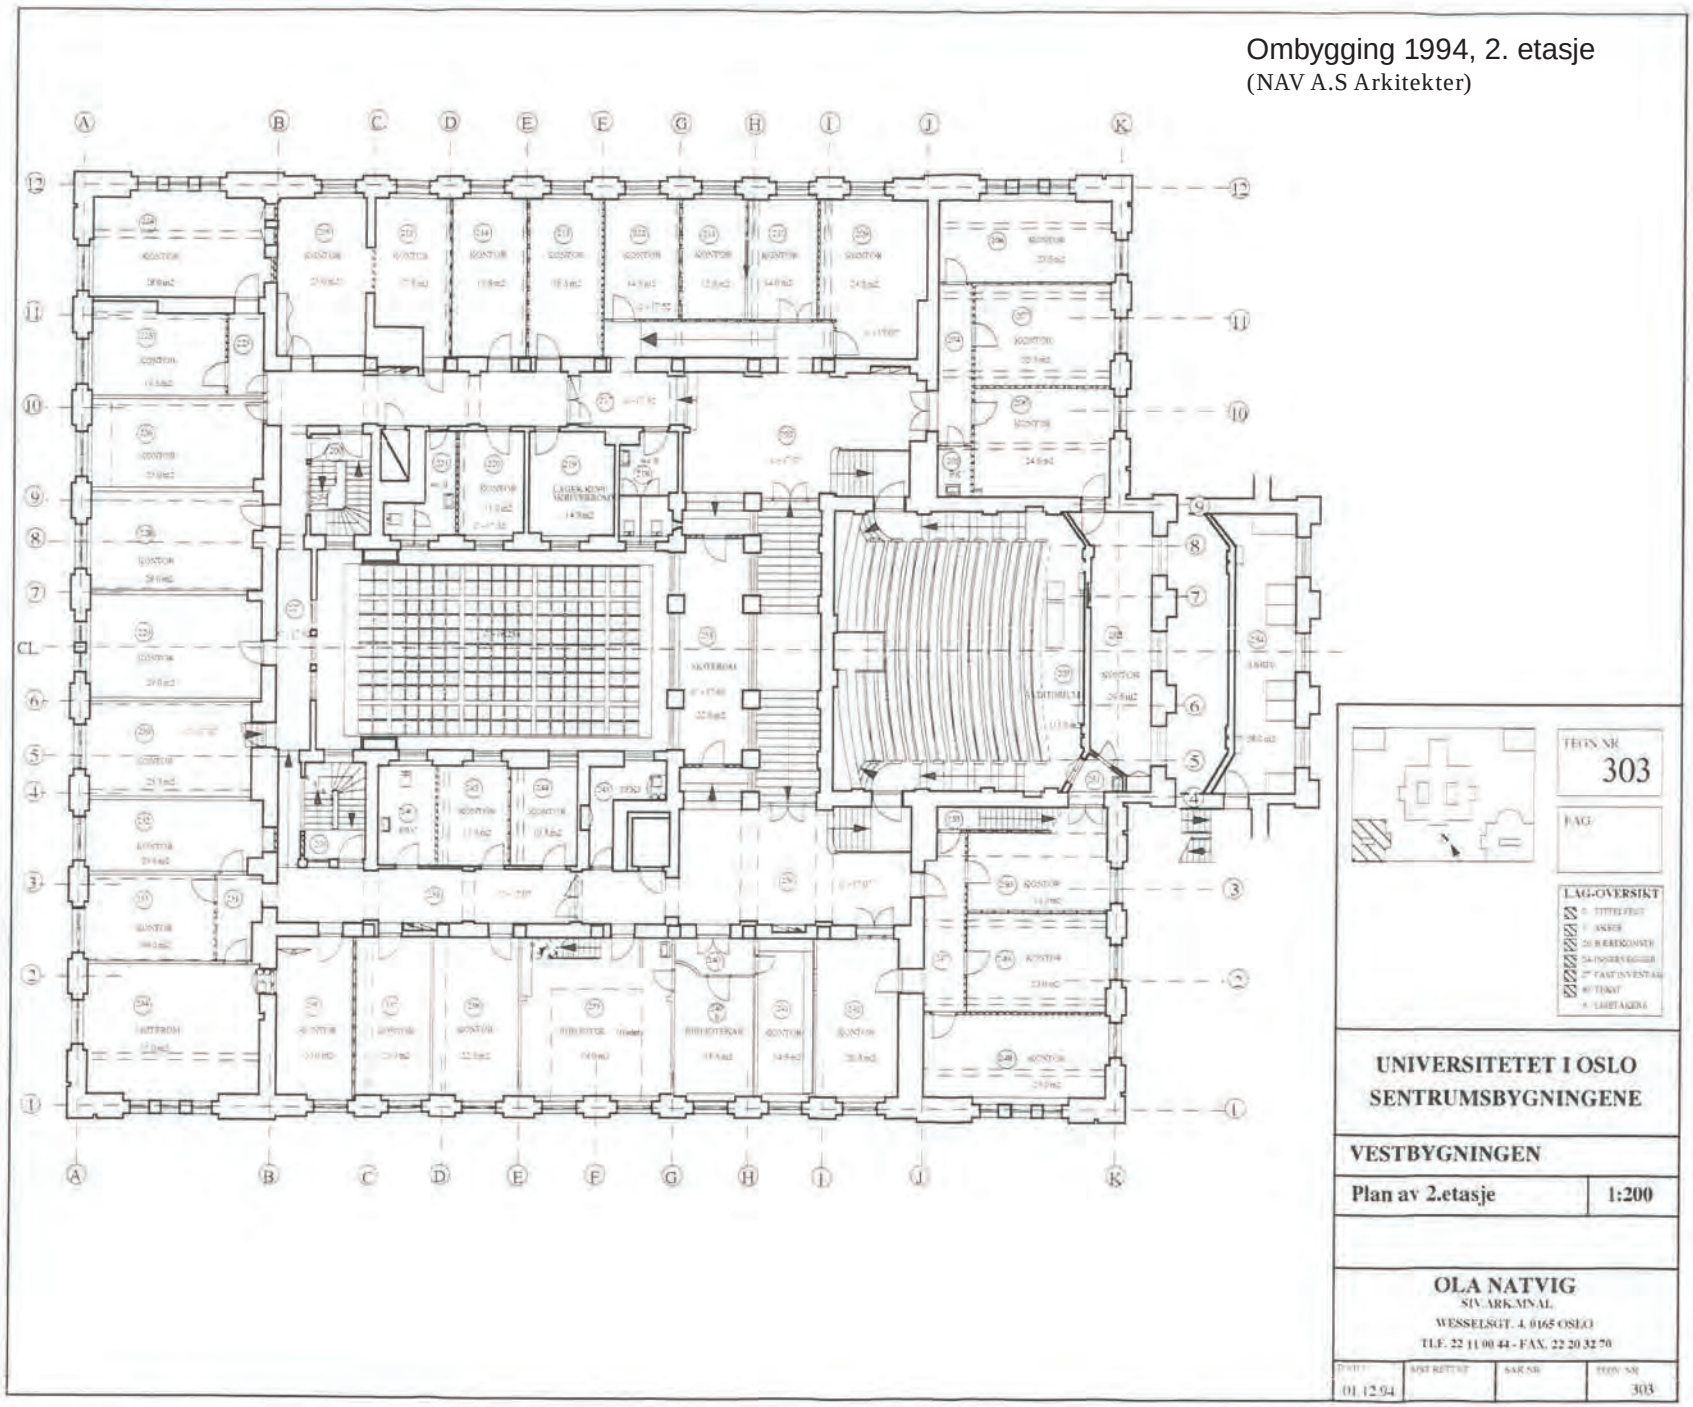


Ombygging 1994, 3. etasje
(NAV A.S Arkitekter)

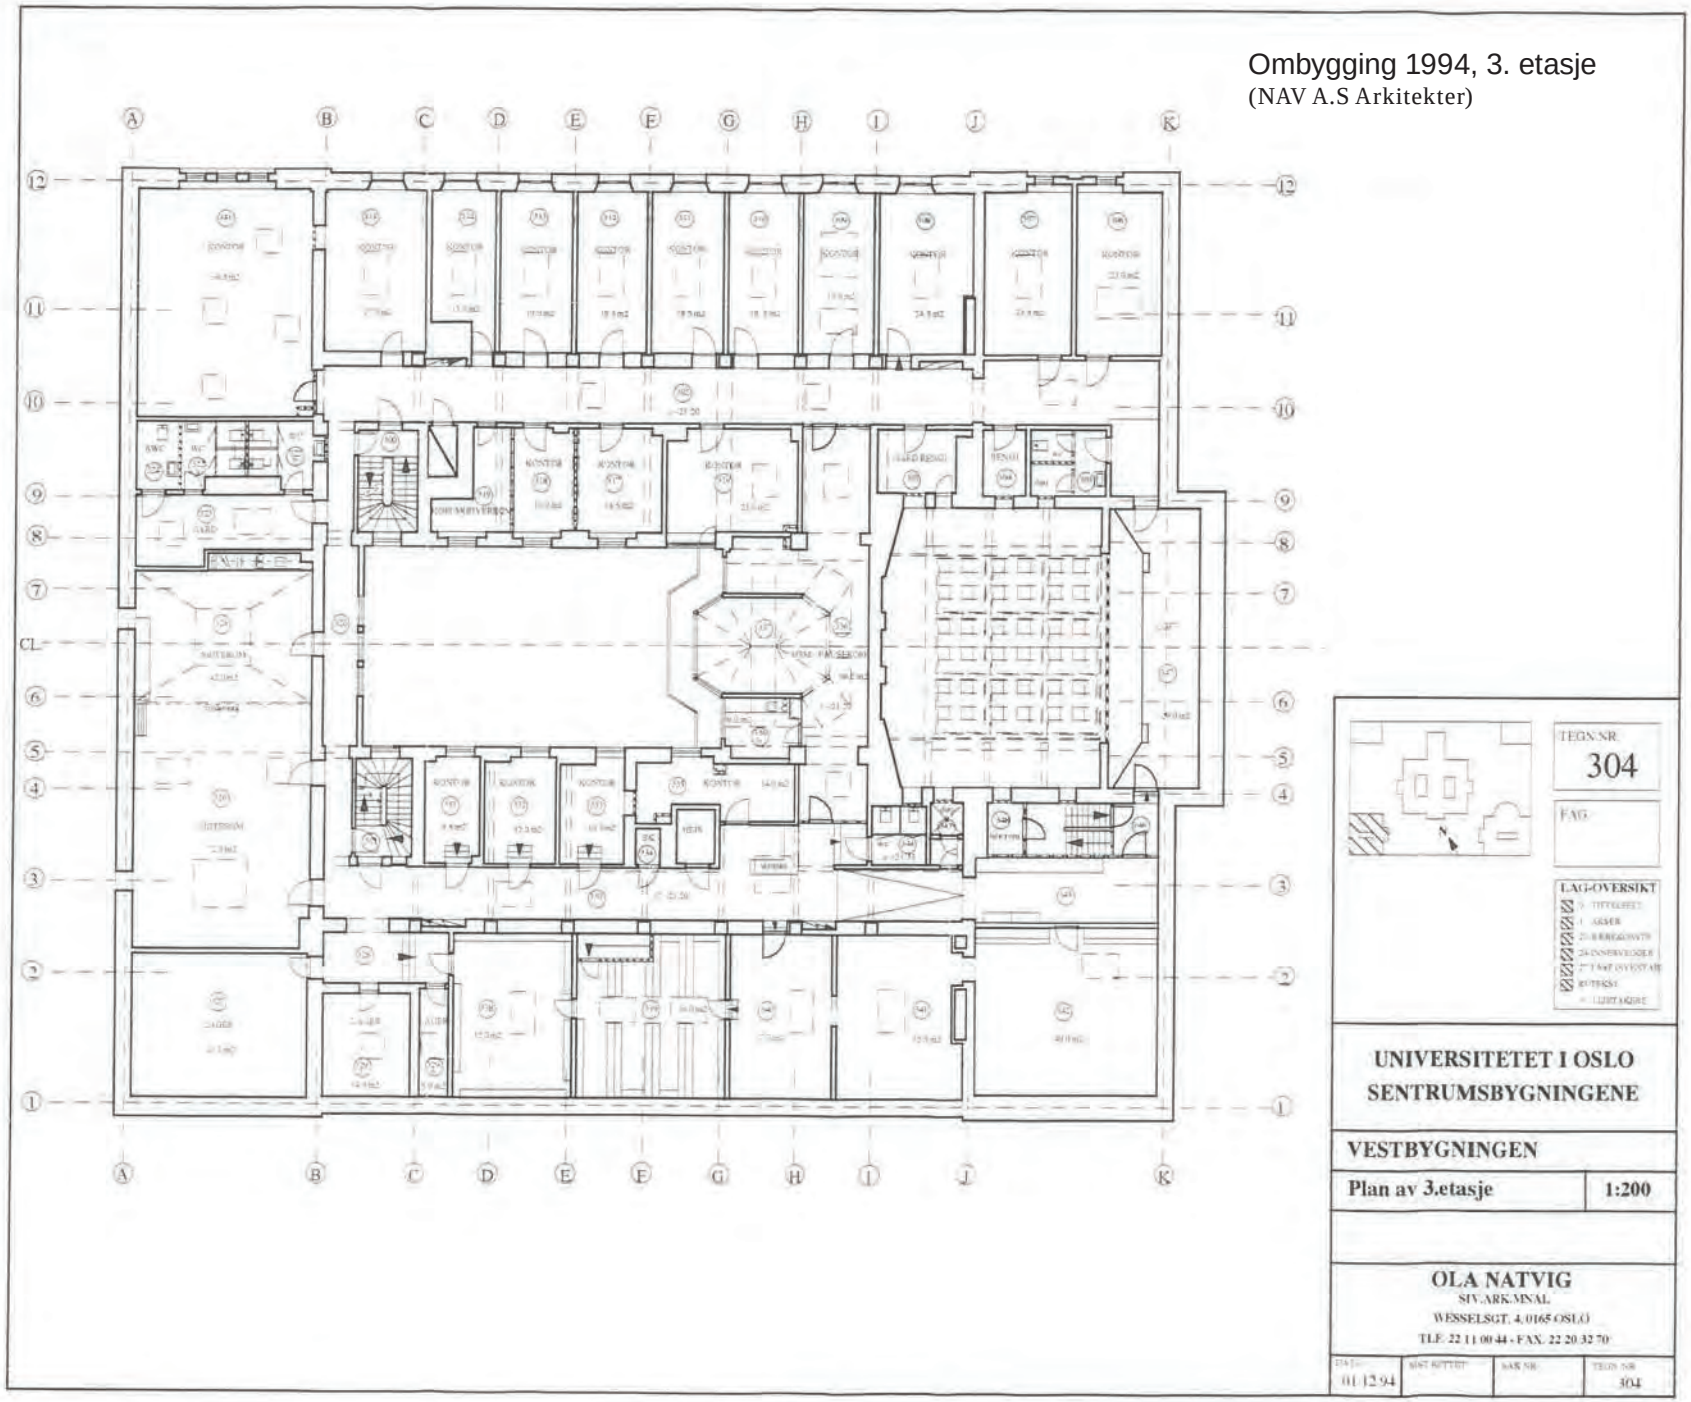


Ombygging 1994, loft
(NAV A.S Arkitekter)

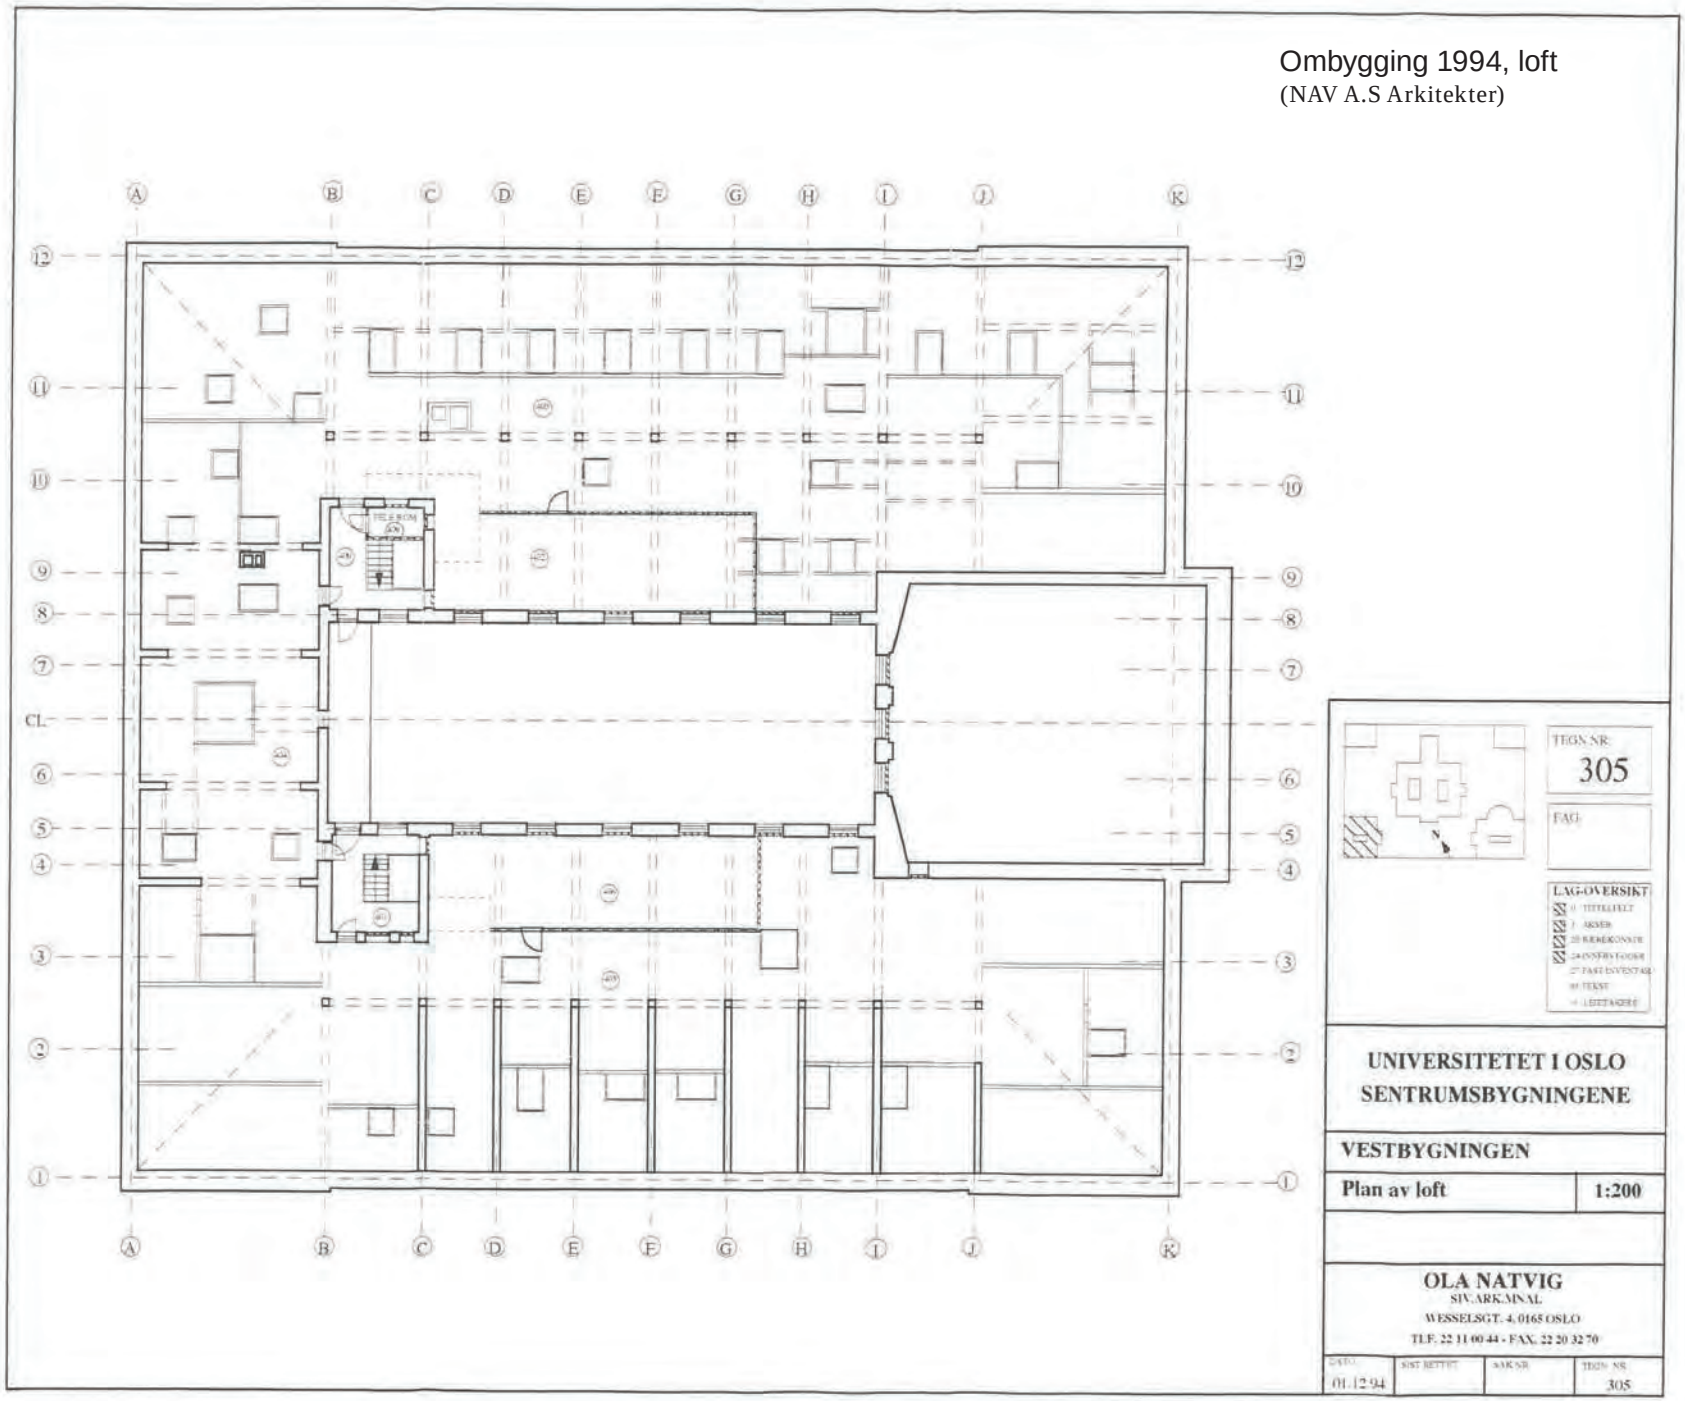

Ombygging 1994, tak
(NAV A.S Arkitekter)

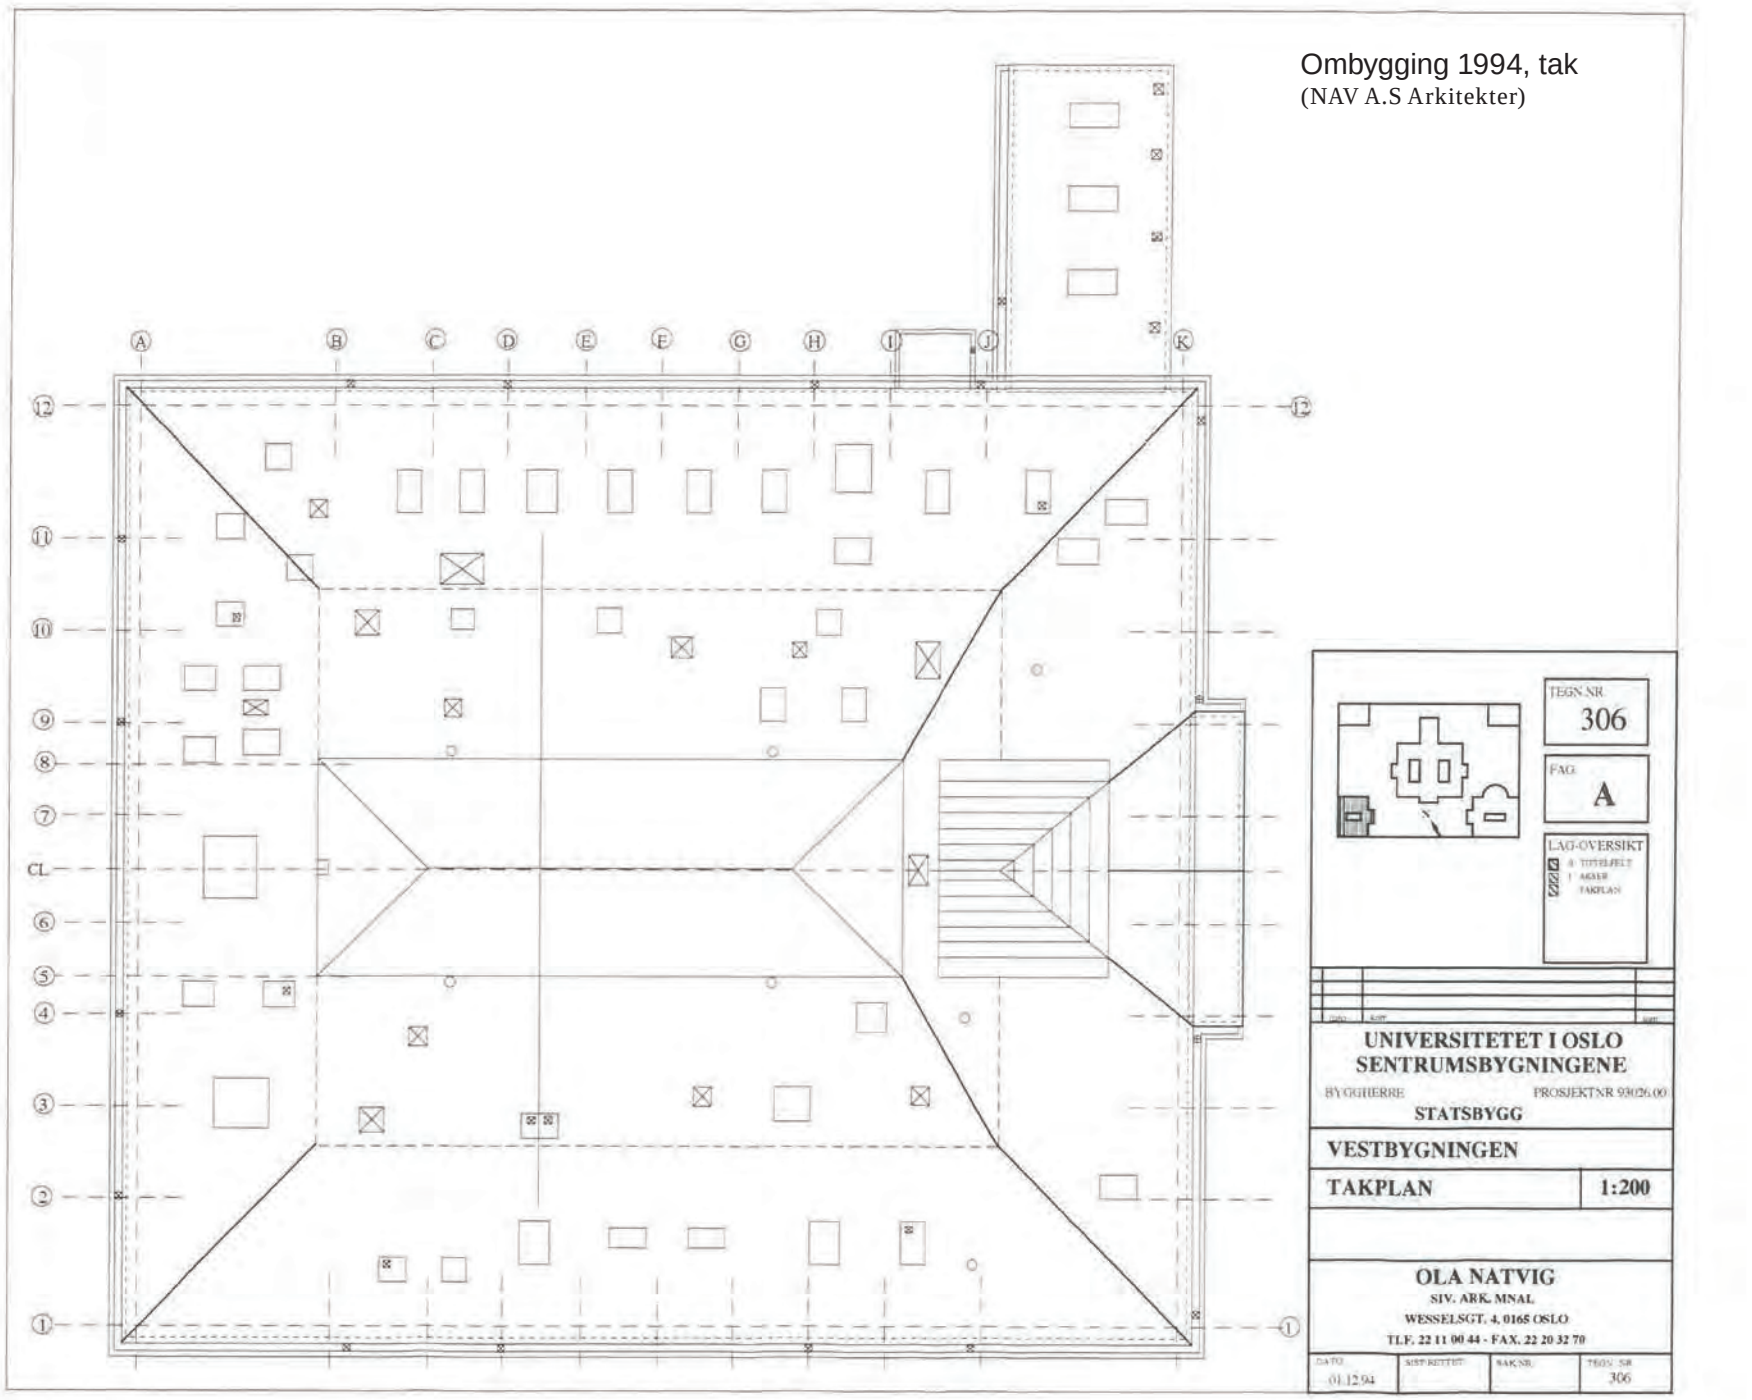


2015, plan kjeller
(UiO)

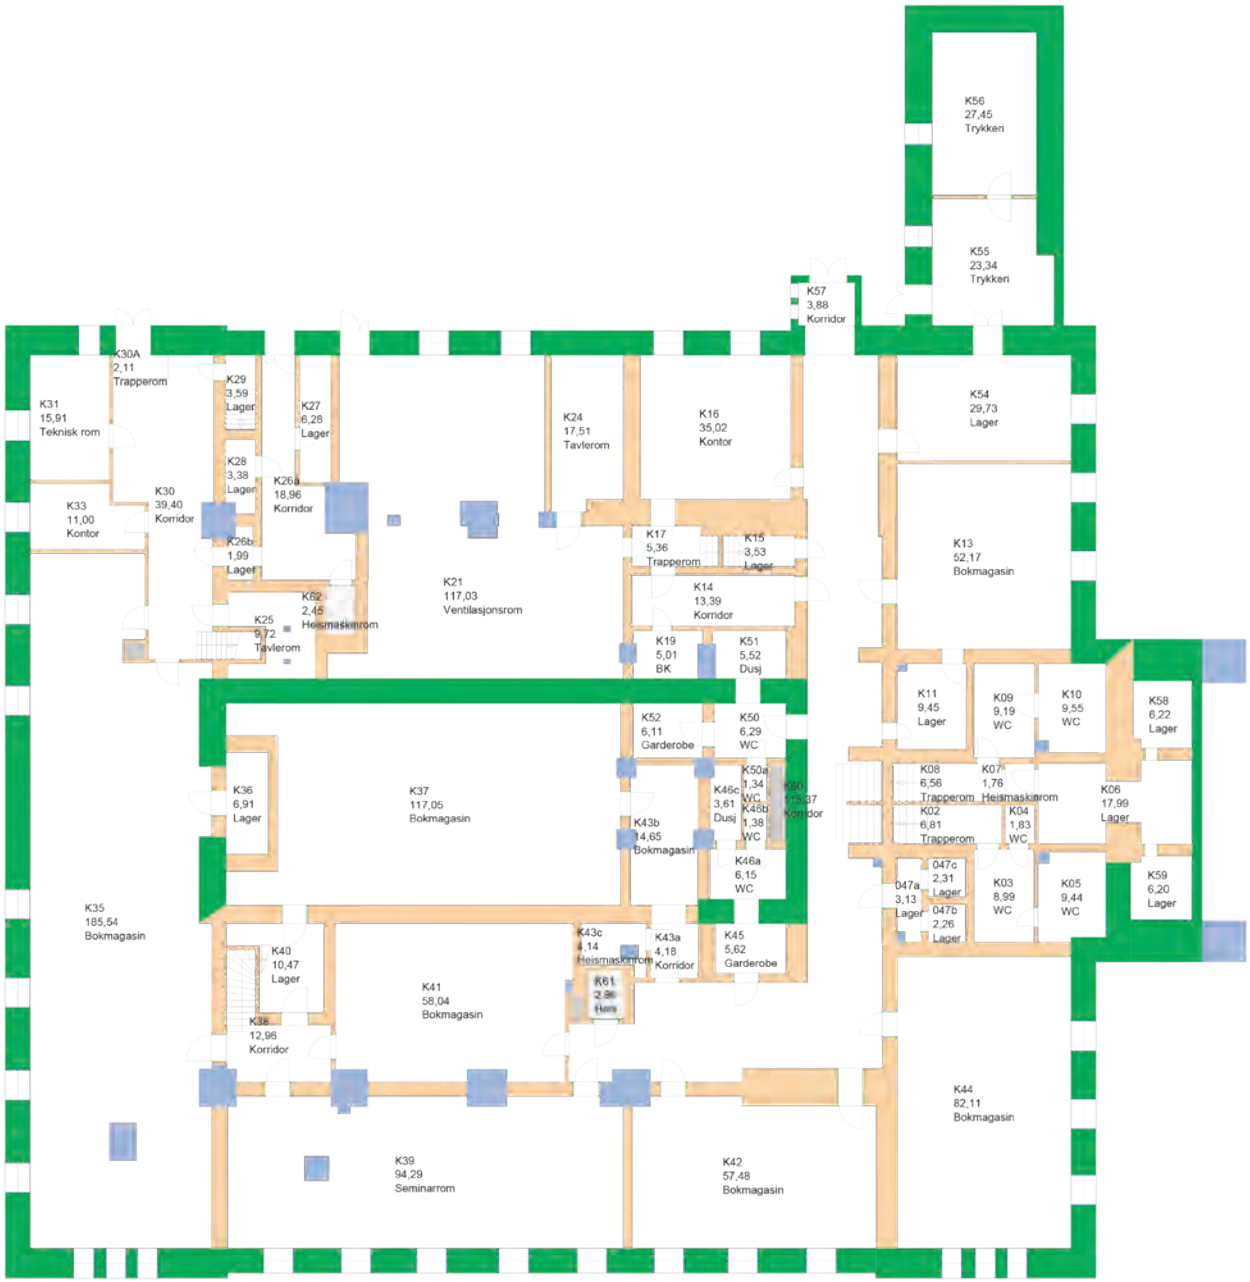

UiO : Universitetet i Oslo
Sentrum
SE03
Domus Biblioteca
Etasje: KJ
Mål: 1:200 Målriktig kun i A3
Dato: 06.01.15

Space Manager Pythagoras AB Lisensen tilhører Universitetet i Oslo


2015, plan 1. etasje
(UiO)

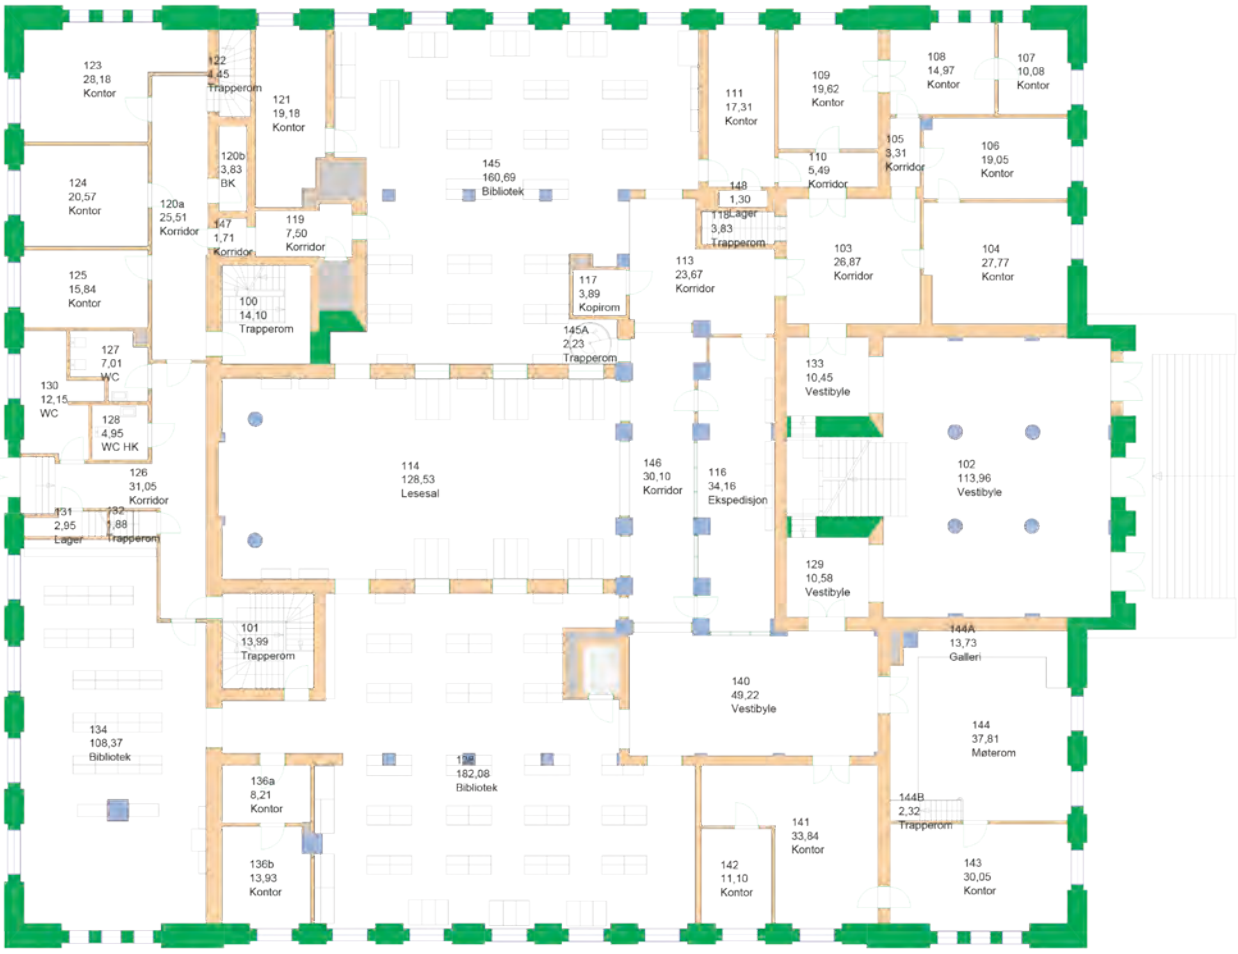

UiO : Universitetet i Oslo
Sentrum
SE03
Domus Biblioteca
Etasje: 01
Mål: 1:200 Målriktig kun i A3
Dato: 06.01.15

Space Manager Pythagoras AB Lisensen tilhører Universitetet i Oslo


2015, plan mellometasje
(UiO)

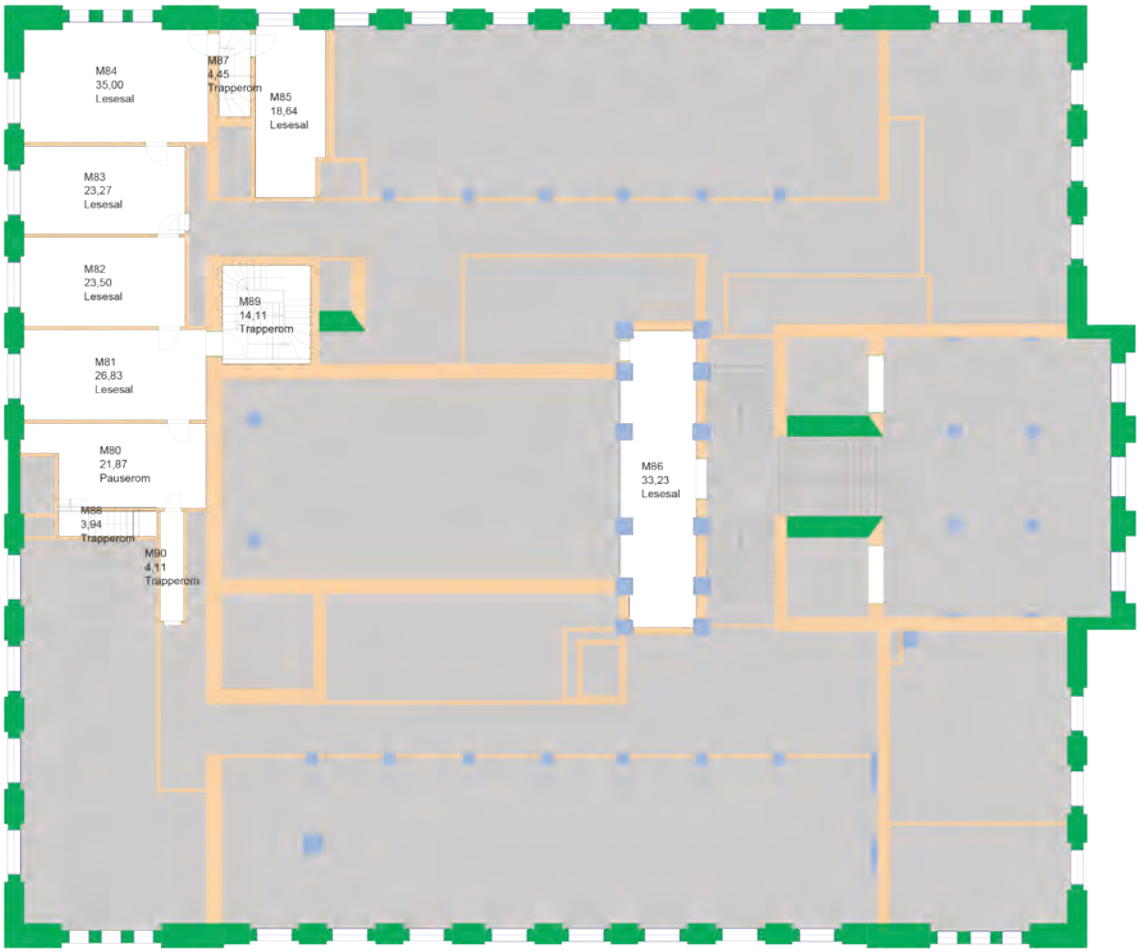

Space Manager Pythagoras AB Lisensen tilhører Universitetet i Oslo

UiO : Universitetet i Oslo
Sentrum
SE03
Domus Biblioteca
Etasje: M
Mål: 1:200 Målriktig kun i A3
Dato: 06.01.15


2015, plan 2. etasje
(UiO)

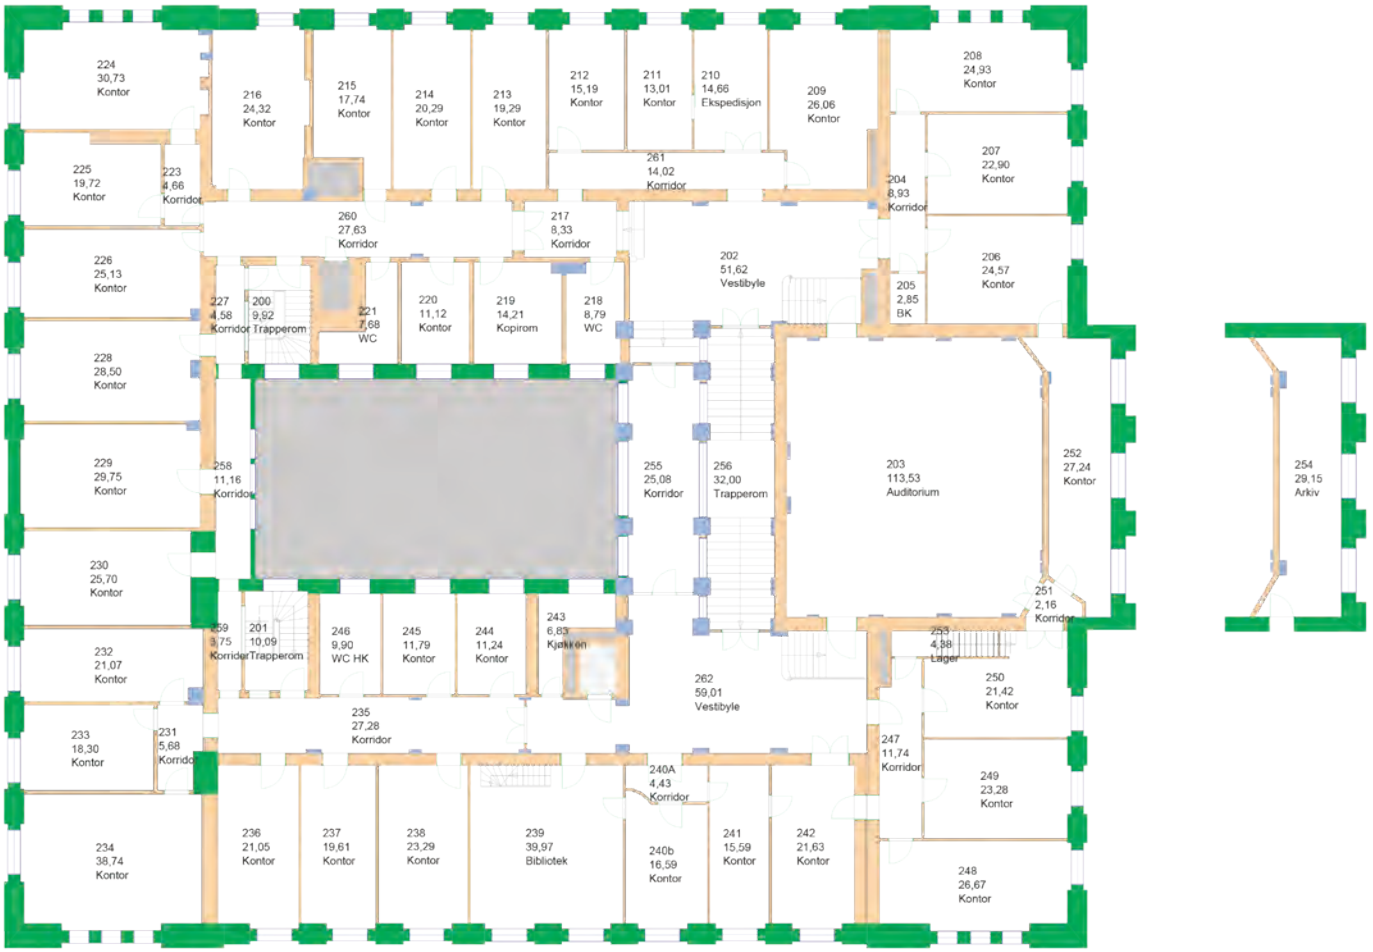

UiO : Universitetet i Oslo
Sentrum
SE03
Domus Biblioteca
Etasje: 02
Mål: 1:200 Målriktig kun i A3
Dato: 06.01.15


Space Manager Pythagoras AB Lisensen tilhører Universitetet i Oslo

2015, plan 3.etasje
(UiO)

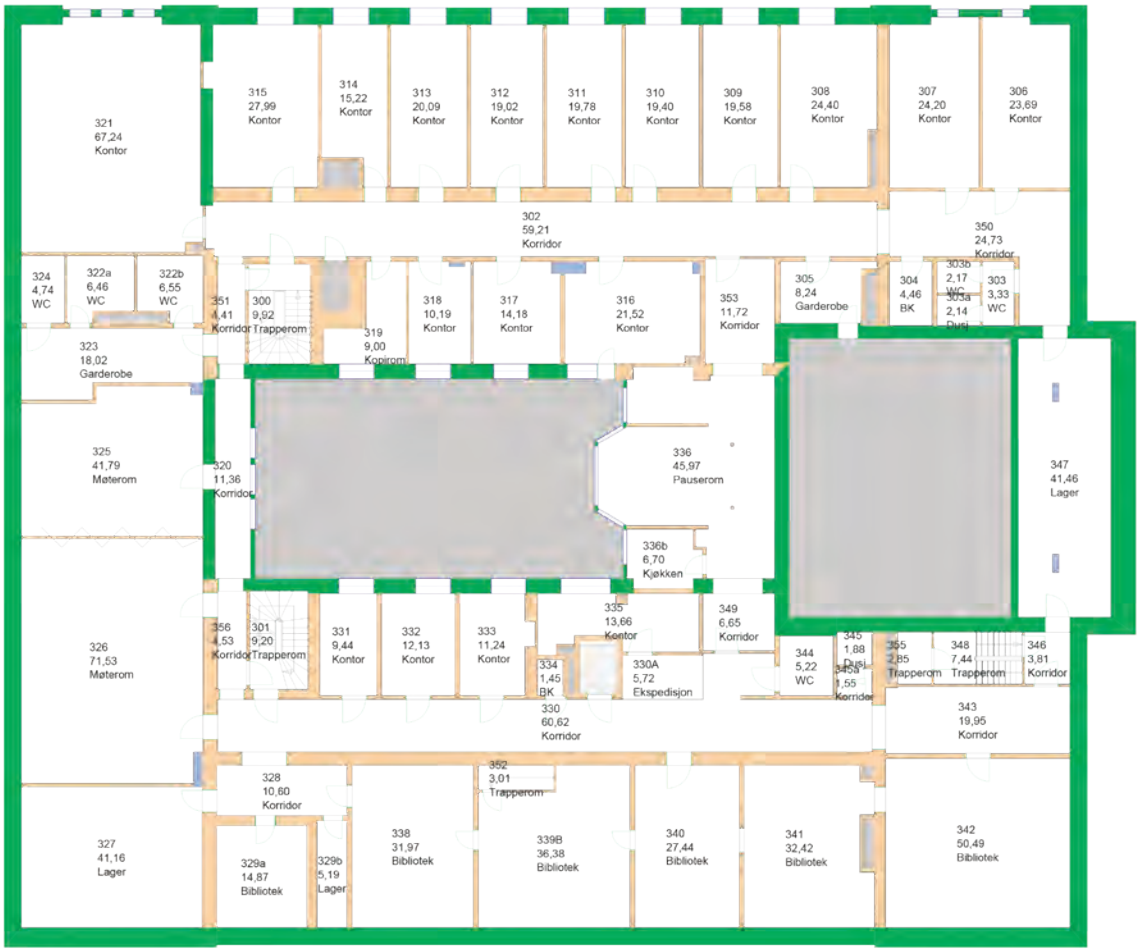

UiO : Universitetet i Oslo
Sentrum
SE03
Domus Biblioteca
Etasje: 03
Mål: 1:200 Målriktig kun i A3
Dato: 06.01.15

2015, plan loft
(UiO)

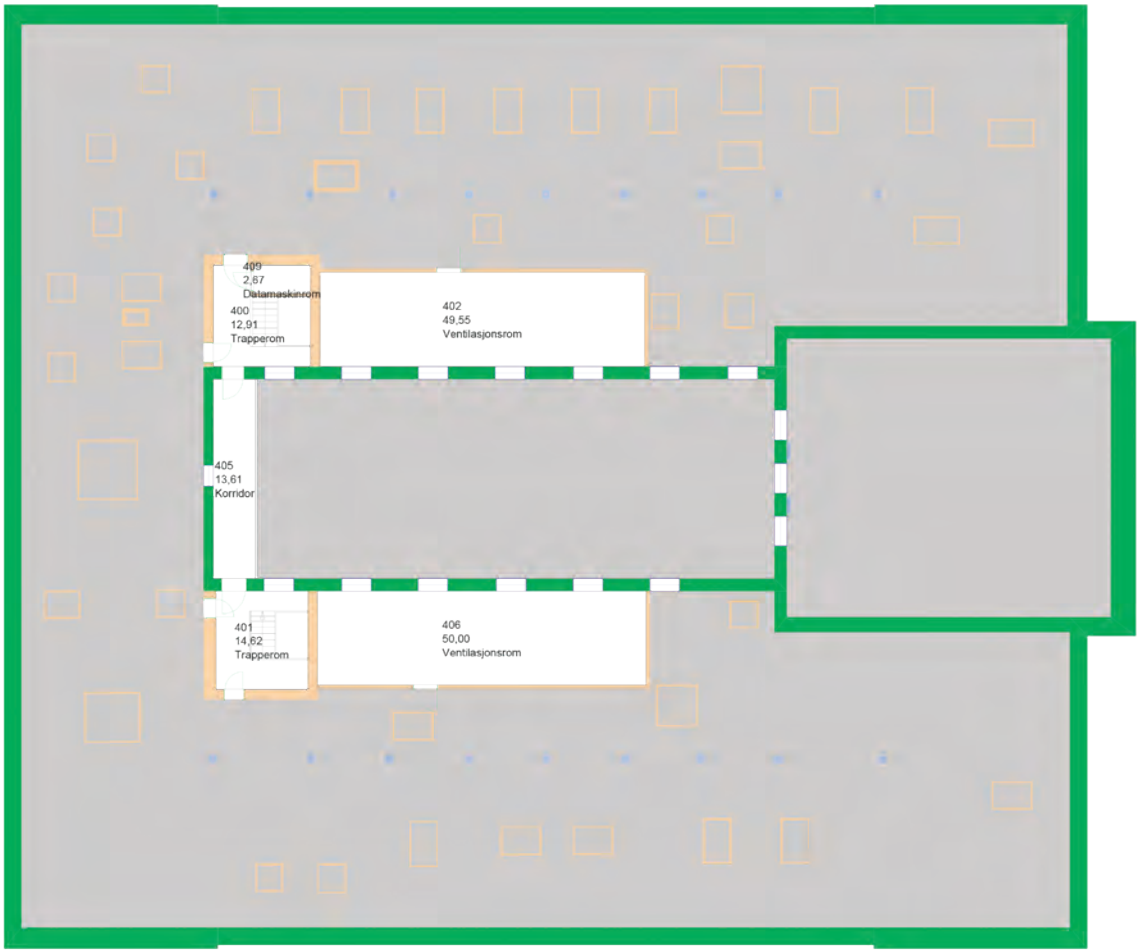

UiO : Universitetet i Oslo
Sentrum
SE03
Domus Biblioteca
Etasje: LOFT
Mål: 1:200 Målriktig kun i A3
Dato: 06.01.15

Space Manager Pythagoras AB Lisensen tilhører Universitetet i Oslo

8.5 | OVERSIKT OVER ENDRINGER

1838
Kongelig resolusjon av 16. januar bifalt byggingen av sentrumsbygningene.

1841
Grunnsteinen ble lagt.

1851
Anlegget såpass ferdig at det kunne tas i bruk første semester 1852. Biblioteksbygningen ble bygd med kjeller, delvis jordkjeller. Fløyen mot Universitetsplassen hadde etasjeskiller, og hadde noen spesialrom til deler av biblioteksdriften. Bygningen for øvrig bestod av ett stort rom uten faste gulv, forbundne boksaler med en fri høyde av "omtrent 34 fod" (Holst 1852), med tre gallerier, slik at bøkene var lett tilgjengelige og fikk nok lys og luft, for at en skulle unngå bokorm.

1880-tallet
Bakgården og innkjørselen ble bygd inn, til en énetasjes lesesal med overlys, "Den Drolsumske Lesesal", oppkalt etter sjefsbibliotekaren. Lesesalen hadde direkte adkomst fra Frederiks gate.

1892
Stortingsproposisjon No. 83 fra 1892, Om Bevilgning til Sikkerhedsforanstaltninger mod Ildsvaade ved Universitetsbibliotheket, bifalt. Her vurderes en mulig brannfare fra en eventuell Theaterbygning. Denne ansees å være lav, på grunn av avstand på 68 meter, og bruk av ildbestandige materialer i bygningens ytre. Kristiania Branddirektør henleder heller oppmerksomheten på de opptil 1000 tønner med koks som ble lagret i kjelleren. Det er beskrevet installasjon av en 51 mm vannledning med brannkraner i 1. og 2. etasje, og et eget rom med en egnet binge for brensel.

- *Vi må beundre den offervilje og det fremsyn våre forfedre viste, både da de i 1811 – i de hårdeste nødstider – grunnla vårt Universitet og da de for snart et hundre år siden reiste våre gamle Universitetsbygninger. Både selve bygningens karakter og den storstilte plan som disse bygningers reisning dannet et sentralt ledd i, vitner høyt om en respekt for vitenskap og åndsverdier som kan stå som et forbilde for kommende slekter.*
- *Og vel å merke: Den gang hadde man bare en svak anelse om hva den anvendte vitenskap skulle komme til å bety for et folks levestandard, ja, for hele dets materielle utvikling. I dag er denne erkjennelse almeneie.*

- *Stortingsmelding nummer 32, Om utbygging av Universitetet i Oslo og disponering av Blindern-Gaustad-området.*

1910

Vestbygningen var opprinnelig universitetsbibliotek, men fylte også rollen som nasjonalbibliotek. Med nytt nasjonalbibliotek på Solli plass ble vestbygningen frigjort til ny bruk. Arkitekt Holger Sinding-Larsen fikk oppdraget og tilpasset den til tre medisinske institutter; Psykologisk (240 m^2), Farmakologisk (1550 m^2) og Fysiologisk institutt (2250 m^2) (Stortingsproposisjon 126, 1913).

Sinding-Larsen skrev i 1913: «Fraregnet fløien mot pladsen danner hele bygningen et eneste stort rum uten faste gulve, kun med gallerier. (...) Frontpartiet er ved fast gulv delt i to etage – paa hvilken maate ogsaa samtlige facader er løst. (...) Kjelderen er kun delvis indredet, idet partiet ind imot haven staar ubenyttet og kun med jordgulv. (...) Av trapper findes der i den nuværende bygning foruten en smal og trang trap op til chefskontoret kun de i reolsystemet indarbeidede trappeforbindelser mellem gallerierne i hver langfløi; samtlige trapper er av træ og saavel av denne grund som av hensyn til deres beliggenhet uten betydning for den foreliggende oppgaves løsning.» Sinding-Larsen oppgir så disse hovedmomentene:

- Instituttene må fordeles slik at de er sammenhengende og avsluttede heler, uavhengige av hverandre.
- Dyrestaldene må sikres plass i en øverste etasje ved hjelp av heis og et diskre inngangsrom.
- Det nødvendige antall trapper anordnes.
- Minst ett auditorium (det ble to), med fri tilgang fra institutt og vestibyle.
- Fasaderne forblir uforandret.
- Fundamentene forblir uforandret.
- "Et moment til gjør sig gjældende for hele planløsningen, idet det har staat som en selvfølge, at man ved omarbeidelsen av denne bygning til institutbruk er forpliktet til saavidt mulig at fastholde de hoveddispositioner som karakteriserer domus academicas plan ved dens centralvestibyle og hovedtrap".


Til tilfredsstillelse av disse krav er bygningen forutsatt delt ved gulve i tre etager foruten kjelder og loft. Forbindelsen mellem disse etager er tilveiebragt ved tre trapper. Tillige er der anglagt 2 elektriske heiser.»

Sinding-Larsen beskriver videre hvordan Institutt for psykologi og Institutt for farmakologi opptar første etasje, mens Fysiologisk institutt opptar andre og tredje etasje. Kjelleren benyttes av alle tre institutter, og de har felles tekniske rom. Loftet brukes utelukkende til kanaler for ventilasjon og laboratorienes "kapeller" (overlys?). Planene ble vurdert av arkitekt Martin Borch, bygningsinspektør i København. Han "kunne betegne denne meget vanskelige opgave som løst på en særdeles smuk maate.":

> «Særlig må jeg fremhæve den udmerkede maade hvorpaa det er lykkedes at sammenarbeide vestibyle, hovedtrappe og indgangen til 1ste etages 2 instituter, saaledes at det hele danner en praktisk og dog til bygningenes ydre svarende monumental indgang, og det samme gjælder løsningen av auditoriespørsmaalet. Disses anbringelse og adgangsforholdene dertil maa kaldes meget tilfredsstillende og skyldes det heldige grep, at inddra de to nærmeste gaardfag i planen. Derved er ikke alene opnaaed god forbindelse mellem sidefløiene og plads til en anselig hovedtrappe, men ogsaa en fortræffelig belyst dyreoperationsstue.»

Det ble fra hovedombyggingen i 1914 funnet flere kontrakter med leverandører av utvendige vinduer og varevinduer (i Sinding-Larsens arkiver/Arkitekturmuseet). Domus Bibliothecas vinduer kan altså være fra denne hovedombyggingen. I og med at Statsbygg har vurdert vinduene til å være opprinnelige, har vi også vurdert vinduer og varevinduer som antatt opprinnelige. Disse må eventuelt undersøkes nærmere.
Løst inventar ble flyttet med instituttene, inn i Domus Bibliotheca, men dette er borte i dag.



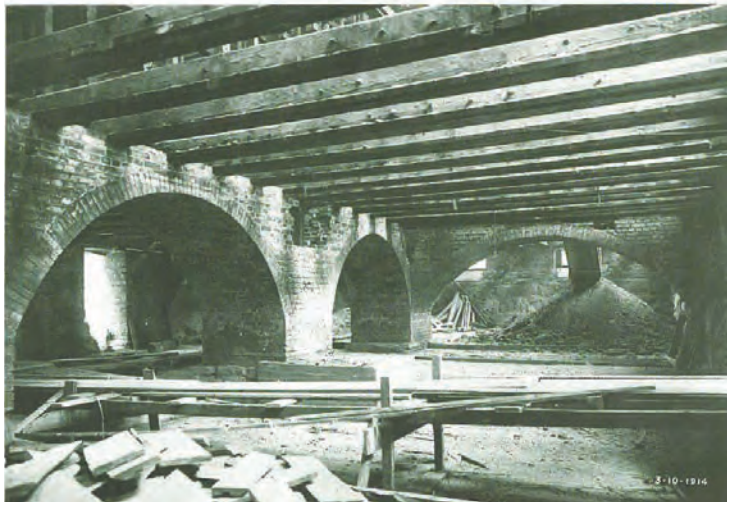

1930

Innst. S. nr. 74, 1930 nevner en utvidelse av biblioteksbygningen, som aldri ble gjennomført:

> «Fra Universitetets side er det foreslått en betydelig større utvidelse av biblioteksbygningen, idet man også hadde planlagt opførelsen av en ny magasinfløi med ny lesesal. De samlede utgifter ved utvidelsen av biblioteksbygningen, hvortil tegninger er utført av arkitekt Sinding-Larsen, ville derved ha utgjort 1,1 million kroner (...) Kirke- og Undervisningsdepartementet bemyndiges til å la utarbeide endelige planer for utvidelse av Universitetsbiblioteket i det vesentlige overensstemmende med de av arkitekt Sinding-Larsen fremlagte utkast, samt å la utarbeide arbeidstegninger og å sette byggearbeidet igang for tilbygget til nuværende magasinfløi.»

Det ble ikke bygd flere fløyer, og vi har heller ikke funnet tegninger fra dette arbeidet.

1947

Det gjennomføres puss- og malerarbeider på de tre hovedbygningene. Ansvarlig entreprenør er Iver H. Jones.

1970

Fargeundersøkelse gjort av teknisk konservator Bjørn Dammann.

1986

Heissjakten i bygningen utvides noen desimeter. Siden heisen går gjennom etasjene kjeller til tredje etasje, gir dette oss fire plantegninger med bygningen slik den var i 1986, etter mange år som tilhold for medisinerne. Tegningene viser et tilfang av hemser, og romoppdelinger som nok har kommet til etter hvert, men noen deler, f.eks. plasseringen av heisen, bryter så klart med Sinding-Larsens prosjekteringstegninger, at det nok er 1986-tegningene som viser hvordan det faktisk ble bygd.

Bilder fra hovedombyggingen i 1914, faksimile fra Statsbyggs ferdigmelding etter hovedombyggingen i 1994.

1990

Det medisinske fakultet flyttet høsten 1990 til Gaustad, da "Preklinisk 2" stod ferdig. Bygningen måtte igjen tilpasses ny bruk: Det juridiske fakultet, med Juridisk bibliotek. I et brev fra økonomiavdelingen til direktørmøtet 1991 står det: «Lokalene er svært nedslitte, og bærer preg av planløs utbedring og midlertidige tiltak. (...) Men 1. etasje og kjeller vil gjennomgå en større bygningsmessig forandring. Det gamle universitetsbiblioteket, som ble ombygget til kontorer og auditorier rundt 1913, skal tilbakeføres til sin opprinnelige form. (...)

To relativt store glasstak med underliggende overlys: ett over lysgården (kommende bibliotek) i kjernen av bygningen og ett over auditoriet i østre del av bygningen, må utbedres og fornyes. Stålkonstruksjonen skal så langt det er mulig, repareres og bevares, men glasset skiftes ut. Det stilles krav til brannglass i overlys og vinduer ut mot glassgård i de øvre etasjer, og glasstak over lysgård må ha brannventilasjon.

Kjelleretasjen vil i hovedsak bli bokmagasiner. Et av disse magasinene blir sikringsmagasin for de eldste og mest verdifulle boksamlinger (...)

Generelt gjelder det at de originale bygningsdeler skal bevares hvis det er teknisk forsvarlig.»

1994

Bygningens østre del ble totalrehabilitert og delvis tilbakeført, delvis tilpasset ny bruk. Oppdraget ble utført av Sivilarkitekt MNAL Ola Natvig. Natvig skriver i brev 1992: «Underetasjen og 1. etasje skal innredes som et Juridisk Sentralbibliotek. (...) Bygningsmessig innebærer dette at 1. etasje i store trekk tilbakeføres til slik situasjonen var før UB ble bygget: Sentralrommet var lesesal omgitt av biblioteksarealer. (...) Arealene i 2. og 3. etg. blir "befridd" for fysiologenes mange lab.-installasjoner og innskutte hemser og vil bli pusset opp til kontorer for vitenskapelig og administrativt personale ved Institutt for offentlig rett. Dette innebærer at et par større kursussaler for tidligere fysiologistudenter deles opp til kontorer, men ellers vesentlig oppussingsarbeider. (...) Vestbygningen blir ikke sprinklet (betongdekker), men forøvrig utstyrt med nye ventilasjons-, sanitær- og elanlegg. (...) Glasset i overlystaket må skiftes av sikkerhetsmessige grunner.»

Det største grepet som ble gjort, var nok riving av auditoriet fra 1914, til fordel for tilbakeføring av lesesalen. Trapperom og rømningsveier ble brannsikret, og nye tekniske anlegg ble ført fram gjennom kjellergulv og over loftet. Bygningen fikk ny fargesetting, basert på fargetrapp og på eldste farge, etter anbefaling fra Riksantikvaren. Vinduer i fasader med mye sol ble forsynt med utvendige persienner. Bygningen ble ikke sprinklet, da den har betongdekker. (Siv.-ark. MNAL Ola Natvig)

Det ble ved oppussingen forutsatt "en standard som gir en varighet på 40 år før det er behov for en større rehabilitering" (byggeprogrammet).

Bygningen fikk en helhetlig belysningsplan, med et begrenset antall armaturtyper: kuleformede pendler i glass, ment å være del av bygningens uttrykk også sett utenfra, lysstoffrørarmaturer, fritthengende og fast i himling, og plafonder. Om lysstoffrørarmaturer skriver SBE i byggeprogrammet: «Det vurderes bruk av lysrør type 82 (trebåndsrør) som alternativ til standard gulhvit, type 29, der lysfargen har spesiell betydning. Armaturer velges og plasseres slik at refleksblending begrenses, og kontrastreduksjon ligger innenfor akseptable grenser.»

Byggeprogrammet legger også vekt på et sikringsmagasin, for «nasjonens virkelig gamle utenlandske, juridiske boksamling.(...) bøker fra helt tilbake til 1512, folianter og pergamentinnbundne verker. Det dreier seg om flere tusen verker fra 15-, 16-, 17- og fra

begynnelsen av 18-hundretallet. Dette er en aktiv boksamling (...) – en tilgjengelig forskningsressurs.»

For glasstaket ble det i kontrakten ('92) angitt at «Det gamle overlystaket er antikvarisk sett meget verdifullt. Glasset og T-jernsprossene vil bli fjernet, mens fagverktakstolene og I-profil-åsene blir reparert, rustbeskyttet og malt. Det nye glasstaket bygges på de gamle åsene.» Endringsmelding fra '93 oppgir utskifting av åser. Notat fra 1991, "prøvevindu trafikkstøymålinger", ser på nye varevinduer og deres effekt: «Det er i dag nye varevinduer på fasader og hjørner mot Frederiks gate og Karl Johans gate.»

Det ble foretatt fargeundersøkelser, for å kartlegge bygningens opprinnelige fargeholdning, basert på prøveavdekning på stedet, mikroskopisk undersøkelse av pussprøver og sammenligning med Groschs bygningsbeskrivelse. Prøvene ble så overlatt til Riksantikvaren, for lagring som dokumentasjonsmateriale.

2008-2014

I 2006 fikk Statsbygg i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å igangsette prosjektering av gjenstående restaureringsarbeider ved sentrumsbygningene til Universitetet i Oslo. Prosjektet omfattet utvendig rehabilitering av samtlige tak og fasader, refundamentering av Domus Bibliotheca, Professorboligen og Gymnastikkbygningen. Samt innvendig rehabilitering av Domus Media midt- og vestfløy, Professorboligen og Gymnastikkbygningen. I tillegg ble Universitetshagen restaurert og oppgradert.

Refundamenteringen av Domus Bibliotheca innebar å rive opp store deler av kjellergulvene. Spor som kan sees etter dette i dag, er betongdragere som stikker opp av gulv og ut fra vegger i kjeller. Disse kan gjenkjennes på at de ikke har skarpe hjørner, noe en typisk gjør i dag for å få en mer robust støpekant. Stålkonstruksjoner langs vegger i kjeller er også fra refundamenteringen.

I forbindelse med kartlegging av dette arbeidet er det funnet nye detaljtegninger av kjellervinduer i tre, "Nye faste vinduer mot Frederiks gate", med kommentar "nytt ettlags isolerglass". De fleste kjellervinduene i Domus Bibliotheca fremstår som eldre, med eldre glass av ulik alder (blant annet en del trådglass, som nå ikke brukes i særlig grad). Uvisst om denne tegningen dreide seg om reparasjon av utilsiktet skadete kjellervinduer eller planlagt utskifting.

9 Bygningsbeskrivelse og verneverdier



9.1 | PLANLØSNING OG INTERIØR

Domus Bibliotheca, tidligere kalt Vestbygningen og Biblioteksbygningen, består av tre hovedetasjer og en mesaninetasje mellom første og andre etasje, loft og kjeller. Bygningskroppen er rektangulær og danner en indre lysgård. Tilgang til første og andre etasje er via hovedtrapp i fløyen mot Universitetsplassen. For å komme til hoveddelen av arealer i de øvrige etasjene, må man bruke bitrapper; de to hovedbitrappene ligger mot lysgård, en i fløy mot Karl Johans gate, en i fløy mot Universitetshagen.

• Kjelleren består i hovedsak av bokmagasiner og tekniske rom, samt en undervisningssal.
• Første etasje er viet biblioteket, med bokoppstillingsplasser, leseplasser, kontorer og møterom for bibliotekets ansatte.
• I mesaninetasjen er det kontorer for vit. ass.-er og professores emeriti (pensjonerte professorer).
• I andre etasje er det auditorium, vestibyler, ekspedisjon og en rekke kontorer, en god del av disse for professorer.
• Tredje etasje ligger høyere enn fasaden og vinduene i den, og henter lys og luft inn gjennom et anselig antall loftsvinduer, samt mindre vinduer i vegg og varevinduer mot lysgård.
• I tredje etasje er det en blanding av biblioteksareal, langs Karl Johans gate, og kontorer for ph.d.-er og lignende i etasjen for øvrig. Der er også forsamlingsrom og lunsjrom.

9.2 | MATERIALBRUK OG EKSTERIØR

Domus Bibliotheca er, med unntak av siden mot universitetshagen, tilnærmet lik Domus Academica når det gjelder fasadekomposisjon. Fasaden er av tegl, pusset med kalkpuss og malt med kalkmaling og silikatmaling og med sokkel og trapper av huggen granitt. Hovedfasaden mot Universitetsplassen har tempelfront i midtpartiet med fire kanelerte pilastre på hver side, og fire under gavlpartiet i fronten. Bygningen har store trevinduer med 3-4 ruter i bredden og 5 i høyden i 1. og 2. etasje, mindre tofagsvinduer i kjelleren. Som Domus Academica har den også inngang fra motsatt side av hovedfasaden, fra Frederiksgate, men i Domus Bibliotheca er det indre gårdsrommet bygd inn under glasstak (med lesesal i 1. etasje). Fasaden mot hagen er i utgangspunktet lik fasaden mot Karl Johans gate, men har en smal vindusrekke under gesimsen. I tillegg er det mindre utbygg og en bakgård avskjermet med mur.

9.3 | BELIGGENHET OG UTEMILJØ

Domus Bibliotheca er del av universitetets sentrumsanlegg, og ligger som et vestlig sidemotiv i anlegget. Fasadene til de tre hovedbygningene vender seg ut mot Universitetsplassen. På baksiden av bygningene ligger Universitetshagen, her ligger også Professorboligen og Gymnastikkbygningen. Anlegget ligger ved Karl Johans gate.

9.4 | VERNEVERDIER

Sentrumsbygningene betegnes som et av landets hovedverk i nyklassisisme, og det regnes også som Christian Heinrich Grosch sitt arkitektoniske hovedverk. Domus Bibliothecas eksteriør og interiør har vært igjennom flere endringer og rehabiliteringer i løpet av de siste 150 år, men både utvendig og innvendig er bygningen av stor betydning for norsk arkitekturhistorie. Bygningen har flere eldre bygningsdeler og detaljer med svært høy verdi, rehabiliterte bygningsdeler av høy kvalitet underbygger bygningens verdi og opprinnelse.

10 Tilstand, tiltak og planer

10.1 | TEKNISK TILSTAND

For bygningens tekniske tilstand vises det til Eiendomsavdelingens til enhver tid gjeldende, samlete tilstandsvurdering. Denne rapporten vil være utgangspunkt for universitetets vedlikeholdsplaner.

10.2 | BRANNVERN OG SIKRING

Bygningen er tilkoblet direkte varsling til brannvesenet ved utløst alarm. Brannsikkerheten er Eiendomsavdelingens ansvar. Det foreligger ingen pålegg fra brannvesenet per 2014, men bygningen vil kunne bli pålagt omfattende, branntekniske tiltak hvis det skal gjennomføres større ombygginger.

10.3 | UNIVERSELL UTFORMING

Bygningen har 3 etasjer. Det er mulig å komme fram for en rullestolbruker til alle rom med litt assistanse. Bygningen har 2 innganger. Sideinngang fra nord er tilrettelagte for rullestolbrukere. Det er 2 reserverte p-plasser for bevegelseshemmede ved Domus Media.

Det er 1 heis sentralt plassert i bygningen. Heisens indre mål er 109 x 155 cm. Dørens åpningsbredde er 89 cm. Det er nødvendig med assistanse ved bruk av heisen. En del av dørene i trafikkarealer og inn til fellesfunksjoner har terskelhøyde, åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegging vurderes.

Bygningen har 2 HC-toaletter, lokalisert i 1. og 2. etasje. Det er teleslynge i bygningen. Auditoriet har plass for en rullestolbruker, men det er nødvendig med assistanse.



10.4 | SMÅ TILTAK, SOM SKILT, BELYSNING ETC.

10.4.1 Skilting

Universitetet har utarbeidet en egen designmanual. Ved montering av nye skilt skal skiltmalen følges. Montering av nye skilt gjøres i samråd med Eiendomsavdelingen.

10.4.2 Belysning

Belysningen er en integrert del av arkitekturen og har høy verneverdi. Montering av ny belysning gjøres i samråd med Eiendomsavdelingen.

Saksbehandlingsregler er omtalt i kapittel 3, pkt. 3.3.



11 Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler

Hovedregel for behandling av fredete og bevaringsverdige bygninger og anlegg er at det må søkes om tillatelse for alle tiltak som går ut over vanlig vedlikehold. For utdyping av hva som anses som vanlig vedlikehold og hva som er søknadspliktige tiltak, se punkt 5.2.

11.1 Yttervegger av pusset teglstein

Alle universitetsbygningene i sentrum (Karl Johans gate 47) har yttervegger av pusset tegl. Opprinnelig ble det brukt kalkmørtel på veggflatene og Portlandsement på utsatte steder og til støping av ornamenter. Opp gjennom årene er det blitt gjort reparasjoner med ulike typer mørtler. Ved den utvendige rehabiliteringen av bygningene sluttført i 2014, ble det meste av utvendig puss fjernet, og fasadene ble pusset på nytt. Bygningenes fasadepuss er oppbygd på følgende måte:

Grunning: Weber cal. 109 hydraulisk kalkgrunning
Grovpuss 1: Weber cal. 158 hydraulisk kalkmørtel med fiber (20 mm)
Grovpuss 2: Weber cal. 148 hydraulisk kalkmørtel (2,6-5,4mm)
Finpuss: Weber cal. ?? Hydraulisk finpuss (0,8-1,6 mm)
Kalkmaling: Weber 242 CD-färg

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK

- Tilsyn bør gjennomføres årlig. Sjekk særlig områder som er utsatt for fuktighet, som områder nær terreng, nedløpsrør og vegetasjon.
- Sørg for at fuktbelastningen reduseres. Sikre avrenning vekk fra grunnmuren. Takrenner og nedløpsrør holdes i stand – lekkasjer kan gi store skader.
- Hvis pussen er skitten eller dekket av alger og mose, må den rengjøres, gjerne med spesialprodukter. Unngå spyling med høyt trykk!
- Hold vegetasjonen nede. Klatreplanter bør monteres på espalier for å sikre lufting.
- Se etter om pussen har sprekker. Hvis det er store sprekker, bør disse overvåkes (med måleapparater eller gipsplomber) for å se om de er aktive.
- Sjekk ved banking om pussen har bom (partier som løsner fra underlaget). Bom som er stabil og over et mindre parti, kan aksepteres.
- Hvis pussen skaller av, vurder om den har riktig sammensetning eller er for sterk.
- Hvis malingen flasser, vurder om den er for tett.

MER INFORMASJON

Riksantikvarens informasjonsblad:

- 3.0.3 Kjenn ditt hus – murgårder
- 3.1.1 Murverk: Kalkpussing

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer:

- 723.235 Murte fasader. Skader og utbedringsalternativer
- 723.308 Eldre yttervegger av mur og betong. Metoder og materialer
- 742.862 Skader på puss. Årsaker og utbedring
- 742.302 Tilsyn og vedlikehold av utvendige mur-, puss- og betongoverflater m.fl.

- Er det mye saltutslag og fukt i kjelleren? Det kan tyde på dårlig drenering.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER

- Sprekker som ikke truer murens bæreevne, tettes med tilpasset puss, fortrinnsvis en kalkbasert puss.
- Sementpuss/-reparasjoner bør fjernes og erstattes med kalkpuss. Hvis pussen sitter godt, bør man likevel vurdere å la den stå – nedhugging kan gi store og uheldige skader på tegloverflaten.
- Hvis en tradisjonell teglmur med kalkpuss er reparert med sementpuss, vil det ofte oppstå spenninger, fuktansamling og skader. Skader utbedres med puss tilpasset den opprinnelige, fortrinnsvis kalkpuss på eldre murverk. Det er sikrere å velge en svak puss (høyt kalkinnhold) enn en sterk (høyt sementinnhold). Ompussing av store fasadepartier er søknadspliktig.
- Vær obs! på pussens overflate og struktur, bruk tradisjonelle metoder.
- Hvis pussen er malt, bruk en diffusjonsåpen, mineralsk maling (kalkmaling eller to-komponent silikatmaling). Eventuelle moderne, tette/plastbaserte malinger bør fjernes ved bruk av kjemikalier og vasking med lavt trykk. Tiltaket er søknadspliktig.
- Hvis det er store og aktive setningsskader, må man vurdere behovet for refundamentering og ommuring. Tiltaket er søknadspliktig.











11.2 Grunnmur av naturstein

Bergarten benyttet i sokkel og trapper, er en lys rød/rosa granitt, Grorudgranitt, oppkalt etter bruddlokaliteten i Groruddalen. Brudet var i drift fra før universitetsbygningene ble anlagt på 1840-tallet. Samme lokalitet ble også benyttet til Stortingets sokkel, løvene på Løvebakken, Basarhallene (Youngstorget) og i Kirkeristen.

Korrekt geologisk betegnelse er syenitt, en dypbergart av hovedsakelig alkalifeltspat, plagioklas, noe biotitt, amfibol, pyroksen og litt kvarts. Den har en høyere porøsitet, er mer inhomogen og har mer markerte foliasjoner enn for eksempel Iddefjordsgranitt.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK

- Tilsyn bør gjennomføres årlig. Sjekk særlig områder som er utsatt for fuktighet, som områder nær terreng, nedløpsrør og vegetasjon.
- Sørg for at fuktbelastningen reduseres. Sikre avrenning av overflatevann vekk fra grunnmuren. Takrenner og nedløpsrør holdes i stand – lekkasjer kan gi store skader.
- Hold vegetasjonen nede.
- Vær varsom med vanning av bed inn mot kjellervegg, hvis dreneringen ikke er tilpasset dette.
- Vær særlig oppmerksom på nærstående trær, der røttene kan føre til sprekker og forskyvninger i muren.
- Se etter sprekker og forvitring i granitten. Dette kan ha ulike årsaker, som setninger i grunnen, vanninntrenging, veisalting, sprekker i nærheten av jern eller støtskader.
- Små skjevheter, sprekker og setninger som utvikler seg langsomt, kan vanligvis stå. Overvåk utviklingen og kartlegg årsaken før eventuelle tiltak iverksettes.
- Er det mye saltutslag og fukt i kjelleren? Dette kan tyde på dårlig drenering.

MER INFORMASJON

- Riksantikvarens informasjonsblad: 3.4.2 Vedlikehold av grunnmurer, 3.1.1 Murverk: Kalkpussing og 3.1. Murverk: Kalking
- Drange, Aanensen og Brænne: Gamle trehus. Historikk, reparasjon og vedlikehold, 3. utgave 2011
- SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer: 721.111 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Metoder og materialer, 721.112 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Utbedring og refundamentering og 721.211 Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER

- Skadete fuger i naturstein utkrasses i et par cm dybde og fuges med en NHL 5 fugemørtel (tilpasset i fargen).
- Fuktskader i kjeller utbedres ved bruk av dampåpne, kalkbaserte produkter, som tillater fuktvandring og uttørking av muren. Dreneringen bør utbedres samtidig.
- Dersom biter av granitten faller av, kan den dybles/limes på plass avhengig av størrelse og plassering. Mindre hull og småskader i forbindelse med fuger kan utbedres med en kunstig steinmasse bestående av 2-komponent steinlim og finmalt steinmasse.
- Alle skader der fuktighet vil trenge inn og gi mulighet for nye sprekker/forvitring, bør vurderes av steinhugger.









Alle bilder på dette oppslaget er tatt av Jøril Finstad, Forsvarsbygg.

11.3 Taktekking med metallplater eller båndtekking

Takene var opprinnelig tekket med jernplater fra Bærums Verk. Ved restaureringen som var ferdig i 2014, ble det lagt båndtekket tak av patinerte sinkplater 0,8 mm tykke på alle bygningene.

Både sink og aluminium skades i kontakt med metaller med høyere, elektrisk potensial, som kobber, og i kontakt med blant annet alkaliske materialer som fersk mørtel og betong, samt bitumen, som finnes i en del takpapptyper.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK

- Taktekkingen bør undersøkes jevnlig. Sjekk at tekkingen ligger tett og stabilt. Den vanligste skaden er utette falser/skjøter og rustdannelser. Bruk kikkert hvis du ikke kommer nær takflaten.
- Hvis plater løsner, kan det skyldes råtne lekter og/eller rustne stifter.
- Undersøk bordtaket fra undersiden; se etter lekkasjer.
- Sjekk at takrenner og nedløp fungerer godt, og at det ikke danner seg issvuller som presser opp tekkingen.
- Vær oppmerksom på risikoen for galvanisk korrosjon; et «edelt» metall bør ikke ha avrenning mot et «uedelt».

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER

- Reparasjoner bør utføres av en fagperson (blikkenslager).
- Enkeltplater som er skadet, kan skiftes med tilsvarende nytt materiale, og arbeidet utføres på samme måte som tidligere. Utskifting av type taktekking eller av større partier er søknadspliktig.
- Hvis platenes overflatebehandling skades, er det fare for rust, og avkappete plater er utsatt for kantkorrosjon. Flekkvise rustangrep fjernes med hard nylonbørste eller stålbørste. Ved større avflaknin-

MER INFORMASJON

- SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer: 544.221 Bånd- og skivetekking med falsede tynnplater, 744.202 Skader på profilerte takplater og båndtekking. Årsaker og utbedringsmåter m.fl.
- Askevold, I., Hovind, R., Hurum, S., Husaas, B., Nielsen, N. P. (1955): Hjemmets vedlikehold. Oslo. Teknisk forlag
- Drange, Aanensen og Brænne (2011): Gamle trehus. Historikk, reparasjon og vedlikehold. Gyldendal undervisning. 3. utgave
- Riksantikvarens informasjonsblad: 3.3 Overflatebehandling støpejern

ger kan stålbørste på drill benyttes; vær varsom, slik at platen ikke skades. Platen påføres snarest en rustbehandlende maling, for eksempel jernmønje. Sørg for at overflaten er helt tørr før påføring; det bør være lav luftfuktighet. Følg produsentens anvisning, og sørg for at behandlingen tetter helt; bruk gjerne to strøk. Avslutt med maling/lakk i ønsket farge, gjerne linoljemaling over mønje.

- Hull i sinkplater kan lappes ved lodding.
- Råte i undertak må utbedres.





11.4 Takrenner og nedløp

Universitetsbygningene hadde opprinnelig ikke nedløp. Bygningenes hovedgesimser av jern ble prydet med løvehoder som skulle fungere som utspylere. Løvehodene ble støpt på Bærums Verk etter en tremodell skåret av maleren Flintoe. Løvehodene var i funksjon bare noen få år før de ble tettet igjen pga. sprutskader på murpussen. Ved siste restaurering ble det også laget nye gesimsprofiler og renner og nedløp av sink. Løvehodene er festet til gesimsbeslaget.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK

- Renner og nedløp bør jevnlig renses for løv og nedfall.
- Takrenner og nedløp bør undersøkes jevnlig. Se etter lekkasjer og vannsprut på veggen, vær særlig oppmerksom på skjøtene. Avskalling av maling eller murpuss på veggen kan indikere lekkasjer.
- Kontroller at renner og beslag er i riktig stilling, og at alle fester er solide og i orden. Se etter malingsavskalling og rustdannelser.



Foto: Universitetet i Oslo

- Se etter bulker og groper – små vannansamlinger kan føre til rustdannelse.
- Sjekk at det ikke danner seg issvuller som fører til issprenging i renner og nedløp.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER

- Lekkasjer må utbedres straks, da det lett kan føre til store, alvorlige og dyre følgeskader på bygningen.
- Små rustskader utbedres ved å påføre rustbeskyttende overflatebehandling og ny maling. Større rustdannelser vil lett føre til lekkasjer, utskifting må vurderes.
- Dårlige/utette renner og nedløp erstattes av nye med samme materialbruk og utførelse. Lokale skader kan repareres av kyndig blikkenslager.
- Vær oppmerksom på risikoen for galvanisk korro-



Foto: Universitetet i Oslo

MER INFORMASJON

- Riksantikvarens informasjonsblad: 3.5.5 Takrenner og beslag
- SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer: 520.415 Beslag mot nedbør og 525.921 Takrenner og nedløpsrør

sjon; et «edelt» metall bør ikke ha avrenning mot et «uedelt». Av de vanlige tekkematerialene er kobber det edleste, deretter følger bly, jern, sink og aluminium. Avrenning fra kobber vil dermed tære på f.eks. sink.

- Takrenner av sink og galvanisert stål er ofte malt, både av estetiske hensyn og for å beskytte mot korrosjon. Når malingen er slitt, bør den fornyes. Overflaten skrapes, stålbørstes og feies ren. Kun løs maling skal fjernes. Vask med salmiakkvann og skyll med rent vann. Nye sinkelementer avfettes og etsgrunnes før de males med linoljemaling. Alternativt bør sinken stå ett år, slik at overflaten oksiderer, før overmaling.









11.5 Vinduer av tre

De store vinduene i Domus Bibliotheca og de to andre bygningene rundt Universitetsplassen er hovedsakelig laget av tre. Vinduene har ett felt som kan åpnes. Dette feltet er laget av støpejern. Opprinnelig var trolig hele vinduet planlagt utført i støpejern, siden originaltegningene finnes i Bærums Verks arkiv. Ved restaureringen av fasadene (sluttført i 2014) viste det seg at de 160 år gamle trevinduene var i forbausende god stand. De ble restaurert på stedet, uten å bli tatt ut av karm/murverk.

De mindre vinduene i kjeller- og loftsetasjen er alle utformet av tre og har noe ulik alder.

TILSYN OG FOREBYGGING

- Kontroller vinduene minst én gang i året.
- Sjekk jevnlig at vinduet kan åpnes og lukkes uten vesentlig motstand.
- Undersøk om overflatebehandlingen er slitt og trenger fornying.
- Undersøk om kittet er helt eller om det er sprekker og gir utfall som slipper inn vann.
- Kontroller om trevirket er friskt ved å stikke med syl eller kniv på utsatte steder, som bunnkarm, nedre del av rammer og midtpost. Møter du frisk ved ca. 2 mm inn, er tilstanden god. Gjør skadevurderingen når trevirket er tørt.
- Se over beslag etter tegn til korrosjon/rust eller løse stifter/skruer. Sistnevnte kan tyde på råteskader under beslaget. Beslag kan eventuelt settes inn med vaselin eller annet fett.
- Hold vinduene lukket når det er regnvær, snødrev eller sterk vind.
- Bruk alltid stormhaspe e.l. når vinduet står åpent.
- Fjern eventuell vegetasjon som tildekker vinduet og hindrer uttørking.

MER INFORMASJON

- Riksantikvarens informasjonsark: 3.8.1 Vedlikehold av vinduer
- SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer: 733.161 Eldre vinduer. Vindusformer og materialer, 733.162 Utbedring og reparasjon av eldre vinduer og 733.301 Vedlikehold av vinduer
- Drange, Aanensen og Brænne: Gamle trehus. Historikk, reparasjon og vedlikehold, 3. utgave 2011

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER

Hvis vinduet går trått, må skadeårsaken finnes og utbedringsmetode velges deretter. Skjevsetninger i huset kan gi vinduer som går trått. Vindusrammene kan også bli skjeve grunnet dårlige hengsler/beslag eller løse hjørner. Hvis det ikke er større opprettinger som kan gjøres, må man vurdere følgende justeringer:

- Høvle/pusse deler av rammene, demontere listverk og rette opp karmen med trekiler.
- Hvis skjevheter skyldes at vinduet siger, må det tas fra hverandre og settes sammen på nytt.
- Hvis vindusrammen er skjev slik at det blir glipe mot karmen, kan det monteres en ekstra anslagslist for å ta opp skjevheten.
- Små skader og utfall av kitt utbedres ved å pirke bort løst kitt og legge på nytt linoljekitt. Ved større skader må glasset tas ut og kittet fornyes.
- Gammelt glass har ofte unike kvaliteter og høy verdi. Vær forsiktig ved uttaking, og gjenbruk glasset.
- Små råteskader skal utbedres ved innspunsing av tilsvarende nye deler utført som nøyaktig kopi med tanke på dimensjoner, profiler, trekvalitet og vedretning. Minst mulig trevirke skal fjernes. Større utskiftinger er søknadspliktige.
- Råteskader i skruehull/bak beslag utbedres ved boring/treplugging. Ved mindre skader kan bruk av større skruer være tilstrekkelig.
- Hvis det er rustne beslag, skal løs rust børstes vekk og beslaget rustbehandles før det overmales. Eventuelt hulrom mellom beslag og tre fylles med linoljekitt.
- Ødelagte beslag erstattes med tilsvarende nye, fortrinnsvis utført som kopi. Tiltaket er søknadspliktig.
- Eldre maling skal normalt ikke fjernes i sin helhet. Kun løs maling skrapes av for hånd, og vinduet påføres linoljemaling.
- Mal over kittfalsen og ca. 2 mm inn på glasset.
- Unngå å male sidekanten hvor vinduet er hengslet; mange malingslag kan føre til bend på hengslene.
- Hvis malingslagene er blitt svært tykke, eller det er påført plastholdig maling, bør malingen fjernes. Dette kan skje ved bruk av skraping og eventuelt infrarød varme, som mykgjør malingen. Unngå enhver bruk av høytrykksspyling eller luting da dette skader trevirket.

OPPGRADERING

Gamle vinduer kan oppleves som kalde og trekkfulle. Dette skyldes ofte utettheter i selve vinduet eller i overgangen mellom karm og vegg. Følgende tiltak kan vurderes:

- Det monteres tettelist på rammene, fortrinnsvis kun på innervinduene.
- Listverket demonteres forsiktig og det dyttes inn mineralull mellom karmen og veggen. Vindtettende papp kan i tillegg stiftes/klebes fast til karm og vegg.
- Kulderas oppveies med varmeovn under vinduet.
- Monter varevinduer der det ligger til rette for det. Eventuelle eksisterende varevinduer kan i noen tilfeller oppgraderes med innsetting av energiglass for å bedre isolasjonsevnen. Dette avhenger av rammens kvalitet (styrke, tykkelse) og bevaringsverdien til det eksisterende glasset. Nye varevinduer kan ha energi- eller isolerglass. Tiltaket er søknadspliktig.







11.6 Dører av tre

Tre er det tradisjonelle materialet for dører i Norge, og det brukes fortsatt. Gamle dører har historiske, materielle og estetiske kvaliteter som er vanskelige å erstatte. De opprinnelige tredørene i Domus Bibliotheca har høy verneverdi. Ved restaureringen ble de restaurert og rettet opp. Det ble også laget kopier av opprinnelige dører der det var nødvendig. Utvendig er dørene malt med linoljemaling i farge NCS 7010-G70Y.

TILSYN OG FOREBYGGING

Kontroller dørene jevnlig:

- Sjekk at døra lett lar seg åpne.
- Hjørnejern og beslag ses over, og løse skruer strammes.
- Beslag kan eventuelt settes inn med vaselin eller annet fett.
- Undersøk om overflatebehandlingen på utvendige dører er slitt og trenger fornying.
- Sjekk om det er råteskader.


VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER

Vedlikehold og skadevurdering av tredører følger i prinsippet de samme retningslinjene som for vinduer og utvendig panel. Det er imidlertid enkelte spesielle forhold:

- En dør som «tar» i karmen, bør snarest justeres, slik at den ikke påføres mekanisk skade ved åpning/lukking. Analyser årsaken til skaden og velg utbedringsmetode deretter. Finn ut om problemet skyldes setninger i bygningen eller lokale forhold knyttet til dørkarm/-blad. Hvis døra subber på grunn av slitte hengsler, legges det inn mellomringer i hengslene. Påfør gjerne litt olje. Hvis skjevheter skyldes at dørbladet siger, må døra tas fra hverandre og settes sammen på nytt. Det samme gjelder hvis det er sprekker i en fylling eller mellom ramtre og fylling.
- Unngå å male sidekanten hvor døra er hengslet;

MER INFORMASJON

- Riksantikvarens informasjonsark: 3.8.2 Vedlikehold av ytterdører
- Drange, Aanensen og Brænne: Gamle trehus. Historikk, reparasjon og vedlikehold, 3. utgave 2011

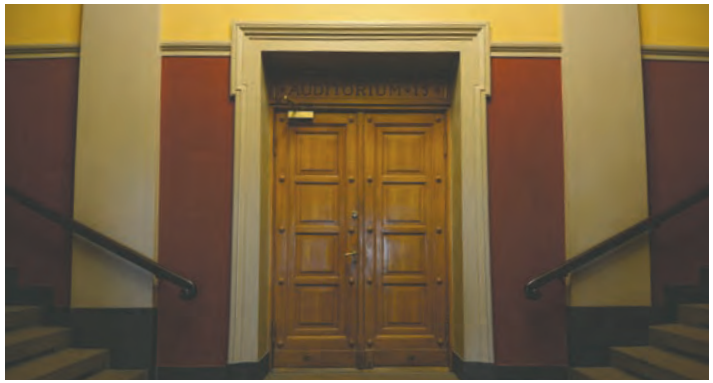





mange malingslag kan føre til bend på hengslene.

- Hvis dørbladet er skjevt, slik at det blir glipe mot karmen, kan det monteres en ekstra anslagslist for å ta opp skjevheten.
- Hvis hengslene er for dårlige til å restaureres, må de erstattes av nye. Tiltaket er søknadspliktig.
- Eldre låskasser og beslag som har særlig bevaringsverdi, skal bevares. Hvis låsen fungerer dårlig, suppler med en ny over/under den gamle. Tiltaket er søknadspliktig.
- Låser uten bevaringsverdi erstattes av nye med samme plassering. Tiltaket er søknadspliktig.
- Glassfelt i eller ved døra behandles som vinduer.







11.7 Rekkverk og bygningsdetaljer av smijern og støpejern

Elementer av smijern og støpejern er blant annet brukt som rekkverk, murankere i vegger, hengsler og beslag til dører og vinduer, dekorelementer og armaturer. I førindustriell tid ble disse smidd i en esse, senere ble støpejern det vanlige.

Tilvirkingen gjør at smijern og støpejern har god motstand mot rust, men høy fuktighet, luftforurensning og saltpåvirkning kan gi rust. Ved rust ekspanderer jernet og kan forårsake store skader. Jernet må vedlikeholdes jevnlig for å hindre skader.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK

- Hvis overflatebehandlingen er skadet, skaller av og jern blottlegges, er det fare for rust. Utviklingen må stanses.
- Sørg for at overflatebehandlingen er dekkende.
- Sørg for gode uttørkingsforhold.
- Se etter sprekker i innfestingspunkter. Ekspanderende jern, eller frostsprenging som følge av vanninntrenging rundt rekkverk/stolper, kan gi spenninger og store skader, sprekker i stein osv.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER

- Flekkvise rustangrep fjernes med hard nylonbørste eller stålbørste. Større avflakninger og rustangrep kan renses med stålbørste på drill. Vær varsom slik at hjørner ikke avrundes eller overflaten skades. Sandblåsing kan i noen tilfeller fungere godt, men må brukes med varsomhet.
- Overflaten påføres snarest en rustbehandlende maling, helst jernmønje. Sørg for at overflaten er helt tørr før påføring, det bør være lav luftfuktighet. Følg produsentens anvisning og sørg for at behandlingen tetter helt, gjerne to strøk. Avslutt med maling/lakk i ønsket farge.
- Hvis det er behov for å supplere eller skjøte skadde deler av smijern, bør man bruke en jernkvalitet

MER INFORMASJON

(kildene gir ulike råd)

- Riksantikvarens informasjonsblad: 3.3 Overflatebehandling støpejern
- Vadstrup, Søren: Huse med sjæl. København, Nordisk Forlag AS, 2004, s. 331f



som harmonerer med det gamle, f.eks. «ARMCO Pure Iron». Dette produktet har bedre rustmotstand enn standard jern/stål i dag, og sveiseskjøtene mot det gamle jernet blir bedre.









11.8 Innvendige overflater av puss

Innvendige vegger av mur er tradisjonelt pusset og malt. I tømmerhus brukes puss som beskyttelse av treverket og underlag for dekormaling/tapet, og som brannsikring. Pussarbeid på vegg og i tak utføres hovedsakelig på samme måte.

Tradisjonelt ble det brukt kalkpuss og kalkmaling. Dette er en diffusjonsåpen, mineralsk behandling som tillater fukttransport i veggen. Andre malingstyper, som limfarge eller linoljemaling, forekom også. På 1900-tallet ble det utviklet sterkere og tettere produkter, som sementbasert puss og malingstyper med organiske bindemidler (ulike typer oljer og plaststoffer). Slike materialer vil ikke på samme måte kunne oppta og avgi fukt. I kjellervegger vil det kunne medføre økt konsentrasjon av fukt i veggen. Fukt i konstruksjonen vil kunne føre til at maling og puss skaller av og på sikt gi mer alvorlige skader. Høy trefuktkonsentrasjon er også et av kriteriene for etablering av uønskete mikroorganismer som mugg og sopp i konstruksjonsdeler av tre som er i direkte kontakt med murverket, f.eks. innmurte bjelkeender.

Her følger en oversikt over de vanligste pussmetodene:

SEKKESKURING

Sekkeskuring er en enkel form for puss og er lett å utføre. Rapping brukes hovedsakelig på mindre viktige steder, som loft, kjellere, uthus og under panel. Tyntflytende mørtel kastes på, og når mørtelen er tørr nok, strykes den over med en fuktet murkost. Pusslaget blir veldig tynt, og omrisset av hver stein sees tydelig.

GRUNNING

Som underlag for oppbygging av puss i flere sjikt, starter man alltid med påkast av en grunningsmørtel. Den skal være tyntflytende, ha en grovere fraksjon enn de påfølgende lagene, og ha størst styrke av de ulike sjiktene. Kastes på med en pusskje og dras av med kanten av skjeen som en enkel avretting. Dette sjiktet skal ikke skures, men ha størst mulig overflate som sikrer god vedheft for neste pussjikt.

BRETTSKURING

Ved brettskuring påføres først pussen ved påkast eller legging med skje, eller pådrag med brett. Dette sjiktet kalles ofte grovstokkingen. Man gjør en endelig avretting etter lirer eller på frihånd, tilpasset preget den ferdige veggen skal ha. Etter noe tørk kan overflaten brettskures. Fraksjonen i mørtelen avgjør hvor glatt overflaten blir når den skures. Denne type sjikt kan gjentas i

MER INFORMASJON

- Riksantikvarens informasjonsblad: 3.1.1 Murverk: Kalkpussing og 3.1. Murverk: Kalking
- Drange, Aanensen og Brænne (2011): Gamle trehus. Historikk, reparasjon og vedlikehold. Gyldendal undervisning
- Askevold, I., Hovind, R., Hurum, S., Husaas, B., Nielsen, N. P. (1955): Hjemmets vedlikehold. Oslo. Teknisk forlag

flere omganger, men da med korrigert styrkeforhold til foregående sjikt. Et sjikt som skal følges av et annet, skal heller ikke glattes/skures så mye at betingelser for vedheft svekkes. Et vanlig alternativ til brettskuring er filsing med brett påmontert svamp eller filt.

FINPUSS

Finpuss benyttes gjerne i rom som kjøkken, bad og entré med oljemalte flater, som avslutning over et sjikt som er brettskurt der man ønsker en finere overflate. Finpussen har ofte en tykkelse på 4-8 mm med fraksjon < 1 mm, og trekkes på med trebrett eller stålbrett utenpå grovstokkingen (hovedpussen). Overflaten kan brettskures, ståles eller filses. Vær klar over at overdreven bruk av stålbrettet kan føre til uttrekk av bindstoff i mørtelen og svekke vedheften.

RABITZPUSS

Rabitz består av et pusslag av gips, kalk, sand og nauthår trukket opp på et nett av sivmatter, hønsenetting e.l. Pusslaget beskytter mot brann og egner seg godt i rom med høyt fuktinnhold. Pussarbeidet utføres på samme måte som beskrevet over. Rabitzpuss brukes også til gjenpussing av slisser i vegg for rørføringer o.l.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK


- Sjekk ved banking om pussen har bom (partier som har løsnet fra underlaget), som gir en hul lyd. Bom som er stabil og over et mindre parti, kan aksepteres.
- Hvis egnet murmaling som kalkmaling, silikat eller limfarge flasser, vurder om veggen tilføres mye fuktighet eller om utførelsen er mangelfull.
- Sjekk områder som er utsatt for fukt og sørg for at fuktbelastningen reduseres. Kombinasjonen av treverk, fukt og kalk er spesielt utsatt for ekte hussopp, som er én av våre mest alvorlige skadegjørere.
- Unngå plassering av gjenstander tett inn mot yttervegg i kjeller. Sørg eventuelt for luftsirkulasjon bak gjenstanden.
- Saltutslag og fukt i kjelleren kan tyde på dårlig drenering, mangler ved taknedløp, feil arrondering rundt bygget, tekniske føringer inn og ut av kjeller som leder inn vann.
- Se etter om pussen har riss, sprekker, avskallinger eller smuldrer. Kartlegg årsaken. Store sprekker bør overvåkes for å se om de er aktive. Det kan tyde på setninger i bygget.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER

- Vær oppmerksom på pussens overflate og struktur. Bruk samme metode og materiale som opprinnelig utførelse.
- Løs bom hogges vekk før skaden utbedres på tilsvarende måte som opprinnelig.
- Opprinnelig kalket puss vedlikeholdes med kalkbasert puss og kalkmaling. Løs maling børstes av før tilsvarende ny behandling påføres (silikatmaling). Tiltaket er søknadspliktig.
- Linoljemaling på mur/puss kan påføres flater som tidligere er malt med linolje- eller alkydmaling, kun løs maling fjernes med børste. Hvis andre malingstyper er brukt, må disse fjernes før påføring av linoljemaling. Tiltaket er da søknadspliktig.
- Linoljemaling må ikke påføres fersk kalkpuss på grunn av faren for forsåpning. Kalkpussen bør stå ett år før overmaling med linoljemaling.
- Sementpussreparasjoner på kalkpuss bør fjernes og erstattes med kalkpuss. Hvis pussen sitter godt, bør man likevel vurdere å la den være; nedhugging kan gi store og uheldige skader på muroverflaten.





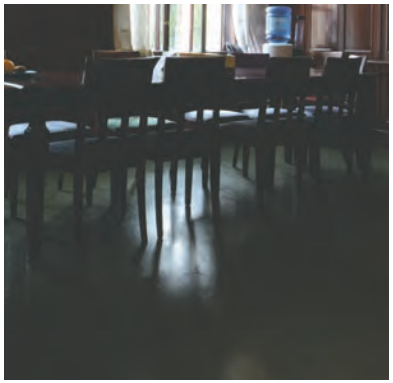

11.9 Linoleum

Linoleum framstilles av linolje, harpiks og kork, som så tilsettes fargepigment og legges på grov strie. Materialet er omtalt allerede på 1600-tallet, men linoleum slik vi kjenner den i dag, ble funnet opp av Sir Frederick Walton i 1860. Han etablerte den første linoleumsfabrikken utenfor London i 1864. Fram til 1970 var linoleum det ledende gulvmaterialet i store deler av verden, og det var omkring 50 fabrikker i Europa. Bruken avtok i flere år, men linoleum har nå fått sin renessanse. Materialet har god slitestyrke og er et miljøvennlig valg.

FOREBYGGENDE TILTAK

- Inngangspartiet bør være utstyrt med rister og avskrapingsmatter, som effektivt fjerner grus og salt fra sko.
- Flekkfjerning bør skje raskt. Flekker av stoffer som setter farge, kan gi varige merker.
- Ikke la dammer av vann bli liggende på belegget.

RENGJØRING

Riktig utført rengjøring er svært viktig for gulvets levetid. Feilaktig utført rengjøring kan skade beleggets grunnbeskyttelse og vanskeliggjøre fremtidig vedlikehold.

- Begynn alltid med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging, feiing eller tørrmopping.
- Ved behov, vask med fuktig mopp eller spray vann direkte på flekker, eventuelt tilsatt et nøytralt vaskemiddel. Bruk lite vann. Vann som blir liggende på overflaten, vil gjøre at linoleumen utsondrer en ubehagelig lukt.
- Mykvoks har erstattet boning. Linoleum vedlikeholdes med myk, polérbar voks for å forhindre pudring, som skyldes svikt i polishen og fører til krakelering eller danning av hvitt pulver. Ved bruk av polish er det viktig at tidligere lag fjernes ved

MER INFORMASJON

- Forbo Flooring AS, www.forbo-flooring.no
- Armstrong, www.armstrong.no
- Byggforsk: Linoleum golvbelegg. Egenskaper, vedlikehold og innemiljø, prosjektrapport 283, 2000

skuring, slik at man ikke får en opphopning av flere lag med polish og såpe.

- Gulvene kan også rengjøres og voksbehandles samtidig, for eksempel hver tredje vask med voks.
- Dersom rengjøringsbehov ut over mopping kreves, brukes kombinasjonsmaskin eller skuremaskin med lav omdreining. Mykvoks eller et nøytralt vaskemiddel tilsettes vannet, avhengig av valgt vedlikeholdsmetode. Rengjøringen avsluttes gjerne med tørrpolering.
- Følg alltid produsentens råd.
- Flekker av sjokolade, fett, frukt, is, krem, juice, kaffe, brus, saft, te, vin, egg og øl fjernes med nøytralt rengjøringsmiddel i lunkent vann.
- Asfalt, gummi, olje, skokrem, fargekritt, leppestift, tusj og sot fjernes med vaskenafta eller white spirit.
- Stearin og tyggegummi kjøles med kjølespray eller is i plastpose og skrapes forsiktig vekk etter at det har størknet.
- Blod fjernes med kaldt vann.
- Ekskrementer, oppkast, rust og urin fjernes med 12 % eddiksprit.
- Sigarettglo slipes bort med fin skurenylon og eventuelt stålull. Glansen på det slipte stedet kan gjenopprettes med porefyller.

VEDLIKEHOLD

- Om linoleumsbelegget løsner fra underlaget, kan man lime det på nytt.
- Ved små rifter i underlaget som ikke går dypt, kan man forsøke å slipe med finkornet sandpapir og deretter påføre nytt bonemiddel. Prøv alltid først på et lite synlig område for å se om resultatet skiller seg for mye fra opprinnelig overflate.
- Ved små rifter kan man forsøke å pusse med finkornet sandpapir for deretter å blande linoleumsstøvet i litt lim som påføres i riften. Prøv metoden først på et lite synlig område for å se om resultatet skiller seg for mye fra opprinnelig overflate.
- Om en liten del av linoleumsbelegget blir ødelagt, bør man forsøke å skifte den ødelagte biten framfor å skifte ut hele gulvflaten. Tiltaket er søknadspliktig. Det bør undersøkes om det er mulig å skaffe samme type linoleum som eksisterende før man benytter en annen type. Utskiftningens omfang må også vurderes ut ifra et estetisk hensyn.
- Ved utskifting av større flater linoleum kan man få spesialprodusert tilsvarende type linoleum som den opprinnelige. Om ikke det lar seg gjøre, bør man finne en type linoleum som av utseende er så nær den opprinnelige som mulig i farge og mønster. Tiltaket er søknadspliktig.







11.10 Keramiske fliser

Keramiske fliser er tynne plater av brent leire og/eller andre uorganiske råstoffer og brukes i hovedsak som belegg på gulv og vegger i våte og tørre rom, samt på utvendige flater. Keramiske fliser kan være glaserte eller uglaserte.

RENGJØRING

- Bruk tørre og våte rengjøringsmetoder etter behov. Flisene vaskes med vann og tåler de fleste rengjøringsmidler. Soda (natriumkarbonat) kan også benyttes.
- Flekker av sement, kalk eller gips fjernes med tresparkel eller gnis med fin stålull (ikke spon).
- Saltutslag kan børstes av med tørr børste.
- Fugene kan impregneres med klinkerolje.
- For å fjerne kalkbelegg kan det ved behov vaskes med et syreholdig middel. Etterpå skylles det først med varmt vann og deretter vann. Fugene kan derimot ta skade av for sterke syrer.
- Grovrengjøring med natriummetasilikat kan gi uoppløselige saltutfellinger.

VEDLIKEHOLD

- Om én flis eller noen få fliser blir ødelagt, bør man forsøke å skifte den ødelagte flisen/flisene framfor å skifte ut hele flaten. Tiltaket er søknadspliktig. Det bør undersøkes om det er mulig å skaffe samme type keramisk flis som eksisterende før man benytter en annen type. Utskiftingens omfang må også vurderes ut ifra et estetisk hensyn.
- Ved utskifting av større flater med keramiske fliser bør man undersøke om det er mulig å få spesialprodusert tilsvarende type keramisk flis som den opprinnelige eller finne en flis som av utseende er så nær den opprinnelige som mulig i farge, størrelse og glansgrad. Tiltaket er søknadspliktig.

MER INFORMASJON

- SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer: 571.508 Keramiske fliser. Typer og egenskaper
- Askevold, I., Hovind, R., Hurum, S., Husaas, B., Nielsen, N. P. (1955): Hjemmets vedlikehold. Oslo. Teknisk forlag







11.11 Innvendig dekor/farger

Retningslinjer gitt av Malermester Klaveness:

Fargene som er brukt ved de antikvariske/dekorative arbeidene i Domus Bibliotheca, er basert på fargearkeologiske undersøkelser foretatt av NIKU. Disse representerer i det vesentligste farger og malingstyper fra før 1950/60-årene. Fargene er produsert og malerarbeidene utført i en tradisjon som i dag ikke er vanlig praksis. Med dette menes at malerne den gang helt eller delvis har lagd sine egne malinger. Dagens malere utfører bare påføring av ferdig fabrikkprodusert maling. Denne omleggingen av malerfaget startet i 1950/60-årene.

Produksjon av maling og farger baserte seg tidligere på klassiske tørrpigmenter og bindemidler. Dagens malinger og farger baseres på helsyntetiske pigmenter og i det vesentligste andre bindemidler, som ikke refererer seg til den gamle tradisjonen.

I romskjemaene er det ihht. Norsk Standard referert til NCS. Disse kodene må oppfattes som indikasjon/retningsgivende. Den eksakte farge må i de fleste tilfeller justeres manuelt ved håndbrekking. Hvis dette ikke gjøres, vil resultatet av en eventuell flekk-/oppmaling bli meget skjemmende. Ved fremtidige malerarbeider må man også være oppmerksom på og etterstrebe flatenes glans.

RENGJØRING LINOLJEMALTE FLATER

- Det bør ikke brukes store vannmengder.
- Flatene bør tørres opp raskt etter vask/skylling.
- Såpevann bør ikke tørke opp på flatene.
- Det må ikke brukes såpe tilsatt slipemiddel.
- Vaskemidlene må ikke være sterkt alkaiske.

RENGJØRING LIMFARGEMALTE FLATER

- Det må IKKE brukes vann! Vannet vil løse opp og fjerne malingen.
- Flatene kan støvsuges med myk børste.
- Rens av flatene foretas med Gumma Panne eller Wishab.

MER INFORMASJON

- SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer: 571.508 Keramiske fliser. Typer og egenskaper
- Askevold, I., Hovind, R., Hurum, S., Husaas, B., Nielsen, N. P. (1955): Hjemmets vedlikehold. Oslo. Teknisk forlag







11.12 Himling med stukk og gipsutsmykning

Gips er et vannholdig kalsiumsulfat, et naturlig mineral. Varmes gipsen opp, avgir den ¾ av krystallvannet og blir såkalt stukkaturgips. Røres gipsen ut i vann, tar den raskt opp igjen krystallvannet, og herder til en fast masse, samtidig som volumet øker. Stukkaturgipsen er godt egnet til skarp gjengivelse av detaljer, og materialet er relativt varig. Gipsmassen blir tilsatt retarderende midler og oljer for å sinke herdingsprosessen. Tidligere ble den ofte armert med nauthår. Stukk- og gipsornamentikk er nesten uten unntak satt opp i rappete, gipstrukne tak. Ornamentene sees sjelden på panelte vegger og tak.

Stukk er den eldste teknikken. Blandingen består av gips, sand, kalk og vann. Blandingen er plastisk og enkel å forme, og har kort herdingstid. Stukkmassen ble festet til underlaget på samme måte som rapping. Dekorasjonene ble formet på stedet etter at massen var kastet på underlaget. Bruken av stukk går tilbake til oldtiden. Stukken var i hovedsak kalket eller hvitmalt med limfarge. Senere ble det vanlig å male stukkarbeidene med mange farger, således kunne man illudere mangefarget tre eller marmor. Stukk ble benyttet fram til siste del av 1800-tallet.

Etter 1850 ble stukkarbeidene gradvis avløst av dekor laget av ren og armert gips. Med gips var det ikke nødvendig at arbeidet foregikk på stedet. Man benyttet ren og armert gips. Armeringen bestod som regel av grov strie som ble presset ned i våt gips. Større arbeider, slik som gesimser, takrosetter og brannmursomramminger ble ofte trukket på stedet, der gipsen ble kastet på underlaget med en murerskje. Når gipsblandingen begynner å sette seg, formes den med en mal som trekkes etter styrelekter festet på det aktuelle stedet. Det var vanlig at man malte ornamentene. Gipsornamenter ble som regel laget på gipsmakerverksteder i Norge, eller de ble masseprodusert i utlandet.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK:

- Undersøk om ornamentene er skadet, med sprekker, brudd, utfall der deler av pynten mangler, riper, slagmerker fra oppsetting eller fjerning av elektriske installasjoner.
- Fjerning av elektriske installasjoner i tilknytning til ornamenter bør gjøres på en skånsom måte.
- Undersøk hva slags overflatebehandling som er benyttet.

MER INFORMASJON:

- Drange, T., Brænne, J. og Aanensen, H.O. (2011): Gamle trehus; historikk, reparasjon, vedlikehold. Oslo, Gyldendal undervisning
- SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer: 770.007 Eldre byggevarer; Sement, betong, betongprodukter, mørtler, naturstein og keramiske produkter og 740.219 Rengjøring av overflater og gjenstander i verneverdige bygninger. Utgitt i samarbeid med Riksantikvaren







VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER

- Ved rengjøring; bruk ikke sterke vaskemidler eller mye vann, dette kan slite ned, løse opp og ødelegge overflaten på ornamentene.
- Fest løse deler av dekoren og deler som har sprukket eller falt av.
- Dersom deler mangler, kan det tas avstøpninger og lages nye modellformer.
- Monter ikke gips på nypusset kalkunderlag, da det vil dannes en tett overflate som vil hindre videre karbonatisering av kalkpussen.
- Støvtørk med tørre verktøy. Fuktighet kan løse opp overflatesjiktet.
- Dersom det er benyttet for mye limfarge og ornamentenes detaljer er gjengrodde, og malingslagene kun består av limfarge, fjernes malingen ved vasking med varmt/lunkent vann. Bruk svamp og skift vann ofte.
- Dersom det er benyttet linolje-/alkydmaling over limfargen, vil oljebasert maling flasse av. Skrap forsiktig bort løs oljemaling. Hvis skraping ikke fungerer, rengjør overflaten med sterkt salmiakkvann for å matte ned og fjerne skitt og fett i overflaten. Bruk deretter limavtrekk for å fjerne malingen. OBS: Limavtrekk benyttes KUN hvis det er oljemaling i ett eller flere lag med ett eller flere lag limfarge under. Test først ut på et lite område.
- Mindre skader som sprekker eller brudd kan repareres direkte ved innfylling og modellering med bygningsgips. Blandingen består av bygningsgips og vann tilsatt 5–10 % lim. Påfør gips med fingre, spatel eller sparkel, modeller til riktig form, tilpass og gi overflaten riktig tekstur. Benytt skarpe kniver, stemjern eller små modelljern. Hvis deler av opprinnelige ornamenter løsner under arbeidet, kan de limes på plass.
- Mal all innvendig gips og stukk med limfarge.

Kildehenvisninger

Skriftlige kilder

- Statsbygg: *Landsverneplan for kunnskapssektoren*. Kunnskapsdepartementet
- Aslaksby, Truls: *Universitetsanlegget i sentrum*, i Berre, Nina et. al. (2011): *Byen og Blindern – Universitetet i Oslo 200 år*, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
- Aslaksby, Truls i samarbeid med Ulf Hamran (1986): *Arkitektene Christian Heinrich Grosch og Karl Friedrich Schinkel og byggingen av Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania*, Alvheim & Eide akademisk forlag
- Brandsæter, Signe og Svein Engelstad (2011): *Kunnskap – Samlinger – Mennesker. Universitetsbiblioteket og forskningen gjennom 200 år*, Unipub forlag
- Collett, John Peter (1999): *Historien om Universitetet i Oslo*, Universitetsforlaget
- Hamran, Ulf (1960): *Schinkel og Norge*, i St. Hallvard nr. 38/1960, Aschehoug & Co.

Nettsider

Store norske leksikon på nett:

- *Norge under dansk styre*: https://snl.no/Norge_under_dansk_styre%2F1537-1814 (30.3.2015)
- *Universitetet i Oslo*: https://snl.no/Universitetet_i_Oslo (30.3.2015)
- Norsk biografisk leksikon: *Holger Sinding-Larsen*: https://nbl.snl.no/Holger_Sinding-Larsen (30.3.2015)
- Norsk kunstnerleksikon: *Harald Bødtker*: https://nkl.snl.no/Harald_Boedtker (30.3.2015)
- UiO: *Sinding-Larsen: Universitetsarkitekt med olympisk medalje*: http://www.muv.uio.no/uios-historie/bygninger/arkitektene-planene/sinding_larsen_bvjohansen_260707.html
- Wikipedia om UiO: http://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Oslo (30.3.2015)
- SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer på nett, Byggforsk-serien
- Marstein, Nils (2001): *Chr. H. Grosch, Christianias byutvikler* http://tux1.aftenposten.no/meninger/kronikker/d207969.htm (30.3.2015)

Arkiv

- Oslo kommune, Byarkivet
- Nasjonalmuseet - Arkitektur
- Riksantikvarens arkiv